



# Работа с ODIS ENGINEERING

## Загрузка нужного профиля машины

1. В ODIS S нужно начать диагностику (можно не ждать окончания диагностики, главное начать её делать)
2. Сохранить протокол диагностики
3. Открыть его в браузере > Развернуть всё > чуть ниже начала протокола будет написано название проекта на данный авто

### **Автомобиль:**

Марка:	Volkswagen
Модель:	AD/BT - Tiguan 2016 >
Модельный год:	2017 (H)
Модификация:	Седан
Буквенное обозначение двигателя:	Все буквенные обозначения двигателей
VIN (автоматически):	XW8ZZZ5NZZG209169
VIN (вручную):	XW8ZZZ5NZZG209169
Наименование проекта ASAM	VW37X
Версия проекта ASAM	1110.2.252

Нас интересует пункт: Наименование проекта ASAM

## Экспорт адаптаций и кодировок

1. Пункт "Функции автомобиля" (Vehicle services), подпункт 046-Специальные функции автомобиля (Fzg.Sonderfunktionen)
2. Выбираем нужный блок.
3. Ставим галки на против пунктов "Адаптация", "Кодировки", нажимаем "Считывание данных" (Read data)
4. Указываем путь и нажимаем сохранить.

Некоторые блоки могут спросить пароли (логины) После окончания сканирования наши протоколы сохранены в выбранную папку.

## Считывание параметрии

1. Выбираем нужный блок
2. Пункт 010, подпункт 010.02 "ячейки памяти"
3. Выбираем нужный адрес - нажимаем "считать ячейки"
4. Указываем путь и нажимаем сохранить.

## Загрузка параметрии

1. Выбираем нужный блок
2. Пункт 010, подпункт 010.01 "Загрузка данных"
3. Выбираем файл и начинаем загрузку

## Обновление ПО блоков

Перед обновлением ПО необходимо выполнить следующие указания:

- Обеспечить подключение зарядного устройства к АКБ автомобиля
- При обновлении ПО все электрические потребители, в которых нет необходимости (вентиляция, подогрев сидений, освещение салона и т. д.), должны быть отключены.
- В обязательном порядке использовать кабельное соединение между адаптером и автомобилем. При соединении по Bluetooth® (трансмиситтер) возможны нежелательные прерывания процесса обновления ПО!
- В обязательном порядке отключить все сторонние подключения к автомобилю (сотовые телефоны, внешние диски) и вынуть SIM-карту из ГУ!
- Дверь водителя во время обновления ПО должна быть открыта.
- Во время обновления ПО включить на автомобиле аварийную световую сигнализацию, чтобы обеспечить постоянную активность шины CAN на стороне автомобиля.

## Комментарии