

 		Hoja de Servicios	
<div> <div>INSTALACIONES</div> <div>INDUSTRIALES</div> </div>		Servicio N° : 1235	
Empresa		Lauda SAP	Ruc.:
Tipo de servicio		electrico/mecanico	
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Descripcion del equipo:		Autoclave horizontal	
		area libre en su fabrica	
Codigo:	0	Sucursal:	asuncion
<p>a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo no responde a las ordenes del la PC, se realiza varias pruebas de comprobacion y persiste el problema por ello se procede a descargar el programa existente en el plc y al intentar el plc nos avisa que no tiene programa, verifico si existe algun error en el plc para saber que ocurrio con el mismo.</p> <p>b). Se fromatea el plc para eliminar los errores existentes, realizamos varios procedimientos antes de resetear y no se pudo eliminar los errores, aparentemente existio un pico de tension muy alto en la fuente del plc y esto borro el programa dejando el plc en modo seguro, despues de sacar el modo seguro se carga nuevamente el programa de ultima verificacion realizada.</p> <p>c). Se verifica el panel de mando y encontramos que el mismo arroja un error y advertencia de bateria agotada, se procede a rescatar el programa antes de cambiar la bateria y al rescatar el porgrama nos percatamos que el panel no responde a las ordenes del plc y no existe comunicaci3n al plc en el puerto com 485 el mismo no responde y se procede a desmontar el panel para cambiar la bateria, se desmonta la bateria existente y se rempaza por una nueva</p> <p>d). Terminado el cambio de bateria, se carga nuevamente el programa al panel y persiste el problema de falta de comunicaci3n del plc y hdmi, esto debido a un posible problema de sobre tension en la entrada de tension de 24vcc. Se rempaza la placa de fuente interna del panel hdmi por una nueva y se vuelve a programar de forma local y se pudo programar y eliminar los errores, el mismo que aperando en prueba si no se recalienta esta bien, el da1o que tubo no permite que los datos sean grabados en un base de datos en puerto de comunicaci3n tiene errores de comunicaci3n, se debe verificar que no sea el cableado antes depresumir que sea el panel</p> <p>e). Se realiza un backap del panel HDMI, de tecnologia DVP-B en 5 pulgadas para tener de reserva esto es a prestamo como la impresora matricial epson existente en el equipo</p>			
tecnico Responsable:		Costo en guaranies:	7.640.000Gs.
Tecnico Responsable:		Raul Benitez entrega	
hora de Inicio:	8:00:00	Hora de finalizacion :	18:00
fecha de Inicio :	31/8/2025	fecha de finalizacion :	3/9/2025
Observaciones :			

Firma Tecnico

Firma cliente