

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 13.08.2014 la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina

Urmare a notificărilor primăriei Poiana Câmpina nr. 6472/30.07.2014, nr. 6591/04.08.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 13.08.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian – Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu - Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Viceprimar, Constanda Sergiu - Primăria comunei Poiana Câmpina
- Șef S.V.S.U., Oancea Gabriela - Primăria comunei Poiana Câmpina

Descrierea situației:

Precipitațiile abundente din perioada 28.07 – 29.07.2014 au afectat gospodăriile, locuințele și infrastructura din comuna Poiana Câmpina, comisia constatând următoarele:

1. fundătura acces din DJ 101P (sat Pietrișu), în zona proprietăților de la nr. 9 la nr. 14 (ulița Tudosă) - drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 160 m, lățime aproximativ 4,5 m;
2. fundătura acces din DJ 101P (sat Pietrișu), în zona proprietăților de la nr. 105 la nr. 108 (ulița Enache) – drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 60 m, lățime aproximativ 3,5 m;
3. fundătura acces din DJ 101P (sat Pietrișu), zona Școală Pietriș – drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 270 m, lățime aproximativ 3,5 m;
4. fundătura acces din DJ 101P (sat Pietrișu), punct familia Farmuș – drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 110 m, lățime aproximativ 2,5m. De asemenea, au fost inundate curțile proprietăților adiacente cu depunere de aluviuni. Autoturismul marca Peugeot, proprietatea familiei Farmuș, a fost luat de viituri, aruncat în albie și deplasat până la podețul de pe DJ 101P, fiind distrus în totalitate;
5. fundătura acces din DC 117 (sat Poiana Câmpina), punct familia Popescu – drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 45 m, lățime aproximativ 2 m;
6. ulița acces din DJ 101P (sat Pietrișu), punct familia Câlțan – drumul pietruit a fost afectat de viituri prin antrenarea materialului (balast) și formarea de fâgașe, crăpături și ravene pe o lungime de aproximativ 120 m, lățime aproximativ 2,5 m
7. ulița acces din DJ 100E (sat Poiana Câmpina), în zona proprietăților de la nr. 567 la nr. 572 (ulița Vișoiu) – drumul asfaltat a fost afectat de viituri prin infiltrarea apelor pluviale în

fundația acestuia cu refularea și distrugerea îmbrăcăminții asfaltice pe o lungime de aproximativ 110 m, lățime aproximativ 2,5 m;

8. viiturile de pe torentul Tulburea au erodat și distrus malul stâng (pe o lungime de aproximativ 7 m, lățime de aproximativ 2 cu o diferență de nivel de aproximativ 3 m) și podețul care asigura accesul la proprietatea nr. 767 (sat Poiana Câmpina). Podețul distrus avea o lungime de 7 m și lățime 2,5 m;

9. viiturile de pe torentul Tulburea a distrus în totalitate puntea pietonală care asigura accesul la proprietatea cu nr. 607 (sat Poiana Câmpina), familia Cristian Ștefan fiind izolată. Puntea pietonală avea o lungime de 10 m și lățime 1,2 m;

10. drumul județean DJ 101P a fost afectat următoarele zone:

- în satul Pietrișu, în dreptul proprietății nr. 139C, pe partea dreaptă a sensului de mers Poiana Câmpina – Măgureni, s-a produs o erodare a taluzului stâng a pârâului Tulburea, ce a afectat platforma drumului județean pe o lungime de aproximativ 10 m, o lățime de aproximativ 1,5 m (1,00 m acostament, 0,5 m parte carosabilă) și o diferență de nivel de aproximativ 1 m;

- în satul Poiana Câmpina în dreptul proprietății nr. 237 pe partea dreaptă a sensului de mers Poiana Câmpina – Breaza, s-a produs o erodare a taluzului stâng, a pârâului Tulburea, ce a afectat platforma drumului județean pe o lungime de aproximativ 5 m, o lățime de aproximativ 1,5 m (1,00 m acostament, 0,5 m parte carosabilă) și o diferență de nivel de aproximativ 1 m;

- în satul Poiana Câmpina, în dreptul proprietății nr. 245 există un podeț (la momentul constatării parțial colmatat), care face subtraversarea apelor provenite din torenții de pe versanți și a apelor pluviale, într-un canal pereat. În aval și amonte de timpanul de pe partea dreaptă a podețului s-a produs afuierea puternică a pereului existent. Apele au antrenat material din taluz și din patul drumului, producând surparea acostamentului (lățime aproximativ 1 m) și a părții carosabile (lățime aproximativ 0,5 m) pe o lungime de aproximativ 10 m și o diferență de nivel de aproximativ 1,2 m.

- în satul Pietrișu, podețul existent în zona km 23+000, subdimensionat, nu a făcut față debitelor mari de apă, aceasta deversând pe platforma drumului județean. Apa pluvială s-a infiltrat în fundația drumului, producând refularea asfaltului și apariția de gropi pe o lungime de aproximativ 800 m.

11. În zona Secției Pompe Petrouilaj s-a surpat malul drept al râului Prahova, dezgolind o conductă care e a rămas suspendată și îndoită pe porțiuni de aproximativ 70 m. La momentul constatării primăria nu a identificat proprietarul conductei.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Câmpina

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Câmpina

Termen: permanent

3. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare / remediere / refacere a obiectivelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Câmpina

Termen: începând cu 13.08.2014

4. Se vor lua măsuri de punere în siguranță a drumului județean și asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 13.08.2014

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan




Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian



Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Coandă Eugeniu

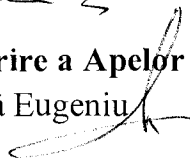

Primăria comunei Poiana Câmpina

Viceprimar, Constanda Sergiu



Șef S.V.S.U., Oancea Gabriela

