

Măsuri care se impun:

- Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații a DJ 102R, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții.

Răspunde: C.J. Prahova și C.L. Comuna Călugăreni

Termen: Permanent

- Refacerea zidului de sprijin în zona distrusă.

Răspunde: C.J. Prahova

Termen: 1 lună de la asigurarea resurselor

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Primar - Carlan Ileana

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Inspectoratul teritorial în Construcții – Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova**

Ing. Bălușescu Gheorghe



**Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Mr. Bîscoveanu Iulian



**Consiliul Județean Prahova**


Ing. Ioniță Cornel



**Primăria Comunei Călugăreni**

Primar

Carlan Ileana

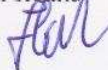

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Călugăreni

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 06.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Bălușescu Gheorghe, Inspectoratul teritorial în Construcții – Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Mr. Bîscoveanu Iulian - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Carlan Ileana – Primăria comunei Călugăreni
- Ing. Ioniță Cornel – Consiliul Județean Prahova

### Descrierea situației:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către C.L.S.U. Călugăreni prin care semnala avarierea și distrugerea parțială a carosabilului DJ 102R și zidul de sprijin al aceluiași drum în sensul de mers spre Mizil, pe o porțiune de aproximativ 50 m, unde au fost constatate următoarele:

- Drumul DJ 102R pe o lungime de aproximativ 3 km pe tronsonul Km 18+069 – Km 21+069 (intersecția cu DJ 100H) - *aceeași porțiune consemnată prin nota de constatare nr. 1771 din 30.07.2010, încheiată la sediul Primăriei Gura Vadului*, respectiv partea carosabilă a fost avariata în mai multe zone, îmbrăcăminte asfaltică fiind desprinsă, infrastructura drumului este deteriorată și vălurită, formându-se gropi.
- Aluviunile de zona colinară (vii) de-a lungul vremii au colmatat șanțurile de preluare, scurgere a apelor pluviale și acostamentelor, creând cavaleri, ce împiedică evacuarea apelor de pe partea carosabilă, favorizând astfel distrugerea parțială a drumului.
- Acest drum a fost prevăzut cu șanțuri de scurgere a apelor pluviale pe ambele părți, în prezent acestea fiind colmate și înierbate.
- Referitor la distrugerea parțială a zidului de sprijin de pe partea dreaptă a DJ 102R din zona Km 12+800m, am constatat distrugerea pe o lungime de aproximativ 10 m și o înălțime de cca. 4 m, fiind afectat acostamentul din dreapta.
- Continuarea distrugerii drumului Călugăreni-Gura Vadului și a zidului de sprijin poate duce la potențiala întrerupere a circulației în zonă.