

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 17.06.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Cerasu

Urmare a adresei Primariei comunei Cerasu nr. 3290 din 14.06.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 17.06.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joanel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Marinescu Mircea – S.G.A. Prahova
- Sef SVSU Iordache Petre – Primaria comunei Cerasu
- Dl viceprimar Mirica Aurelian - Primaria comunei Cerasu

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în perioada 14.06-15.06.2014, pe teritoriul administrativ al comunei Cerasu s-au produs următoarele evenimente:

- În satul Valea Borului, punct Groapa Oii – puntea pietonală peste paraul Drajna distrusă, cele aproximativ 15 familii sunt izolate; accesul se face doar pietonal prin albia paraului.
- Pe DJ 230, pod Valea Borului – prag de fund aval pod distrus, culee mal drept afuiată.
- Pe DJ 230, punct Salcie – platforma drumului ruptă pe o lungime de aproximativ 5m, latime de aproximativ 0,5m. Zona afectată este protejată cu un parapet metalic.
- În satul Valea Borului, punct Iordache – eroziune mal stâng al paraului Valea Borului care a distrus apararea de mal din lemn, plăci beton și traverse CF pe o lungime de aproximativ 200m, prag de fund distrus.
- Pe Dc 27, punct Tinel Stanciu – eroziune culee mal drept pod, zidul de sprijin din beton distrus pe o lungime de aproximativ 10m.
- Pe Dc 27, punct Necula – praguri de fund din amonte și aval podet – distruse, aparare mal stâng (din traverse CF) distrusă pe o lungime de aproximativ 50m. De asemenea drumul de trecere prin albia paraului Valea Borului este distrus.
- Pe Dc 27, punct Stanciulești - eroziune mal drept cu distrugerea totală a drumului comunal pe o lungime de aproximativ 100m, latime de aproximativ 4m. Apararea de mal din lemn cu fundație de beton și piatră a fost distrusă pe o lungime de aproximativ 60m. Accesul spre cele aproximativ 40 de familii se face cu dificultate doar pietonal.
- Pe Dc 27, zona amonte Pod Barziloiu – apararea de mal din plăci de beton a fost distrusă pe o lungime de aproximativ 5m.
- Pe Dc 25, punct Curca, afuiere culee mal stâng pod peste paraul Drajnuta, prag de fund aval pod distrus, aparare mal drept (din traverse CF și piatră) distrusă pe o lungime de aproximativ 10m.
- Pe Dc 23, sat Valea Bradetului, punct Stanciu Geta – alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 50m, latime 3m cu o diferență de nivel aproximativ 10m. Volumul de pământ care a blocat drumul comunal a fost evacuat parțial de către primărie. Fenomenul este activ și sunt necesare operațiuni de degajare periodică a pământului de pe platforma drumului.
- În satul Cerasu, punct Stefan Petre, punct Slaniceanu, punct Ivan, punct Ghidu – punți pietonale distruse.
- Pe Dc 26, punct Pucioasa – podul din 4 tuburi de beton \varnothing 1400 mm a fost distrus, blocând accesul către proprietăți (grădini, cabane forestiere).

- Pe Dc 26, punct Gigi Smaranda – afuiere culee pod mal stang-drept, aparare mal stang (beton si piatra) aval pod distrusa pe o lungime de aproximativ 25m, partea carosabila a drumului comunal a fost afectata de eroziunea paraului Valea Lespezi pe o lungime de circa 10m, latime de circa 1,5m, prag de fund din lemn si piatra distrus.
- Pe Dc 26, punct Ciubotaru – prag de fund distrus.
- Izlazurile comunale Valea Lespezi, Valea Borului II au fost afectate de alunecari de teren pe lungimi de aproximativ 200m fiecare, afectand drumul comunal Dc 26 si accesul catre doua gospodarii. Primaria intervine periodic pentru degajarea pamantului.
- Pe Dc 26, punct Blaga – eroziune mal stang pe o lungime de aproximativ 15m, latime aproximativ 2m.
- Pe Dc 30, punct Sipotel – prag de fund distrus.
- Pe Dc 30, punct Angelescu – aparare de mal drept (piatra, traverse CF) - afectata pe o lungime de aproximativ 10m.
- Pe Dc 30, zona Pod Cimitir Nou – prag de fund distrus (traverse CF, piatra, lemn).
- Pe Dc 30, punct Aurica Tagarta – aparare de mal din beton distrusa si deplasata spre albia paraului Drajnuta (pe o lungime de aproximativ 50m).
- In Satul Nou (Rudari), punct Titel Ceapa – aparare mal drept (piatra, traverse CF) distrusa pe o lungime de aproximativ 50m; punct Pisau – drumul de acces (balastat) este afectat pe o lungime de aproximativ 100m si o latime de aproximativ 1,5m.
- In Satul Nou (Rudari), punct Rughinis – alunecarea de teren pe o lungime de aproximativ 250m, latime de aproximativ 15m cu o diferenta de nivel de circa 6m, poate bloca albia paraului Drajnuta.
- In satul Slon, punct Chivaran – Ogrezeanu – drumul de acces spre proprietati grav afectat pe o lungime de aproximativ 300m, latime de aproximativ 2,5m; apararea de mal (gabioane) este distrusa pe o lungime de aproximativ 120m.
- In satul Slon, punct Valea Slonului-Ograzi – alunecari de teren pe o lungime de aproximativ 500m care pot pune in pericol platoul unde sunt amplasate aproximativ 40 gospodarii.
- In satul Valea Lespezi, punct Vasile Gheorghe – aparare mal stang parau Drajnuta – distrusa pe o lungime de aproximativ 200m.
- In satul Cerasu, punct Rupturi - trei praguri de fund distruse.

Masuri care se impun :

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Cerasu

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonelor afectate de pe DJ 230 (pod Valea Borului, punct Salcie) in vederea evitării producerii de accidente.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 17.06.2014

3. Monitorizarea zonelor cu alunecari de teren si eroziuni de maluri, iar in cazul evolutiei negative se vor lua masurile ce se impun.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: permanent

4. Se vor lua masuri de protejare a corpului si platformei drumurilor afectate de eroziuni si alunecari de teren, precum si masuri de stopare a eroziunii malurilor in zonele afectate.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: incepand cu 17.06.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe



Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Marinescu Mircea




Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenei Mihaela



Primăria comunei Cerasu

 Viceprimar, Mirica Aurelian



Sef SVSU, Iordache Petre

