

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17.03.2015 pe teritoriul administrativ al comunei Predeal Sarari

Urmare a adresei C.L.S.U. Predeal-Sarari nr. 1468 din 05.03.2015, a solicitării Instituției Prefectului județului Prahova nr. 3427/VI din 04.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 17.03.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Frusinoiu Valentin - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Dorobanțu Aron – Consiliul Județean Prahova
- Ms. Coandă Eugeniu – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Șovăială Titus – Inspectoratul Regional în Construcții – Sud Muntenia
- Dl. Eugen Toader - primar - Primăria comunei Predeal-Sarari

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Datorită precipitațiilor abundente din ultima perioada s-au reactivat și agravat alunecările de teren care au afectat drumul județean DJ219, astfel:

- Punctul „Dragomir”, satul Predeal pe sensul de mers Predeal-Zimbroaia:

S-a reactivat alunecarea de teren, producand surparea acostamentului si ruperea a aprox. 10 cm din covorul asfaltic, pe o lungime de 8 m.

- Punctu „Ticu”:

În cursul lunii februarie, a avut loc activarea fenomenului de alunecare si tasare, care a afectat drumul județean pe lungimea de aprox. 8 m, rupandu-l si producand o tasare pe o adancime de cca. 40 cm, afectand jumătate din partea carosabila a drumului. Tasarea incepe chiar de la unul dintre stalpii de curent aflat pe marginea drumului. Ca urmare a evolutiei acestui fenomen, circulatia auto se desfasoara cu dificultate.

A fost afectat accesul spre proprietatea doamnei Petre Georgeta Predeal, nr. 116 (ruperea cu dislocarea treptelor de beton), gardul fiind deplasat de pe pozitii.

Locuinta aflata la cca. 15 m de drum, este afectata prezentand o crapatura pe verticala pe toata inaltimea peretelui dinspre drum. Deasemenea, pe veranda inchisa, la intrare, au fost observate crapaturi de pana la 2 cm latime in pardoseala si pe treptele de acces in casa. In camerele dinspre drum, au mai fost vizualizate cateva fisuri.

Din declaratiile proprietarei, locuinta este edificata in anul 1964, cu fundatia din piatra, peretii fiind facuti din lati de lemn si umplutura de pamant.

Ca urmare a evolutiei rapide a fenomenului si a faptului ca este activ, este obligatoriu monitorizarea fenomenului si luarea tuturor masurilor de punere in siguranta a locatarei.

- Locuinta fam. Nita Dumitru, sat Bobicesti, nr.22:

Locuinta a fost construita in anul 1972, nivel P, aprox. 12 x 8 m, inaltimea aprox. 2,80 m, cu fundatie de piatra, pereti de lemn, umpluti cu pamant. Ca urmare a unui fenomen de reactivare a alunecarilor din zona, intr-una dintre camere au aparut crapaturi pe toata inaltimea peretelui, cu latimi pana la 5 cm si cu dislocari locale din perete. Pe exterior, peretele camerei este partial deteriorat, devinind vizibili latii din lemn. Camere respectiva se afla pe colt, in partea de jos casei, este neincalzita si neintretinuta. Au mai fost identificate in cateva din celelalte camere fisuri in partea superioara a peretilor si pe tavan.

In anul 2014 a fost efectuat un raport geotehnic la solicitarea Consiliului Judetean Prahova, care trateaza inclusiv fenomenul activ in aceasta zona.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Predeal-Sarari

Termen: permanent

2. Semnalizarea corespunzătoare si monitorizarea zonelor afectate, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 17.03.2015

3. Se va monitoriza si se vor lua toate masurile de punere in siguranta a persoanelor si a zonelor afectate

Răspunde: Primaria Predeal-Sarari

Termen: începând cu data de 17.03.2015

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, *„La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite s-au se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.”* și a art.12, lit.a) *„proprietarii*

au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10`.

Răspunde: Proprietarii locuințelor afectate

Termen: începând cu data de 17.03.2015

5. Se va face adresă scrisă către Electrica S.A. Muntenia – Sud, privind situația stalpului de alimentare cu energie electrică din zona afectată.

Răspunde: Conducerea primăriei Predeal-Sarari

Termen: începând cu 17.03.2015

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Slt. Frusinoiu Valentin




Consiliul Județean - Prahova
Ing. Dorobanțu Aron



Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
Ms. Coandă Eugeniu

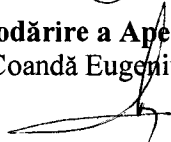

Inspectoratul Regional în Construcții – Sud Muntenia
Ing. Șovăală Titus

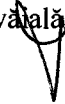

Primăria comunei Predeal-Sarari
Eugen Toader

