

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 07.03.2012 pe teritoriul administrativ al orașului Breaza

Urmare a notificărilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Breaza, înregistrate la Instituția Prefectului județului Prahova cu nr. 3848 din 23.02.2012 și nr. 4002 din 27.02.2012, a adresei Prefectului nr.4243/VI/05.03.2012, precum și a Ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, s-a întrunit comisia de constatare în vederea verificării în teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile – ISC- Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia -Prahova
- Cpt. Vilcu Gheorghe – Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. Anastasiu Ivona - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Primăria Breaza

- Ferăstrăeru Nicolae – Primar
- Necula Marian - Șef serviciu S.V.S.U.
- Marin Florentin – Insp. Prot mediului

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- Imobilul din str. 1 Mai, nr.88, proprietar Drăguș Alexandrina, are o vechime de peste 60 de ani, fundația din piatră și structură pătrați din lemn cu grad mare de putrezire și structura acoperișului din lemn foarte putred, cu învelitoare mixtă (carton și tablă galvanizată). Structura acoperișului din partea de Nord a imobilului este prăbușită în proporție de 75%, antrenând și pereții din partea nordică, camera respectivă ne mai fiind locuibilă. Există pericolul real de prăbușire a întregului imobil, fenomen activ și continuu. Menționăm și deplasarea stâlpilor de susținere în interior. Imobilul nu mai este locuibil.
- La data controlului acoperișul atelierului de tâmplărie de la Centru Școlar Breaza, este finalizat în totalitate;
- Imobilul din str. Răfacea nr. 2, proprietar Gorănel Marcela, are o vechime de peste 70 de ani, cu un grad mare de uzură. Fundația din piatră este umplută cu mortar inferior, structura este mixtă făcută din capriori din lemn și paiantă. Acoperișul are structură din lemn învelit cu șindrilă, acesta având un grad ridicat de putrezire. Structura acoperișului în proporție de 50% din suprafața imobilului este lăsat (tasat) cu cca. 30 cm, antrenând și deplasarea pereților, existând pericolul real de colaps (prăbușire) al întregului imobil, fenomenul fiind activ și continuu.

Măsuri care se impun:

1. Cele două imobile cu grad ridicat de avariere trebuie puse în siguranță pentru evitarea de pierderi materiale și vieți omenești și va fi monitorizată evoluția fenomenului de prăbușire.

Răspund: Proprietarii imobilelor sprijiniți de Primăria orașului Breaza
Termen: Permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare obținerii fondurilor pentru repararea în regim de urgență pe termen scurt și pe termen lung, analizarea opțiunii de reconstrucție, respectând toate etapele (D.T.A.C./D.T.A.D./E.T./Pth/D.E./E.X.E + Control)

Răspund: Proprietarii imobilelor sprijiniți de Primăria orașului Breaza
Termen: Începând cu 07.03.2012

3. Primăria va sesiza în termen de 24 de ore C.J. Prahova, D.R.C.- S.M. Prahova și I.S.U. Prahova cu privire la producerea de accidente tehnice.

Răspunde: - Conducerea Primăriei Breaza

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține două pagini numerotate și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Luca Vasile



Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vilcu Gheorghe

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona

Primăria orașului Breaza
Primar, Ferăstrăeru Nicolae



Șef serviciu S.V.S.U Necula Marian

Insp. Prot mediului Marin Florentin