

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-MULT-75R4

修正案号: 39-7862

一. 标题: 检查主起落架 6 号肋后轴承的凸耳

二. 适用范围:

所有生产序列号(MSN)的空客A330-201、A330-202、A330-203、A330-223、A330-223F、A330-243、A330-243F、A330-301、A330-302、A330-303、A330-321、A330-322、A330-323、A330-341、A330-342和A330-343飞机。

所有生产序列号(MSN)的空客A340-211、A340-212、A340-213、A340-311、A340-312、A340-313、A340-541、A340-542、A340-642和A340-643飞机。

三. 参考文件:

- 1、EASA AD 2013-0271, 2013 年 11 月 14 日;
- 2、空客服务通告 SB A330-57-3096, 原版, 2006 年 12 月 5 日; 或者第 01 版, 2007 年 4 月 18 日; 或者第 02 版, 2007 年 8 月 13 日; 或者第 03 版, 2012 年 10 月 24 日; 或者第 04 版, 2013 年 2 月 6 日;
- 3、空客服务通告 SB A340-57-4104, 原版, 2006 年 12 月 5 日; 或者第 01 版, 2007 年 8 月 13 日; 或者第 02 版, 2007 年 9 月 5 日; 或者第 03 版, 2012 年 10 月 24 日;
- 4、空客服务通告 SB A340-57-5009, 原版, 2006 年 12 月 5 日; 或者第 01 版, 2007 年 8 月 13 日; 或者第 02 版, 2012 年 10 月 24 日; 或上述服务通告的后续版本。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2006-MULT-75R3, 39-5774

对一架运营中的A330飞机主起落架进行润滑工作时, 通过目视发现主起落架6号肋后轴承的前凸耳出现裂纹, 此裂纹大约在4点钟方向(向前看时), 贯穿了前凸耳的整个厚度。现已确认, 相似类型的裂纹也会在本适航指令“适用范围”段落中列出的其他飞机型号上出现。

如果不能发现和纠正该情况, 将影响主起落架连接装置的结构完整性。

为了解决这一问题, 空客公司颁发了检查服务通告 SB A330-57-3096、A340-57-4104和A340-57-5009, 要求对轴承肋凸耳进行重复检查。

基于这些结论, CAAC颁发了紧急适航指令CAD2006-MULT-75 (39-5501), 要求对左右两侧机翼主起落架6号肋后轴承的凸耳进行重复的详细目视检查。之后, 适航指令CAD2006-MULT-75R2 (39-5754) 取代CAD2006-MULT-75 (39-5501), 提出如下要求:

- 将适用范围扩展到所有A330和A340系列飞机, 由于原因尚不明确, 因此不能将过盈配合的衬套视为终止措施;
- 为了反映运营中飞机的使用情况, 增加第二个参数用飞行小时作为检查间隔。

后来又颁发了适航指令CAD2006-MULT-75R3 (39-5774), 以更正文字错误。

自首次发现裂纹和颁发检查服务通告及相关适航指令后, 又报告了6起发现裂纹的问题。

出于上述的原因, 本适航指令保留被取代的适航指令CAD2006-MULT-75R3 (39-5774) 的要求, 将适用范围扩展到新审定的A330-223F和A330-243F型别, 并且根据对最近运营经验的风险评估来减少了时间间隔。

除非已经完成，否则要求如下：

(1) 自飞机首次飞行起或者自上一次主起落架支撑肋更换起42个月内，或者自本适航指令生效之日起4个月内（以后到为准），并且之后在本适航指令表1规定的时间间隔之内，根据空客服务通告SB A330-57-3096 的第04版或者SB A340-57-4104 的第03版或者SB A340-57-5009的第02版的指令，完成对左右两侧机翼主起落架6号肋后轴承的凸耳（前凸耳和后凸耳）的详细目视检查，以确定是否存在任何裂纹。

表1 检查间隔

型别	检查间隔 以先到为准	
	飞行循环	飞行小时
A330-201, A330-202, A330-203, A330-223, A330-243	300	1500
A330-223F, A330-243F	300	900
A330-301, A330-302, A330-303, A330-321, A330-322, A330-323, A330-341, A330-342, A330-343	300	900
A340-211, A340-212, A340-213	200	800
A340-311, A340-312, A340-313 (重量构型WV 27除外)	200	800
A340-313 (仅适用重量构型WV27)	200	400
A340-541, A340-542, A340-642, A340-643	100	500

(2) 如果在本适航指令第(1)段要求的检查过程中发现了裂纹，则下一次飞行前，根据空客公司经批准的指令，更换有裂纹的主起落架的支撑肋。

(3) 在本适航指令生效之日前，根据空客服务通告 SB A330-57-3096 的原版或第 01 版或第 02 版或第 03 版的指令，或者根据 SB A340-57-4104 的原版或第 01 版或第 02 版的指令，或者根据 SB A340-57-5009 的原版或第 01 版的指令，完成了检查和纠正措施，可以视为符合本适航指令第 (1) 段和第 (2) 段的初始检查的要求。

自本适航指令生效之日起，必须根据空客服务通告 SB A330-57-3096 的第 04 版或者 SB A340-57-4104 的第 03 版或者 SB A340-57-5009 的第 02 版的指令，完成本适航指令第 (1) 段和第 (2) 段规定的重复检查和适用纠正措施。

(4) 按本适航指令第 (2) 段的要求更换主起落架支撑肋，不构成对本适航指令要求的重复检查的终止措施。

完成本适航指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2013 年 11 月 28 日

六. 颁发日期：2013 年 11 月 27 日

七. 联系人： 路遥
中国民用航空局航空器适航审定司
010-64481186