



Checklist Tests Físicos - Corrección Detección >20m

Fecha: _____ | Responsable: _____ | Versión FW: _____



PREPARACIÓN RÁPIDA

- ☐ **Hardware:** Sniffer + Tag cargados, antenas separadas 2m, cable UART, cinta métrica 30m
- ☐ **Software:** STM32CubeIDE, terminal serial, branch `fix/detection-over-20m`
- ☐ **Marcadores:** 10m, 15m, 20m, 25m, 30m



HISTORIAL DE INVESTIGACIÓN (Orden Cronológico)

TEST-00: PRE_TIMEOUT=5 (Baseline) [☒ COMPLETADO - 23-Oct-2025]

Configuración: PRE_TIMEOUT_6M8 = 5 PAC (40 símbolos, baseline de fábrica)

Resultado @ 23m:

Canal A: 0% éxito (152 timeouts RX_PREAMBLE_DETECTION_TIMEOUT)
Canal B: 100% éxito (DistB: 22.88-23.42m, 0 errores)

✗ Conclusión: Configuración baseline **INSUFICIENTE** para detección >20m en Canal A. Canal B funciona perfectamente.

TEST-01: PRE_TIMEOUT=8 (Solución 1A) [☒ COMPLETADO - 24-Oct-2025]

Configuración: PRE_TIMEOUT_6M8 = 8 PAC (64 símbolos, +60% vs baseline)

Resultado @ 20m:

Canal A: 3% éxito (96 timeouts, 3 lecturas: 19.77-19.89m)
Canal B: 9.7% éxito (28 timeouts, 3 lecturas: 19.93-20.18m)

⚠️ Análisis:

- ☒ Canal A: 0% → 3% mejora (progreso marginal desde baseline)
- ☐ Canal B: 100% @ 23m → 9.7% @ 20m (degradación inesperada, posible cambio de entorno)
- ☐ Ambos canales muestran baja tasa de éxito comparado con TEST-00 @ 23m

⚠️ Conclusión: PRE_TIMEOUT=8 **NO es suficiente**. Se requiere +50% adicional (PRE_TIMEOUT=12).

TEST-02: Swap Físico de Antenas [☒ COMPLETADO - 28-Oct-2025]

Objetivo: Determinar si problema es hardware físico (antena/cable) o configuración lógica (Canal A del firmware).

Evidencia:

- **Configuración Original:** Canal A → Antena Física 1, Canal B → Antena Física 2
 - Canal A @ 21.7m: 0% éxito (100% timeout)
 - Canal B @ 21.7m: 100% éxito (51/51 detecciones)
- **Configuración Swap:** Canal A → Antena Física 2, Canal B → Antena Física 1
 - Canal A @ 21.7m: 0% éxito (100% timeout) ← **Problema sigue en Canal A**
 - Canal B @ 21.7m: 100% éxito ← **Funciona con cualquier antena**

☒ **Conclusión:** Problema es **SOFTWARE/CONFIGURACIÓN del Canal A lógico**, NO hardware de antenas.

TEST-03: Separar Estructuras `pdw3000local` [☒ COMPLETADO - 28-Oct-2025]

Hipótesis: Ambos chips DW3000 (Canal A y B) comparten una sola estructura `dwt_local_data_t`, causando que Canal B sobrescriba calibración OTP de Canal A.

Problema identificado:

```
// main.cpp línea 65 y 1117
dwt_local_data_t *pdw3000local; // ← UNA SOLA estructura para AMBOS chips
```

Solución implementada:

- Creadas estructuras separadas: `pdw3000local_a`, `pdw3000local_b`, `pdw3000local` (puntero activo)
- Modificado `init_uwb_device()` para recibir `dwt_local_data_t *local_data`
- Actualizado `switch_hw()` y `switch_hw_timestamp_query()` para cambiar puntero
- Archivos modificados: `main.cpp`, `sniffer_tag.cpp`, `sniffer_tag.hpp`

Resultado TEST @ 21m:

```
Canal A: 0% éxito (50/50 RX_PREAMBLE_DETECTION_TIMEOUT)
Canal B: 100% éxito (DistB: 21.16-21.81m, 0 errores)
```

Verificación OTP:

```
CANAL A: PartID:0x624831E5 Bias:0x13 DGC_MODE:OTP ☒
CANAL B: PartID:0x6E483065 Bias:0x12 DGC_MODE:OTP ☒
```

❌ **Conclusión:** Hipótesis **INCORRECTA**. Estructuras separadas funcionan correctamente (PartID diferentes, calibraciones únicas), pero Canal A sigue fallando. Problema NO era calibración OTP compartida.

TEST-04: PRE_TIMEOUT=12 (Solución 1B) [✓ COMPLETADO - 28-Oct-2025]

Configuración: PRE_TIMEOUT_6M8 = 12 PAC (96 símbolos, +140% vs baseline 5, +50% vs Solución 1A)

Resultado @ 23m:

Canal A: 0% éxito (152 timeouts RX_PREAMBLE_DETECTION_TIMEOUT)

Canal B: 100% éxito (DistB: 22.88-23.42m, 0 errores)

❌ **Análisis:**

- ❌ Canal A: **SIN MEJORA** - Permanece en 0% a pesar de +140% incremento desde baseline
- ✓ Canal B: Funciona perfectamente (100% éxito)
- ❌ PRE_TIMEOUT=12 **NO resuelve el problema** a pesar de alcanzar 75% del preámbulo total (96/128 símbolos)
- 🔵 **Optimización de PRE_TIMEOUT ha alcanzado su límite de utilidad**

❌ **Conclusión:** Canal A tiene problema **FUNDAMENTAL** que no se resuelve con optimizaciones de timeout. **Requiere solución más radical** (TEST-07: 850K data rate con +8dB sensibilidad) o reemplazo de hardware.

⚠️ **Nota crítica:** Resultado TEST-04 es **IDÉNTICO** a TEST-00 (baseline), lo que confirma que incrementar PRE_TIMEOUT de 5→8→12 **NO tiene efecto alguno** en Canal A. Esto es evidencia fuerte de problema hardware (LNA degradado, filtro RF, o chip defectuoso).

🔍 **Conclusión del Diagnóstico**

Dado que:

- ✓ **TEST-00:** PRE_TIMEOUT=5 @ 23m → Canal A: 0%, Canal B: 100%
- ✓ **TEST-01:** PRE_TIMEOUT=8 @ 20m → Canal A: 3%, Canal B: 9.7%
- ✓ **TEST-02:** Swap antenas → Problema sigue al Canal A lógico (no antena física)
- ✓ **TEST-03:** Estructuras OTP separadas → Calibraciones válidas en ambos chips, pero Canal A sigue fallando
- ✓ **TEST-04:** PRE_TIMEOUT=12 @ 23m → Canal A: 0% (IDÉNTICO a baseline), Canal B: 100%
- ❌ **Incrementar PRE_TIMEOUT de 5→8→12 (+140%) NO tiene efecto en Canal A**

Hipótesis actual: Problema HARDWARE CONFIRMADO en componentes del Canal A

Posibles causas técnicas:

- **LNA degradado** (más probable): Baja sensibilidad (-10 dB típico)
- **Filtro RF desafinado:** Atenúa señal en Canal 5 (6.5 GHz)
- **PCB routing defectuoso:** Impedancia incorrecta en RF de Chip A
- **Cristal/PLL desviado:** Frecuencia ligeramente fuera de spec

- **Chip DW3000 A defectuoso:** Fallo de fábrica

Test recomendado: Medir potencia RX con analizador de espectro @ -90 dBm, comparar Canal A vs B (esperado: Canal A ~10 dB menos sensibilidad).

Opciones restantes:

1. **TEST-05 (TX Power +1dB):** Última optimización SW incremental (mejora esperada: <10%)
2. **TEST-07 (850K data rate):** Solución radical SW (+8dB sensibilidad, puede compensar hardware defectuoso)
3. **Reemplazo de hardware:** Cambiar PCB o chip DW3000 A si TEST-07 falla

TESTS PENDIENTES (Optimizaciones Software)

TEST-05: Aumentar TX Power [PRIORIDAD ALTA]

Estado: ⌚ **CONSIDERAR AHORA** - Última optimización SW incremental antes de solución radical (TEST-07)

Configuración propuesta:

```
// En sniffer_tag.cpp y main.cpp línea ~56
static dwt_txconfig_t dwt_tx_cfg = {
    0x34,          /* PG delay */
    0xFEFEFEFE, /* TX power: +1 dB (Coarse gain=2, Fine gain=63) */
    0x0           /* PG count */
};
```

¿Por qué ayuda?: Mayor potencia transmitida (+1 dB) = señal más fuerte en recepción a largas distancias.

⚠ **ADVERTENCIA:** Aumentar power puede violar límites regulatorios (-41.3 dBm/MHz). Idealmente medir con analizador de espectro antes.

Procedimiento:

1. Modificar **TX_POWER** de 0xFDFDFDFD → 0xFEFEFEFE (+1 dB conservador)
2. Compilar y flashear ambos dispositivos
3. Test @ 20m con protocolo similar a TEST-02/03/04
4. Comparar tasas de éxito vs PRE_TIMEOUT=12

Criterios de éxito: +5-10% mejora en Canal A. Si Canal A alcanza $\geq 40\%$ @ 20m → Considerar éxito parcial, pero **probablemente insuficiente** para operación confiable.

⚠ **Evaluación realista:** Dado que TEST-04 (PRE_TIMEOUT=12) falló, +1dB TX power probablemente NO será suficiente. Considerar ir directamente a TEST-07 (850K).

TEST-06: RX Diagnostics (First Path Power) [PRIORIDAD MEDIA]

Estado:  **OPCIONAL** - Solo para confirmar diagnóstico de hardware antes de TEST-07

Objetivo: Determinar si problema es en TX o RX del Canal A mediante diagnósticos internos del DW3000.

Implementación:

```
// Agregar en sniffer_tag.cpp después de dwt_rxenable()
dwt_rxdiag_t diag;
dwt_readdiagnostics(&diag);
Serial.printf("[DIAG-A] FP_PWR:%d RX_CNT:%d\n", diag.firstPath,
diag.rxPreamCount);
```

Procedimiento:

1. Agregar logs de diagnóstico para CADA intento de RX
2. Test @ 20m capturando First Path Power y RX Preamble Count
3. Comparar valores Canal A vs Canal B

Análisis esperado:

- **FP_PWR Canal A < -100 dBm** → Confirma problema RX sensitivity (LNA defectuoso)
- **FP_PWR Canal A ≈ Canal B** pero **RX_CNT** bajo → Problema AGC/threshold
- **FP_PWR Canal A muy bajo + Canal B normal** → Confirma hardware defectuoso

TEST-07: Migración a Data Rate 850K [🔒 PRIORIDAD CRÍTICA]

Estado: ⌚ **SOLUCIÓN RECOMENDADA** - Después de fallar TEST-02, TEST-03, TEST-04, esta es la **única opción SW viable** sin reemplazo de hardware

¿Por qué considerar esto?:

- 📶 **+8 dB sensibilidad** vs 6M8 → Puede compensar hardware defectuoso de Canal A
- 🔄 **Rango 50-80m** (2.5-3× mejora) vs 20-25m actual
- 🔑 **Solución definitiva** sin reemplazo de hardware

⚠️ **Trade-offs:**

- ⌚ **8× más lento:** 2 ms por frame vs 250 µs (latencia 800ms vs 100ms por tag)
- ⚡ **+50% consumo energético** en tags
- 📊 **Menor throughput:** 10 tags/seg vs 80 tags/seg (aceptable para 5-10 tags totales)

Configuración propuesta:

```
static dwt_config_t dwt_cfg_850k = {
    5,           // Channel
    DWT_PLEN_128,
    DWT_PAC8,
    9,
    DWT_BR_850K, // ← Cambio crítico de 6M8 a 850K
    // ... resto igual
};
```

```
// Timeouts ajustados (8x más largos):
#define POLL_TX_TO_RESP_RX_DLY_UUS_850K 5600 // Was 700
#define RESP_RX_TIMEOUT_UUS_850K 2400 // Was 300
#define PRE_TIMEOUT_850K 12 // Mantener optimización
```

Esfuerzo: 1-2 días (cambiar config DWT, ajustar timeouts en ambos firmwares, testing).

Criterios de decisión:

- ☒ Si Canal A $\geq 70\%$ @ 50m → **APLICAR** como solución definitiva
- ⚠ Si latencia > 1 seg/tag es inaceptable → Evaluar modo híbrido (6M8 corto, 850K largo)
- ✗ Si Canal A < 30% @ 20m incluso con 850K → **Hardware reemplazo obligatorio**

TEST-08: Cambio de Canal UWB [🕒 PRIORIDAD BAJA]

TEST-01: Separar Estructuras `pdw3000local` [☒ COMPLETADO - 28-Oct-2025]

Hipótesis: Ambos chips DW3000 (Canal A y B) comparten una sola estructura `dwt_local_data_t`, causando que Canal B sobrescriba calibración OTP de Canal A.

Problema identificado:

```
// main.cpp línea 65 y 1117
dwt_local_data_t *pdw3000local; // ← UNA SOLA estructura para AMBOS chips
```

Solución implementada:

- Creadas estructuras separadas: `pdw3000local_a`, `pdw3000local_b`, `pdw3000local` (puntero activo)
- Modificado `init_uwb_device()` para recibir `dwt_local_data_t *local_data`
- Actualizado `switch_hw()` y `switch_hw_timestamp_query()` para cambiar puntero
- Archivos modificados: `main.cpp`, `sniffer_tag.cpp`, `sniffer_tag.hpp`

Resultado TEST @ 21m:

```
Canal A: 0% éxito (50/50 RX_PREAMBLE_DETECTION_TIMEOUT)
Canal B: 100% éxito (DistB: 21.16-21.81m, 0 errores)
```

Verificación OTP:

```
CANAL A: PartID:0x624831E5 Bias:0x13 DGC_MODE:OTP ☒
CANAL B: PartID:0x6E483065 Bias:0x12 DGC_MODE:OTP ☒
```

✗ Conclusión: Hipótesis **INCORRECTA**. Estructuras separadas funcionan correctamente (PartID diferentes, calibraciones únicas), pero Canal A sigue fallando. Problema NO era calibración OTP compartida.

🔍 Conclusión del Diagnóstico

Dado que:

- 1. ☒ TEST-00: Problema sigue al Canal A lógico (no antena física)
- 2. ☒ TEST-01: Estructuras OTP separadas y calibraciones válidas en ambos chips
- 3. **✗** Canal A sigue fallando a >20m a pesar de configuración correcta
- 4. ☒ Canal B funciona perfectamente con cualquier antena

Hipótesis actual: Problema HARDWARE en componentes del Canal A

Posibles causas técnicas:

- **LNA degradado:** Baja sensibilidad (-10 dB típico)
- **Filtro RF desafinado:** Atenúa señal en Canal 5 (6.5 GHz)
- **PCB routing defectuoso:** Impedancia incorrecta en RF de Chip A
- **Cristal/PLL desviado:** Frecuencia ligeramente fuera de spec
- **Chip DW3000 A defectuoso:** Fallo de fábrica

Test recomendado: Medir potencia RX con analizador de espectro @ -90 dBm, comparar Canal A vs B (esperado: Canal A ~10 dB menos sensibilidad).

🔧 TESTS PENDIENTES (Optimizaciones Software)

TEST-02: PRE_TIMEOUT=12 @ 20-25m [🚫 PRIORIDAD CRÍTICA]

Estado: ⌚ **CÓDIGO YA IMPLEMENTADO** - Pendiente validación en campo

Configuración actual:

```
// uwb3000Fxx.h (Sniffer y Persona)
PRE_TIMEOUT_6M8 = 12 PAC // +140% desde baseline (5 PAC)
```

¿Por qué ayuda?: Espera más tiempo (96 símbolos) para detectar inicio de preámbulo en señales débiles >20m.

Resultados históricos:

- PRE_TIMEOUT=5 @ 23m → Canal A: 0%, Canal B: 100%
- PRE_TIMEOUT=8 @ 20m → Canal A: 3%, Canal B: 9.7%
- PRE_TIMEOUT=12 @ ??? → **PENDIENTE VALIDAR**

Procedimiento:

- 1. Firmware actual ya tiene PRE_TIMEOUT=12 (commit actual)

2. Test @ 20m, 23m, 25m con ≥ 100 lecturas por distancia
3. Capturar tasas de éxito y logs de errores

Criterios de éxito:

- ☒ **Objetivo mínimo:** Canal A $\geq 30\%$, Canal B $\geq 50\%$ @ 20m
- ☒ **Objetivo aceptable:** Ambos $\geq 50\%$ @ 20m
- ☒ **Ideal:** Ambos $\geq 70\%$ @ 25m

Siguiente paso si falla: Si Canal A $< 30\%$ @ 20m → Considerar TEST-05 (850K data rate) como única solución viable.

TEST-03: Aumentar TX Power [🔴 PRIORIDAD ALTA]

Estado: ☐ **BLOQUEADO** - Solo ejecutar si TEST-02 muestra Canal A $< 50\%$ @ 20m

Configuración propuesta:

```
// En sniffer_tag.cpp y main.cpp línea ~56
static dwt_txconfig_t dwt_tx_cfg = {
    0x34,          /* PG delay */
    0xFEFEFEFE,    /* TX power: +1 dB (Coarse gain=2, Fine gain=63) */
    0x0            /* PG count */
};
```

¿Por qué ayuda?: Mayor potencia transmitida (+1 dB) = señal más fuerte en recepción a largas distancias.

⚠ **ADVERTENCIA:** Aumentar power puede violar límites regulatorios (-41.3 dBm/MHz). Idealmente medir con analizador de espectro antes.

Procedimiento:

1. Modificar **TX_POWER** de 0xFDFDFDFD → 0xFEFEFEFE (+1 dB conservador)
2. Compilar y flashear ambos dispositivos
3. Re-ejecutar TEST-02 @ 20m
4. Comparar tasas de éxito vs baseline

Criterios de éxito: +5-10% mejora en Canal A. Si Canal A alcanza $\geq 60\%$ @ 20m → Aplicar cambio permanentemente.

TEST-04: RX Diagnostics (First Path Power) [🟡 PRIORIDAD MEDIA]

Estado: ☐ **OPCIONAL** - Solo si TEST-02 y TEST-03 fallan

Objetivo: Determinar si problema es en TX o RX del Canal A mediante diagnósticos internos del DW3000.

Implementación:


```
// Agregar en sniffer_tag.cpp después de dwt_rxenable()
dwt_rxdiag_t diag;
dwt_readdiagnostics(&diag);
Serial.printf("[DIAG-A] FP_PWR:%d RX_CNT:%d\n", diag.firstPath,
diag.rxPreamCount);
```

Procedimiento:

1. Agregar logs de diagnóstico para CADA intento de RX
2. Test @ 20m capturando First Path Power y RX Preamble Count
3. Comparar valores Canal A vs Canal B

Análisis esperado:

- **FP_PWR Canal A < -100 dBm** → Confirma problema RX sensitivity (LNA defectuoso)
- **FP_PWR Canal A ≈ Canal B** pero RX_CNT bajo → Problema AGC/threshold
- **FP_PWR Canal A muy bajo + Canal B normal** → Confirma hardware defectuoso

TEST-05: Migración a Data Rate 850K [🔒 PRIORIDAD MEDIA-ALTA]

Estado:  **SOLUCIÓN RADICAL** - Considerar si TEST-02 muestra Canal A <30% @ 20m

¿Por qué considerar esto?:

- 📡 **+8 dB sensibilidad** vs 6M8 → Puede compensar hardware defectuoso de Canal A
- 📏 **Rango 50-80m** (2.5-3× mejora) vs 20-25m actual
- 🔑 **Solución definitiva** sin reemplazo de hardware

⚠ Trade-offs:

- ⌚ **8× más lento**: 2 ms por frame vs 250 µs (latencia 800ms vs 100ms por tag)
- ⚡ **+50% consumo energético** en tags
- 📦 **Menor throughput**: 10 tags/seg vs 80 tags/seg (aceptable para 5-10 tags totales)

Configuración propuesta:

```
static dwt_config_t dwt_cfg_850k = {
    5,           // Channel
    DWT_PLEN_128,
    DWT_PAC8,
    9,
    DWT_BR_850K, // ← Cambio crítico de 6M8 a 850K
    // ... resto igual
};

// Timeouts ajustados (8× más largos):
#define POLL_TX_TO_RESP_RX_DLY_UUS_850K 5600 // Was 700
#define RESP_RX_TIMEOUT_UUS_850K 2400        // Was 300
#define PRE_TIMEOUT_850K 12                  // Mantener optimización
```

Esfuerzo: 1-2 días (cambiar config DWT, ajustar timeouts en ambos firmwares, testing).

Criterios de decisión:

- ☒ Si Canal A $\geq 70\%$ @ 50m → **APLICAR** como solución definitiva
- ☐ Si latencia > 1 seg/tag es inaceptable → Evaluar modo híbrido (6M8 corto, 850K largo)
- ☒ Si Canal A < 30% @ 20m incluso con 850K → **Hardware reemplazo obligatorio**

TEST-06: Cambio de Canal UWB [🕒 PRIORIDAD BAJA]

Estado: ☐ **ÚLTIMA OPCIÓN SW** - Solo si hay sospecha de interferencia en Canal 5

Configuración propuesta:

```
// Cambiar de Canal 5 (6.5 GHz) a Canal 9 (8.0 GHz)
static dwt_config_t dwt_cfg = {
    9,           // Channel number (antes: 5)
    DWT_PLEN_128,
    DWT_PAC8,
    9,           // Preamble code compatible con Canal 9
    // ... resto sin cambios
};
```

⚠ Consideración: Canal 9 tiene ~0.5 dB menos sensibilidad que Canal 5. Solo cambiar si interferencia confirmada con spectrum analyzer.

Procedimiento:

1. Capturar log RF de Canal 5 (si analizador disponible)
2. Si detecta interferencias > -90 dBm → Cambiar a Canal 9
3. Re-ejecutar TEST-02 @ 20m con Canal 9
4. Comparar tasas de éxito

Resultado esperado: Si interferencia era causa, mejora $\geq 20\%$ en ambos canales

🔍 RESUMEN EJECUTIVO DE TESTS

☒ **Diagnóstico Completado (Orden Cronológico)**

Test	Fecha	Configuración	Resultado @ Distancia
TEST-00	25-Oct	PRE_TIMEOUT=5 (baseline)	Canal A: 0% @ 23m, Canal B: 100% @ 23m
TEST-01	26-Oct	PRE_TIMEOUT=8 (+60%)	Canal A: 3% @ 20m, Canal B: 9.7% @ 20m
TEST-02	28-Oct	Swap físico antenas	Problema sigue en Canal A lógico <input checked="" type="checkbox"/>
TEST-03	28-Oct	Estructuras OTP separadas	Hipótesis incorrecta <input checked="" type="checkbox"/>

Test	Fecha	Configuración	Resultado @ Distancia
TEST-04	28-Oct	PRE_TIMEOUT=12 (+140%)	Canal A: 0% @ 23m, Canal B: 100% @ 23m ✖

Conclusión:

- ✖ Problema hardware **CONFIRMADO** en Canal A
- ✖ Optimización PRE_TIMEOUT **AGOTADA** (5→8→12 no tiene efecto)
- ☑ TEST-04 idéntico a TEST-00 demuestra que timeouts NO son la causa raíz
- 🌀 Solución SW radical (TEST-07: 850K) o reemplazo hardware son las únicas opciones

🕒 Tests Pendientes (Priorizados)

Test	Prioridad	Estado	Objetivo	Esfuerzo
TEST-05	💎 ALTA	🕒 Considerar	TX Power +1dB (mejora esperada <10%)	2h (código + test)
TEST-06	🌀 MEDIA	📄 Opcional	RX Diagnostics para confirmar hardware	3h (código + análisis)
TEST-07	💎 CRÍTICA	🕒 RECOMENDADO	Migrar a 850K (+8dB sensibilidad)	1-2 días
TEST-08	🌀 BAJA	📄 Última opción	Cambio Canal 5→9 (interferencia)	1h (código + test)

🎯 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

Opción A: TEST-05 (conservadora, baja probabilidad de éxito)

- ⚠ TX Power +1dB @ 20m
- 📊 Mejora esperada: +5-10% en Canal A
- 🌀 Si Canal A sigue <30% → Ir directamente a TEST-07



Opción B: TEST-07 (recomendada, mayor probabilidad de éxito)

- ☑ Migrar a 850K data rate
- 📡 +8 dB sensibilidad → **Puede compensar hardware defectuoso**
- 🎯 Rango objetivo: 50-80m (vs 20-25m actual)
- 🕒 Esfuerzo: 1-2 días de implementación

Si TEST-07 éxito (Canal A ≥70% @ 50m):

- ☑ Problema RESUELTO sin reemplazo de hardware
- 📄 Documentar configuración final 850K
- 🔄 Merge a branch **dev**
- ⚠ Aceptar trade-offs: latencia 8× mayor (800ms vs 100ms)

Si TEST-07 falla (Canal A <30% @ 20m incluso con 850K):

- **✗ Hardware reemplazo OBLIGATORIO**
-  Opciones: Cambiar chip DW3000 A, reemplazar PCB completo, o validar LNA/filtro RF
-  Costo estimado: \$20-50 (chip) o \$200-500 (PCB completo)

RESULTADO FINAL

Éxito Global

- ☐ **OBJETIVO ALCANZADO:** Detección estable $\geq 70\%$ a 25m
- ☐ **PARCIAL:** Funciona pero $< 70\%$
- ☐ **FALLIDO:** Sin mejora significativa

Configuración Final

```
// Valores finales implementados (actualizar después de tests)
POLL_TX_TO_RESP_RX_DLY_UUS_6M8 = _____ // Ambos equipos
RESP_RX_TIMEOUT_UUS_6M8 = _____ // Ambos equipos
PRE_TIMEOUT_6M8 = _____ // Ambos equipos (baseline: 12 PAC)
query_timeout = _____ ms // Sniffer (baseline: 1000 ms)
TX_POWER = 0x_____ // Si se modificó (baseline: 0xFDFDFDFD)
Channel = _____ // Si se cambió (baseline: 5)
```

Resumen de Cambios

- ☐ TEST-00 (Swap) ejecutado → Resultado: [] Hardware [] Config
- ☐ TEST-01 implementado (PRE_TIMEOUT)
- ☐ TEST-02 implementado (TX Power)
- ☐ TEST-03 implementado (Query timeout)
- ☐ TEST-04 implementado (Validación)
- ☐ TEST-05 implementado (Logging)
- ☐ TEST-06 implementado (MULTIPLE only)
- ☐ TEST-07 implementado (solo si necesario)
- ☐ TEST-08 implementado (solo si necesario)

CHECKLIST DE EJECUCIÓN

Antes de Tests

- ☐ Preparación hardware/software completa
- ☐ Commit baseline realizado
- ☐ Logs UART configurados

Durante Tests

- ☐ 3 minutos por distancia en TEST-01
- ☐ 20-30 ciclos por escenario

- ☐ Logs guardados por sesión
- ☐ Fotos/videos de setup

Después de Tests

- ☐ Commit final con cambios
- ☐ Tag `v0.4.0-fix-distance`
- ☐ CHANGELOG.md actualizado
- ☐ Merge a `dev`



NOTAS RÁPIDAS

Problemas encontrados:

Lecciones aprendidas:

Recomendaciones:

Completado el: _____ por: _____