



<그림 12> 침매함 제작

10. 진수

- (1) 양수기 가동시 감전사고의 염려가 많으므로 양수기마다 과전류차단기 및 누전차단기 등의 2중 안전장치를 설치하여야 한다.
- (2) 충수 작업간 양수기의 양정고를 낮추기 위하여 적절한 크레인 운용의 관리가 필요하다.
- (3) 단선에 의한 감전사고의 염려가 없도록 확인을 철저히 하여 문제 발생 시 물기를 완전히 제거하고 그리스 칠을 1차로 한 후에 절연용 고무테이프를 감고 2차적으로 비닐테이프를 감아 방수처리를 철저히 하여야 한다.
- (4) 침매함이 완전히 수심에 잠길 때까지 근로자의 접근을 금지하여야 한다.

11. 예인작업

- (1) 함체의 예인은 경험이 많은 도선사가 하여야 한다.
- (2) 예인에 사용되는 로프 규격이 충분하고 마모상태를 수시로 확인하여 예인 시 파손되지 않도록 주의하며 결속부분이 벗겨지지 않도록 연결을 철