


- (나) 걸이 작업은 샤클을 이용하고, 부재에 샤클을 걸 수 없을 때에는 상단에 인양용 고리를 설치하고, 그 고리에 샤클을 걸어 인양한다.
- (다) 각각의 부재를 하나의 보조로프로 연결하여 유도하여야 한다.
- (라) 각 부재의 간격은 <그림 7>과 같이 1.5 m~2 m 정도가 적당하며, 크레인 혹은 크레인의 길이가 2 m, 3.5 m, 5 m 정도 되도록 달아맨다.
- (마) 신호, 유도에 특히 유의하여야 한다.
- (바) 설치 순서별로 걸이작업을 수행하여야 한다.

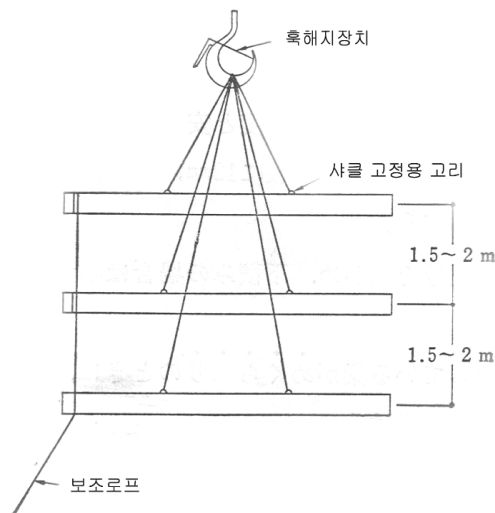

<그림 8> 철골부재 여러 개를 동시에 달아매어 인양하는 방법

### 6.3.2 보의 설치

- (1) 보의 설치작업을 할 경우, 반드시 안전대를 기둥의 본체 또는 기둥 승강용 트랩에 걸어 작업하거나 별도의 고소작업대(SKY장비 등) 등에 탑승하여 추락을 방지하여야 한다.
- (2) 근로자는 한 곳에 2인, 다른 곳에 1인 또는 2인이 한조가 되어 기둥에 올라가야 하며, 기둥 상단부 및 보 연결부 등에 안전대 부착설비를 하여야 하며 고소작업대(SKY장비 등) 등에 탑승하여 작업을 할 때에는 장비의 이상유무 점검 및 장비 제원표를 확인하여 탑승하중도 고려하여야 한다..