

OP#1.- PREPARACIÓN: CORTAR CABLE COMO LO INDICA LA TABLA

CORTAR CABLE CON MAQUINA DE CORTE AUTOMATICA

No.	N/P CABLE	AWG	COLOR	LONGITUD DE CABLE (PULGADAS)	DESPOJE CHAQUETA "A"	DESPOJE CONDUCTORES	TERMINAL "A"	HERRAMIENTA "A"	DESPOJE CHAQUETA "B"	DESPOJE CONDUCTORES	TERMINAL "B"	HERRAMIENTA "B"
1	9942	4	MULTICONDUCTOR GRIS	26"	4"	0.25" (DESPOJE PARCIAL)	N/A	N/A	1.25"	0.150"	350561-1	APLICADOR: 7-2151019-1/466320-2

LADO A

LADO B

COLOCAR TUBING N/P: TWT-.034-CLRF DE 3 3/4" EN LA TIERRA

COLOCAR TUBING N/P: TWT-.034-CLRF DE 3 3/4" DE 1.10" EN LA TIERRA

OP#2.- ENSAMBLE: DESLIZAR TUBING E INSERTAR CONTACTOS EN EL CONECTOR COMO LO INDICA LA TABLA DE INSERTADO

DESLIZAR Y ENCOGER TUBING (N/P: FIT-221-1/4BLKF DE 1.0") COMO SE INDICA

1/2" REF.



ENCOGER TUBING (N/P: FIT-221-1/4BLKF DE 1.0") DESPUES DE INSERTAR COMO SE INDICA

1/8" REF.



VISTA DE INSERTADO N/P: 1-480706-0

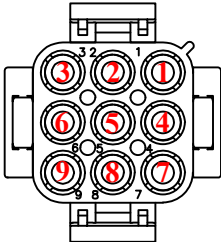


TABLA DE INSERTADO

COLOR	PIN
ROJO	1
NEGRO	2
CAFE	3
BLANCO	4
TIERRA	5
VERDE	6
AZUL	7


TERMINAL N/P: 350561-1



OP#3.- COLOCAR STRAIN RELIEF EN EL CONECTOR COMO SE INDICA

COLOCAR STRAIN RELIEF EN EL CONECTOR POR AMBOS LADOS COMO SE INDICA

STRAIN RELIEF N/P: 1-640722-0



COLOCAR TORNILLOS Y AJUSTAR HASTA TOPAR COMO SE INDICA



RETIRAR CON UNAS CORTADORAS Y COLOCAR BAJO EL STRAIN RELIEF Y SOBRE EL CABLE PARA GENERAR CUERPO

