

HTS DE FLORIMONT n°1

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|------------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | T3 | Mme ICHAMA | 0692 80 05 78 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2152X1194 | BE | TD | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2145X732 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2152X1198 | M | M | D |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1342X1199 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | 1342X1195 | M | M | D |
| | | | | Menuiserie 7 | NA5L | T | ALU | 700X600 | | | BE |
| | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défait d'équerrage important, mécanisme grippé : à rectifier |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | Reprise crémone volets |
| Menuiserie 5 | Reprise crémone volets |
| Menuiserie 6 | RAS (crémonne volets neuve) |
| Menuiserie 7 | RAS |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°2

n° logement 2 type T4 locataire IDMOT téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|----------------|--------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2155x1191 | BE | M | M | BE |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2150x732 | M | D | M | D |
| Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2152x1200 | M | D | D | D |
| ? Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1344x1197 | BE | BE | M | BE |
| Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | 1342x1196 | M | M | D | M |
| Menuiserie 7 | F2V+V | A | BOIS | 1344x1197 | M | M | M | M |
| Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | | M |
| Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|---|-------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | équerrage défectueux | à reprendre & repeindre | |
| Menuiserie 4 | Dormant cassé, traces de fuites, équerrage défectueux, crémonne défectueuse | à reprendre & repeindre | |
| Menuiserie 5 | Dormant moisi, volets moisissés, crémonne défectueuse | à remplacer | |
| Menuiserie 6 | traces de fuites, mécanisme défectueux | à reprendre & repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°3

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|---------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 3 | T4 | GRIMAUD | 0692 12 70 35 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2149x1198 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2157x733 | D | M | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1343x1195 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1341x1197 | TD | M | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1344x1197 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | 699x599 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

maison bien entretenue

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 951 mm ; menuiserie 7 : allège à 955 mm)

TRAVAUX

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | dormant cassé : | à reprendre & repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | | |
| Menuiserie 5 | dormant moisi (1) : | à remplacer | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 10 | RAS | à repeindre | |

(1) : partiellement repris mais moisi persiste et s'étend

HTS DE FLORIMONT n°4

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-------------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 4 | T4 | AMIN-MANGAZ | 0692 89 05 14 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2145x1190 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2150x726 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1191 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1345x1194 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | 2154x1197 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1343x1197 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

maison bien entretenue

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 949 mm ; menuiserie 5 : allège à 953 mm ; menuiserie 7 : allège à 951mm)

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme HS : à remplacer +repeindre | | |
| Menuiserie 3 | béquille dévissée : à refixer + repeindre | | |
| Menuiserie 4 | Traces de fuites : joints silicone à reprendre + à repeindre | | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°5

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 5 | T3 | SERTIER | 0692 04 46 56 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2152x1197 | BE | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2152x730 | BE | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1198 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1338x1198 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1342x1199 | D | M | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | NR | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | NR | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC
 (pour exemple : menuiserie 4 : allège à 951 mm ; menuiserie 5 : allège à 945 mm)

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|----------------------|---|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS(1) | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | défaut d'équerrage : | à reprendre + repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | Traces de fuites : | joints silicone à reprendre + à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

(1) : non manœuvrable (meubles)

HTS DE FLORIMONT n°6

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|------------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 6 | T4 | BORISTHELE | 0692 29 72 97 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2148x1197 | BE | TD | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2150x733 | BE | D | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1341x1197 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1345x1195 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | 2143x1178 | M | D | D |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1341x1197 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC
(pour exemple : menuiserie 7 : allège à 948 mm)

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Gros défaut d'équerrage, mécanisme partiellement HS : à reprendre ou remplacer + repeindre |
| Menuiserie 3 | défait d'équerrage, mécanisme fatigué : à reprendre ou remplacer + repeindre |
| Menuiserie 4 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | béquille manquante, ouvrant partiellement cassé : replacer + réparer + repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°7

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 7 | T2 | DRAGONNE | 0692 20 61 15 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2151x1216 | BE | BE | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2156x733 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2155x1197 | D | BE | D | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1346x1199 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

logement très propre

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC
(pour exemple : menuiserie 5 : allège à 938 mm)

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|---|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | mécanisme fatigué : à reprendre ou remplacer + repeindre | | |
| Menuiserie 4 | dormant cassé, défaut d'équerrage : à reprendre + à repeindre | | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°8

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 8 | T2 | LAURETE | 0692 96 82 61 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2152x1199 | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2151x730 | BE | M | TD |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2155x1198 | BE | D | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1347x1197 | BE | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 6 | GM | T | BOIS | NR | M | M | D |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | |

maison très propre

problème de termites dans plinthes séjour : cela à-t-il été traité ?

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 5 : allège à 947 mm)

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Ouvrant 1 élément cassé : à reprendre + repeindre ensemble |
| Menuiserie 3 | dormant partie manquante, béquille manquante : éléments à remplacer + repeindre ensemble |
| Menuiserie 4 | ouvrant cassé, crémone volet HS : à reprendre ou remplacer + à repeindre |
| Menuiserie 5 | volet : défaut d'équerrage/grippé ; crémone partiellement démontée : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | ouvrant grille : serrure cassée, plus de béquille : à remplacer |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°9

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 9 | T2 | BLAGNAC | 0262 55 82 60 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2148x1191 | BE | D | D | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2155x731 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1197 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC
(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 951 mm ; menuiserie 5 : allège à 953 mm)

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS (1) à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme HS : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | traces de fuites : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

(1) plaquage extérieur se délaminant

HTS DE FLORIMONT n°10

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|---------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 10 | T4 | HOAREAU | 0692 31 35 69 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2148x1192 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2143x731 | D | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1198 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1341x1194 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1343x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1346x1202 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | 700x600 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 951 mm ; menuiserie 5 : allège à 956 mm ; menuiserie 5 : allège à 954 mm...)

TRAVAUX

| | |
|---------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | béquilles dévissées : à refixer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | Dormant, 1 élément manquant : à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | traces de fuites : joint silicone à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 5 | mécanisme fatigué : à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 10 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°11

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 11 | T2 | CUVELIER | 0262 55 81 40 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2152x1196 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x732 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1344x1198 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1342x1198 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°12

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 12 | T3 | LEBEN | 0692 48 42 39 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2150x1198 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2148x731 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1340x1195 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1195 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1340x1195 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | défait d'équerrage | à reprendre + repeindre l'ensemble | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°13

n° logement type locataire téléphone
13 T2 NC NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|--------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°14

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 14 | T3 | TARISTAS | 0692 63 19 79 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2149x1195 | BE | M | BE |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2149x731 | BE | M | D |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2150x1200 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1342x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1345x1197 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|----------------------|--|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | défait d'équerrage : | à reprendre + repeindre l'ensemble ; volets moisis : | à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | crémone volets HS : | à reprendre + repeindre l'ensemble | |
| Menuiserie 5 | crémone volets HS : | à reprendre + repeindre l'ensemble | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°15

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 15 | T2 | MOUNICHY | 0262 43 72 41 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2145x1197 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2149x730 | BE | D | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1340x1194 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1344x1198 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | gros défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre l'ensemble | | |
| Menuiserie 3 | défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre l'ensemble | | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°16

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 16 | T3 | VIRAMA | 0692 87 24 24 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2036x931 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2144x1197 | BE | D | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x731 | BE | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1338x1198 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | D | D | M | D |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

locataire signalant qu'il n'y a plus de poubelles (elles ont brûlé)

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | défait d'équerrage (1) : à reprendre + à repeindre l'ensemble (en option : prévoir joint périphérique de calfe |
| Menuiserie 2 | défait d'équerrage : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | Mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | défait d'équerrage : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 5 | RAS fenêtrée remplacée ; pas de peinture sous dormant : à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

(1) : frotte au sol quand manoeuvré

HTS DE FLORIMONT n°17

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 17 | T2 | NATARE | 0692 15 22 48 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2149x1197 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2155x731 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1343x1198 | M | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC
 (pour exemple : menuiserie 4 : allège à 956 mm ; menuiserie 5 : allège à 964 mm)

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | mécanisme fatigué : à reprendre ou remplacer + repeindre l'ensemble (en option : prévoir joint périphérique |
| Menuiserie 2 | mécanisme fatigué : à reprendre ou remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | Défaut d'équerrage, béquille dévissée, mécanisme jeu important : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | Défaut d'équerrage : à reprendre + peinture à refaire |
| Menuiserie 5 | Défaut d'équerrage : à reprendre + peinture à refaire |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°18

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 18 | T3 | TAURAN | 0692 59 13 89 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2151x1197 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2155x732 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1196 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1345x1199 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1341x1197 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 961 mm ; menuiserie 5 : allège à 960 mm ; menuiserie 6 : allège à 968mm)

locataire signale problèmes de canalisations d'évacuation qui se bouchent

Traces de fuite dans chambre venant de toiture

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|---|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Défaut d'équerrage : à reprendre + peinture à refaire | | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | Défaut d'équerrage : à reprendre + peinture à refaire | | |
| Menuiserie 6 | béquille dévissée : à refixer + repeindre l'ensemble | | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°19

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 19 | T3 | CRESCENCE | 0692 71 11 23 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2038x923 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1196 | BE | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2151x731 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2146x1198 | TD | TD | M | TD |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1342x1198 | D | D | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1345x1196 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | NR | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | NR | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défaut d'équerrage : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | Mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | dormant, ouvrant, volets moisis : à remplacer |
| Menuiserie 5 | dormant, ouvrant, volets moisis : à remplacer |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°20

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---|
| 20 | T2 | SADZOUTE | 0692 72 12 95 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2040x932 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1193 | BE | D | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2155x731 | BE | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2150x1198 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1344x1197 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | ouvrant partiellement cassé, défaut d'équerrage, macanisme partiellement HS : à réparer + peinture |
| Menuiserie 3 | mécanisme partiellement HS (penne) : à réparer ou remplacer + peinture |
| Menuiserie 4 | volets moisis : à repeindre et traiter d'urgence ou à remplacer |
| Menuiserie 5 | défait d'équerrage : à reprendre ; volets moisis : à repeindre et traiter d'urgence ou à remplacer |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°21

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 21 | T3 | THOMAS | 0692 79 23 33 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2032x931 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1196 | D | D | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | BE | BE | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1340x1196 | D | D | D | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1345x1195 | D | D | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1340x1196 | BE | M | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | défaut d'équerrage (1) : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 2 | gros défaut d'équerrage (2), dormant partiellement cassé : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | mécanisme fatigué : à réviser ou remplacer + peinture de l'ensemble |
| Menuiserie 4 | ouvrant vrillé, défaut d'équerrage, mécanisme fatigué : à remplacer |
| Menuiserie 5 | défaut d'équerrage : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

(1) : frotte au sol quand manœuvré

(2) : ne ferme plus !

HTS DE FLORIMONT n°22

n° logement 22 type T2 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°23

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|------------------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 23 | T3 | SINCERE DEJAR | 0693 03 65 01 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2044x935 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2148x1196 | BE | M | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x731 | BE | BE | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1196 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1342x1196 | D | M | M | D |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1339x1196 | TD | M | BE | TD |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Ouvrant : gros défaut d'équerrage, vrillage, béquille dévissée, : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | penne HS : remplacer mécanisme + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 4 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 5 | traces de fuites sous dormant, mécanisme jeu important : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 6 | dormant très pourri, 1 partie manquante : à remplacer |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°24

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|------------|---------------|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 24 | T2 | MARHADZERE | 0692 99 90 34 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2036x931 | BE | M | BE | M |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1197 | BE | D | M | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2144x731 | M | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1339x1197 | M | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | BE | BE | M | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | |
|--------------|--|-------------|
| Menuiserie 1 | infiltration d'eau depuis escalier (1) (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) | |
| Menuiserie 2 | Ouvrant : gros défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre l'ensemble | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre |

(1) : problème signalé à la SEDRE, eau venant de couverture

HTS DE FLORIMONT n°25

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 25 | T2 | TACITE | 0693 03 44 14 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2036x931 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2143x1194 | BE | D | D | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2150x730 | BE | BE | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2148x1200 | M | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1346x1198 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme partiellement HS : à reprendre ou remplacer |
| Menuiserie 3 | mécanisme partiellement HS : à reprendre ou remplacer |
| Menuiserie 4 | crémone volet démontée : à reprendre ou remplacer + peinture sur l'ensemble |
| Menuiserie 5 | crémone volet démontée : à reprendre ou remplacer + peinture sur l'ensemble |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°26

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|---------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 26 | T4 | LOUIS | 0262 71 81 73 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2147x1193 | BE | M | TD |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2152x731 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2154x1200 | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1341x1187 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1342x1195 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1343x1196 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | 698x596 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|---------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme HS, équerrage ouvrant défectueux : à reprendre ou remplacer + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | pentures désolidarisées des volets (1), crémones démontées : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 5 | ouvrant : défaut d'équerrage, crémones démontées : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 6 | ouvrant : défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 10 | RAS à repeindre |

(1) : suite tentative d'effraction

HTS DE FLORIMONT n°27

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 27 | T2 | GONTHIER | 0692 08 93 98 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2040x933 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1194 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2157x730 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1341x1195 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1200 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS (1) | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | défait d'équerrage : | à reprendre + peinture sur l'ensemble | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

(1) menuiserie bloquée par meubles : impossible d'en contrôler le fonctionnement

HTS DE FLORIMONT n°28

n° logement 28 type T3 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°29

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 29 | T2 | RABOIS | 0692 11 99 69 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2040x932 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2142x1197 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x732 | BE | D | M | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1343x1195 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1346x1200 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

logement en très bon état, propre.

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | ouvrants vrillés (mais ferme encore) : | à reprendre si possible + repeindre | |
| Menuiserie 4 | traces de fuites sous dormant : | joint silicone à reprendre + repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°30

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30 | T3 | MAHOT | 0692 72 64 18 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2145x1195 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2145x729 | BE | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1347x1198 | BE | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1195 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1335x1195 | TD | TD | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | béquille dévissée, taquets grippés : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 3 | béquille dévissée, penne HS : mécanisme à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 4 | béquille dévissée, penne HS : mécanisme à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 5 | béquille dévissée, : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | traces de fuites importantes sous ouvrants, dormant & ouvrant pourri (1) : à remplacer |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

(1) : menuiserie récemment repeinte !

HTS DE FLORIMONT n°31

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31 | T3 | ANAIS | 0692 49 83 30 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2148x1198 | BE | M | TD |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2146x733 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2142x1201 | BE | BE | D |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1338x1199 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | 1340x1198 | TD | TD | BE |
| | | | | Menuiserie 7 | NA5L | T | ALU | 699x598 | | | |
| | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | béquilles manquantes : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS (trou dans cloison, butée de porte disparue) à repeindre |
| Menuiserie 4 | crémone HS : à remplacer ; béquilles & mécanisme : jeu : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 5 | défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | Dormant & ouvrants pourris : à remplacer |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°32

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 32 | T4 | ADOUCARAN | 0692 11 36 29 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2028x933 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2146x1201 | BE | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2151x731 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2144x1199 | D | M | D | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1345x1197 | M | D | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | 1343x1198 | M | D | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V+V | A | BOIS | 1339x1197 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | défaut d'équerrage (1) : à reprendre + à repeindre l'ensemble (en option : prévoir joint périphérique de calfe |
| Menuiserie 2 | mécansme partiellement inopérant : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | dormant moisi, crémone volets démontée : fenêtre à remplacer, crémone à reprendre |
| Menuiserie 5 | Ouvrant : rejet d'eau désolidarisé : à refixer + à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

(1) : frotte au sol quand manœuvré

HTS DE FLORIMONT n°33

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|--------------------------------|---------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 33 | T4 | CHARLETTE | 0692 96 35 59 0692 71 86 55 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2142x1199 | BE | M | D | M |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2152x732 | D | BE | BE | M |
| | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1339x1197 | M | M | BE | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1195 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1339x1198 | M | M | BE | M |
| | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1339x1196 | M | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | 699x598 | | | | |
| | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | dormant presque cassé | à refixer + à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 10 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°34

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 34 | T4 | GAZE | 0692 08 20 30 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2143x1197 | BE | M | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2148x731 | BE | D | D |
| | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1343x1197 | BE | D | BE |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1336x1199 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | 2144x1198 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1338x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défaut d'équerrage, défaut de fermeture (mécanisme) : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 3 | défaut d'équerrage, défaut de fermeture (béquilles) : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 4 | défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°35

n° logement 35 type T4 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°36

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 36 | T4 | TURBAN | 0262 32 78 82 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2144x1199 | D | D | TD |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2148x731 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1199 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1343x1194 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | 2145x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1349x1198 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | D |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme HS, éléments cassés sur dormant & ouvrants : à remplacer et reprendre + repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | Mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | défaut de fixation du GDC : reprise fixation ou remplacement URGENT |

HTS DE FLORIMONT n°37

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|------------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 37 | T2 | MONTEVILLE | 0692 73 69 79 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2143x1202 | BE | M | M |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x732 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2144x1198 | M | M | BE |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1337x1192 | BE | D | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | GM | T | BOIS | NR | M | M | TD |
| | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | ouvrants gonflés (pluies), difficultés à manoeuvrer | à reprendre + repeindre | (1) |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | ouvrant grippé, serrure HS, béquilles dévissées | mécanisme à remplacer + graisser + repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

(1) : éventualité de remplacement de l'ensemble, car risque de pourrir si peint avant séchage complet

HTS DE FLORIMONT n°38

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 38 | T2 | HOARAU | 0692 83 12 34 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2144x1200 | BE | M | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2147x732 | BE | BE | D |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2142x1198 | M | M | BE |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1339x1196 | BE | M | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | M |
| | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 3 | Mécanisme fatigué : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 4 | Défaut d'équerrage, menuiserie gonflée, crémone démontée : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 5 | Défaut d'équerrage, crémone démontée : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°39

n° logement type locataire téléphone
 39 T2 THESEE NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1199 | BE | M | M | BE |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2150x731 | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1335x1196 | M | M | M | M |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1338x1196 | BE | BE | M | BE |
| Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | | M |
| Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | dormant : | plinthe métal détachée : | à refixer + repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°40

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|---------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 40 | T4 | SADZOUTE | 0692 81 54 05 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2142x1199 | BE | M | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2146x730 | BE | BE | D |
| | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1197 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1337x1197 | M | M | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1336x1196 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1338x1200 | TD | TD | M |
| | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | 700x597 | | | BE |
| | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|---------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre |
| Menuiserie 3 | béquille dévissée : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 4 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | Défaut d'équerrage, mécanisme fatigué : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 7 | dormant+ouvrant moisi, traces de fuites sous dormant : à remplacer |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 10 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°41

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 41 | T2 | NICLIN | 0692 14 60 80 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1198 | TD | TD | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2145x731 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1333x1194 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1342x1196 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | Défaut d'équerrage, mécanisme de fermeture partiellement inopérant, carias : à remplacer |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | Défaut d'équerrage, mécanisme de fermeture difficile à manœuvrer : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 5 | Défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°42

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 42 | T3 | MOUROUVIN | 0262 88 76 81 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1200 | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2145x730 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1337x1209 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1335x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1339x1197 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | 1 element manquant sur ouvrant : à remplacer + repeindre | | |
| Menuiserie 3 | béquilles manquantes : à remplacer + repeindre | | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°43

n° logement 43 type T2 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|--------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°44

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 44 | T3 | .I IBRAHIM AICH | 0693 43 09 31 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | M | TD | TD |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1201 | BE | D | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2148x733 | BE | D | BE |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2146x1198 | D | D | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1336x1196 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1338x1198 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | porte HS : à remplacer (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme fatigué : à remplacer |
| Menuiserie 3 | fort défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 4 | Fenêtre ouvrant moisi : à remplacer ; Volet crémone démontée : à reprendre + peinture |
| Menuiserie 5 | Volet crémone démontée : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°45

n° logement 45 type T2 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°46

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 46 | T3 | DORVAN | 0692 54 75 54 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2039x932 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1198 | BE | M | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2146x732 | BE | BE | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1338x1196 | M | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1335x1194 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1339x1196 | M | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | penne HS : mécanisme à remplacer ; ouvrant défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre |
| Menuiserie 3 | mécanisme tordu ou grippé : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | mécanisme partiellement HS : à remplacer |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | traces de fuites sous dormant : refaire joint silicone + repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°47

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 47 | T2 | CLAIN | 0692 13 41 70 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2145x1206 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2144x735 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1342x1196 | TD | TD | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1339x1197 | TD | TD | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | GDC | T | BOIS | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme partiellement HS : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | Dormant complètement moisi en partie basse : menuiserie à remplacer |
| Menuiserie 5 | fuites sous dormant, dormant moisi, attaque d'insectes xylophages : menuiserie à remplacer |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°48

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 48 | T3 | ELAYAMAR | 0692 63 22 91 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2047x931 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2140x1199 | D | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2149x730 | BE | BE | D | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1334x1197 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1340x1197 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1339x1197 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | 1099x2997 | | | | TD |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | 145x935x20 | | | | D |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

(pour exemple : menuiserie 4 : allège à 948 mm ; menuiserie 5 : allège à 958 mm ; menuiserie 6 : allège à 950mm)

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | dormant partiellement cassé : à réparer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | mécanisme HS : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | locataire signale des fuites sur fenêtre neuve ! (1) |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | éléments pourris : à remplacer d'urgence |
| Menuiserie 8 | éléments fatigués : à remplacer |

(1) : menuiserie récemment changée ; 1 seul couche de peinture, pas de peinture sous dormant, et pas de joints sur ouvrants : de l'ordre de la malfaçon (non-respect du classement AEV, bati très fin et fragile, peinture bâclée...)

HTS DE FLORIMONT n°49

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 49 | T4 | MAILLOT | 0692 74 28 95 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | (2183)x1202 | BE | D | D |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | (2181)x732 | BE | D | D |
| | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | (2182)x1200 | TD | D | D |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | (1399)x1196 | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | (1394)x1196 | BE | BE | D |
| | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | (1384)x1199 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | béquille HS : mécanisme à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | équerrage défectueux, mécanisme partiellement inopérant : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | dormant moisi ; équerrage défectueux (1), mécanisme fatigué, crémone défectueuse : PF2V à remplacer |
| Menuiserie 5 | RAS (2) |
| Menuiserie 6 | mécanisme dévissé : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 7 | mécanisme fatigué : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

(1) : impossible de fermer la menuiserie !

(2) : menuiserie neuve ! 1 seule couche de peinture, pas de peinture sous dormant, et pas de joints sur ouvrants : de l'ordre de la malfaçon (non-respect du classement AEV, bati très fin et fragile, peinture bâclée...)

HTS DE FLORIMONT n°50

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 50 | T3 | LARTIN | 0692 93 13 28 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2044x931 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2145x1200 | BE | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2145x731 | BE | D | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2149x1198 | TD | D | M | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1340x1195 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1341x1197 | M | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | équerrage défectueux, mécanisme partiellement inopérant : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | équerrage défectueux, mécanisme partiellement inopérant : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | Porte-fenêtre : dormant pourri et très dégradé : à remplacer |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°51

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 51 | T4 | MOUTIEN | 0262 55 85 71 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | (2179)x1200 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | (2180)x732 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | (1401)x1189 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | (1390)x1194 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | (2384)x1205 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | (1378)x1196 | D | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS (1) | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | menuiserie dégradée, | à repeindre rapidement | |
| Menuiserie 5 | menuiserie dégradée, | à repeindre rapidement | |
| Menuiserie 6 | défaut d'équerrage, mécanisme partiellement HS : | à reprendre + repeindre menuiserie | |
| Menuiserie 7 | menuiserie dégradée, | à repeindre rapidement | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |

(1) plus de butée de porte, béquille encastrée dans cloison de cuisine

HTS DE FLORIMONT n°52

n° logement 52 type T3 locataire NC téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | NR | NR | NR | NR | NR |
| Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | NR | | | | NR |
| Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | NR | | | | NR |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|-----|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |

HTS DE FLORIMONT n°53

n° logement 53 type T4 locataire EDMOND téléphone NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | D | BE | D |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1201 | BE | M | TD | M |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2151x731 | BE | M | D | M |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1339x1176 | M | M | BE | M |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1334x1197 | D | D | BE | D |
| Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | 2142x1200 | M | M | M | M |
| Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1333x1202 | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | | M |
| Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | défait d'équerrage (1) : à reprendre + à repeindre l'ensemble (en option : prévoir joint périphérique de calfe |
| Menuiserie 2 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 5 | défait d'équerrage, menuiserie globalement dégradée : à reprendre + à repeindre l'ensemble |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

(1) : frotte beaucoup au sol, nécessaire de soulever la porte pour la manœuvrer !

HTS DE FLORIMONT n°54

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|----------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 54 | T3 | COMPTOIS | 0262 22 87 52 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2142x1199 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2149x733 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1338x1196 | D | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1337x1198 | D | D | BE |
| | | | | | ? Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1338x1198 | D | TD | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre ensemble de la menuiserie |
| Menuiserie 3 | mécanisme HS : à remplacer + repeindre ensemble de la menuiserie |
| Menuiserie 4 | peinture inexistante sur partie basse de la menuiserie, mécanisme HS : à remplacer & repeindre |
| Menuiserie 5 | peinture inexistante sur partie basse de la menuiserie, mécanisme HS : à remplacer & repeindre |
| Menuiserie 6 | Idem ci-dessus + dormant moisi : à remplacer |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°55

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|-------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 55 | T4 | ANGO | 0262 54 85 73 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | (2188)x1200 | BE | M | TD |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | NR | M | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V+V | A | BOIS | (2186)x1198 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | (1382)x1200 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V+V | A | BOIS | (1383)x1200 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | NR | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | mécanisme HS/ absence de béquille : à remplacer |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | Volets crémonne démontées, Ouvrants équerrage défectueux : à reprendre ou remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 5 | crémonne démontées : à reprendre ou remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 6 | crémonne démontées : à reprendre ou remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 7 | Ouvrants équerrage défectueux : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°56

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-----------|---------------|--|---------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 56 | T4 | NAZE | 0692 69 05 51 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2143x1198 | BE | M | D |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2152x731 | BE | M | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | PF2V+V | A | BOIS | 2144x1198 | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V+V | A | BOIS | 1342x1195 | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1343x1196 | M | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1339x1199 | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | NR | | | M |
| | | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | NR | | | M |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

maison très propre, très bon accueil de la locataire

TRAVAUX

| | | | |
|---------------|--|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | penne HS : mécanisme à remplacer + repeindre menuiserie | | |
| Menuiserie 3 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | béquille jeu important : mécanisme à remplacer +repeindre menuiserie | | |
| Menuiserie 6 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | barreaudage inexistant dans SDB ; à rajouter (1) | | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 10 | RAS | à repeindre | |

(1) : faible hauteur de la menuiserie par rapport au sol extérieur : risque d'effraction important

HTS DE FLORIMONT n°57

| n° logement | type | locataire | téléphone | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|-------------|------|-------------|---------------|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 57 | T4 | GLENACDWIGE | 0693 93 94 14 | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE |
| | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | (2183)x1205 | BE | M | TD |
| | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | (2191)x1197 | BE | BE | D |
| | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | (1302)x1195 | BE | BE | M |
| | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | (1295)x1210 | M | M | M |
| | | | | Menuiserie 6 | PF2V | A | BOIS | (2191)x1197 | M | M | BE |
| | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | (1299)x1196 | BE | BE | M |
| | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | |
| | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

maison très propre, très bon accueil des locataires

TRAVAUX

| | | | |
|--------------|---|-------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS | à repeindre | (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | béquille manquante (1) | | |
| Menuiserie 3 | béquille manquante (1) | | |
| Menuiserie 4 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 5 | défaut d'équerrage, jeu dans mécanisme : remplacer mécanisme et reprendre ouvrant + peinture menuiserie | | |
| Menuiserie 6 | défaut d'équerrage, jeu dans mécanisme : remplacer mécanisme et reprendre ouvrant + peinture menuiserie | | |
| Menuiserie 7 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 8 | RAS | à repeindre | |
| Menuiserie 9 | RAS | à repeindre | |

(1) déposée par locataire pour déjouer les risques d'effraction (LOL)

HTS DE FLORIMONT n°58

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|---------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 58 | T4 | SALMASIS | 0692 50 68 91 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2103x1198 | BE | M | D | BE |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2103x701 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1298x1203 | BE | BE | BE | BE |
| | | | | | Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | 1304x1195 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1300x1197 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1301x1195 | BE | BE | M | BE |
| | | | | | Menuiserie 8 | NA5L | T | ALU | NR | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 10 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|---------------|--|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement + œilleton) |
| Menuiserie 2 | mécanisme très fatigué : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 4 | défait d'équerrage : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | défait d'équerrage : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 10 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°59

| n° logement | type | locataire | téléphone | | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général | |
|-------------|------|-----------|---------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---|
| 59 | T4 | PERROT | 0693 80 01 92 | | Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | 2044x931 | BE | M | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | 2141x1199 | BE | M | D | M |
| | | | | | Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | 2162x730 | D | BE | BE | M |
| | | | | | Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | 1335x1195 | D | D | BE | D |
| | | | | | Menuiserie 5 | PF2V | A | BOIS | 2143x1195 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | 1341x1194 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 7 | F2V | A | BOIS | 1340x1196 | M | M | M | M |
| | | | | | Menuiserie 8 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| | | | | | Menuiserie 9 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

maison très propre, très bon accueil des locataires qui se plaignent par ailleurs beaucoup...

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défaut d'équerrage : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | dormant rejet d'eau cassé, grille de ventilation manquante : à refixer / reposer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | Traces de fuites sous dormant, menuiserie en très mauvais état général, à repeindre urgemment |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | penne inopérant : à reprendre + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 9 | RAS à repeindre |

HTS DE FLORIMONT n°60

n° logement type locataire téléphone
60 T3 ALEX NC

| | type | pose | matériau | dimensions | état dormant | état ouvrants | état mécanisme | état général |
|--------------|------|------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Menuiserie 1 | PP | T | BOIS | NR | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 2 | PF2V | A | BOIS | (2182)x1213 | M | BE | M | M |
| Menuiserie 3 | PF1V | A | BOIS | (2184)x731 | BE | BE | BE | BE |
| Menuiserie 4 | F2V | A | BOIS | (1389)x1195 | D | D | BE | D |
| Menuiserie 5 | F2V | A | BOIS | (1303)x1197 | M | M | M | M |
| Menuiserie 6 | F2V | A | BOIS | (1383)x1197 | M | M | M | M |
| Menuiserie 7 | GDC | T | BOIS | | | | | |
| Menuiserie 8 | PB | T | BOIS | | | | | |

hauteurs d'allèges <1,00m : non conforme si pas de GDC

TRAVAUX

| | |
|--------------|---|
| Menuiserie 1 | RAS à repeindre (en option : prévoir joint périphérique de calfeutrement) |
| Menuiserie 2 | défaut d'équerrage : à reprendre ; mécanisme jeu important : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 3 | défaut d'équerrage : à reprendre ; mécanisme jeu important : à remplacer + repeindre menuiserie |
| Menuiserie 4 | Dormant & ouvrants très fatigués : à repeindre ou à remplacer |
| Menuiserie 5 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 6 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 7 | RAS à repeindre |
| Menuiserie 8 | RAS à repeindre |