

ROSE DES SABLES n°1

n° logement type locataire téléphone
 1 T1 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F1V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F2VC+VR	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR

TRAVAUX

Menuiserie 1	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer

ROSE DES SABLES n°2

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
2	T1	MAGUITE	0692 18 61 19		Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	2125x1200	BE	BE/M	HS/D	M
					Menuiserie 2	F1V+V	T	PVC	847x605	BE	BE/D	D/M	D
					Menuiserie 3	F2VC+VR	T	ALU	1224x1224	BE	BE/M	D/HS	M

TRAVAUX

Menuiserie 1	béquille + joints manquants, mécanisme V HS, bloque volets HS = remplacer éléments manquants ou HS
Menuiserie 2	ouvrant : vitrage + joints manquants, mécanisme HS, volet HS = remplacer éléments manquants ou HS
Menuiserie 3	ouvrant : 1 mécanisme HS + volet mécanisme HS = remplacer éléments manquants ou HS

ROSE DES SABLES n°3

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
3	T4	RICHARD	0692 72 02 98		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2038x936	HS	D	BE	D
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2100x1209	BE	BE	D	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1216x1207	BE	M	D	M
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1218x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1218x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1216x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1220x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V	T	PVC	1220x1205	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	NA5L	T	ALU	706x694	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 10	NA5L	T	ALU	703x695	BE	D	BE	BE
					Menuiserie 11	PB1		BOIS					BE
					Menuiserie 12	GDC1		ALU					BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	Ouvrant défaut d'équerrage + dormant pourri & désolidarisé du support = remplacer PP
Menuiserie 2	mécanisme très fatigué = à remplacer
Menuiserie 3	1 paumelle dévissée + béquille brûlée = remplacer béquille et revisser / remplacer paumelle défectueuse
Menuiserie 4	ouvrant béquille jeu = à revisser
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	2 lames manquantes = à remplacer
Menuiserie 11	RAS
Menuiserie 12	RAS

ROSE DES SABLES n°4

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
4	T3	GRONDIN	0692 86 37 30		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2050x918			TBE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2113x1197			BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1218x1206			BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1216x1207			BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1220x1204			BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1212x1206			BE
					Menuiserie 7	PB1		BOIS				BE
					Menuiserie 8	GDC1		ALU				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	porte palière blindée neuve posée suc cadre bois un peu fatigué
Menuiserie 2		joint manquant en partie basse = à remplacer
Menuiserie 3	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6		traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS	
Menuiserie 8	RAS	

ROSE DES SABLES n°5

n° logement	type	locataire	téléphone	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
5	T3	DEURVEILHER	0692 48 61 65	Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2160x1187	TBE	M	HS
				Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1216x1202	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1214x1210	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1214x1204	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1210x1202	TBE	TBE	TBE
				Menuiserie 7	PB1						BE
				Menuiserie 8	GDC1						BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	mécanisme HS + remplissage bas 1 ouvrant manquant = à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint manquant + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer (1)
Menuiserie 6	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS

(1) défaut d'EXE : défaut d'équerrage important

ROSE DES SABLES n°6

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
6	T1	RALLO	0692 99 29 62		Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	2112x1196	BE	BE	BE/M	BE
					Menuiserie 2	F1V+V	T	PVC	800x602	BE	BE	BE/BE	BE
					Menuiserie 3	F2VC+VR	T	ALU	1200x1194	BE	BE	BE/M	BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	Volets : béquille ext cassée + bloque-volets cassés = à remplacer
Menuiserie 2	Volets : remplissage cassé = volets à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer

ROSE DES SABLES n°7

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
7	T1	GANIMEDE	0692 19 73 16	Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	2110x1200	BE	BE	BE/BE	BE
				Menuiserie 2	F1V+V	T	PVC	813x610	BE	BE	BE/BE	BE
				Menuiserie 3	F2VC+VR	T	ALU	1225x1212	BE	BE	HS/HS	BE

Remarque : locataire très soigneux qui entretient avec attention son logement : les parclose des volets battants de porte-fenêtres s'en allaient (défaut récurrent de conception) ; il les a recollé à la colle idoine ; peinture descellée, rescellée au mortier par ses soins etc...

Ce locataire à eu un dégât es eaux par VS contigu : logement mériterait d'être repeint (normalement compris dans assurance locataire intégrée au loyer ?)

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	RAS (option : trou à reboucher dans placo + butée d'ouvrant à prévoir)
Menuiserie 3	1 mécanisme ouvrant coulissant HS + mécanisme VR HS = à remplacer

ROSE DES SABLES n°8

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
8	T4	NAPOLY	0692 47 18 84		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	BE	BE	BE	TBE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2104x1192	BE	BE	D	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1216x1240	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1215x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1210x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1214x1210	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1215x1209	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V	T	PVC	1218x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	NA5L	T	ALU	707x698	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 10	NA5L	T	ALU	709x700	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 11	PB1		BOIS					BE
					Menuiserie 12	GDC1		ALU					BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	porte palière blindée neuve posée suc cadre bois un peu fatigué
Menuiserie 2	Mécanisme fatigué = à remplacer (1)	
Menuiserie 3	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS	
Menuiserie 10	RAS	
Menuiserie 11	RAS	
Menuiserie 12	RAS	

(1) béquille changée récemment ; mécanisme à remplacer

ROSE DES SABLES n°9

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
9	T3	MINATCHY	0692 67 58 54		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2113x1194	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1202x1205	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1212x1204	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1217x1207	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1217x1205	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 7	PB1		BOIS	NR				BE
					Menuiserie 8	GDC1		ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	Jeu béquille : mécanisme fatigué = à remplacer
Menuiserie 2	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS

ROSE DES SABLES n°10

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
10	T3	HEINRICH	0692 85 43 34		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2068x934	M	M	BE	M
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2132x1194	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1217x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1217x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1217x1204	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1219x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	PB1		BOIS	NR				BE
					Menuiserie 8	GDC1		ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS

ROSE DES SABLES n°11

n° logement type locataire téléphone
 11 T3 MME DAVID NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PF2V+V	T	BOIS	2159x1200	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	1226x1221	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 3	F2V+V	T	PVC	1215x1200	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 4	F2V+V	T	PVC	1220x1222	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1219x1221	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	705x696	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	704x696	TBE	TBE	TBE	TBE
Menuiserie 8	PB2	T	BOIS	NR				BE
Menuiserie 9	GRILLAGE		ACIER	NR				TBE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS (grillage tout neuf)

ROSE DES SABLES n°12

n° logement 12 type T3 locataire NR téléphone NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	M	M	NR	M
Menuiserie 2	F1V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PF2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR				
Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR				

TRAVAUX

Menuiserie 1	Probable infiltration d'eau par-dessous la porte = mettre en place rejet d'eau partie basse ouvrant
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	
Menuiserie 8	
Menuiserie 9	
Menuiserie 10	

ROSE DES SABLES n°13

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
13	T3	Mme CELIN	0692 48 18 12		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2054x931	M	D	BE	D
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2111x1198	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	VELUX	toit	BOIS	690x883*(1)	M	M	D	D
					Menuiserie 4	F1V	T	PVC	1224x619	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1218x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1213x1205	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1215x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	EM1	T	PVC	NR*(2)	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR				BE
					Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR				BE

*(1) dimensions velux : ouvrant, peut être modèle 780x980 – M04 ?

*(2) meubles empêchant relevé (DOE indiquent 2000x1200)

TRAVAUX

Menuiserie 1	peinture très écaillée = a refaire
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS

ROSE DES SABLES n°14

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
14	T3	LABORDE	0692 86 78 39		Menuiserie 1	PF2V+V	T	BOIS	2119x1198	TBE	TBE/TBE	M/BE	TBE
					Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	1214x1209	TBE	TBE/D	TBE/TBE	TBE
					Menuiserie 3	F2V+V	T	PVC	1213x1209	TBE	TBE	TBE/TBE	TBE
					Menuiserie 4	F2V+V	T	PVC	1217x1207	TBE	TBE	TBE/TBE	TBE
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1217x1209	TBE	TBE	TBE/TBE	TBE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	705x698	TBE	TBE	HS	D
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	706x699	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 8	PB2	T	BOIS					BE
					Menuiserie 9	GRILLAGE		ACIER					BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	parcloses volets HS = volets à remplacer + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS volet neuf
Menuiserie 4	parcloses volets HS = volets à remplacer + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	poignée de manœuvre tordue (HS) = NACOS à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS (grillage tout neuf)

ROSE DES SABLES n°15

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
15	T3	OUMAR	0693 70 10 29		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2037x927	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 2	F1V	T	PVC	1227x614	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 3	PF2V	T	PVC	2112x1200	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1217x1210	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1218x1207	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1213x1207	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	706x698	BE	BE	D	D
					Menuiserie 8	NA5L	T	ALU	704x696	BE	BE	D	D
					Menuiserie 9	PB2	T	BOIS					BE
					Menuiserie 10	GDC2	T	ALU					BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	infiltration d'eau par-dessous la porte + barillet fatigué = ajout rejet d'eau ouvrant + changer barillet
Menuiserie 2	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS (1) joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	Mécanisme grippé = NACOS à remplacer
Menuiserie 8	Mécanisme grippé = NACOS à remplacer
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS

(1) défaut de fabrication manifeste (les 2 ouvrants se percutent)

ROSE DES SABLES n°16

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
16	T3	MME GADO	0692 89 77 43 0262 21 15 50		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2110x1197	BE	BE	D
					Menuiserie 3	VELUX	toit	BOIS	NR*(1)	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F1V	T	PVC	1212x623	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1217x1207	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1219x1207	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1221x1207	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	EM1	T	PVC	2000X1200*(2)	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR			BE
					Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR			BE

*(1) dimensions velux : peut être modèle 780x980 – M04 ?

*(2) selon DOE transmis par MO

rem : pb (odeurs) sur évacuation EU/EV WC : clapet à membrane à remplacer

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	porte palière neuve posée sur cadre bois un peu fatigué
Menuiserie 2	béquille pendouille = mécanisme à remplacer	
Menuiserie 3	BE	
Menuiserie 4	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer	
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer	
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer	
Menuiserie 7	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer	
Menuiserie 8	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer	
Menuiserie 9	RAS	
Menuiserie 10	RAS	

ROSE DES SABLES n°17

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
17	T3	MME TIVERNE	0692 60 99 79	Menuiserie 1	PF2V+V	T	BOIS	2150x1198	BE	BE	M	BE
				Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	1218x1209	M	M	M	M
				Menuiserie 3	F2V+V	T	PVC	1210x1209	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 4	F2V+V	T	PVC	1211x1206	BE	BE	BE	BE/M
				Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1214x1209	BE	BE	BE	BE/BE
				Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	705x696	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR*	BE	D	BE*	BE*
				Menuiserie 8	PB2	T	BOIS	NR				BE
				Menuiserie 9	GRILLAGE		ACIER	NR				TBE

* meubles empêchant relevé & vérifications fonctionnement

TRAVAUX

Menuiserie 1	mécanisme fatigué = à remplacer
Menuiserie 2	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS / volet : défaut d'équerrage important (1)
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	Manquent 2 lames = à remplacer
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS

(1) malfaçon à la fabrication ou à la pose

ROSE DES SABLES n°18

n° logement type locataire téléphone
 18 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F1V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PF2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 9	PB2	T	BOIS					NR
Menuiserie 10	GDC2	T	ALU					NR

TRAVAUX

Menuiserie 1	
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	
Menuiserie 8	
Menuiserie 9	
Menuiserie 10	

ROSE DES SABLES n°19

n° logement	type	locataire	téléphone	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
19	T3	LLE HAMILCAR	0692 18 62 65	Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	BE	BE	BE
				Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2112x1201	BE	BE	M
				Menuiserie 3	VELUX	toit	BOIS	889x693*(1)	D	D	D
				Menuiserie 4	F1V	T	PVC	1219x620	BE	BE	BE
				Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1212x1208	BE	BE	BE
				Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1216x1207	BE	D	D
				Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1215x1208	BE	D	D
				Menuiserie 8	EM1	T	PVC	2000X1200*(2)	BE	BE	BE
				Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR			BE
				Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR			BE

*(1) dimensions velux : peut être modèle 780x980 – M04 ?

*(2) selon DOE transmis par MO

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS *(3)
Menuiserie 2	1 taquet s/ ouvrant grippé HS = à réparer/remplacer
Menuiserie 3	FUITES = à remplacer
Menuiserie 4	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	Ouvrant fendu, mécanisme HS, traces de fuites (dormant) = ouvrant + mécanisme + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS

*(3) porte palière neuve posée suc cadre bois un peu fatigué

ROSE DES SABLES n°20

n° logement type locataire téléphone
 20 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PF2V+V	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	PB2	T	BOIS	NR				NR
Menuiserie 9	GRILLAGE		ACIER	NR				NR

TRAVAUX

Menuiserie 1	
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	
Menuiserie 7	
Menuiserie 8	
Menuiserie 9	

ROSE DES SABLES n°21

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
21	T3	mle ZAMY	0692 36 38 32		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2047x930	D	M	BE	M
					Menuiserie 2	F1V	T	PVC	1206x598	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PF2V	T	PVC	2110x1200	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1220x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1217x1205	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1220x1205	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	698x699	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	NA5L	T	ALU	701x696	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR				BE
					Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR				BE

remarque : dégât des eaux dans salon et cuisine par façade

TRAVAUX

Menuiserie 1	ouvrant partie basse dégradée + infiltrations d'eau sous la porte : peinture + rejet d'eau à poser
Menuiserie 2	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS

ROSE DES SABLES n°22

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
22	T4	CATAMBARA	0692 65 29 10		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2032x915	D	TBE	TBE	BE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2108x1197	TBE	TBE	M	TBE
					Menuiserie 3	VELUX	toit	BOIS	NR*(1)	M	M	M	M
					Menuiserie 4	F1V	T	PVC	1205x626	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1221x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1224x1210	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V	T	PVC	1222x1209	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	EM1	T	PVC	NR*(2)	BE	BE*	BE*	BE*
					Menuiserie 9	PB2	T	BOIS	NR				BE
					Menuiserie 10	GDC2	T	ALU	NR				BE

*(1) dimensions velux : peut être modèle 780x980 – M04 ?

*(2) meubles empêchant relevé & vérifications fonctionnement

TRAVAUX

Menuiserie 1	dormant : non solidaire du GO : à reprendre
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS Vernis bois à refaire
Menuiserie 4	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 8	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS
Menuiserie 10	RAS

ROSE DES SABLES n°23

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
23	T1	M. PAUYA	0692 49 61 18		Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	2104x1198	BE/BE	BE/BE	BE/D	BE/BE
					Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	1201x1210	BE/BE	BE/BE	BE/BE	M/BE
					Menuiserie 3	F1V+V	T	PVC	819x625	BE/BE	BE/BE	BE/BE	M/D
					Menuiserie 4	F2VC+VR	T	ALU	1197x1204	BE/BE	BE/BE	HS/BE	M/M

rem : menuiserie 4 : traces de fuites avérées sous dormant, pourtant joint silicone semble visuellement continu et adhérent...

TRAVAUX

Menuiserie 1	ouvrant porte fenêtre : taquet bas HS = à remplacer + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 2	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	VR mécanisme HS = à remplacer + joint périphérique silicone à remplacer (1)

(1) locataire demande grille acier devant par sécurité (comme logements similaires)

ROSE DES SABLES n°24

n° logement type locataire téléphone
 24 T1 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F1V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2VC+VR	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR

TRAVAUX

Menuiserie 1	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer

ROSE DES SABLES n°25

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
25	T2	IFANGOUSINE	0692 48 61 65		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2065x936	TD	TD	BE	HS
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2115x1200	BE	BE	D	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1220x1209	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1220x1208	M	M	M	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1213x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	PB1		BOIS	NR				BE
					Menuiserie 9	GDC1		ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	ensemble HS = porte palière à remplacer
Menuiserie 2	mécanisme fatigué = à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique
Menuiserie 4	Mécanisme HS + traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone & mécanisme à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS rem : grille par-dessus

ROSE DES SABLES n°26

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
26	T2	Mme AVARA	0262 20 19 98		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2060x936	M	M	BE	M
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2106x1201	BE	BE	TD	M
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1216x1210	BE	BE	HS	M
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1211x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1212x1209	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	703x698	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	704x698	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 8	PB1		BOIS	NR				M
					Menuiserie 9	GDC1		ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS à repeindre
Menuiserie 2	Mécanisme très fatigué : à remplacer
Menuiserie 3	Mécanisme HS : à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant : joint silicone à remplacer
Menuiserie 6	traces de fuites sous dormant : joint silicone à remplacer
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS

ROSE DES SABLES n°27

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
27	T4	REFITAHA	0693 03 53 84		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2054x930	BE	M	BE	BE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2102x1200	BE	BE	D	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1217x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1211x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1215x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	705x694	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	702x695	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V	T	PVC	1212x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	F2V	T	PVC	1212x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 10	PB1	T	BOIS	NR				BE
					Menuiserie 11	GDC1	T	ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	défaut d'équerrage + rejet d'eau manquant = ouvrant à raboter + ajout rejet d'eau partie basse
Menuiserie 2	mécanisme très fatigué = à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 10	RAS
Menuiserie 11	RAS

ROSE DES SABLES n°28

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
28	T4	NATIVEL	0692 53 40 01		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2052x936	TD	M	BE	D
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2113x1198	BE	BE	D	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1211x1209	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1213x1205	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1213x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	702x695	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	703x695	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V	T	PVC	1214x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	F2V	T	PVC	1214x1208	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 10	PB1	T	BOIS	NR				BE
					Menuiserie 11	GDC1	T	ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	dormant moisi en partie basse + ouvrant moisi en partie basse = ensemble à remplacer
Menuiserie 2	mécanisme de fermeture très fatigué + taquet bas inexistant = à remplacer
Menuiserie 3	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	rejet d'eau sur ouvrant non fixés = à refixer + joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 10	RAS
Menuiserie 11	RAS

ROSE DES SABLES n°29

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
29	T1	MME BARBE	0262 20 00 79	Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	2097x1199	BE	M	BE	BE
				Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	1215x1210	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 3	F1V+V	T	PVC	817x618	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 4	F2VC+VR	T	ALU	1224x1209	BE	BE	BE	BE

Rem : maison très agréable et très propre

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	ouvrants déformés difficiles à manœuvrer
Menuiserie 2	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	VR difficile à manœuvrer	= mécanisme à remplacer

ROSE DES SABLES n°30

n° logement type locataire téléphone
30 T1 NC NC

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PF2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F1V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2VC+VR	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR

rem : présent mais doit travailler la nuit, au vue de l'accueil très désagréable ; a refusé de laisser l'accès au logement pour le diag au prétexte que tout était OK

TRAVAUX

Menuiserie 1	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer

ROSE DES SABLES n°31

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
31	T2	MLLE PAYET	0693 04 44 48 0693 50 38 43	Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2065x940	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2100x1200	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1223x1209	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1218x1209	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1214x1209	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	702x698	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	703x698	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 8	PB1		BOIS	NR				BE
				Menuiserie 9	GDC1		ALU	NR				M

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant = joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS

ROSE DES SABLES n°32

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
32	T2	MME MOREAU	0692 69 38 34		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2066x936	D	M	BE	M
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	2112x1197	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1221x1206	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC	1217x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1222x1207	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	PB1		BOIS	NR				BE
					Menuiserie 9	GDC1		ALU	NR				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	ouvrant partie basse dégradée + infiltrations d'eau sous la porte : peinture + rejet d'eau à poser
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS fuites sous dormant réparées par locataire
Menuiserie 4	RAS fuites sous dormant réparées par locataire
Menuiserie 5	RAS fuites sous dormant réparées par locataire
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	

ROSE DES SABLES n°33

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
33	T4	REMTOULA	0692 26 21 40 0262 47 78 81		Menuiserie 1	PP	T	BOIS		TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 2	PF2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 4	F2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 6	NA5L	T	ALU		BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA5L	T	ALU		BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 9	F2V	T	PVC		BE	BE	BE
					Menuiserie 10	PB1	T	BOIS				BE
					Menuiserie 11	GDC1	T	ALU				BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	RAS joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 10	RAS
Menuiserie 11	RAS

ROSE DES SABLES n°34

n° logement 34 type T4 locataire NC téléphone NC

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	BE
Menuiserie 2	PF2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	NA5L	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 9	F2V	T	PVC	NR				NR
Menuiserie 10	PB1	T	BOIS	NR				NR
Menuiserie 11	GDC1	T	ALU					BE

TRAVAUX

Menuiserie 1	
Menuiserie 2	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 3	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 4	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 5	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 6	
Menuiserie 7	
Menuiserie 8	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 9	joint périphérique silicone à remplacer
Menuiserie 10	
Menuiserie 11	

ROSE DES SABLES LC bati A

n° bâtiment
A

Gaine techniques		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
	Menuiserie 1	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
	Menuiserie 2	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
GDC	Menuiserie 3	GDC							BE

Gaine techniques		TRAVAUX
	Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	Menuiserie 3	RAS

ROSE DES SABLES LC bati B

n° bâtiment
B

Gaine techniques		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
	Menuiserie 1	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
	Menuiserie 2	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
GDC	Menuiserie 3	GDC							BE

Gaine techniques		TRAVAUX
	Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	Menuiserie 3	RAS

ROSE DES SABLES LC bati C

n° bâtiment
C

Gaine techniques	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 2	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
Menuiserie 3	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 4	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
GDC								
Menuiserie 5	GDC							BE

Gaine techniques	TRAVAUX
Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 3	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 4	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	
Menuiserie 5	RAS

ROSE DES SABLES LC bati D

n° bâtiment
D

Gaine techniques	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 2	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
Menuiserie 3	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 4	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
GDC								
Menuiserie 5	GDC							BE

Gaine techniques	TRAVAUX
Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 3	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 4	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	
Menuiserie 5	RAS

ROSE DES SABLES LC bati E

n° bâtiment
E

Gaine techniques		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
	Menuiserie 1	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
	Menuiserie 2	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
	Menuiserie 3	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
	Menuiserie 4	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
GDC	Menuiserie 5	GDC							BE

Gaine techniques		TRAVAUX
	Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 3	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 4	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	Menuiserie 5	RAS

ROSE DES SABLES LC bati F

n° bâtiment
F

Gaine techniques	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 2	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
Menuiserie 3	EM3	T	BOIS	1740x2420	D	M	M	D
Menuiserie 4	EM4	T	BOIS	595x2420	D	M	M	D
GDC								
Menuiserie 5	GDC							BE

Gaine techniques	TRAVAUX
Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 3	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 4	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	
Menuiserie 5	RAS

ROSE DES SABLES LC bati G

n° bâtiment
G

Gaine techniques	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
Menuiserie 2	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
GDC	Menuiserie 3	GDC						BE

Gaine techniques	TRAVAUX
Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	Menuiserie 3 RAS

ROSE DES SABLES LC bati H

n° bâtiment
H

Gaine techniques		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
	Menuiserie 1	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
	Menuiserie 2	EM2	T	BOIS	2970x2420*	D	M	M	D
GDC	Menuiserie 3	GDC							BE

Gaine techniques		TRAVAUX
	Menuiserie 1	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
	Menuiserie 2	Dormant moisi (partie basse) = remplacement à l'identique avec ajout casquette tôle
GDC	Menuiserie 3	RAS