

GLOXINIAS n°1

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
1	T2	CARON	0692 12 52 68		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2054x934	BE	M	M
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	1116x1009	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1113x1007	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	653x712	BE	BE	HS
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1115x1009	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire (traces fuites sous dormant)
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire (traces fuites sous dormant)

GLOXINIAS n°2

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
2	T3	PICARD	0692 12 56 79		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2060x936	BE	M	M	M
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2102x3299	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2053x735	BE	M	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1114x1011	BE	BE	D	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1116x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1119x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				HS

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS (impossible de contrôler état mécanisme à cause de meubles)
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	GDC déposé et évacué par locataires

GLOXINIAS n°3

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
3	T3	JAVARY	0692 12 52 68		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	BE	BE	BE	M
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2101x3300	D	D	BE	D
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2033x741	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1120x1010	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1119x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1118x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU					BE

Pas de larmier sous linteaux !

Problème sur réseau électrique : les ampoules grillerait en quelques mois seulement, 1 prise dans chambre fait sauter disjoncteur si utilisée

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	gonds hs : remplacer (5x2)
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°4

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
4	T2	DALLEAU	0692 54 92 47		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2073x938	M	M	D	M
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	1102x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1101x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	660x710	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1102x1008	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	béquille cassée à remplacer +ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	menuiserie remplacée récemment – RAS
Menuiserie 3	menuiserie remplacée récemment – RAS
Menuiserie 4	Verre lame sup cassé, à remplacer ; réparation mécanisme ou remplacement
Menuiserie 5	traces de fuites sous dormant ; menuiserie remplacée récemment - ?fuites existantes :

GLOXINIAS n°5

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
5	T3	DARTY	0262 30 17 84		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2061x934	M	D	M	D
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2098x3305	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2057x733	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1107x1009	BE	BE	HS	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1106x1014	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU					BE

Pas de larmier sous linteaux !

Portes intérieures manquantes

1 prise électrique sans courant dans cuisine

TRAVAUX

Menuiserie 1	partie basse très dégradée + canon HS : pose rejet d'eau en partie basse + peinture + remplacement canon
Menuiserie 2	changée récemment par modèle coulissant 2 vtx ; manœuvre rendue difficile par la saleté accumulée dans l
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	changée récemment par modèle coulissant 2 vtx : joint tableau bâclé à refaire
Menuiserie 6	changée récemment par modèle coulissant 2 vtx : joint tableau bâclé à refaire + mécanisme à remplacer
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°6

n° logement 6 type T3 locataire NR téléphone NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	GDC	T	ALU					NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°7

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
7	T4	ROMIGNAC	0692 12 32 19		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2056x946	BE	D	M	M
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2086x3297	BE	M	M	M
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2040x737	M	M	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1130x1011	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1123x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	1118x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1120x1006	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V+V	T	PVC	1120x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	JA1	T	ALU	668x704	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 10	GM	T	ALU	NR				BE

Pas de larmier sous linteaux !

Traces de fuites au plafond de la cuisine

TRAVAUX

Menuiserie 1	défaut équerrage ouvrant+rejet d'eau ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	seuil inexistant/carrelage : risque d'infiltration non maitrise : poser seuil cornière métallique
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 9	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 10	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°8

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
8	T4	DREINAZA	0262 30 62 32		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2047x941	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2092x3302	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2064x738	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1126x1010	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1124x1010	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	1118x1009	TBE	TBE	TBE	TBE
					Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1120x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	GM	T	ACIER	2159x3404				BE

Pas de larmier sous linteaux !

Logement impeccable, repeint, sol d'origine, extension logement sur varangue

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS / joint entre dormant et ouvrant
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	Ouvrant, partie basse : réalisation par occupants d'un rejet d'eau rustique : à remplacer par qq chose de + p
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	volets neufs
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°9

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
9	T2	GONFO	0693 03 09 64		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2061x937	BE	M	BE	M
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	1120x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1117x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	632x710	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1118x1008	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire ouvrant cassé à remplacer
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire rejet d'eau sur 1 des ouvrants manquant : à remplacer

GLOXINIAS n°10

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
10	T3	DALLEAU	0692 60 11 24		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2063X937			D
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2101X3297	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2056X739	BE	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1112X1011	BE	BE	HS
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1124X1008	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR			BE

Pas de larmier sous linteaux !

problème sur bac à douche :fuites d'eau jusque dans couloir d'entrée

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS entaille(s) dans ouvrant(s) (fil parabole, etc...) : risque d'infiltration d'eau
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire (traces fuites sous dormant)
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°11

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
11	T3	GADO	0692 51 13 61		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2059x939	BE	M	BE	M
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2098x3300	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2056x734	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1116x1009	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1118x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1122x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire (traces fuites sous dormant)
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°12

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
12	T2	MAYOT	0692 11 36 20		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	D	D	BE	D (1)
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	NR	M	M	TD	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE

(1) remplacement précédemment effectué=malfaçon

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ouvrant très dégradé + défaut équerrage : reprise ouvrant, dormant, ajout rejet d'eau ouvrant+peinture ext
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fuites sous dormant (2), verre cassé, fatigue joint silicone en tableau : remplacer verre, refaire joint silicone

(2) peut-être dû au passage de câbles parabole dans dormant

GLOXINIAS n°13

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
13	T3	GASPAL	0693 02 06 77		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR*	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	NR*	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR*	M	M	D	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR*	BE	BE	D	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR*	M	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR*	M	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR*				D

*cf. logement similaires

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture (1)
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	ens. mécanisme + béquille HS & dévissé : changer mécanisme+ajout rejet d'eau ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	Dévisé : à refixer

(1) porte forcée : devrait être à remplacer si déclaration assurance

GLOXINIAS n°14

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
14	T3	JENDRON	0692 02 06 77		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR*	M	M	D	M
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	NR*	BE	D	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR*	M	D	D	D
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR*	BE	BE	D	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR*	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR*	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR*				

*cf. logement similaires

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture+ changement mécanisme
Menuiserie 2	Menuiserie récente à remplacer ? (1)
Menuiserie 3	béquille cassée : à remplacer+ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	menuiseries coulissantes récentes: mécanisme jeu important & difficultés à manœuvrer: à rectifier (2)
Menuiserie 6	menuiseries coulissantes récentes: mécanisme jeu important & difficultés à manœuvrer: à rectifier (2)
Menuiserie 7	RAS

(1) menuiserie mal réalisée/posée : défaut d'équerrage de 12 mm sur 1 des coulissants : ne peut fermer

(2) malfaçon d'origine

GLOXINIAS n°15

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
15	T4	MAYOT	0692 30 54 61		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	M	D	BE	M
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2097x3302	BE	D	BE	M
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2056x736	BE	M	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1133x1010	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1119x1011	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	117x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1122x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V+V	T	PVC	1115x1006	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	JA1	T	ALU	704x675	BE	BE	D	M
					Menuiserie 10	GM	T	ACIER	2106x3701	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	Défaut d'équerrage important : à reprendre ou remplacer + ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	Défaut d'équerrage important, gonds HS ou manquants : remplacer gonds
Menuiserie 3	mécanisme très fatigué à remplacer+ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement +fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire (traces fuites sous dormant)
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	fatigue joint silicone en tableau : refaire+ joint partie basse manquant à remplacer
Menuiserie 9	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 10	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°16

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
16	T4	DUFRESNE	0692 67 23 02 0692 64 62 67	Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2508x939	M	D	BE	M
				Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2097x3299	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2048x742	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1134x1012	BE	BE	HS	M
				Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1110x999	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	1120x1007	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1115x1008	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 8	GM		ACIER	2147x3399	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	Défaut d'équerrage important : à reprendre ou remplacer +ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	mécanisme monté à l'envers & pas de serrure: à remplacer +ajout rejet d'eau ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement + fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°17

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
17	T2	DALLEAU	0692 11 04 91		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2054x938	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	1117x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1111x1006	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	640x712	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1121x1010	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	Défaut d'équerrage : à reprendre +ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement +fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire

GLOXINIAS n°18

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
18	T3	AHAMED OUS	0262 30 71 40		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2057x932	M	M	M	M
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2100x3419	BE	BE	HS	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2063x733	M	M	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1109x1012	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1116x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1120x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				M

Pas de larmier sous linteaux !

Traces de fuites dans plafond entrée et SDB (venant à priori du logement supérieur : n°21 – non visité)

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	mécanisme manquant (1)
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

(1) locataires disent que c'est une entreprise qui l'a déposé, car cassé, et ne veut ramener 1 autre que contre paiement

GLOXINIAS n°19

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
19	T3	CAVILLOT	0262 30 66 74		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2070x938	M	D	BE	D
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2102x3299	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2052x737	M	M	BE	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1117x1011	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1123x1015	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1120x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture+ remplacement mécanisme & béquille
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°20

n° logement type locataire téléphone
20 T2 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire

GLOXINIAS n°21

n° logement type locataire téléphone
 21 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°22

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
22	T3	POLYA	0692 12 51 79		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2072x939	BE	D	BE	M
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2106x3302	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2051x736	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1114x1011	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1117x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1114x996	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC	T	ALU					BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°23

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
23	T4	AMPIS	0692 72 67 85									
				Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2060x934	M	M	BE	M
				Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2096x3297	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2060x733	M	M	HS	D
				Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1134x1013	BE	BE	D	M
				Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	NR	BE	TD	BE	BE
				Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	1118x1011	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1114x998	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 8	F2V+V	T	PVC	1112x1009	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 9	JA1	T	ALU	669x705	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 10	GM							M

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	mécanisme HS à remplacer + ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 9	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 10	mécanisme HS à remplacer + tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°24

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
24	T4	DALLEAU	0692 82 61 03		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2068x935	M	M	BE	M
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2093x3301	BE	M	D	D
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2044x730	M	M	D	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1137x1011	BE	BE	HS	D
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1118x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	1119x1009	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	1110x1000	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	GM		ACIER	NR	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	Défaut équerrage : à reprendre + ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	rejet d'eau ouvrant frotte fortement sur rail bas dormant : malfaçon à reprendre (réglage gonds)
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS n°25

n° logement type locataire téléphone
 25 T1 ELIE NR
actuellement hospitalisé

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire

GLOXINIAS n°26

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
26	T3	BODYMANE	0693 04 71 96		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2056x936	M	D	BE	D
					Menuiserie 2	EM1	T	ALU	2103x3299	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	2060x737	M	D	HS	D
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1105x1011	BE	BE	TD	D
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1117x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V	T	PVC	1127x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	GDC							M

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	mécanisme HS à remplacer + ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement + verre cassé + fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°27

n° logement type locataire téléphone
27 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°28

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
28	T2	AHMED	0692 52 34 98		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2084x931	BE	M	BE	M
					Menuiserie 2	F2V	T	PVC	1119x1008	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	F2V	T	PVC	1115x1007	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	JA1	T	ALU	626x711	BE	BE	D	M
					Menuiserie 5	F2V	T	PVC	1116x1007	BE	BE	BE	BE

Pas de larmier sous linteaux !

problème électrique : à priori contacteur chauffe-eau dans tableau général HS : pas d'eau chaude
(ai préconisé de brancher le chauffe-eau sur une des prises du plan de travail de la cuisine)

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 3	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire

GLOXINIAS n°29

n° logement type locataire téléphone
 29 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	GDC	T	ALU					NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°30

n° logement type locataire téléphone
30 T3 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	GDC	T	ALU	NR				NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	RAS

GLOXINIAS n°31

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
31	T4	ADJA	0262 58 17 64		Menuiserie 1	PP	T	BOIS	2055x924	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	EM1	T	PVC	2089x3300	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	M	M	M	M
					Menuiserie 4	JA2	T	ALU	1124x994	M	M	D	M
					Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	1118x1010	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	F2V+V	T	PVC	NR	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	JA1	T	ALU	NR	BE	BE	D	M
					Menuiserie 10	GM	T	ACIER	NR	M	M	M	M

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 9	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 10	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon (1)

(1) clef cassée dans serrure

GLOXINIAS n°32

n° logement type locataire téléphone
 32 T4 NR NR

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	EM1	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	PB	T	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	JA2	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	F2V+V	T	PVC	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	GM	T	ACIER	NR	NR	NR	NR	NR

Pas de larmier sous linteaux !

TRAVAUX

Menuiserie 1	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 2	RAS
Menuiserie 3	ajout rejet d'eau partie basse ouvrant+peinture
Menuiserie 4	réparation mécanisme ou remplacement+fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 5	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 6	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 7	fatigue joint silicone en tableau : refaire
Menuiserie 8	Tous les RDC ont les mêmes canons : remplacer canon

GLOXINIAS - LOCAUX COMMUNS bati A

n° bâtiment
A

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 2	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 3	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 4	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 5	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 6	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 7	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 8	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 9	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 10	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 11	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 12	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE

*ouvrants non manœuvrés

GLOXINIAS - LOCAUX COMMUNS bati B

n° bâtiment
B

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 2	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 3	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 4	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 5	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 6	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 7	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 8	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 9	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 10	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 11	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE
Menuiserie 12	EM1	T	ACIER	NR	BE	BE	BE*	BE

*ouvrants non manœuvrés