

PARC BOEUFS n°2

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
2	T4	COMPTOIS	0692 74 29 46 0262 55 82 68		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2111x1536	M	M	M	M
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1175x1540	M	M	M	M
					Menuiserie 3	F1V+V	A	BOIS	1177x742	M	M	M	M
					Menuiserie 4	NA4L2D	T	ALU	542x(736+737	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 5	PP1V	A	BOIS	2138x738	BE	BE	BE	D
					Menuiserie 6	PF2V+V	A	BOIS	2127x1554	M	M	M	M
					Menuiserie 7	F1V+V	A	BOIS	1174x742	M	M	M	M
					Menuiserie 8	F1V+V	A	BOIS	1174x743	M	M	M	M
					Menuiserie 9	NA6L1D	T	ALU	542x738	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 10	NA6L1D	T	ALU	543x738	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 11	GDC	T	BOIS	NR				M

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	à repeindre
Menuiserie 4	RAS	
Menuiserie 5	Ouvrant – dégradé en partie basse : possibilité de réparer & repeindre mais changement possible	
Menuiserie 6	RAS	à repeindre
Menuiserie 7	RAS	à repeindre
Menuiserie 8	RAS	à repeindre
Menuiserie 9	RAS	
Menuiserie 10	RAS	
Menuiserie 11	Fixations à réviser + à repeindre	

PARC BOEUFS n°4

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
4	T4	TURPIN	0692 59 15 16		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2119x1533	M	M	M	M
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1154x1533	M	M	M	M
					Menuiserie 3	F1V+V	A	BOIS	1175x740	M	M	M	M
					Menuiserie 4	NA4L2D	T	ALU	364x(746+734	TD	TD	TD	TD
					Menuiserie 5	PP1V	A	BOIS	2141x740	M	TD	BE	TD
					Menuiserie 6	PF2V+V	A	BOIS	2127x1542	M	M	M	M
					Menuiserie 7	F1V+V	A	BOIS	1176x743	M	M	M	M
					Menuiserie 8	F1V+V	A	BOIS	1175x741	M	M	M	M
					Menuiserie 9	NA6L1D	T	ALU	545x738	D	D	D	D
					Menuiserie 10	NA6L1D	T	ALU	544x737	D	D	D	D
					Menuiserie 11	GDC	T	BOIS					D

Gros travail de préparation des supports avant peinture sur ensemble des menuiseries bois & notamment volets et porte cuis
peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	à repeindre
Menuiserie 4	Ouvrant – HS : nacos & lames de verre	à remplacer
Menuiserie 5	Ouvrant – pourri en pied :	à remplacer
Menuiserie 6	RAS	à repeindre
Menuiserie 7	RAS	à repeindre
Menuiserie 8	RAS	à repeindre
Menuiserie 9	Ouvrant – HS : mécanisme nacos	à remplacer
Menuiserie 10	Ouvrant – HS : mécanisme nacos	à remplacer
Menuiserie 11	Fixations	à reprendre absolument + à repeindre

PARC BOEUFs n°8

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
8	T4	DUCHEMANN	0262 55 80 53		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2120x1540	BE	M	BE	BE
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1177x1541	BE	M	BE	BE
					Menuiserie 3	F1V+V	A	BOIS	1175x742	BE	M	BE	BE
					Menuiserie 4	NA4L2D	T	ALU	368x(738+738)	TD	TD	TD	TD
					Menuiserie 5	PP1V	A	BOIS	2147x737	D	D	M	D
					Menuiserie 6	PF2V+V	A	BOIS	NR*	TD	TD	M	TD
					Menuiserie 7	F1V+V	A	BOIS	1174x743	M	M	M	M
					Menuiserie 8	F1V+V	A	BOIS	1174x740	M	M	M	M
					Menuiserie 9	NA6L1D	T	ALU	545x743	M	M	M	M
					Menuiserie 10	NA6L1D	T	ALU	549x745	HS	HS	HS	HS
					Menuiserie 11	GDC	T	BOIS					M

* relevé impossible : 1 vantail bloqué

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	à repeindre
Menuiserie 4	Ouvrant – HS : mécanisme nacos	à remplacer
Menuiserie 5	Ouvrant – pourri en pied + peinture basse tordue	: à remplacer
Menuiserie 6	Ouvrant – gros défaut d'équerrage + attaque par insectes xylophages	: à remplacer
Menuiserie 7	RAS	à repeindre
Menuiserie 8	RAS	à repeindre
Menuiserie 9	RAS	à repeindre
Menuiserie 10	Ouvrant – HS : nacos & lames de verre	à remplacer
Menuiserie 11	Fixations	à réviser + à repeindre

PARC BOEUFs n°10

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
10	T4	TURPIN	0693 30 37 19		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2126x(738+73)	M	M	M	M
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1175x1541	M	M	M	M
					Menuiserie 3	F1V+V	A	BOIS	1175x740	M	M	M	M
					Menuiserie 4	NA4L2D	T	ALU	364x(743+73)	M	M	M	M
					Menuiserie 5	PP1V	A	BOIS	2151x734	M	TD	M	TD
					Menuiserie 6	PF2V+V	A	BOIS	2125x1541	M	M	M	M
					Menuiserie 7	F1V+V	A	BOIS	1175x730	M	M	M	M
					Menuiserie 8	F1V+V	A	BOIS	1175x730	M	M	M	M
					Menuiserie 9	NA6L1D	T	ALU	545x740	M	M	M	M
					Menuiserie 10	NA6L1D	T	ALU	545x740	M	M	M	M
					Menuiserie 11	GDC	T	BOIS					M

Grosses traces d'infiltration en plafond cuisine venant de SDB en R+1

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	à repeindre
Menuiserie 4	Ouvrants – 1 lame manquante : à remplacer	
Menuiserie 5	Ouvrant – pourri en pied : à remplacer	
Menuiserie 6	RAS	à repeindre
Menuiserie 7	RAS	à repeindre
Menuiserie 8	RAS	à repeindre
Menuiserie 9	RAS	
Menuiserie 10	RAS	
Menuiserie 11	Fixations à réviser + à repeindre	

PARC BOEUFS n°12

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
12	T3	ADRIA	0693 40 00 57		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2138x(738+73)	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1175x1537	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	NA4L2D	T	ALU	367x(737+74)	M	M	M	M
					Menuiserie 4	PP1V	A	BOIS	2143x735	D	D	D	D
					Menuiserie 5	PF2V+V	A	BOIS	2107x1536	D	D	M	D
					Menuiserie 6	F1V+V	A	BOIS	1174x737	M	M	M	M
					Menuiserie 7	NA6L1D	T	ALU	540x740	D	D	D	D
					Menuiserie 8	NA6L1D	T	ALU	541x739	D	D	D	D
					Menuiserie 9	GDC	T	BOIS					M

Menuiserie 5 : peut encore se fermer si l'on appuie avec le pied en bas et avec la main en haut

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	
Menuiserie 4	RAS	à repeindre
Menuiserie 5	Ouvrant – gauchi*, présence de "mouches charbon" ; dormant désolidarisé du bâti en partie supérieure	
Menuiserie 6	RAS	à repeindre
Menuiserie 7	Ouvrant – manœuvre difficile : mécanisme nacos	à remplacer
Menuiserie 8	Ouvrant – manœuvre difficile : mécanisme nacos	à remplacer
Menuiserie 9	Fixations à réviser +	à repeindre

PARC BOEUFS n°14

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
14	T3	PERROT	0693 20 67 94		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	-	-	-	-
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1178x1536	M	M	M
					Menuiserie 3	NA4L2D	T	ALU	364x(737+739)	M	M	M
					Menuiserie 4	PP1V	A	BOIS	2133x737	M	M	M
					Menuiserie 5	PF2V+V	A	BOIS	2121x1539	M	M	M
					Menuiserie 6	F1V+V	A	BOIS	1174x739	BE	BE	BE
					Menuiserie 7	NA6L1D	T	ALU	542x735	BE	BE	BE
					Menuiserie 8	NA6L1D	T	ALU	540x741	BE	BE	BE
					Menuiserie 9	GDC	T	BOIS	NR			M

Maison très bien tenue, carrelage tout RDC

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	(menuiserie supprimée par locataire – varangue fermée)
Menuiserie 2	RAS à repeindre
Menuiserie 3	1 lame cassée : à remplacer
Menuiserie 4	Ouvrant - manœuvre difficile : à dégripper ; taquet à refixer
Menuiserie 5	RAS à repeindre
Menuiserie 6	RAS à repeindre
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	Fixations à réviser + à repeindre

PARC BOEUFS n°88

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général	
88	T3	LAFONTAINE	0692 83 04 58		Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2093x(740+73)	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1176x1537	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 3	NA4L2D	T	ALU	367x(737+73)	BE	BE	BE	BE
					Menuiserie 4	PP1V	A	BOIS	2157x744	M	M	D	M
					Menuiserie 5	PF2V+V	A	BOIS	2124x1538	M	D	M	M
					Menuiserie 6	F1V+V	A	BOIS	1175x744	M	M	M	M
					Menuiserie 7	NA6L1D	T	ALU	539x739	M	M	M	M
					Menuiserie 8	NA6L1D	T	ALU	538x740	M	M	M	M
					Menuiserie 9	GDC	T	BOIS					M

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS	à repeindre
Menuiserie 2	RAS	à repeindre
Menuiserie 3	RAS	
Menuiserie 4	Mécanisme - grippé	: à dégripper ou remplacer
Menuiserie 5	Ouvrants - gauchis+ défaut d'équerrage	: à reprendre ou remplacer
Menuiserie 6	RAS	à repeindre
Menuiserie 7	RAS	
Menuiserie 8	RAS	
Menuiserie 9	Fixations	à réviser + à repeindre

PARC BOEUFs n°90

n° logement type locataire téléphone
 90 T3 NC NC

	type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 3	NA4L2D	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 4	PP1V	A	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 5	PF2V+V	A	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 6	F1V+V	A	BOIS	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 7	NA6L1D	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 8	NA6L1D	T	ALU	NR	NR	NR	NR	NR
Menuiserie 9	GDC	T	BOIS	NR				NR

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	à repeindre
Menuiserie 2	à repeindre
Menuiserie 3	
Menuiserie 4	à repeindre
Menuiserie 5	à repeindre
Menuiserie 6	à repeindre
Menuiserie 7	
Menuiserie 8	
Menuiserie 9	Fixations à réviser + à repeindre

PARC BOEUFS n°92

n° logement	type	locataire	téléphone		type	pose	matériau	dimensions	état dormant	état ouvrants	état mécanisme	état général
92	T3	PUYLAURENT	0693 90 08 49	Menuiserie 1	PP2V	A	BOIS	2146x(739+73)	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 2	F2V+V	A	BOIS	1170x1542	BE	M	BE	BE
				Menuiserie 3	NA4L2D	T	ALU	363x(741+73)	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 4	PP1V	A	BOIS	NR	TBE	TBE	BE	TBE
				Menuiserie 5	PF2V+V	A	BOIS	2124x1539	BE	M	BE	M
				Menuiserie 6	F1V+V	A	BOIS	1158x743	BE	D	TBE	M
				Menuiserie 7	NA6L1D	T	ALU	540x738	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 8	NA6L1D	T	ALU	542x737	BE	BE	BE	BE
				Menuiserie 9	GDC	T	BOIS					M

Maison très bien tenue, très propres avec ensemble des peintures récentes (intérieur, extérieur & menuiseries)

peinture extérieure (ossature bois) : urgent

TRAVAUX

Menuiserie 1	RAS
Menuiserie 2	Volets : défaut d'équerrage : à reprendre
Menuiserie 3	RAS
Menuiserie 4	Volets : gauchis : à reprendre ou remplacer
Menuiserie 5	RAS
Menuiserie 6	RAS
Menuiserie 7	RAS
Menuiserie 8	RAS
Menuiserie 9	RAS