




施工现场质量问题整改通知单（周检）

编号：WKZJ-04


日期	2019.4.23	工程名称	商业、办公楼（自编1栋和2栋）	班组负责人	木工班组：甘未洪 混凝土班组：袁定航
				联系电话	
主要存在的质量隐患	<p>木工班组</p> <p>1、接茬部位模板加固不到位，存在错台、漏浆导致的烂根和麻面；</p> <p>2、模板边角损坏；</p> <p>3、模板未覆盖保护；</p> <p>4、拆模未拆除干净，存在悬空模板；</p> <p>5、模板拼缝过大导致混凝土成型观感较差；</p> <p>6、支模架看护人员未及时加固扫地杆松动部位。</p> <p>混凝土班组：</p> <p>1、梁混凝土掉落在板面上未清理，后期造成冷缝漏水隐患；</p> <p>2、浇筑前板面未清理干净；</p> <p>3、电梯井等周边混凝土未人工收平。</p>				
	检查人：曹剑波 检查组负责人：[Signature]				
三定整改方案	<p>整改措施(必须有，可另附页)</p> <p>木工班组</p> <p>1、加强接茬部位模板加固；</p> <p>2、对拼装好的模板进行成品保护；</p> <p>3、对未使用的模板进行覆盖保护；</p> <p>4、逐一检查已拆模的部位，杜绝悬空模板；</p> <p>5、模板开料时确保尺寸准确度，对已存在的拼缝进行修补；</p> <p>6、增加支模架的看护人员。</p> <p>混凝土班组</p> <p>1、浇筑时用模板覆盖在板面上防止梁混凝土掉落在板面上凝固形成冷缝；</p> <p>2、浇筑前安排专职人员进行板面的清理；</p> <p>3、安排人员进行电梯井等结构周边的混凝土人工收平。</p>				




整改责任人签名	黄远 郭瑞东	整改完成 时间	木工班组: 1 周 混凝土班组: 1 周
班组隐患整改自检情况	项目部对班组隐患复查情况	项目部对班组隐患销案结论	
已整改 质量员: 曾剑波 班组负责人: 甘永洪 袁建航 2019 年 4 月 26 日	整改后 复查人: 孙东 孙 质量负责人: 孙东 孙 2019 年 4 月 26 日	<input type="checkbox"/> 整改有效, 同意销案 <input checked="" type="checkbox"/> 继续完善, 同意销案 <input type="checkbox"/> 整改无效, 不同意销案 销案人: 孙东 孙 2019 年 4 月 26 日 (盖章)	

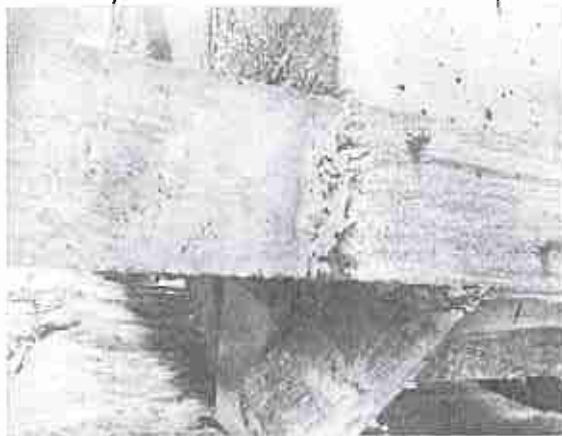


接茬部位模板加固不到位

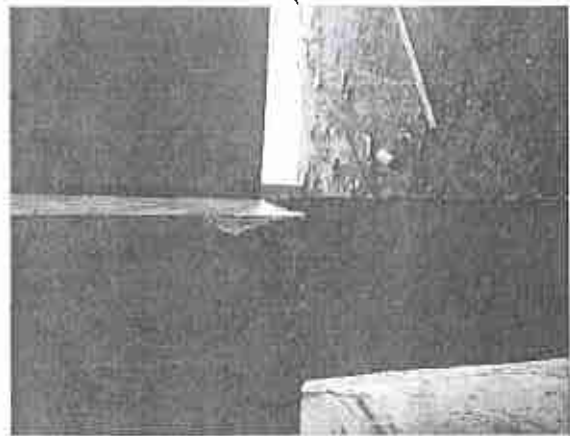

接茬部位模板加固不到位

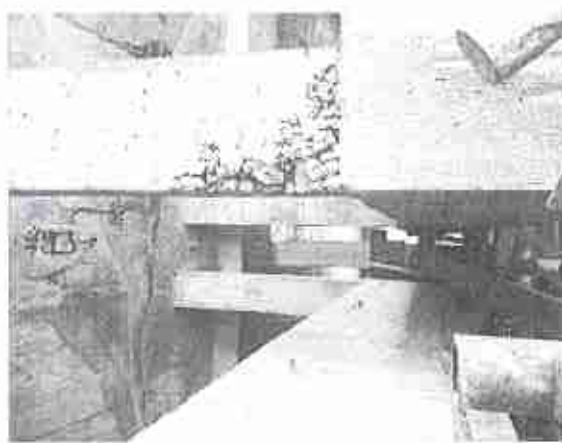


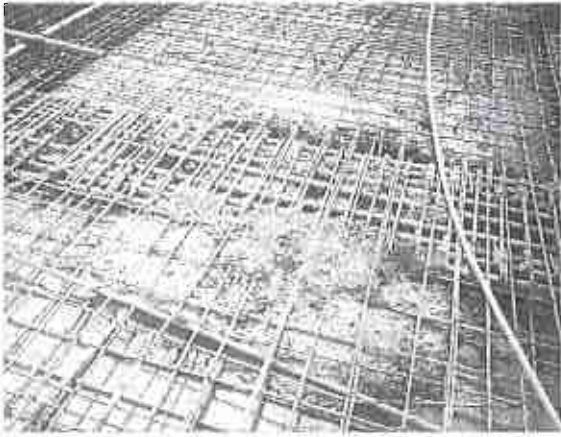


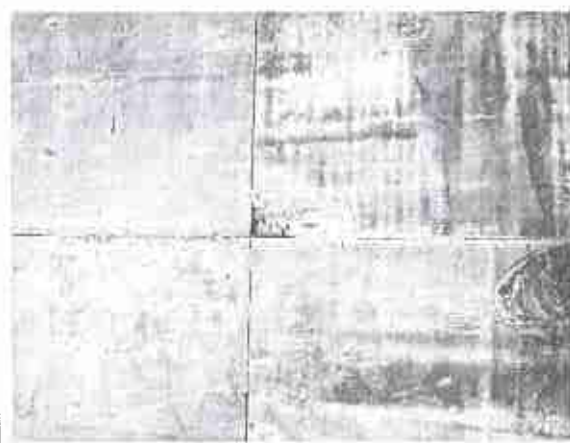
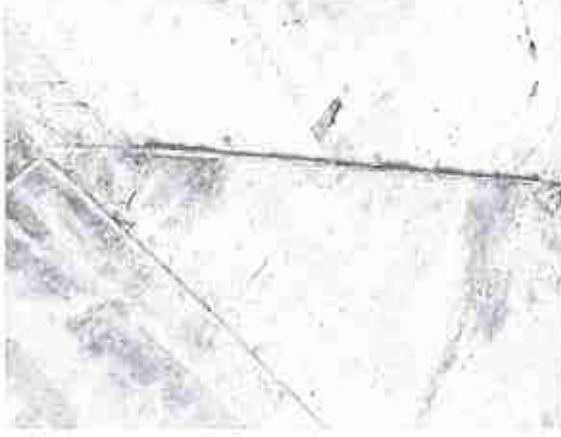
接茬部位模板加固不到位



拼装好的模板边角损坏

已整改



	
模板未覆盖保护	梁混凝土掉落板面凝固
	
浇筑混凝土时板面未清理	悬空模板
	
松动的扫地杆未及时加固	拼缝过大导致的混凝土观感质量差

已整改

