

485) 02-111-L-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'49.307~126°57'54.433
주소	서울시 종로구 부암동 150-9	종점	37°35'49.411~126°57'55.410
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	25m
시설물 현황	주택 인접한 경사 80°의 인공비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
80	10	직선형	직선형	불리	중	습함	매우 불량	시공 없음	무	암반	30	-10	52/C
6	1	2	0	7	3	2	5	5	1	0			



조사 의견	보호시설 및 배수시설이 설치되지 않음 낙석의 피해가 발생할 수 있으므로 주의 깊은 관찰 및 보호시설이 필요함
대책 방안	암반구간 보호시설 설치