


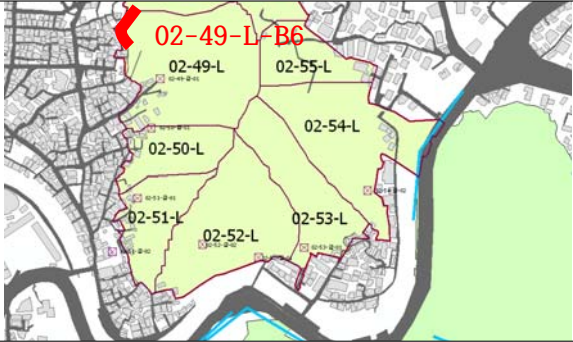


237) 02-49-L-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'00.478~126°57'04.806
주소	서울시 서대문구 홍은동 8-1212	종점	37°36'01.815~126°57'05.361
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	50m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 2m, L= 30m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	15	직선형	상승형	무	0	0	70	무	보통	무	매우불 량	30	0	55/C
5	2	2	3	1	0	0	3	1	3	1	4			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 보호시설이 노후되고 주택과의 이격이 가까우므로 보호시설 필요함
대책 방안	보호시설 설치