

497) 02-113-L-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'41.986~126°58'06.093
주소	서울시 종로구 부암동 33-1	종점	37°35'42.094~126°58'02.836
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	90m
시설물 현황	한국대학생선교회, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 2m, L= 105m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
30	12	직선형	평행형	무	0	0	50	주택	적음	유	매우 불량	30	-10	52/C
7	2	2	2	1	0	0	2	4	2	6	4			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	배수시설이 설치되지 않았으며 전도가능 수목이 관찰됨 돌출암반이 관찰되며 낙석의 피해가 발생할 수 있어 보호시설의 설치가 필요함
대책 방안	암반구간 보호시설 설치