

Séquence : 08

Document : TD06

Lycée Dorian

Renaud Costadoat

Françoise Puig



Avec Correction

Usinage



Référence	S08 - TD06
Compétences	F3-03: Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux. G2-01: Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie. G2-05: Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
Description	Réalisation de gammes d'usinage en tournage et en fraisage
Système	Maxpid

1 Chaise du Maxpid

Cette étude va porter sur l'usinage de la pièce appelée « Chaise » issue de l'assemblage « Maxpid ».

Cahier des charges imposé par l'industriel :

— Commande de 25 chaises.

Question 1 : Repérer, à partir du dessin de définition de la chaise brute puis usinée, les surfaces fonctionnelles sur lesquelles il faudra prévoir des usinages.




L'ordonnancement des phases est défini par le tableau suivant.




Phases	Désignation	Machine-outil	Observations
Phase 0	CONTRÔLE : Contrôle du brut	Métrologie au marbre	Instruments classiques de métrologie
Phase 10	FRAISAGE : Surfaçage de A, centrage, perçage et taraudage des 4 trous M6	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage en étau, contrôle
Phase 20	FRAISAGE : Surfaçage-dressage de D, E, J, M, N et surfaces planes associées	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire, contrôle
Phase 30	FRAISAGE : Contournement de C et dressage de C', centrage, perçage taraudage et alésage des 3 trous M4 et 12H7	Fraiseuse 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire, contrôle
Phase 40	FRAISAGE : Contournement de B, centrage, perçage taraudage et alésage du trou M4 et 12H7	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire plus centreur fixe sur table, contrôle
Phase 50	CONTROLE : Contrôle final	Métrologie au marbre	Instruments classiques de de métrologie
Phase 60	TRAITEMENT THERMIQUE : Anodisation	Machine de traitement de surface	Incolore

Repérer d'une couleur différente les surfaces réalisées dans chacune des phases.


Question 2 : A partir des vidéos de l'usinage des phases 10 et 20, compléter les contrats de phase associés.

Question 3 : Compléter, en vous basant sur ce que vous avez fait dans la question précédente, les contrats de phase associés aux phases 30 et 40.

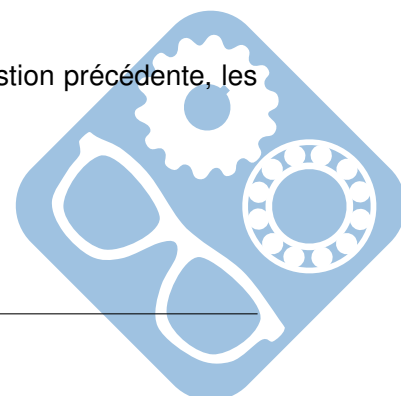

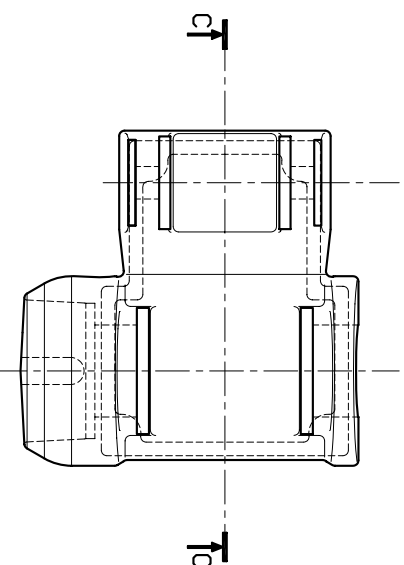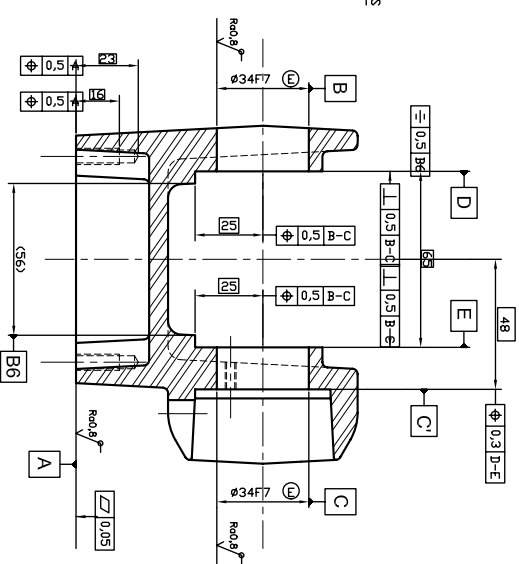


Cotation adaptée suivant la norme ISO 8015

USINCHAIS		USINAGE CHAISE		VERIFICATION	
Destinataire	BENTON R.	PROCESSEUR	SEAL -MANO. COLLIERE MORE	Nom	BENTON
SCN	1	AMERISE	CHASSE BRUTE DE POUCEUR	Date :	
Timezone	04	ENRUE	MANO. DIDASTEL	DATE	12/04/04
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		SCN	1204/007	POULET B.	
		Temp / Wm			
		CO	02		
		DATE	NOV		
		MODIFICATION			
		DIDASTEL S.A. 13400	ALBUENE (France)		

On peut voir la propriété indiquée de DIDASTEL S.A. - il est que vous devez contacter celui qui agit en son autorité. Merci de DIDASTEL S.A.

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :		BUREAU DES METHODES
	Pièce :		
	Phase n° : 40		
Phase n° : 40	Matière :		
Nombre :	Programme :		
Désignation :			
Machine-outil :			

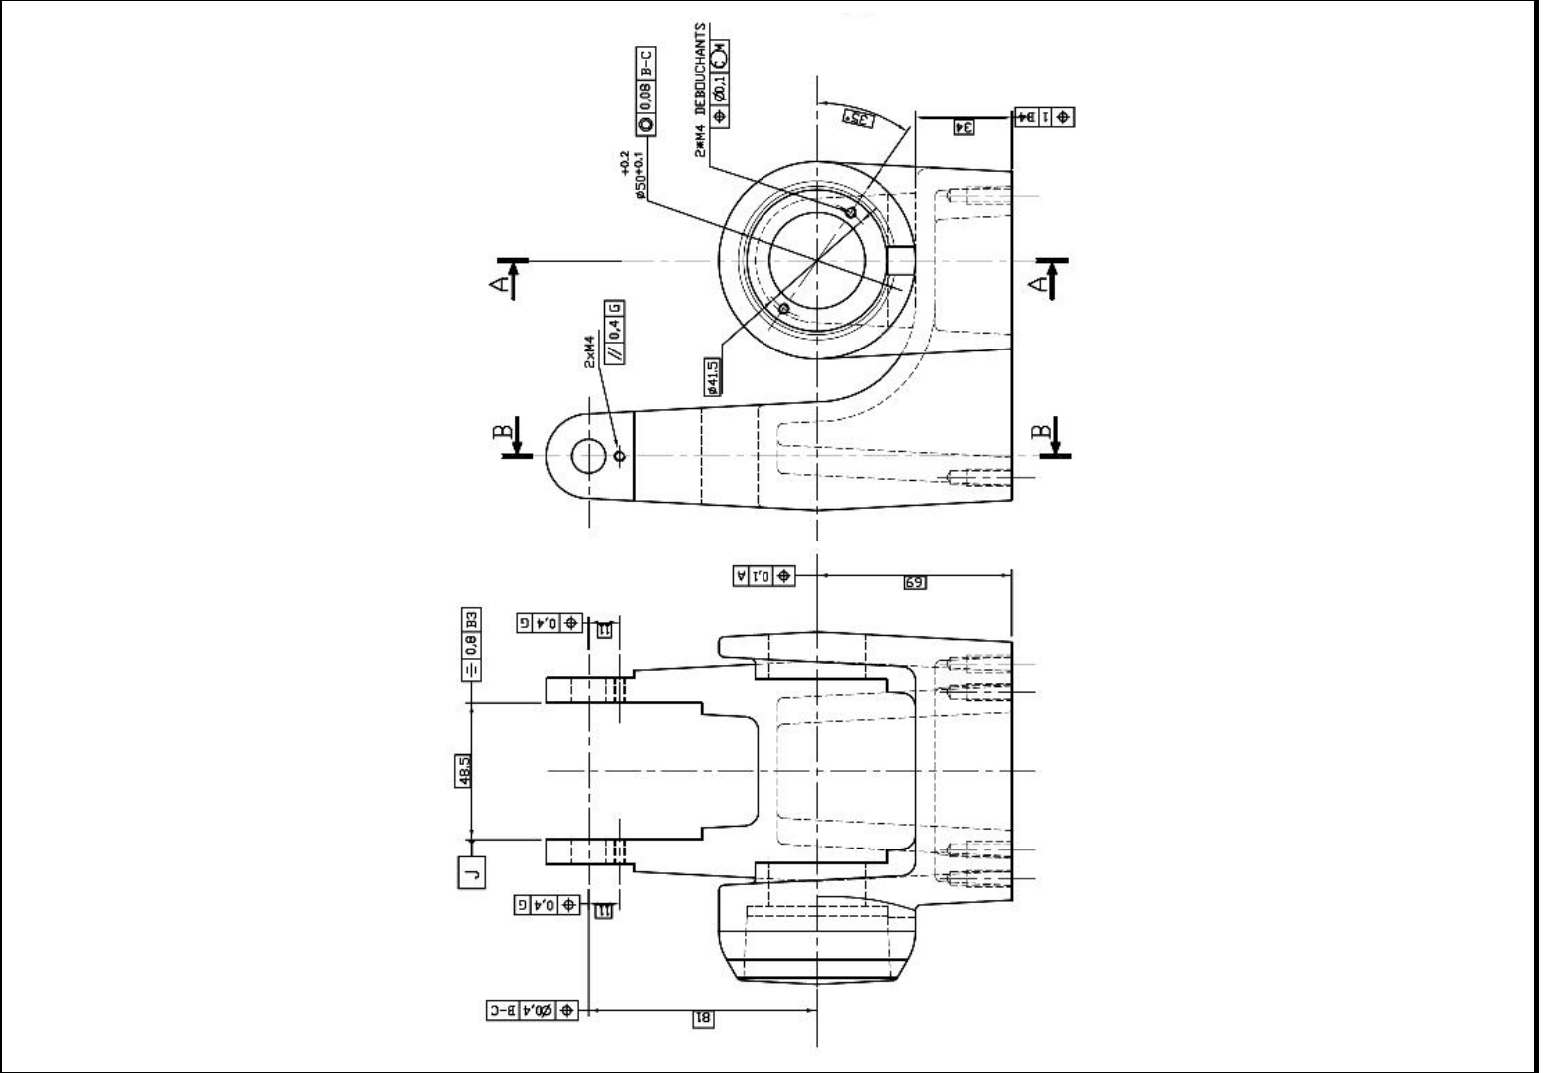

2 Vis du Maxpid

Cette étude va porter sur l'usinage de la « Vis » issue de l'assemblage « Maxpid ».

Cahier des charges imposé par l'industriel :

— Commande de 10 vis.




L'ordonnancement des phases est défini par le tableau suivant.

Phases	Désignation	Machine-outil	Observations
Phase 0	CONTRÔLE : Contrôle du brut	Métrologie au marbre	Instruments classiques de métrologie
Phase 10	TOURNAGE : Usinage côté surface A : dressage, centrage, perçage et taraudage	Tour CN 2 axes	Montage en l'air en trois mors doux, contrôle
Phase 20	TOURNAGE : Usinage côté surface B : réalisation de toutes les surfaces usinées	Tour CN 2 axes verticale	Montage en l'air et mixte en trois mors doux, contrôle
Phase 30	RECTIFICATION : Rectification du $\Phi 6g6E$	Rectifieuse cylindrique	Montage en l'air en trois mors doux, contrôle
Phase 50	CONTROLE : Contrôle final	Métrologie au marbre	Instruments classiques de de métrologie et rugosimètre


Question 1 : Pourquoi l'opérateur garde-t-il l'écrou lors de l'usinage ?

Question 2 : Repérer, à partir du dessin d'ensemble ci-dessous, les surfaces fonctionnelles du bras sur lesquelles il faudra prévoir des usinages.

Question 3 : A partir du dessin de définition de la pièce usinée, compléter les contrats de phases permettant de réaliser la vis à billes.

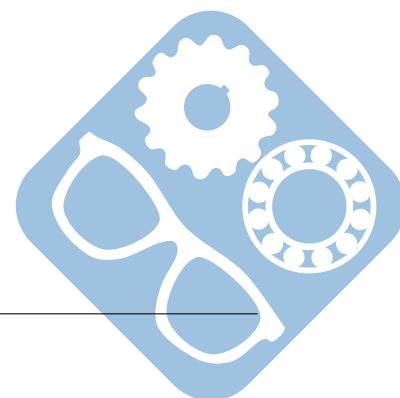


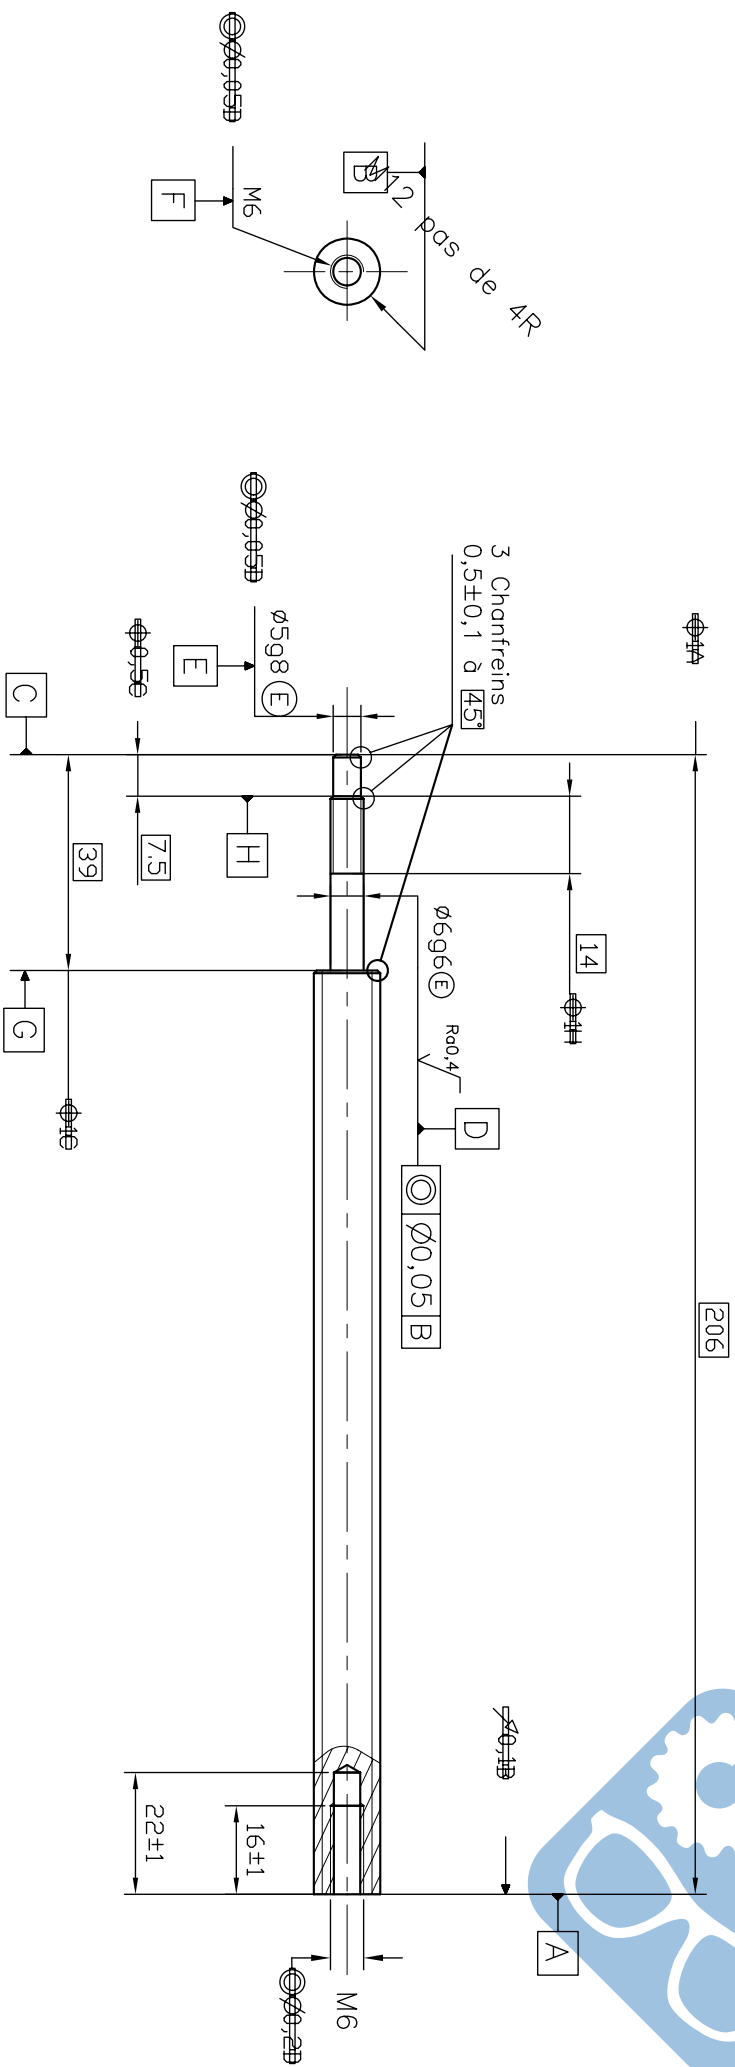
GENERATRICE

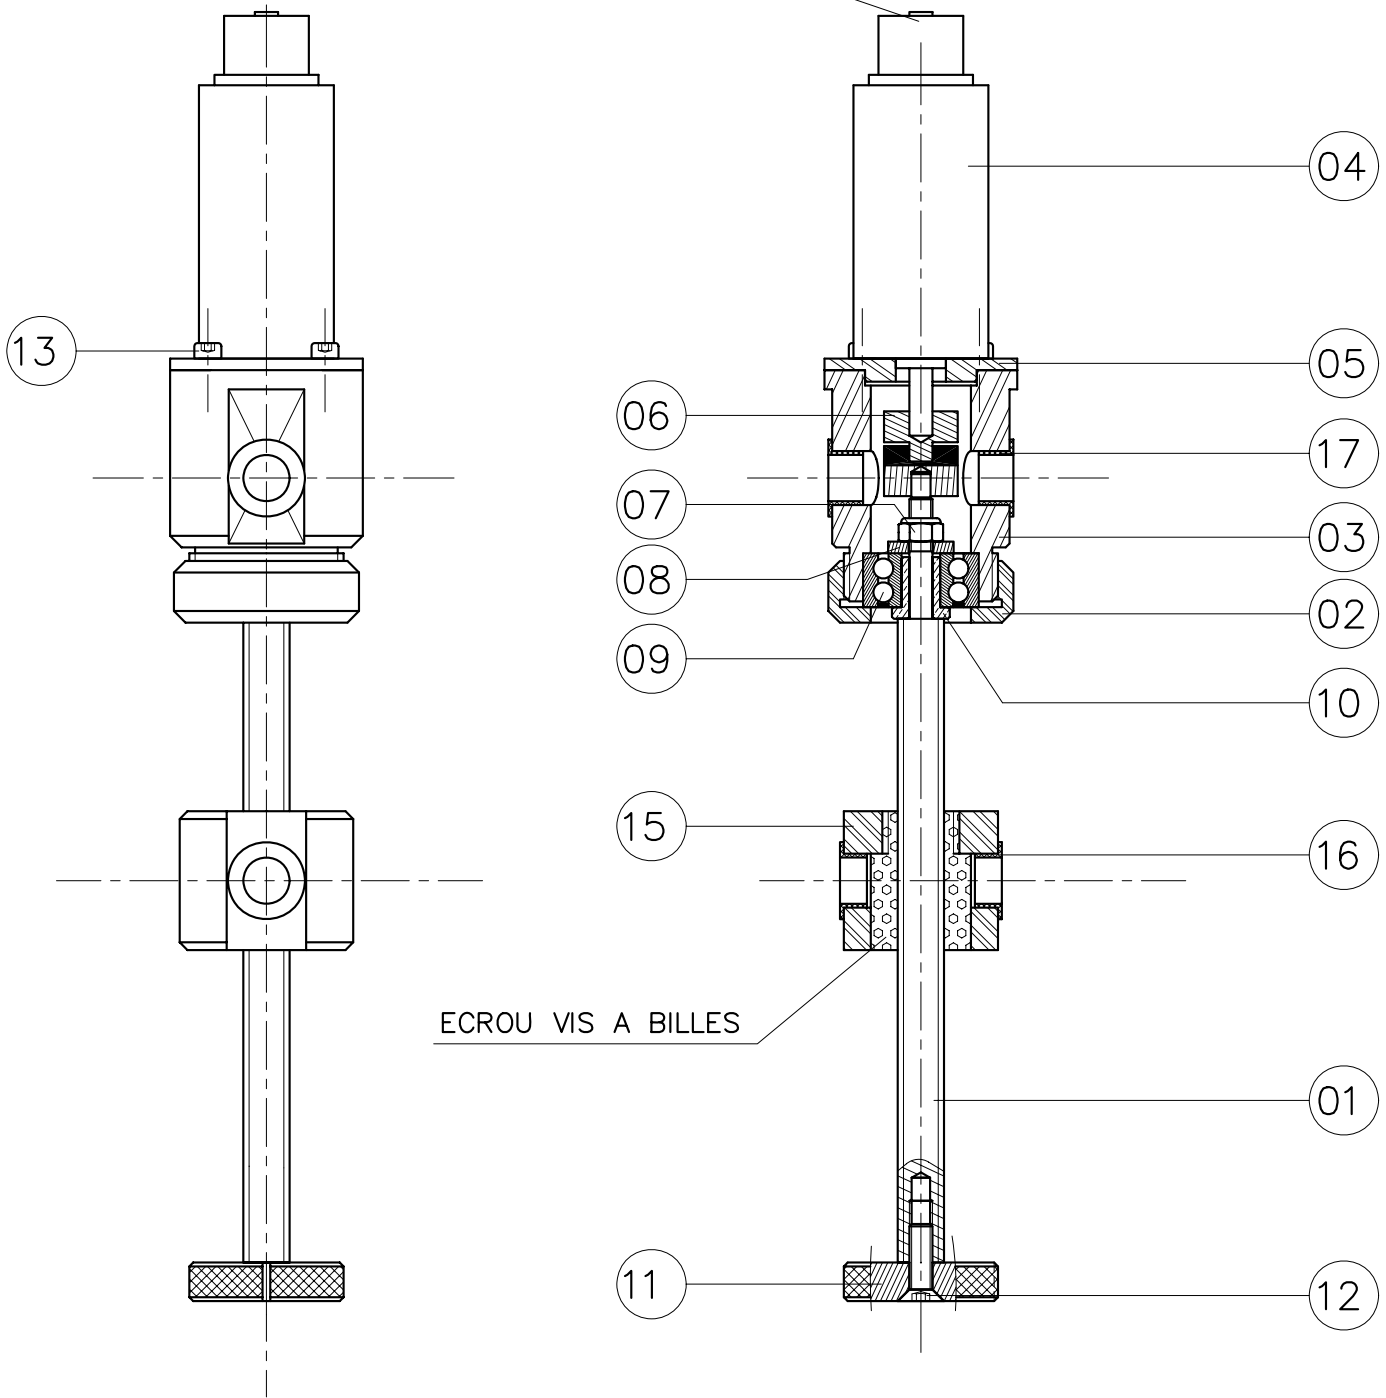

14

VIS DE FIXATION ENTRE
REP 04 ET 05

ACTIONNEUR				ACTIONNEUR MAXPID			
Dessinateur		MATIERE		TRAITEMENT		VERIFICATEUR	
		ENSEMBLE		MAXPID DIDASTEL		Nom : BRITTON	
ECHL	1	Tolérance Gén.		DATE	28/04/04	Date :	
		J/j:				Indice:	
		H/h:		-			
		Soud:					
		Perp+/-		-			
		Cctr		Indice	DATE	NOM	MODIFICATION
Ra:		DIDASTEL S.A. 13400 AUBAGNE (France)					




VISIBILE


VMS A BILLES SHBO 12*4R MAXPID

VISBILLE		VIS A BILLES SHBO 12*4R MAXPID		
		TRAITEMENT	RECUT COTE M AVANT USIN.	VERIFICATEUR
Destinataire	BRITTON R.	MATIERE	VIS A BILLE SHBO 12*4R	Norm : BRITTON
		ENSEMBLE	MAXPID DIDASTEL	Date : 25/05/04
ECHL	1	Tolerance Gén.	V - 0.5	DATE
				25/05/04
				Indice:

Matière : 42 Cr Mo 4 (56-60HRC)

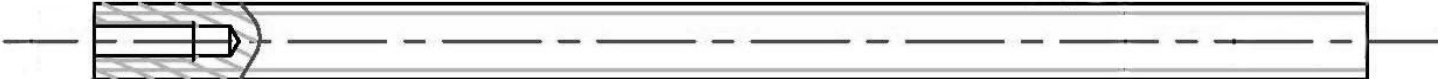CONTRAT DE PHASE	Ensemble :					BUREAU DES METHODES	
	Pièce :						
	Matière :						
Phase n° : 10	Programme :						
Nombre :							
Désignation :							
Machine-outil :							
<div></div>							
Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
	Phase n° : 20	
Nombre :	Programme :	
Désignation :		
Machine-outil :		

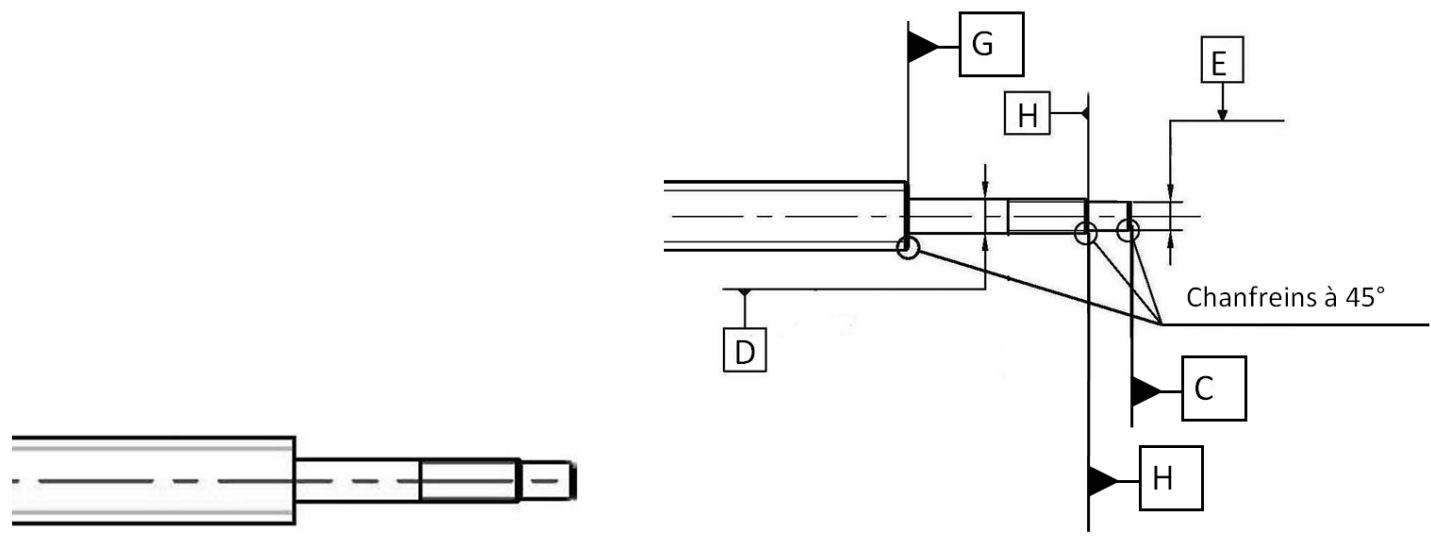

Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc	n	f	fz	Vf	Fabrication	Vérification
	m/min	tr/min	mm/tr	mm/dt	mm/min		