

## 勞工從事側溝鑽孔作業發生火災災害致死重大職業災害

一、行業分類：整地、基礎及結構工程業(4310)

二、災害類型：火災(16)


三、災害媒介物：易燃液體(512；汽油)

四、罹災情形：死亡1人

五、災害發生經過：

(一) 113年6月，李罹災者。

(二) 李罹災者上午 9 時許到工地與同事曾員從事鑽孔作業，至當日 15 時 25 分許，因放在貨車後車廂、供應電力之發電機突然熄火停止運轉，李罹災者即前往車廂上確認發電機狀況，發電機周邊放置 1 桶裝有備用汽油之金屬油桶，因置於接近發電機排氣口位置，使高溫之廢氣於作業期間長時間加熱油桶，生成汽油蒸氣後下沉並接觸發電機排氣管等熱表面而起火燃燒，並引燃汽油液體及後車廂內可燃物，位於車廂內之李員因臉、軀幹、四肢等全身約 66%體表面積 2~3 度燒傷，李罹災者住院治療後仍因傷重不治死亡。

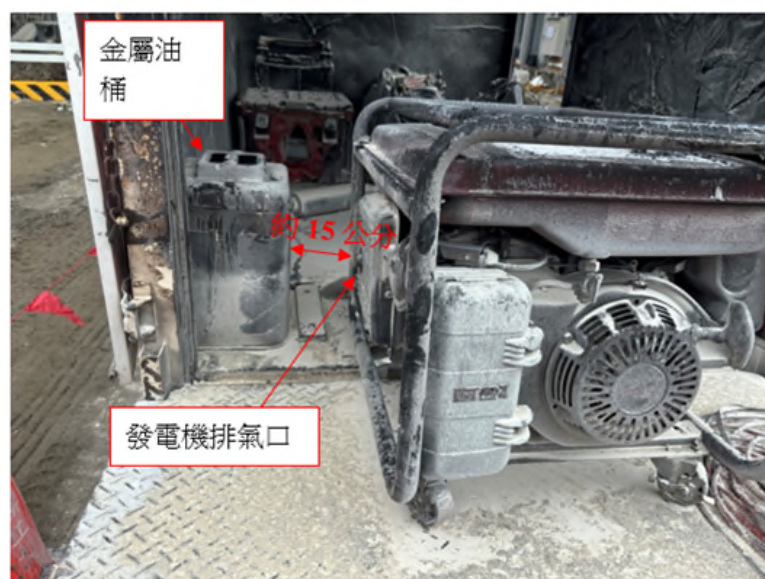

照片

日期：113 年 6

說明：發電機一旁放置 1 桶裝有備用汽油之金屬油桶，發電機之排氣口距該金屬油桶約 15 公分。。