

# **COURS CIRCUITS ET SYSTEMES ELECTRIQUE**

**ENSTAB**

# **MACHINE À COURANT CONTINU**

# DÉFINITION

Une machine à courant continu est une machine électrique tournante mettant en jeu des **tensions** et des **courants continus**.

## Fonctionnement « Moteur »

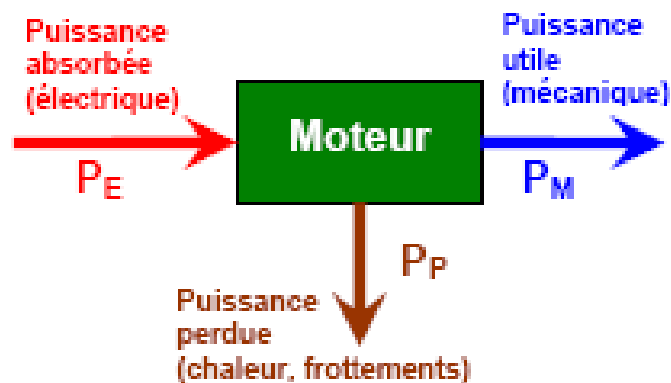


Diagram illustrating the electrical power calculation for the motor:

puissance électrique (W) →  $P_E = U \cdot I$  ← intensité absorbée (A)

tension d'alimentation (V) →  $P_E = U \cdot I$

## Fonctionnement « Génératrice »

Dynamo  
Alternateur

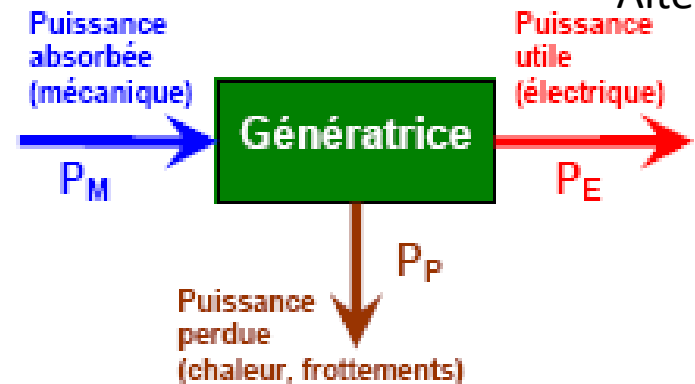



Diagram illustrating the mechanical power calculation for the generator:

puissance mécanique (W) →  $P_M = T_U \cdot \Omega$  ← vitesse rotation (rad.s<sup>-1</sup>)

couple utile (N.m) →  $P_M = T_U \cdot \Omega$

## Le stator


- Stator = inducteur
- Crée le champ inducteur (continu)

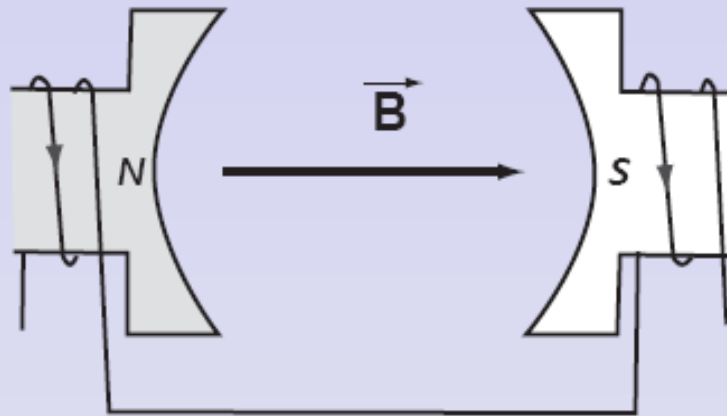

- Peut-être composé
  - d'aimants permanents ( $i$  fixe)
  - de bobinages ( $i$  réglable)
- Courant inducteur = courant d'excitation =  $i$

## Le rotor



- Rotor = induit
- Ensemble de **cadres** tournants

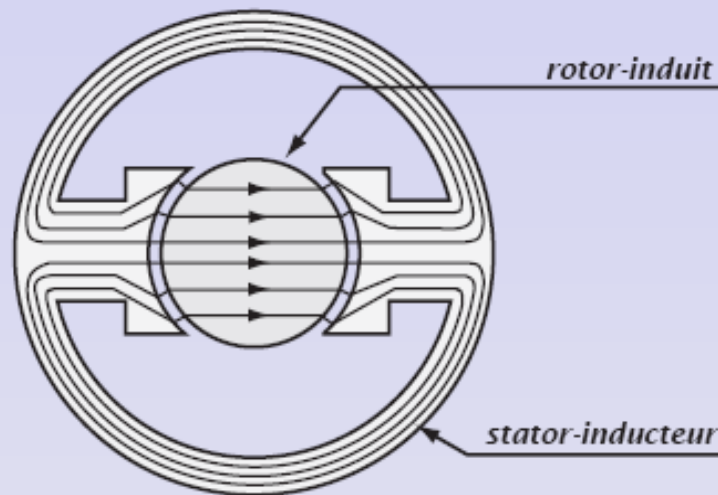


- Baigne dans le champ magnétique
- Siège de la **conversion électro-mécanique**
- Apparition d'un **couple** ou d'une **f.é.m**

## Symboles électriques



- Il en existe plusieurs
- Nous utiliserons :

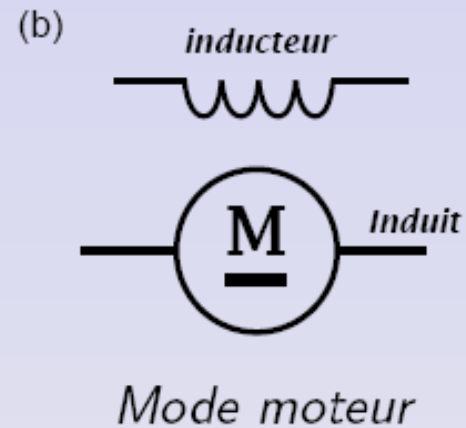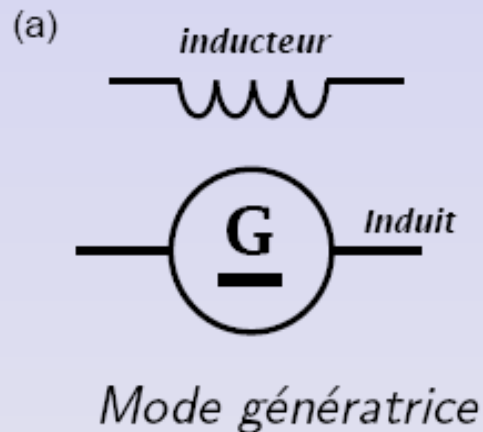

# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

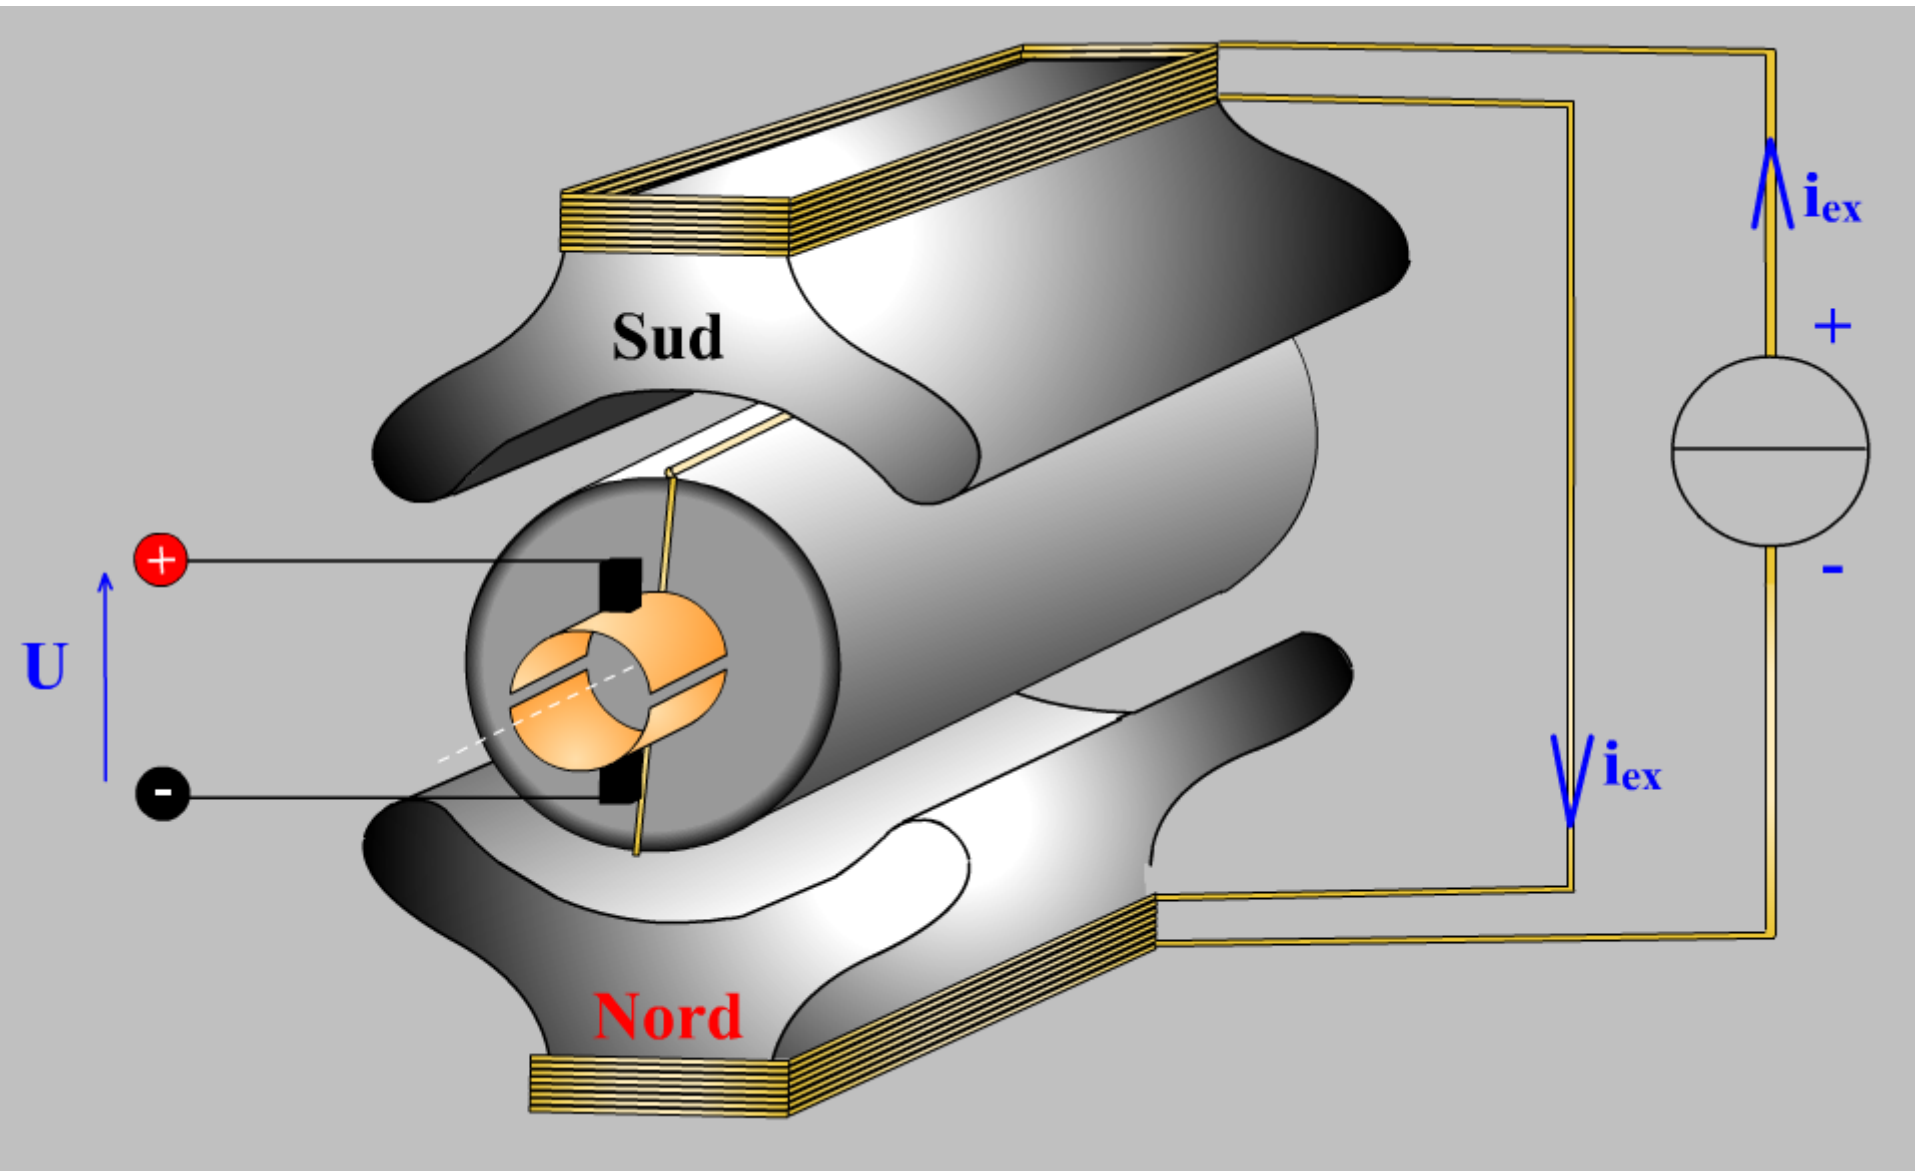


# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

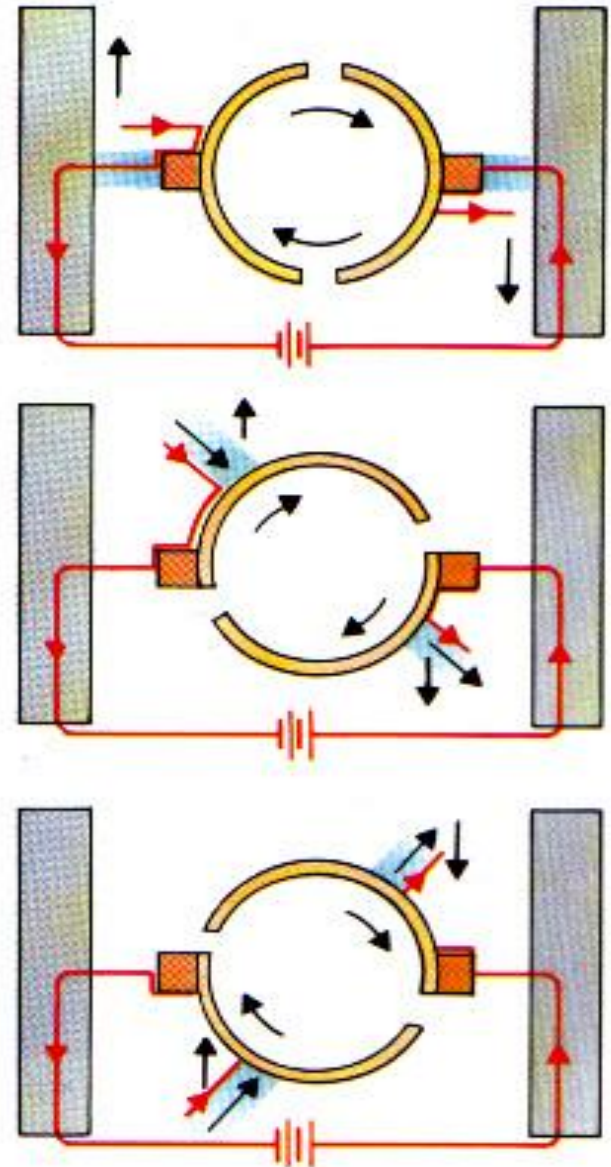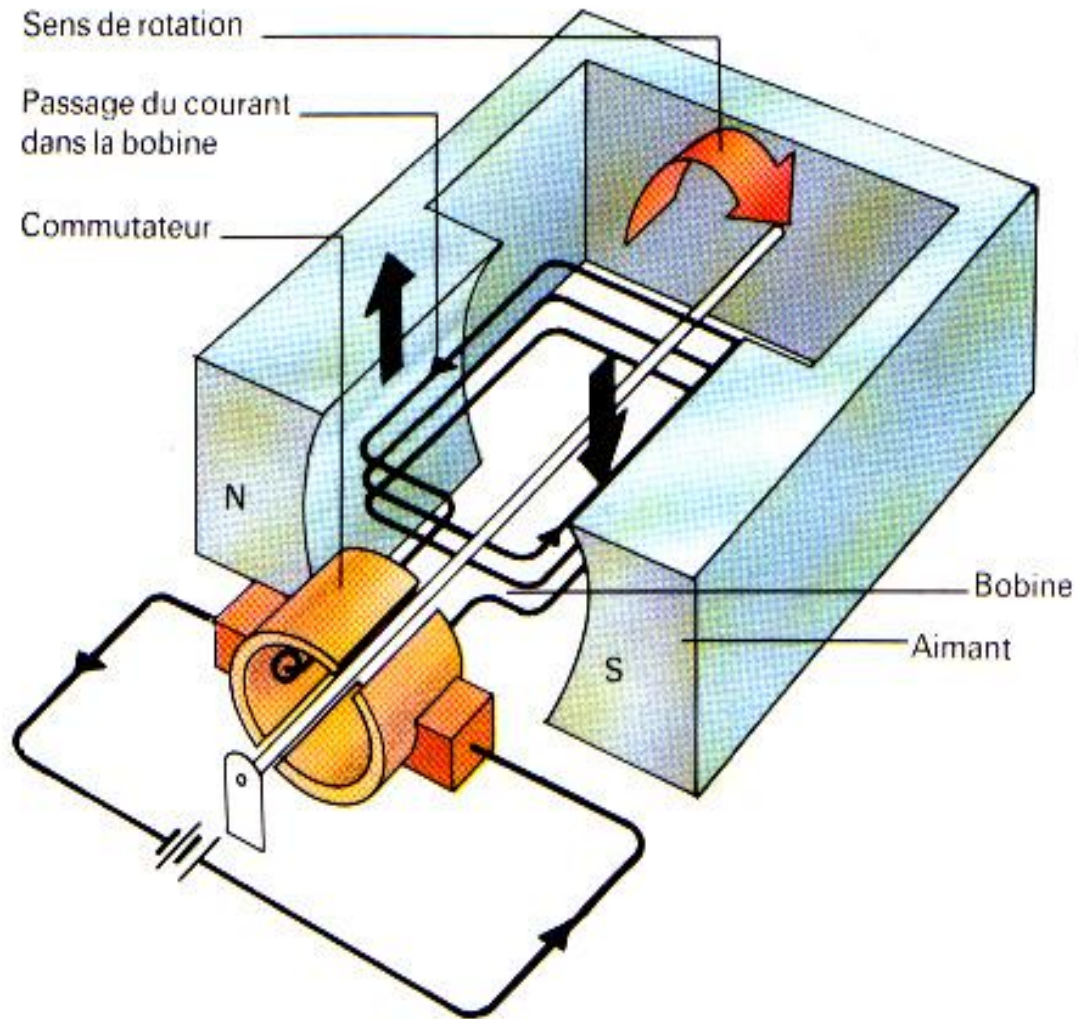



# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

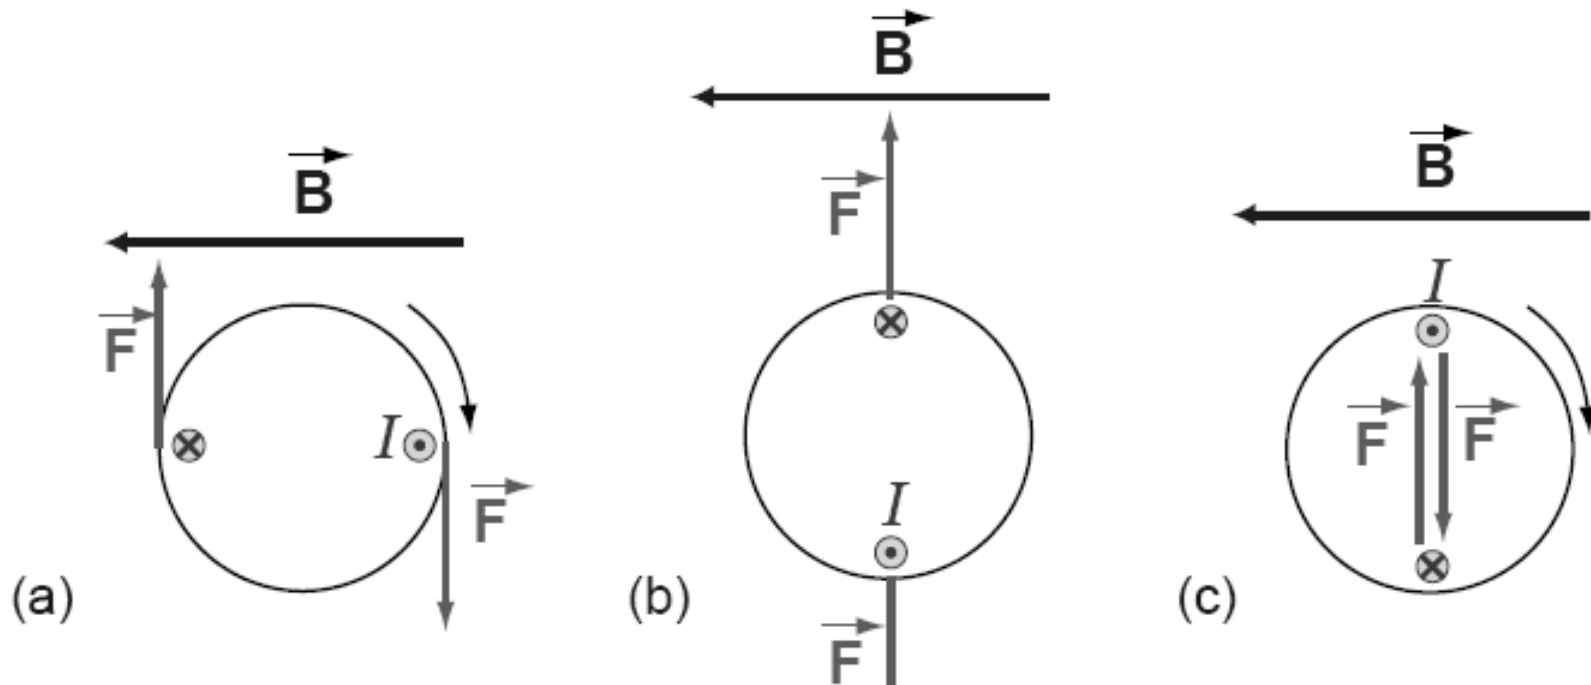


Le cadre plongé dans le champ magnétique et traversé par un courant tourne d'un quart de tour (a). Ensuite, les forces de Laplace appliquent un moment nul sur le cadre qui ne tourne pas (b). Une fois le sens du courant inversé, le cadre se remet à tourner (c).

 Pour faire tourner le cadre de façon ininterrompue, il faut changer le sens du courant tous les demi-tours.

## Technologie




- Il faut inverser le courant
- Exemple **simplifié** pour 1 cadre

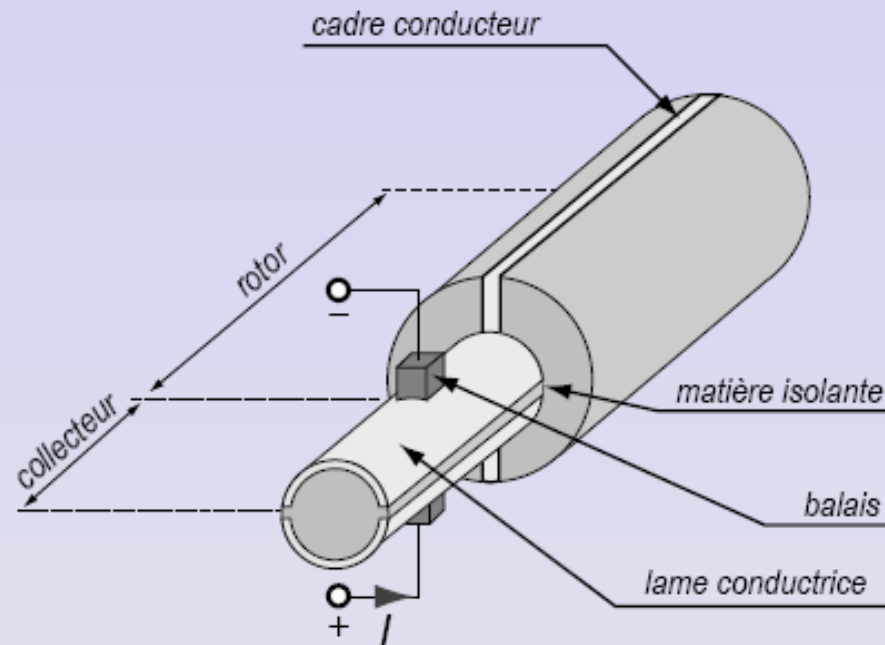


- 2 lames  $\leftrightarrow$  1 cadre
- Balais (= charbons) assurent le contact **électrique**

# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

- 1 : Pôles inducteurs
- 2 : Induit (Rotor)
- 3 : Stator ou culasse
- 4 : Faisceau de conducteur
- 5 : Collecteur
- 6 : Balais et portes balais
- 7 : Pôles auxiliaires de commutation
- 8 : Pôles de compensation

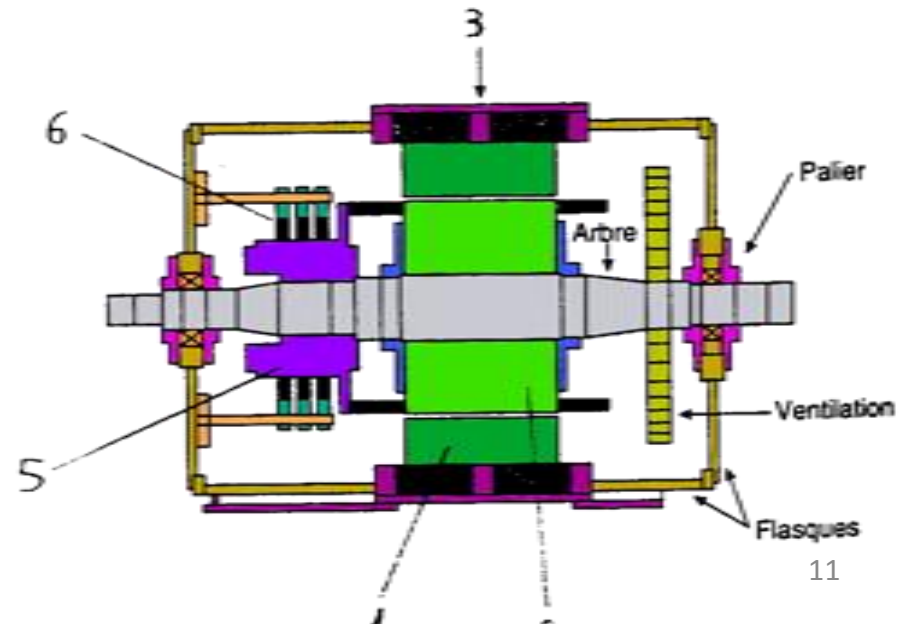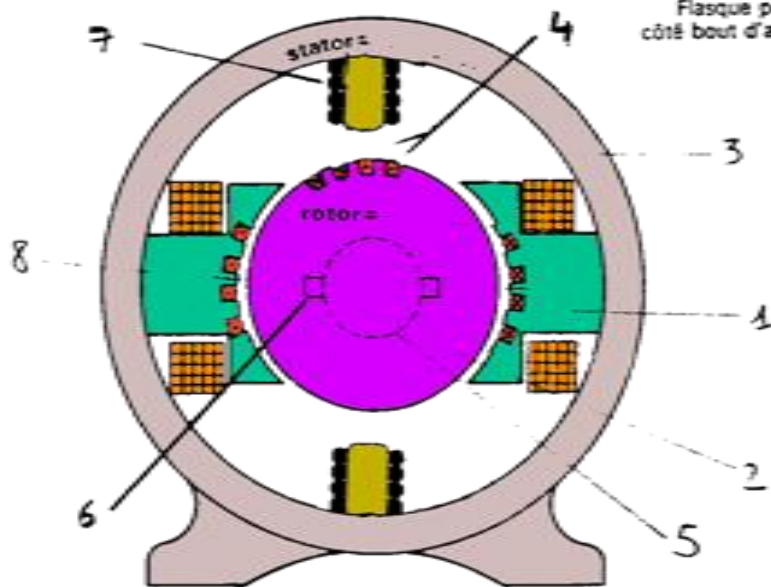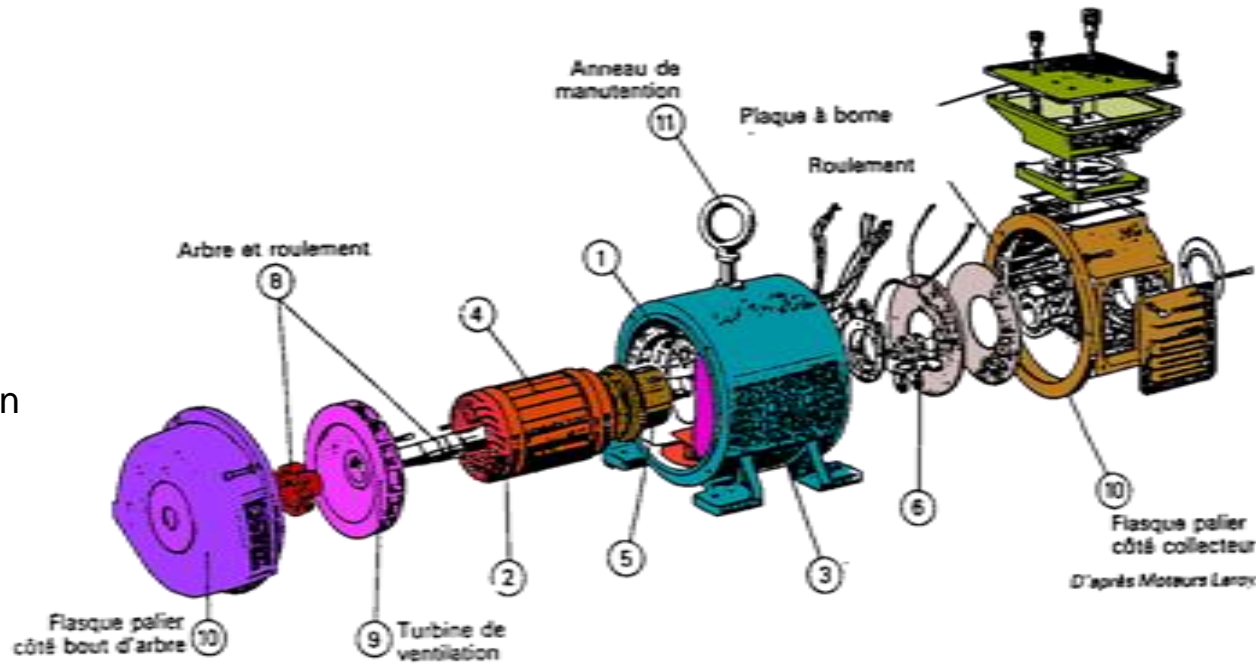

# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

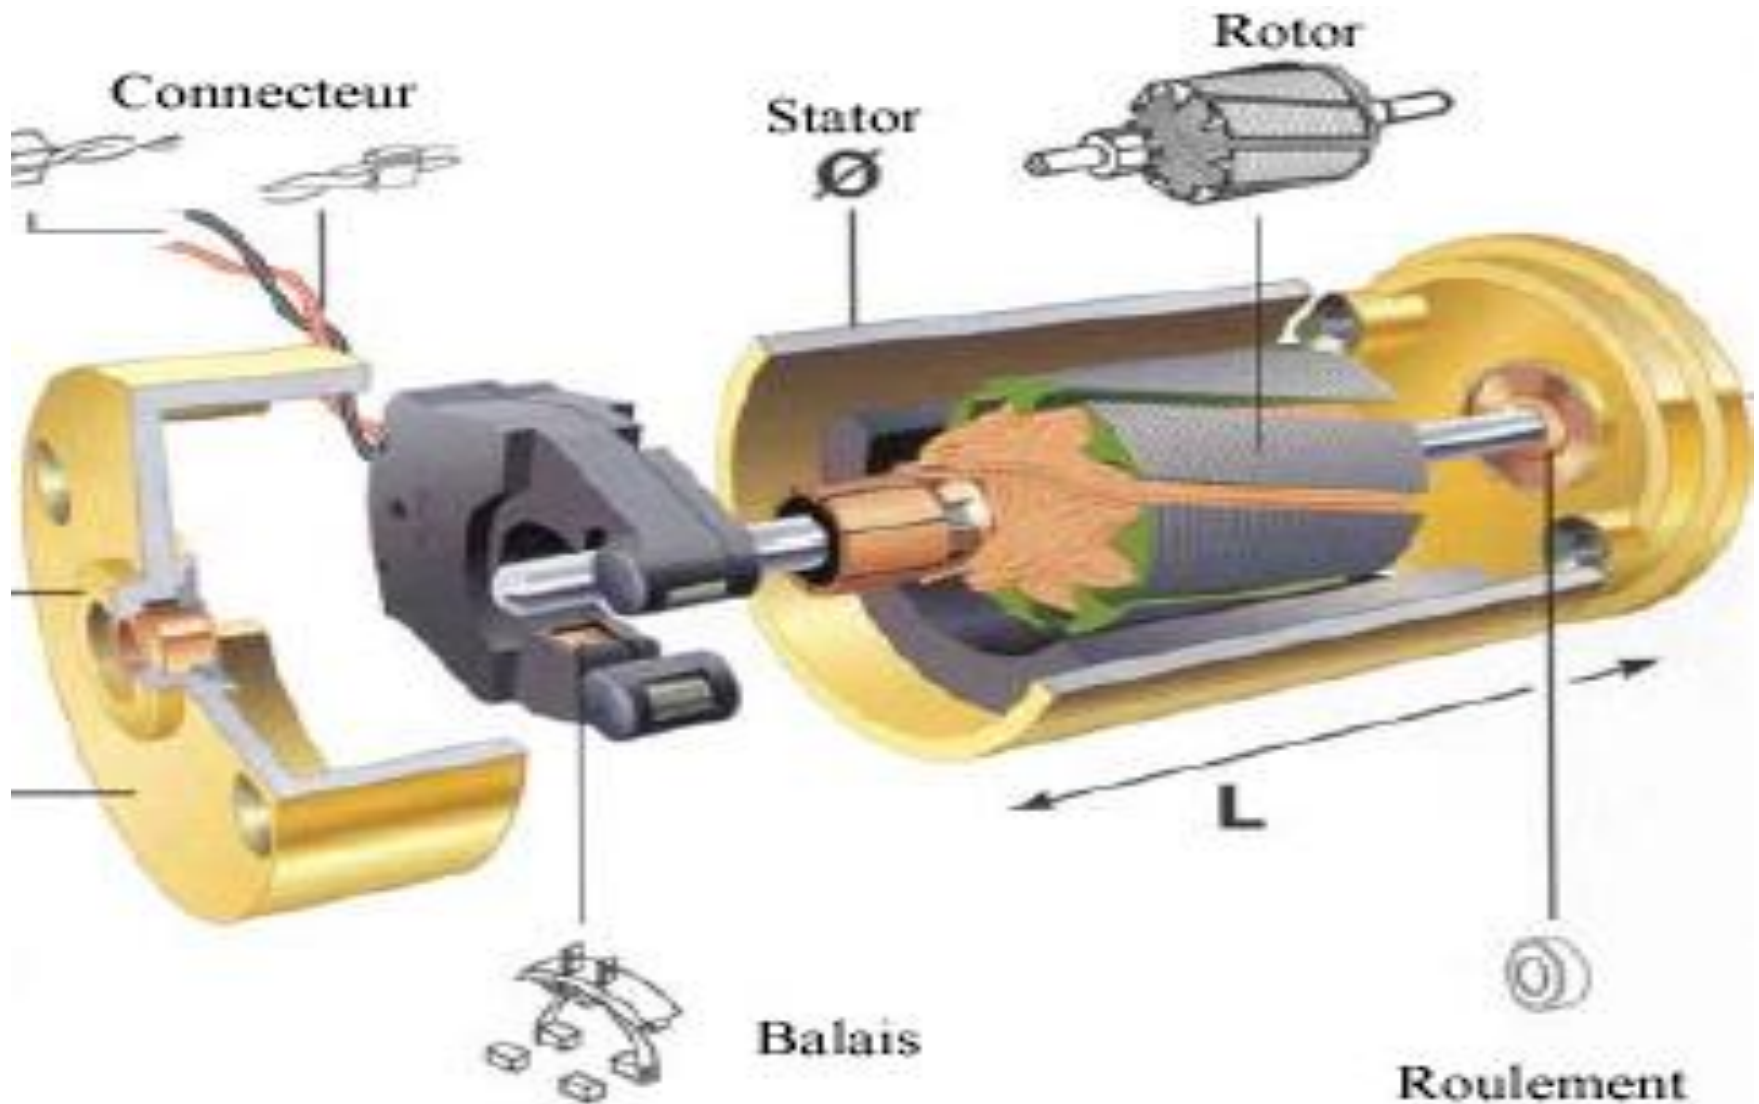


# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE





# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE

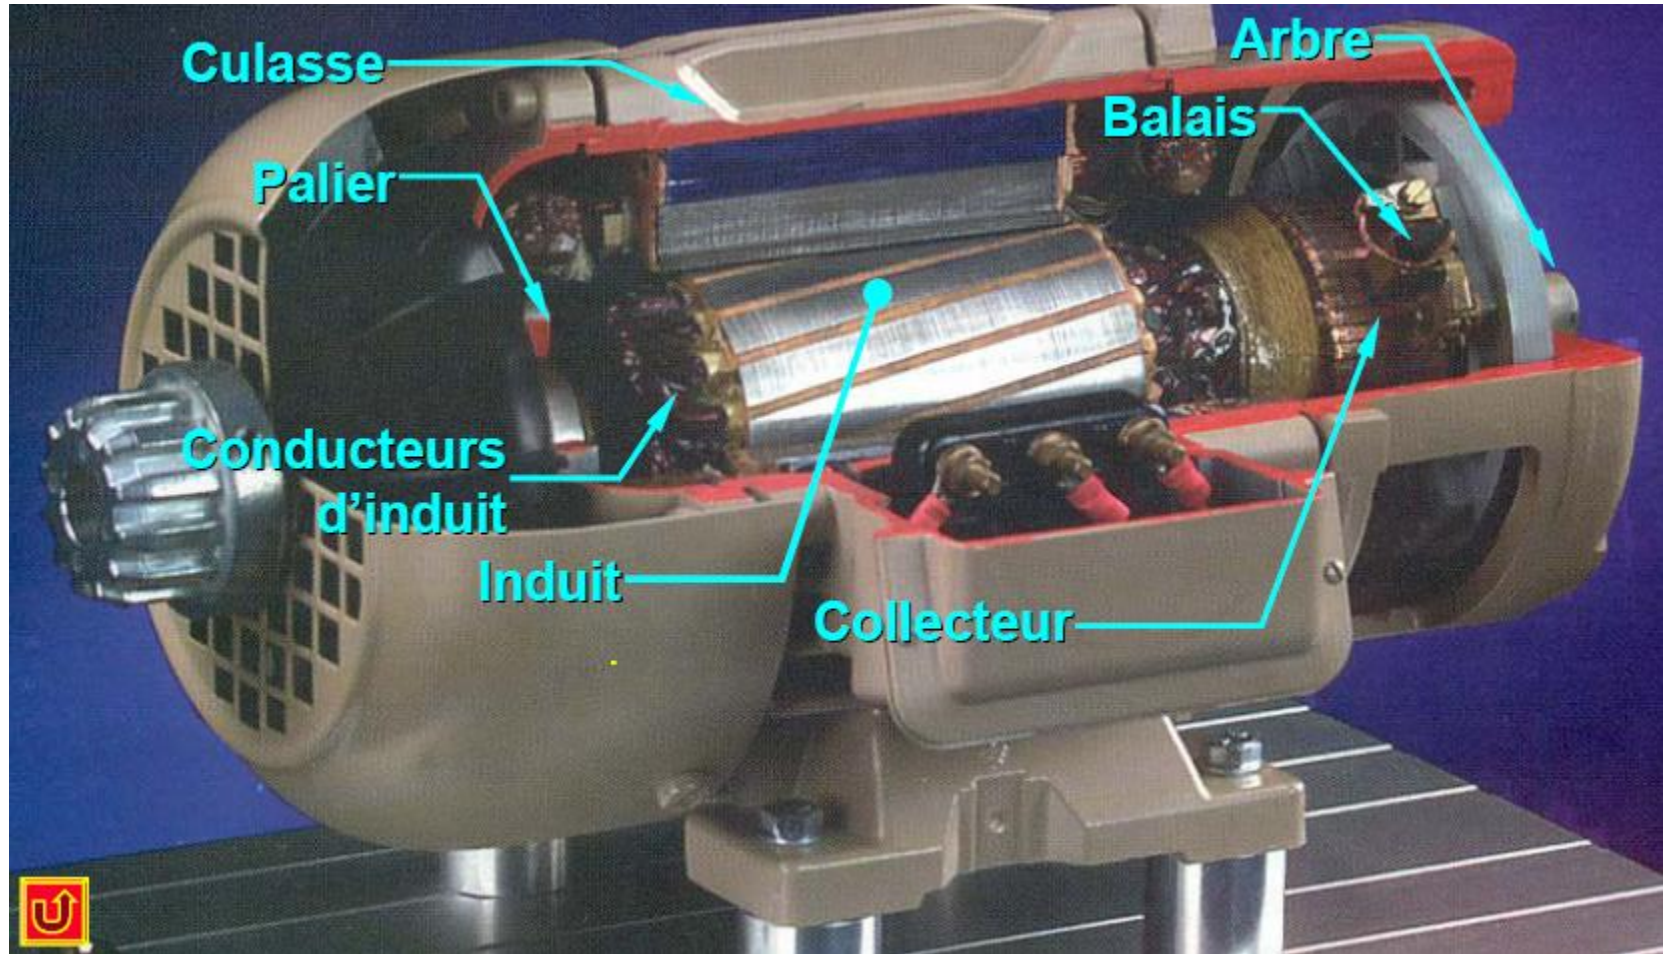

# TECHNOLOGIE DE LA MACHINE



# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Montages électriques

- Machine : 1 circuit inducteur + 1 circuit induit
- Connexion en série : montage **série**
- Connexion en parallèle : montage **shunt**
- Connexion indépendante : montage à **excitation séparée**
- **Des caractéristiques différentes**


### Dans ce cours

Nous étudierons le montage à excitation séparée uniquement




# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Moteur à excitation indépendante

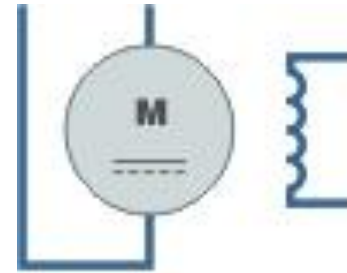

Des moteurs à excitation parallèle

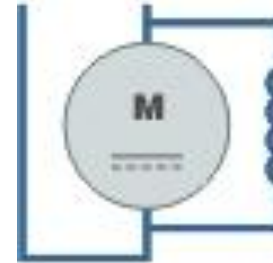

Des moteurs à excitation série




Des moteurs à excitation composée



# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Schémas électriques équivalents de la MCC



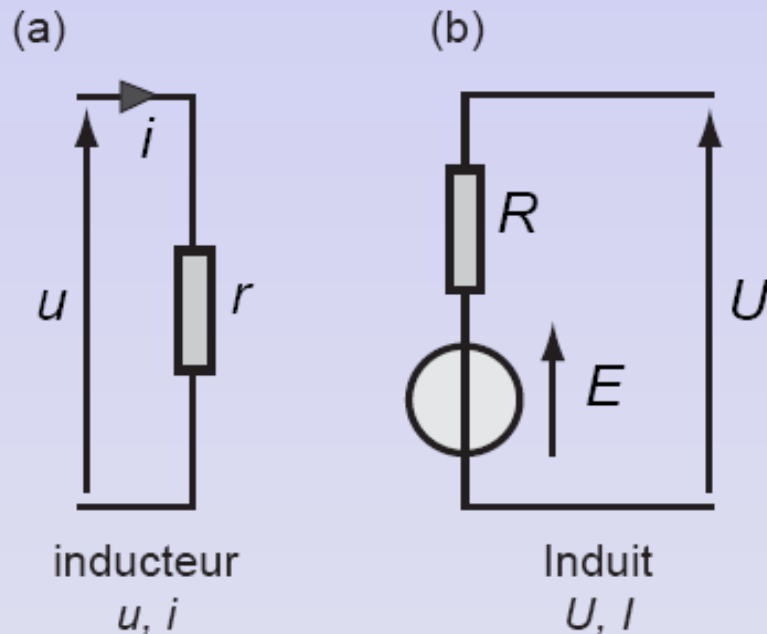


- $r$  résistance d'inducteur
- $R$  résistance d'induit
- $E$  force électromotrice ou contre électromotrice

- Sens du courant induit  $I$  : dépend du mode de fonctionnement
  - Moteur  $\rightarrow$  Puissance mécanique  $\rightarrow E$  et  $I$  en sens inverses (récepteur)
  - Génératrice  $\rightarrow$  Puissance électrique  $\rightarrow E$  et  $I$  dans le même sens<sup>18</sup>

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Schémas électriques équivalents de la MCC

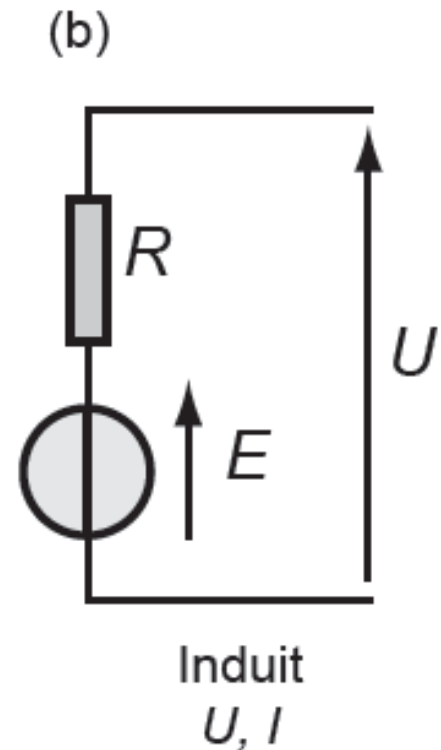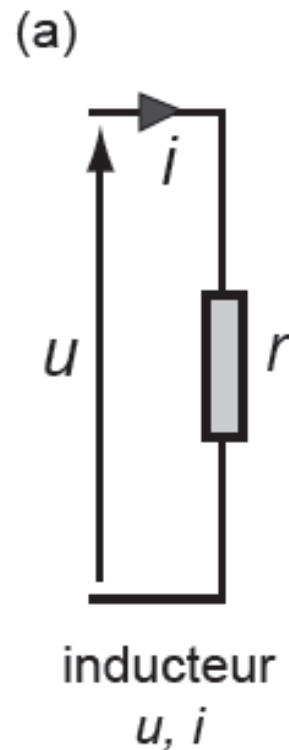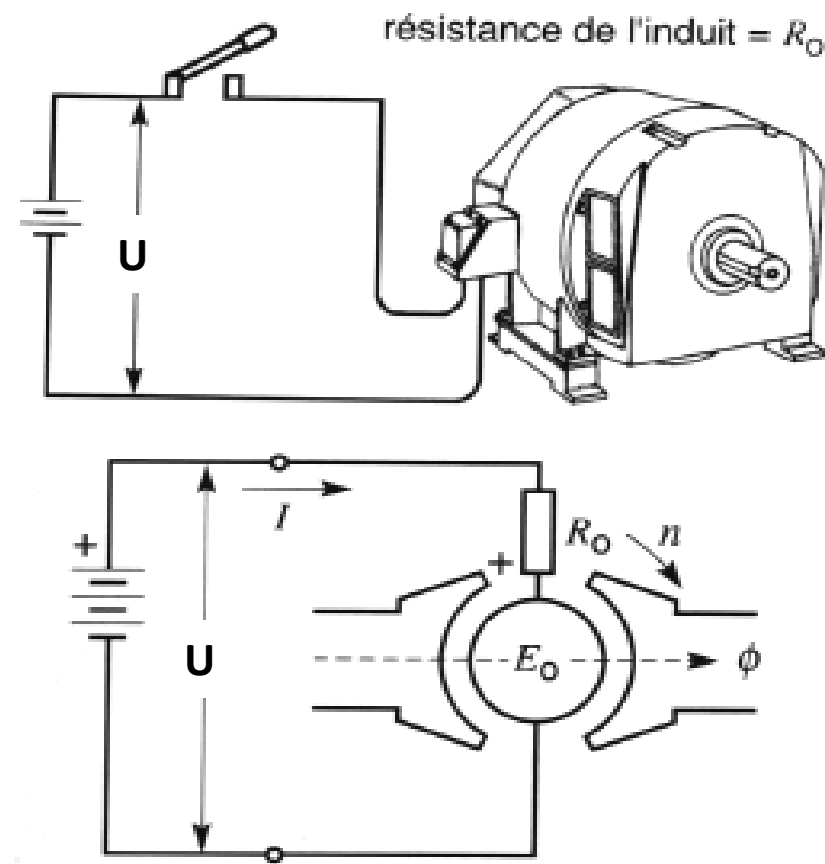

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

### La force électromotrice $E$

- Rotor-induit : siège d'une f.é.m
- Vrai pour le moteur et la génératrice
- Force **contre**-électromotrice pour le moteur
- Rails de Laplace : f.é.m =  $f(B, v)$

$$E = K\phi\Omega$$

avec  $K$  constante de la machine,  $\phi$  en Wb et  $\Omega$  en rad/s

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

### Puissance et couple électromagnétique

- Puissance électromagnétique :
  - Transmise entre rotor et stator (champ magnétique)
  - Convertie (électrique  $\longleftrightarrow$  mécanique)
  - En rapport avec  $E$  (et  $I$ )

$$P_{em} = EI$$

- Couple électromagnétique  $T_{em}$  :
  - Appliqué par les forces de Laplace
  - Sur le rotor


$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega} = K\phi I$$

⇒  $T_{em}$  proportionnel à  $I$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES « À VIDE » ET « EN CHARGE »

Conditions expérimentales :

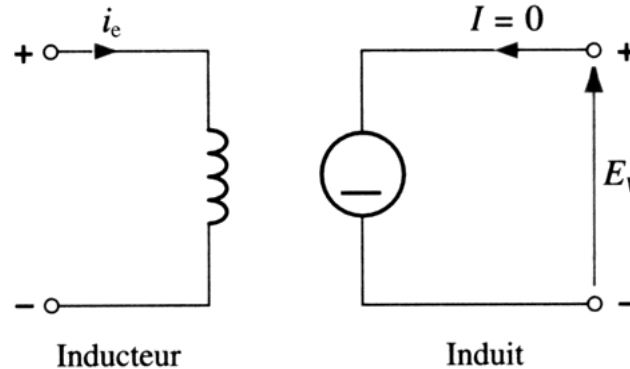


*Génératrice à vide*

Caractéristique « **À VIDE** » :  $E_v(V) = f(\Phi)$  à  $\Omega$  constante

- De O à A, la caractéristique est linéaire,  $E = K' \cdot \Phi$  (avec  $K' = K\Omega$ ).
- De A à B le matériau ferromagnétique dont est constitué le moteur commence à saturer.
- Après B, le matériau est saturé, le f.é.m. n'augmente plus.


➡ La zone utile de fonctionnement de la machine se situe au voisinage du point A.

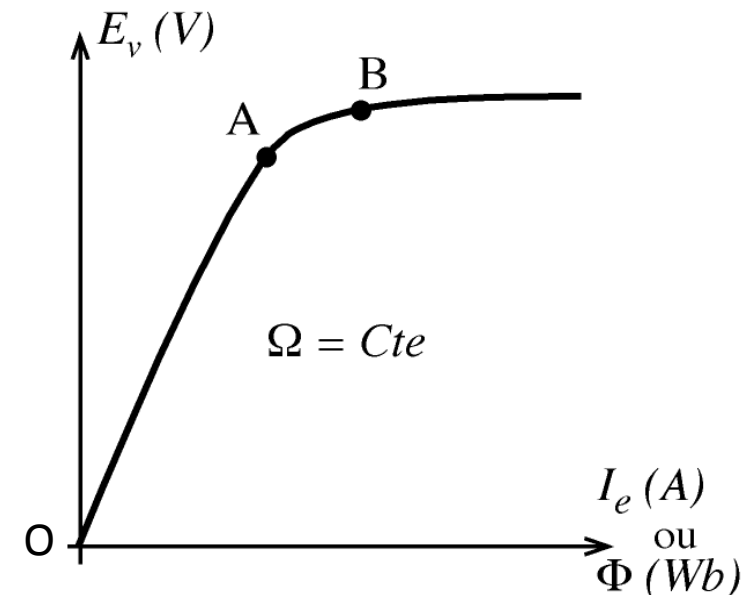

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES « À VIDE » ET « EN CHARGE »

Caractéristique « **À VIDE** »  $E_v(V) = f(\Omega)$  à  $\Phi$  constant

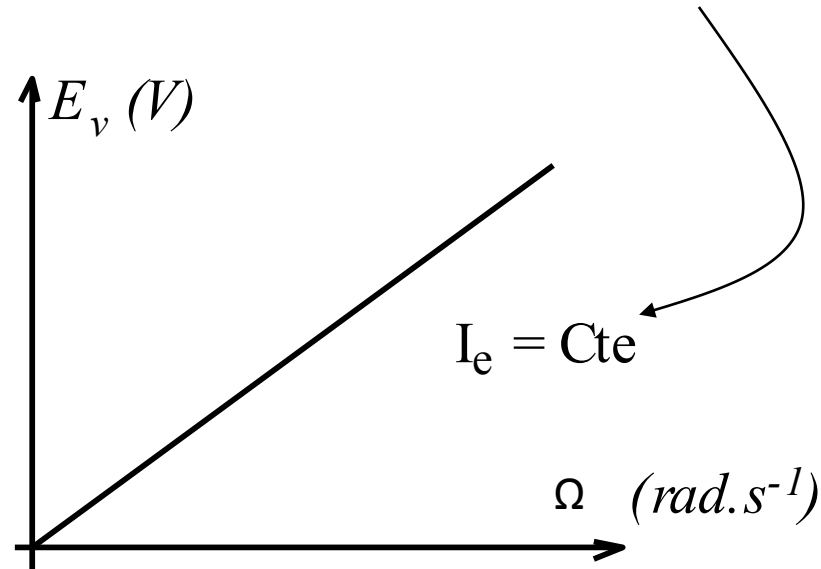

$$E = K' \cdot \Omega$$

**Remarque :** la caractéristique est linéaire tant que la saturation n'est pas atteinte.

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE



## CARACTÉRISTIQUES « À VIDE » ET « EN CHARGE »

### Caractéristique « EN CHARGE » $U(V)=f(I)$

- La résistance du bobinage provoque une légère **chute de tension ohmique** dans l'induit :  $R.I$
- Le courant qui circule dans l'induit crée un flux indésirable de sorte que le flux total en charge  $\Phi_{\text{Charge}}(I_e, I) < \Phi_{\text{Vide}}(I_e)$ . Cela se traduit par une chute de tension supplémentaire : c'est la **réaction magnétique d'induit**.

Pour l'annuler, la machine possède sur le stator des enroulements de compensation parcourus par le courant d'induit : on dit que **la machine est compensée**. C'est souvent le cas.

- La distribution du courant d'induit par les balais et le collecteur provoque également une légère chute de tension (souvent négligée).

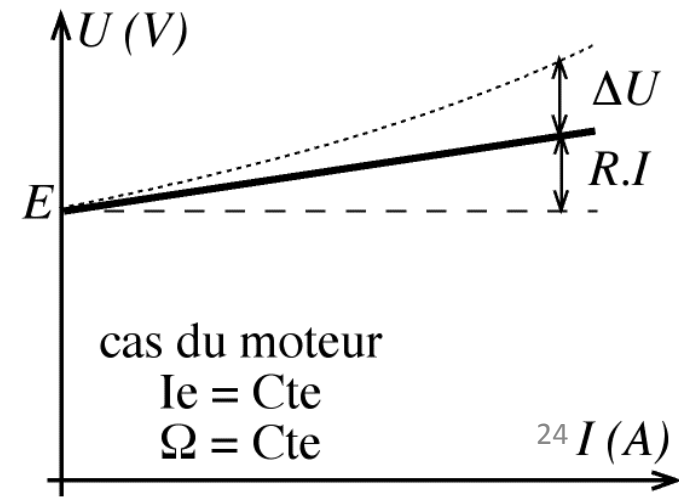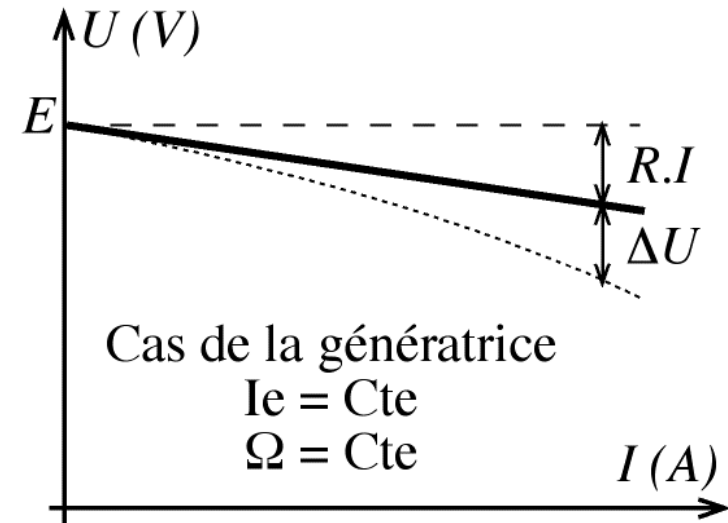



# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES « À VIDE » ET « EN CHARGE »

Pour une génératrice


$$U = E - RI - \Delta U$$

Pour un moteur

$$E = U - RI - \Delta U$$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Une machine est compensée**

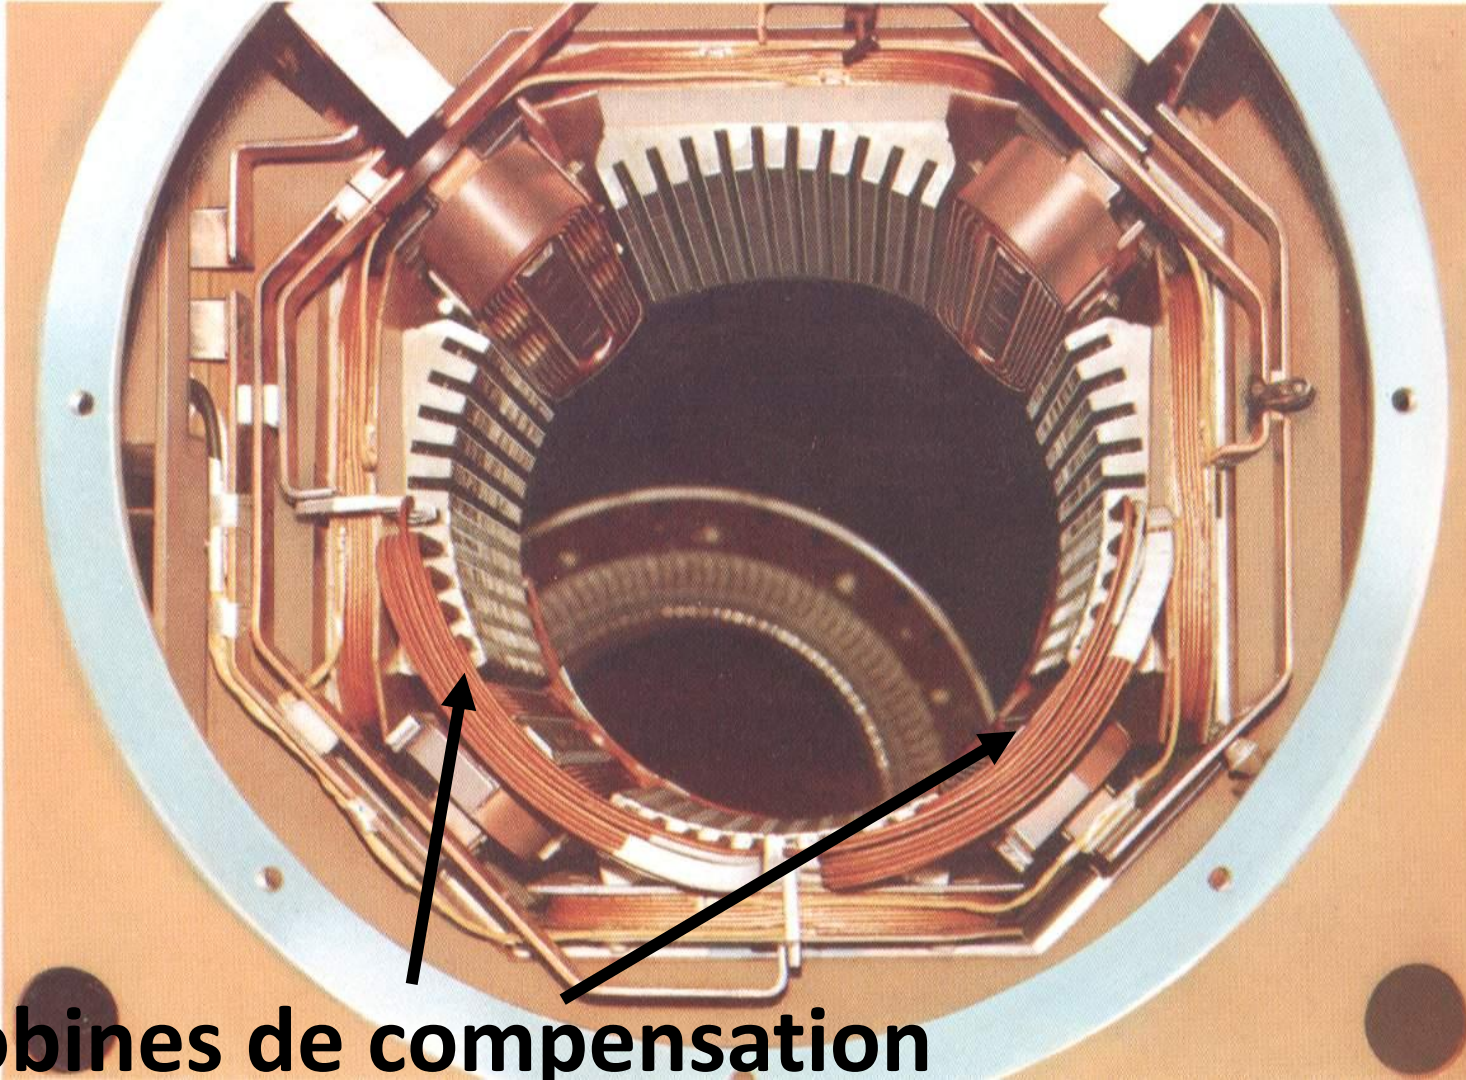


**Bobines de compensation**

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Vitesse du moteur

- Vitesse  $n$  (tr/s ou  $s^{-1}$ ) ou  $\Omega = 2\pi n$  (rad/s)
- Usage : tr/min ou  $\text{min}^{-1}$

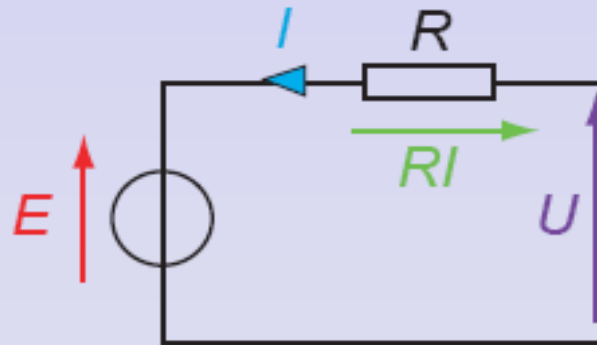

$$\Rightarrow U = E + RI$$

$$\Omega = \frac{U - RI}{K\phi}$$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Deux remarques

- $RI \ll U \implies \Omega \simeq \frac{U}{K\phi}$

## Commande du moteur

$U$  permet de contrôler la vitesse de rotation pour  $\phi$  donné.

- $n \propto \frac{U - RI}{i}$


⇒  $i \longrightarrow 0 \implies n \longrightarrow \infty$

## Emballement du moteur

Ne **jamais** couper l'inducteur d'un moteur à courant continu en fonctionnement. **Risque d'emballement !**


# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Bilan des puissances du moteur à courant continu

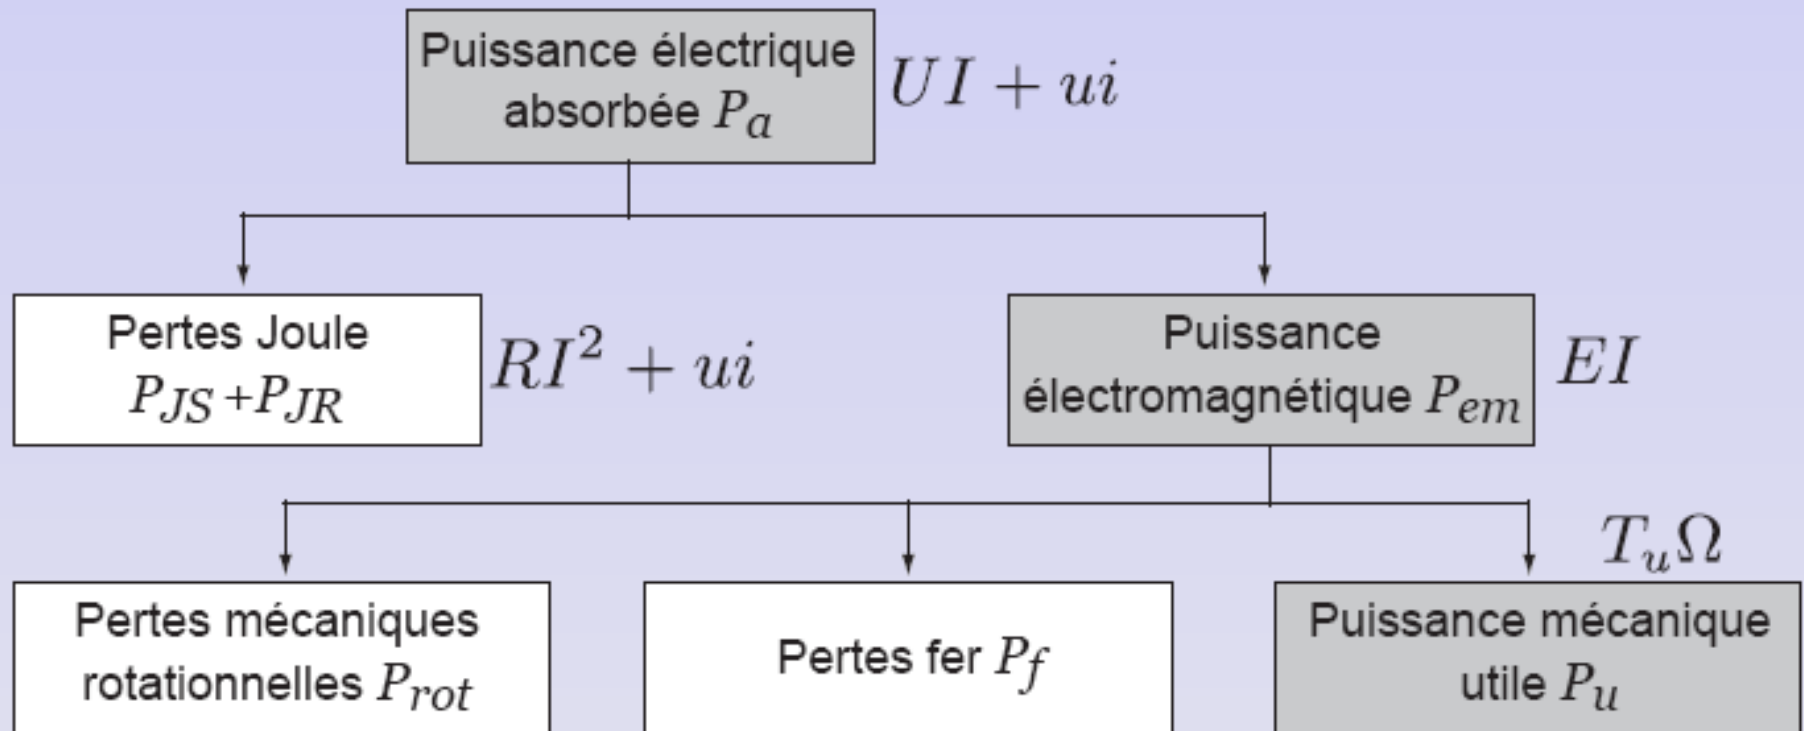

$$P_{cste} = P_{rot} + P_f \text{ se mesurent à vide (cf notes)}$$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

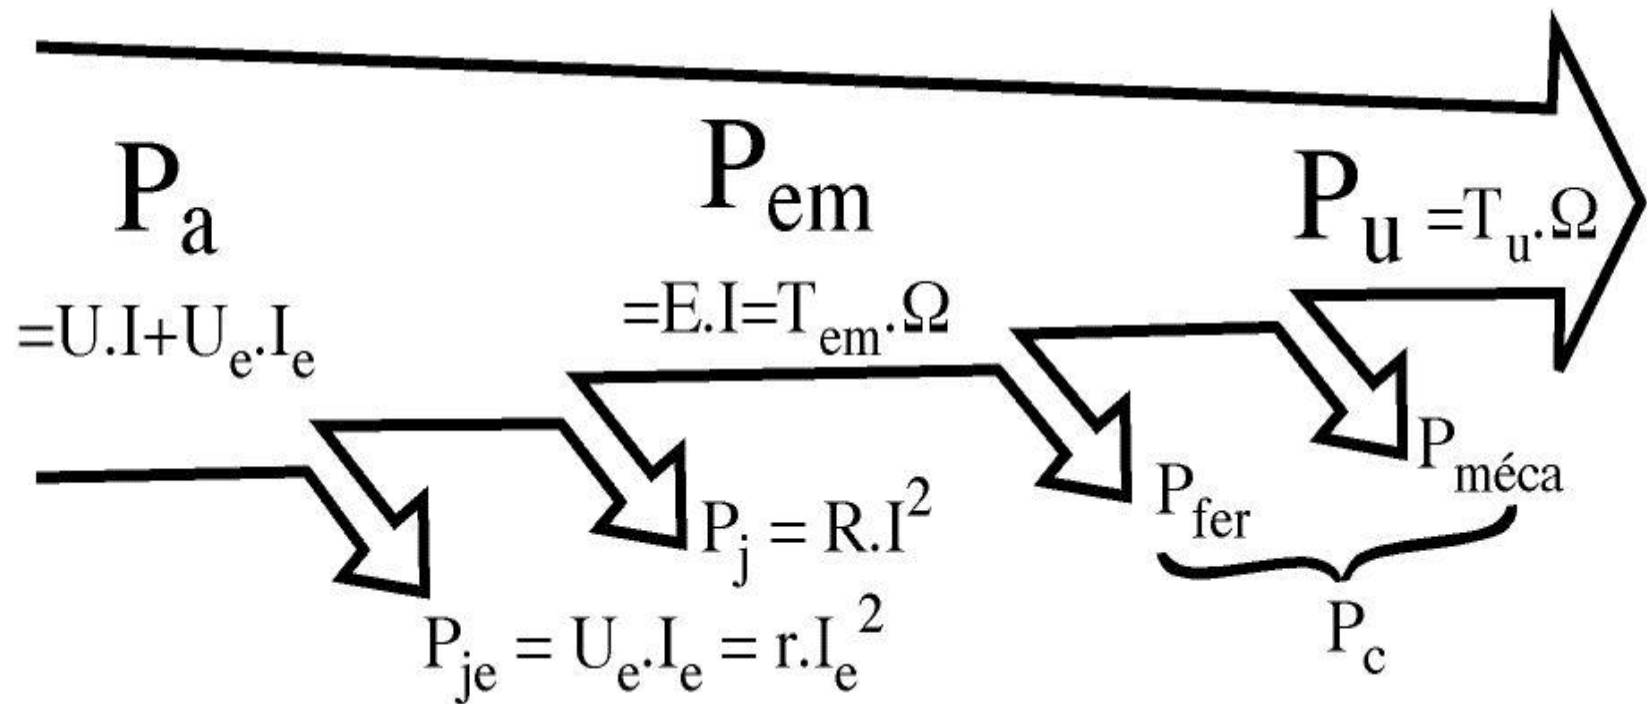

**A vide**

$$P_c = P_m + P_f = U_o \cdot I_o - R \cdot I_o^2$$

## Rendement du moteur

### Définition

Le rendement  $\eta$  d'un moteur est le rapport entre la puissance mécanique utile  $P_u$  et la puissance électrique absorbée  $P_a$ .

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} (< 100 \%)$$

À vide :

- Sans charge mécanique
- $P_u = 0$  (moteur inutile)
- $\eta = 0$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## Couple utile d'un moteur à courant continu

$$\text{Bilan des puissances} \implies T_u \propto \phi I$$

### Commande du moteur


Le courant  $I$  permet de contrôler le couple moteur pour  $\phi$  donné.

- $T_u$  et  $n$  sont contrôlables **indépendamment**
- Faibles vitesses et forts couples
- Idéal pour le **démarrage en charge**



# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

## En mode « Génératrice »

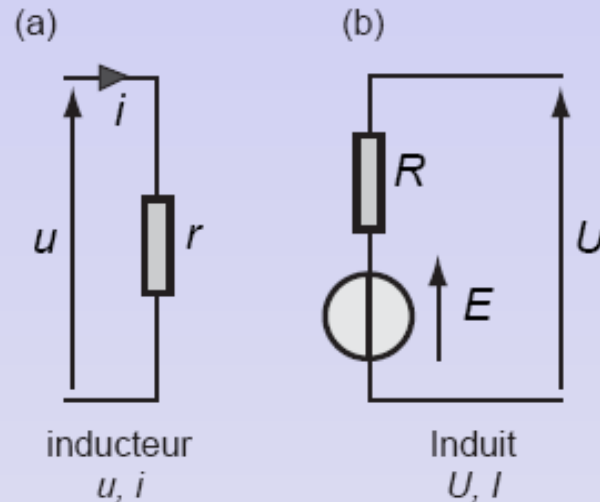


Une machine à courant continu fonctionne en mode génératrice **si et seulement si**  $E > U$ .

- ⇒ L'induit **délivre** le courant  $I$
- ⇒  $U = E - RI \implies$  on recalcule comme précédemment

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

En mode « Génératrice »

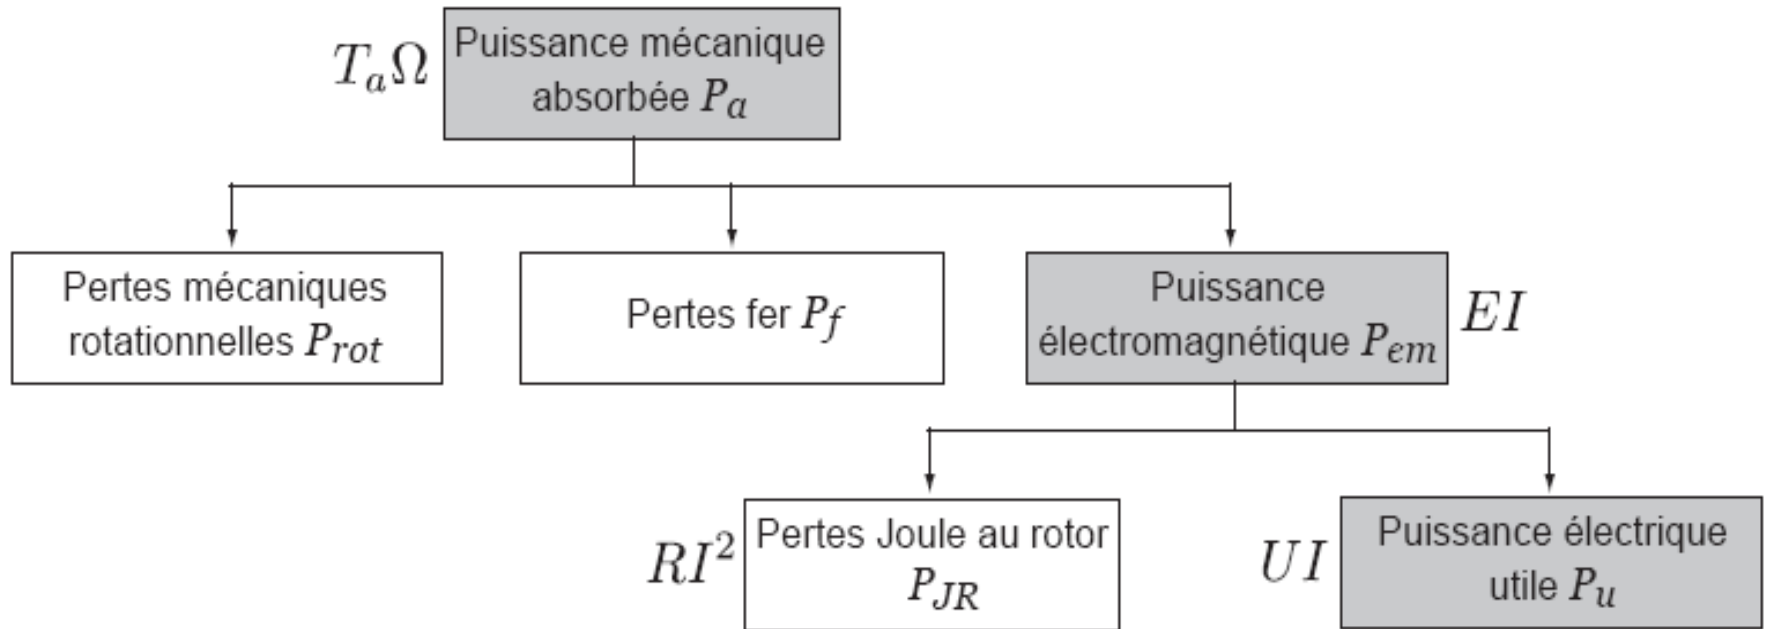

## Détermination des pertes constantes

$$P_{a0} = P_{cste}$$



$$P_{cste} = 2\pi n_0 T_{a0}$$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

En mode « Génératrice »

Rendement du moteur


$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_u}{P_u + P_{JR} + \underbrace{P_f + P_{rot}}_{P_{cste}}} = \frac{P_a - P_{JR} - \overbrace{(P_f + P_{rot})}^{P_{cste}}}{P_a}$$

# FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE





## Point de fonctionnement

Une charge oppose au moteur un couple résistant  $T_r$ . Pour que le moteur puisse entraîner cette charge, il doit fournir un couple utile  $T_u$  de tel que :

$$T_u = T_r$$

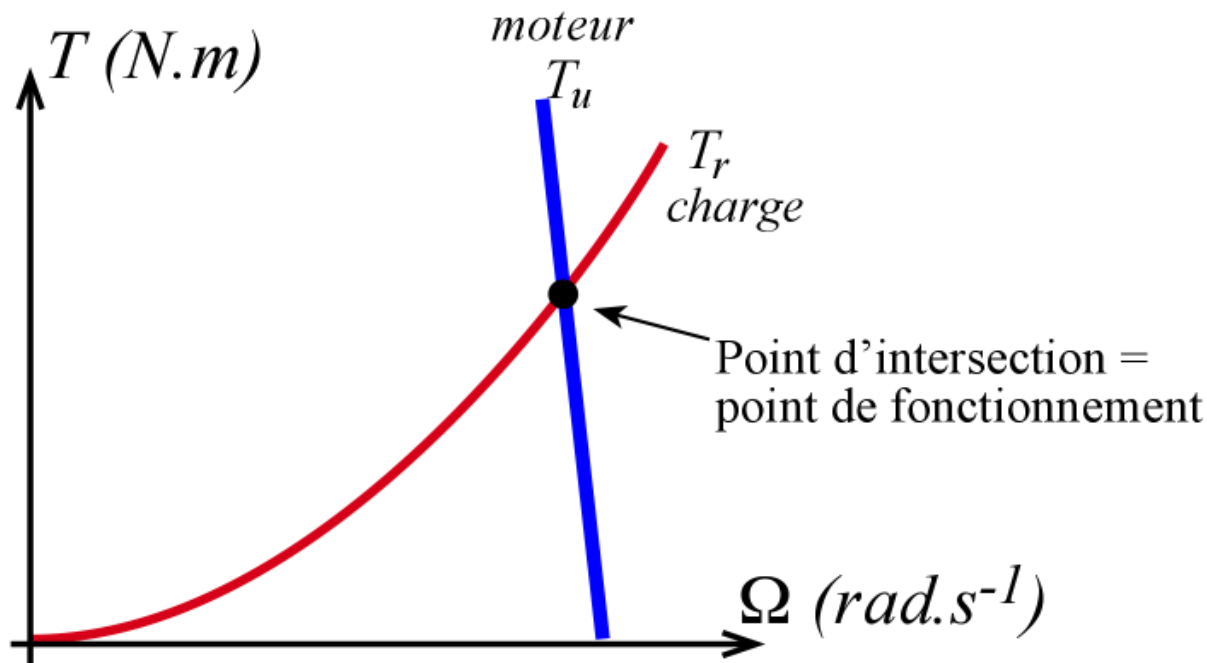

# Quelques caractéristiques de charge:

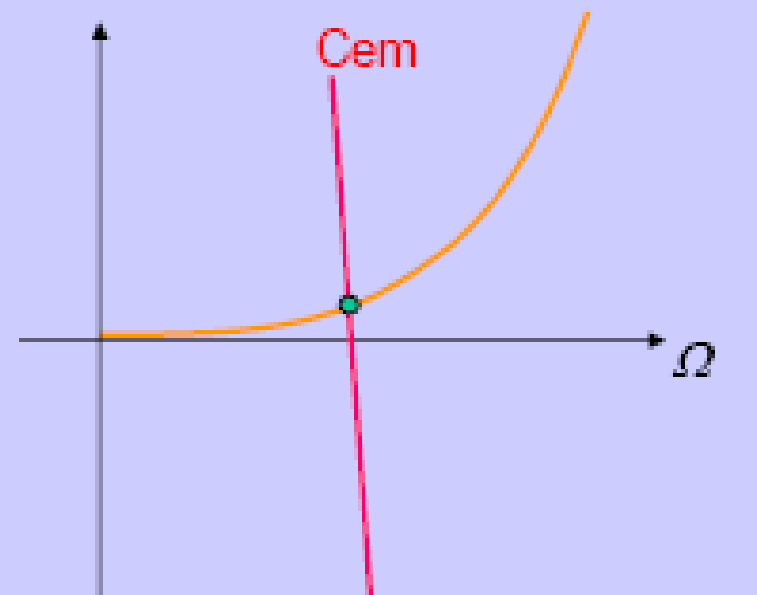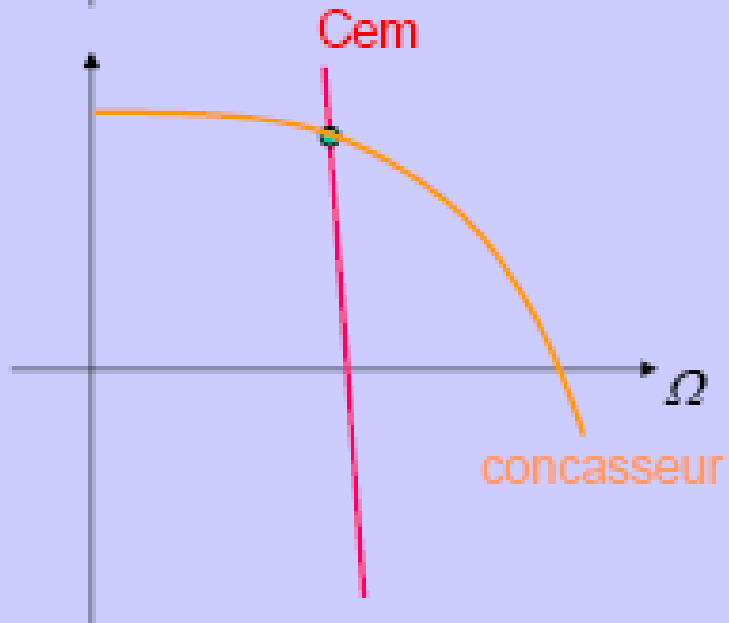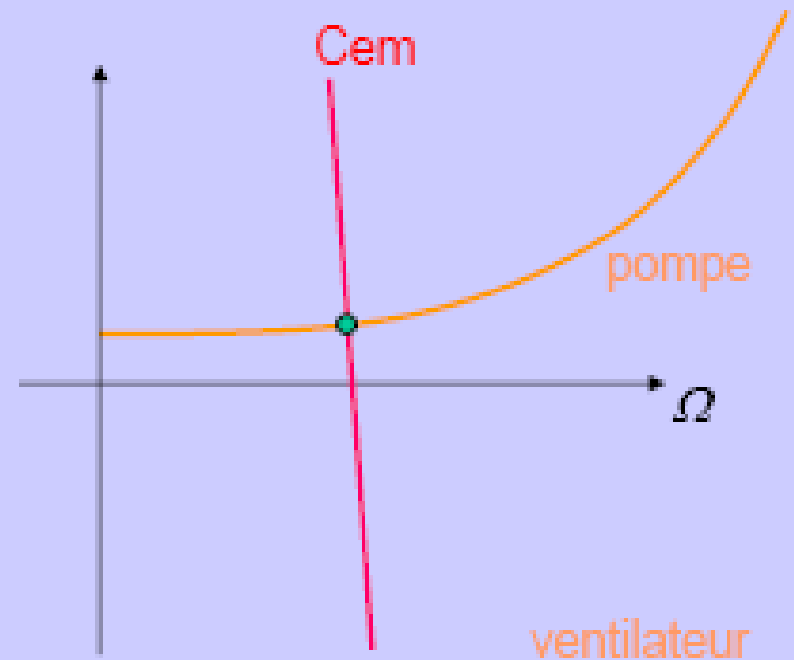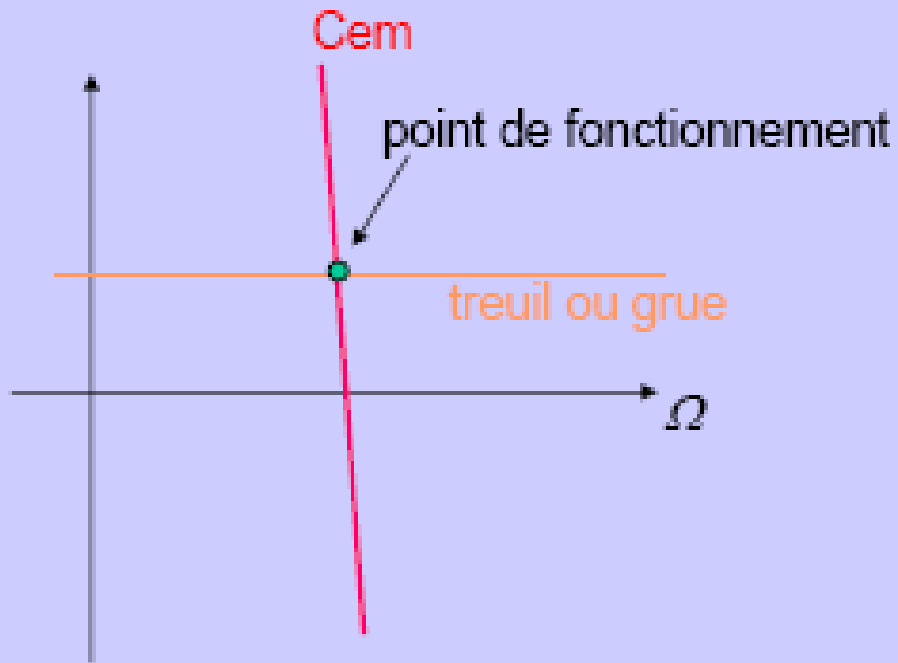



# Exercices

**Exercice 1 :**

Un moteur à excitation indépendante fonctionne sous la tension d'induit  $U=230\text{ V}$ .

En fonctionnement nominal, l'induit est parcouru par un courant d'intensité  $I= 40\text{ A}$ .

La résistance de l'induit est :  $R= 0,3\ \Omega$  et celle de l'inducteur est  $r = 120\ \Omega$ . Un essai à vide à la fréquence de rotation nominale donne les résultats suivants :  $U_0 = 225\text{ V}$  ;  $I_0 = 1,2\text{ A}$ .

Sachant que la tension d'alimentation de l'inducteur est :  $U_e = 140\text{ V}$

- Calculer le rendement du moteur.



## Exercice 2 :

L'essai d'une machine à courant continu en générateur à vide à excitation indépendante a donné les résultats suivants : fréquence de rotation :  $n_G = 1500$  tr/min ; intensité du courant d'excitation  $I_e = 0,52$  A ; tension aux bornes de l'induit :  $U_{G0} = 230$  V.

La machine est utilisée en moteur. L'intensité d'excitation est maintenue constante quelle que soit le fonctionnement envisagé. La résistance de l'induit est  $R = 1,2$  W.

1. le moteur fonctionne à vide; l'intensité du courant dans l'induit est  $I_0 = 1,5$  A et la tension à ces bornes est  $U_0 = 220$  V Calculer :

- la force électromotrice.
- les pertes par effet joule dans l'induit.
- la fréquence de rotation.
- la somme des pertes mécaniques et des pertes fer.
- le moment du couple de pertes correspondant aux pertes mécaniques et pertes fer. Ce moment sera supposé constant par la suite.

2. Le moteur fonctionne en charge. La tension d'alimentation de l'induit est  $U = 220$  V et l'intensité du courant qui le traverse est  $I = 10$  A. Calculer :

- la force électromotrice
- la fréquence de rotation.
- le moment du couple électromagnétique.
- le moment du couple utile.
- la puissance utile.