

# 第1章 スパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価

??章にて、ワイヤーのたわみ量を自動で評価する装置を開発した。本章では、開発した装置を用いて実際に偏光角較正に使用されるスパースワイヤーグリッドのたわみ量を評価する。はじめに、評価するスパースワイヤーグリッドの作成方法について述べ、次いで評価結果とその考察を行う。その後、評価されたたわみ量が大きかったものについて修繕を加え、再度評価を行った結果について述べる。最後に、今回のたわみ量の評価を通じて得られた、スパースワイヤーグリッドの作成方法に関する今後の展望について述べる。

## 1.1 評価されたスパースワイヤーグリッドの詳細

今回評価したスパースワイヤーグリッドは、??項で述べたように 230 g の重りを使用し、ワイヤー番号が奇数番目のものと偶数番目のものに分け、二回に分けてワイヤーを張ることで作成された。このとき、はじめにワイヤー番号が奇数番目のものを張り、次にワイヤー番号が偶数番目のものを張った。作成されたスパースワイヤーグリッドを装置に取り付けた様子を図 1.1 に示す。なお、??章にて述べたように一度に測定できるのはスパースワイヤーグリッドの半面のみであるので、ワイヤー番号が 0 ～ 19 番のワイヤーと 20 ～ 38 番のワイヤーに分けて測定を行った。



図 1.1: スパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価の様子。

## 1.2 評価結果とその考察

図 1.2(a) にスパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価結果を示す。横軸はワイヤー番号、縦軸はワイヤーのたわみ量を示している。fitting error を統計的な誤差として、前章にて得られた  $50\ \mu\text{m}$  を系統的な誤差として、それらの 2 乗和をたわみ量の誤差として示した。図中には測定されたたわみ量に加え、理論値として  $230\ \text{g}$  の重りによって生まれるたわみ量を、たわみ角が  $0.3^\circ$ ,  $0.5^\circ$  になるたわみ量を示している。図 1.2(b) に評価されたたわみ量をたわみ角に変換した結果を示す。横軸はワイヤー番号、縦軸はワイヤーのたわみ角を示している。図中には測定されたたわみ角に加え、たわみ角が  $0.03^\circ$ ,  $0.05^\circ$  の線を示している。測定されたたわみ角の平均は  $0.025^\circ$  であり、たわみ角の誤差の平均は  $0.011^\circ$  であった。したがって、ワイヤーのたわみ角が与える望遠鏡の偏光角較正への影響  $\theta_{\text{sag}}$  は、これらの和をとることにより  $\theta_{\text{sag}} = 0.036^\circ$  となる。これは先行研究が与えた  $\theta_{\text{sag}} < 0.05^\circ$  よりも小さい値である。

得られたたわみ量は先行研究よりも小さい値であったが、明らかにたわみ量が多いワイヤーが存在しており、

さらにワイヤー番号が奇数か偶数かによってたわみ量の値が異なっている。図 1.3 にワイヤー番号の偶奇によるたわみ量の違いを示す。偶数番目のワイヤーのたわみ量を青点で示し、奇数番目のワイヤーのたわみ量を橙点で示している。この図より、奇数番目のワイヤーのたわみ量が多いことがわかる。今回評価したスパースワイヤーグリッドは奇数番目のワイヤーから張り始めたことから、このたわみ量の違いは、

1. 単に奇数番目のワイヤーを張るときにうまく張れなかった
2. 後に張ったワイヤーにより、先に張ったワイヤーがたわんでしまった

の 2 つの可能性が考えられる。そこで奇数番目のワイヤーのみを張り直し、修繕することによりたわみ量はどう変化するかを調べることで、上記 2 つの可能性のうちどちらが実際に起きていたのかを明らかにする。

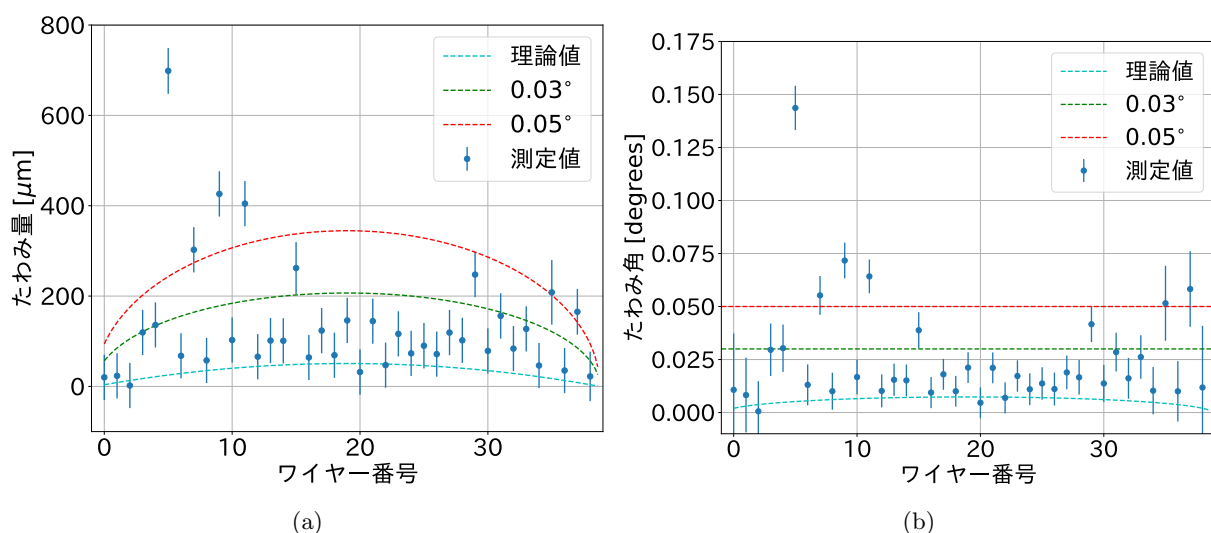


図 1.2: (a) スパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価結果 (b) スパースワイヤーグリッドのたわみ角の評価結果

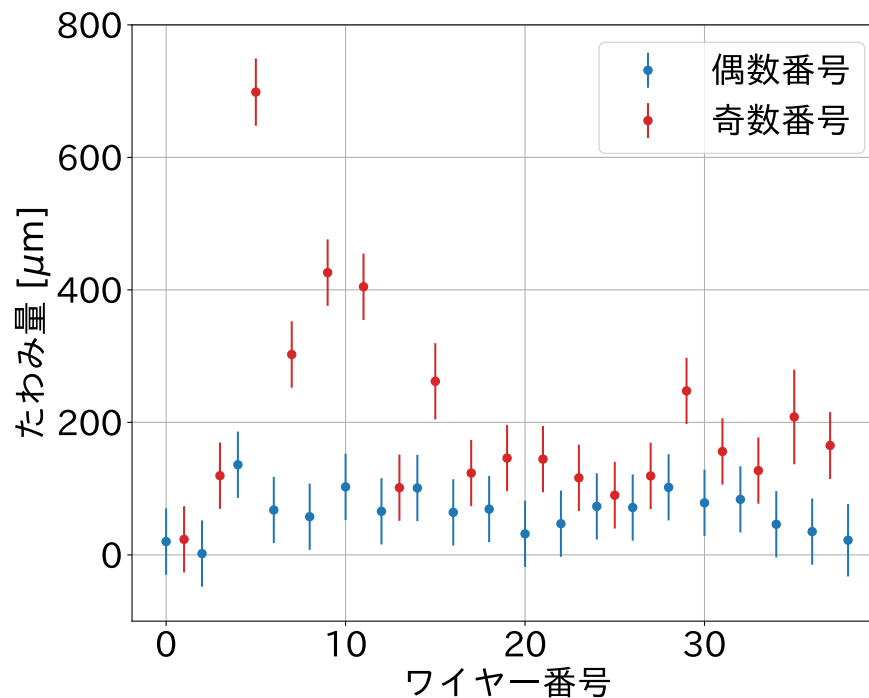


図 1.3: ワイヤー番号の偶奇によるたわみ量の違い。全体的に奇数番号のワイヤーの方が偶数番号のワイヤーと比較してたわみ量が多い傾向にある。

### 1.3 修繕後のスパースワイヤーグリッドの評価

奇数番目のワイヤーを切り、再度張り直すことで修繕されたスパースワイヤーグリッドのたわみ量进行评估した。修繕後のスパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価結果を図 1.4(a) に、たわみ角の評価結果を図 1.4(b) に示す。どちらの図中にも、比較のために修繕前の評価結果もあわせて示している。得られたたわみ角の平均は  $0.020^\circ$  であり、たわみ角の誤差の平均は  $0.010^\circ$  であった。したがって、これらの和をとることにより修繕後のワイヤーのたわみが与える望遠鏡の偏光角較正への影響は  $\theta_{\text{sag}} = 0.030^\circ$  であり、修繕前の  $\theta_{\text{sag}} = 0.036^\circ$  よりも小さくなった。修繕前にたわみ角が  $0.05^\circ$  を超えるワイヤーは 6 本存在していたが、修繕後には 2 本に減少している。この結果は、本装置を用いてワイヤーのたわみ量进行评估することにより、品質の悪いワイヤーを張り直してたわみ量を改善可能であることを示している。

また、図 1.5 に修繕後のワイヤーについて、ワイヤー番号の偶奇によるたわみ量の違いを示す。青点が偶数番目のワイヤーのたわみ量を示し、赤点が奇数番目のワイヤーのたわみ量を示している。修繕後のワイヤーに関しては、奇数番目よりも偶数番目のワイヤーのたわみ量が大きくなっており、修繕前の傾向と逆の傾向を示した。図 1.6(a) に奇数番目のワイヤーのたわみ量を修繕前後で比較した結果を、図 1.6(b) に偶数番目のワイヤーのたわみ量を修繕前後で比較した結果を示す。これらの図から、ワイヤーのたわみ量を修繕前後では奇数番目は修繕によりたわみ量が小さくなっているが、偶数番目は修繕後の方が大きくなっていることがわかる。修繕は奇数番目のワイヤーのみを張り直すことで行われたため、スパースワイヤーグリッドのワイヤーは 2 回に分けて張ることにより、先に張られたワイヤーがたわんでしまうことがわかった。

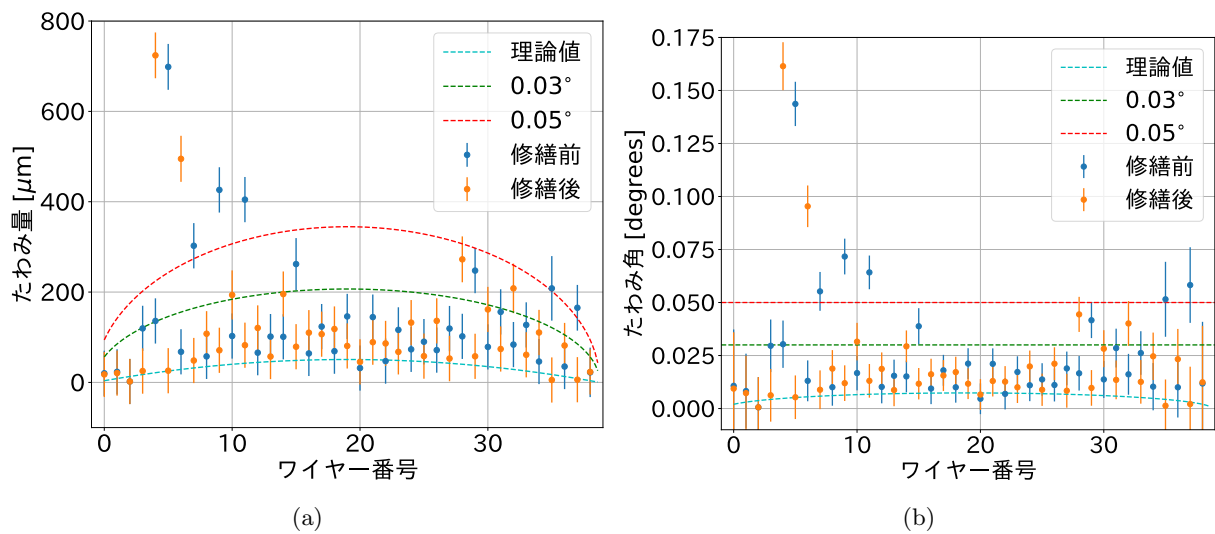


図 1.4: (a) 修繕後のスパースワイヤーグリッドのたわみ量の評価結果。(b) 修繕後のスパースワイヤーグリッドのたわみ角の評価結果。0.05°を超えるたわみ角を有していたワイヤーが修繕により改善されている。

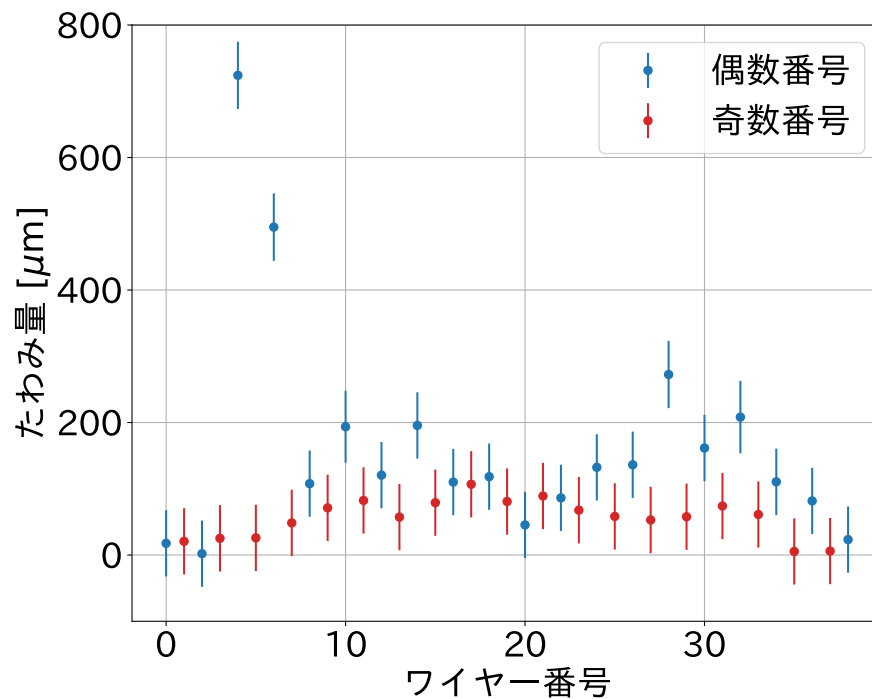


図 1.5: 修繕後のワイヤー番号の偶奇によるたわみ量の違い。偶数番号のワイヤーの方が奇数番号よりも大きなたわみ量を示している。これは修繕前の図 1.3 と逆の傾向を示している。

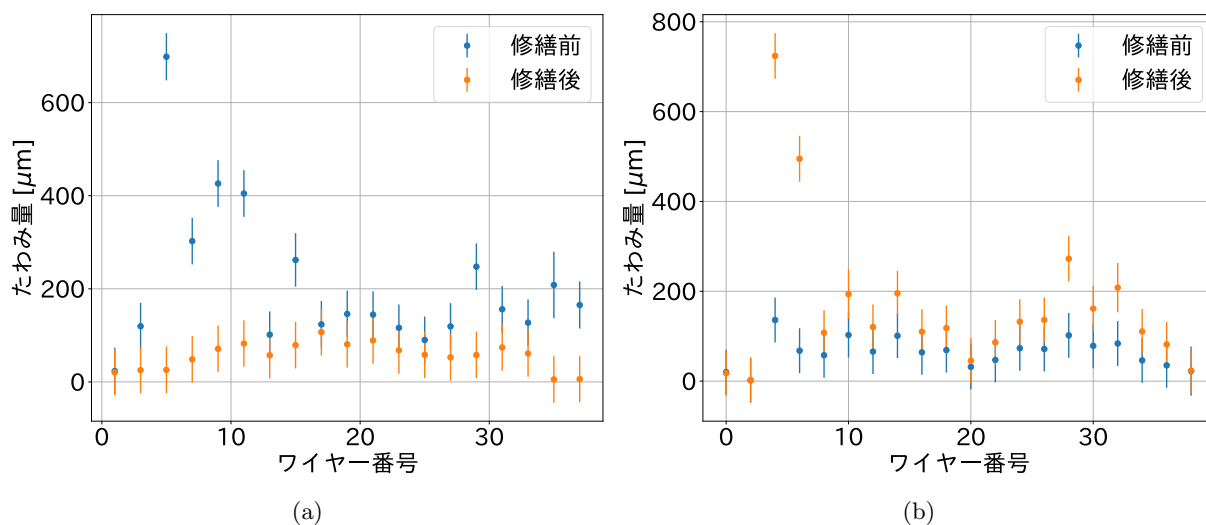


図 1.6: (a) 奇数番目のワイヤーのたわみ量の修繕前後での比較。修繕後の方が小さくなっており、改善している。(b) 偶数番目のワイヤーのたわみ量の修繕前後での比較。修繕後の方が大きくなっており、修繕時に張り直されなかったワイヤーはたわみ量が大きくなることを示唆する。

## 1.4 まとめ

本章では、開発したワイヤーのたわみ量の自動評価装置を用いて、望遠鏡の偏光角較正に使用されるスパースワイヤーグリッドのたわみ量を評価した。最初に評価されたワイヤーのたわみ角は  $\theta_{\text{sag}} = 0.036^\circ$  であったが、評価されたたわみ量が多いワイヤーを張り直すことでそのたわみ角は  $0.030^\circ$  に改善された。この評価値は先行研究にて与えられる  $\theta_{\text{sag}} < 0.05^\circ$  よりも小さく、本装置を用いてワイヤーのたわみ量を改善することでたわみ角を  $\theta_{\text{sag}} = 0.030^\circ$  程度に抑えることができることが示された。また、スパースワイヤーグリッドのワイヤーを偶数番目、奇数番目の2回に分けて張ることにより、先に張られたワイヤーがたわんでしまう可能性があることがわかった。

今後の展望として、ワイヤーのたわみ量を均一に抑えるために、すべてのワイヤーを同時に張るように改善することを提案する。