

作業手順書



加工部署	得意先名	承認	確認	作成	管理 No.
製造2課	クボタ 堺	増田 増田 2023/10/18	高橋 高橋 2023/10/18	藤田 2023/10/18	F3B - 1749 V1

件名	出来栄確認	品番	6C430-39615	工程名	炉中ろう付(出口検査)	梱包箱	専用箱	入数	10 個
----	-------	----	-------------	-----	-------------	-----	-----	----	------

2) ピンゲージ確認




は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

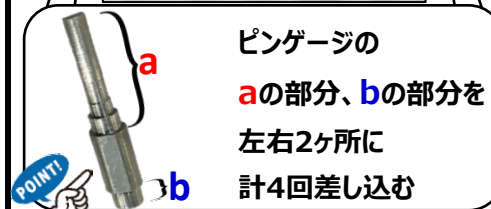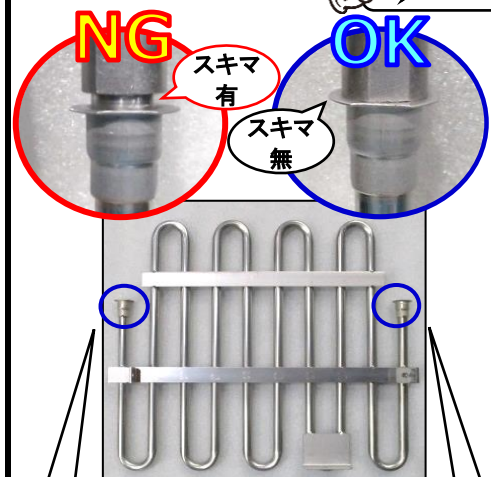


5) 検査済み製品の箱詰め




3) 出来栄確認

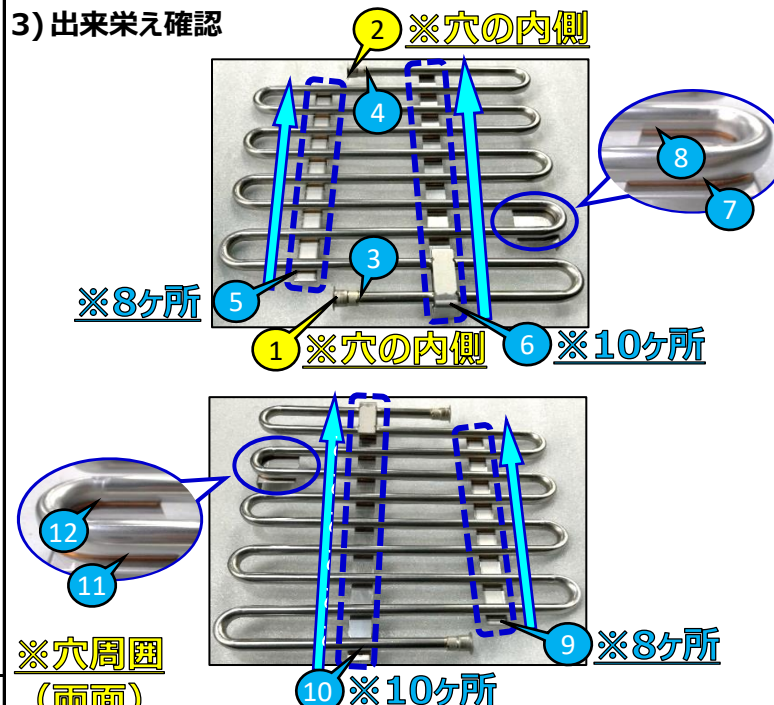

※穴周囲 (両面)
15

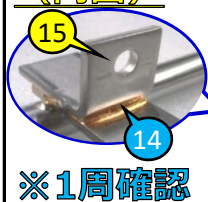

※取付面 (両面)
13

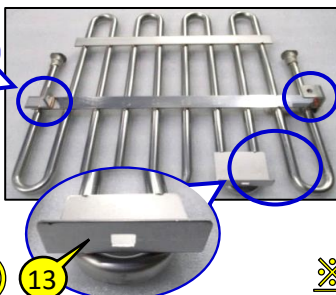


※取付面
18



作業手順

確認項目

1) くっつき確認	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2) ピンゲージ確認		ピンゲージのaの部分、bの部分を 青丸の2ヶ所に計4回差し込む
3) 出来栄確認	図有	
ろう周り確認		ろうがスキマ無く周っていること
ろう垂れ確認		ろう付部から垂れていないこと
傷確認		ネジ溝に傷がないこと
4) 外観確認		
製品全体の外観を確認する		不要なろうだれ、傷がないことを 確認する
5) 検査済み製品の箱詰め	図有	
向きを揃えて箱に入れる		箱から上にはみ出さないこと
		端数の箱に、現品票を付ける

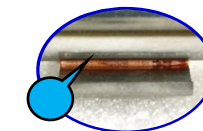

5 6 9 10

青枠内のろうは 手前から数える



注意事項

異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具	炉出口-006	ピンゲージ治具		
改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/10/18	新規作成	藤田	増田