

作業手順書

加工部署

得意先名

承認

確認

作成

管理 No.

製造2課

クボタ
堺

増田

増田
2023/4/10

高橋

高橋
2023/4/10河合
2023/4/10

F3B - 1376 V1

件名

出来栄確認

品番

V0521-62123

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

CA20

入数


15 個

2) 出来栄確認




は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う


矢視図

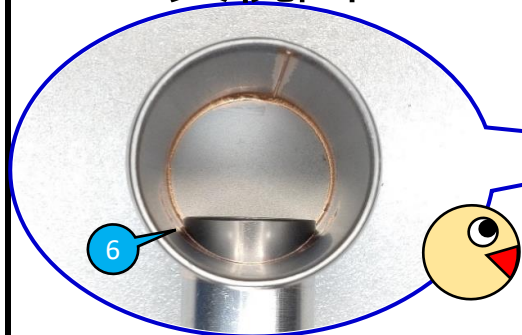

見える範囲で奥のろうが
スキマ無く周っていること

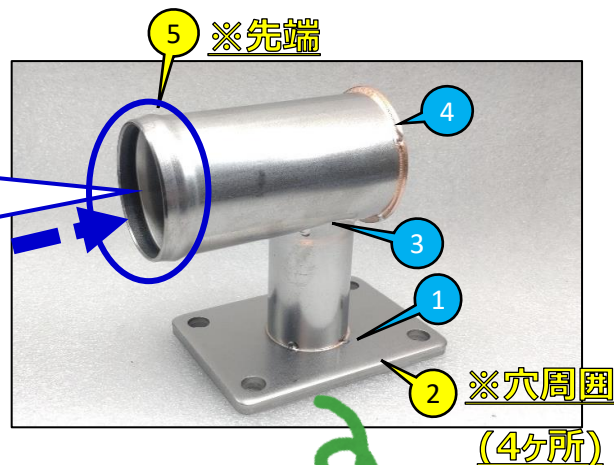

4) 検査済み製品の箱詰め

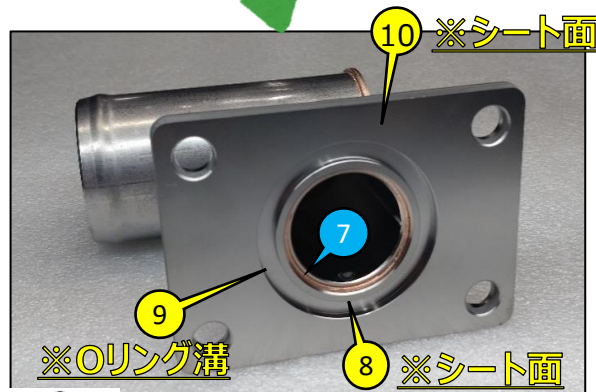

注意事項

シート面やOリング溝に異物が無きこと

作業手順

確認項目

1)	くっつき確認 箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2)	出来栄確認 図有 ろう周り確認 ろう垂れ確認 傷確認	ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと シート面に傷がないこと
3)	外観確認 製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを確認する
4)	検査済み製品の箱詰め 図有 向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



注意事項

異常や判断できないものは、
工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/4/10	新規作成	河合	増田