

# 作業手順書

加工部署	得意先名	承認	確認	作成	管理 No.
製造2課	クボタ 筑波	増田 2023/2/23	高橋 2023/2/23	河合 2023/2/23	F3B - 1283 V1




件名	出来栄確認	品番	1J951-73131	工程名	炉中ろう付(出口検査)	梱包箱	CA20	入数	100 個
----	-------	----	-------------	-----	-------------	-----	------	----	-------

## 2) 出来栄確認



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

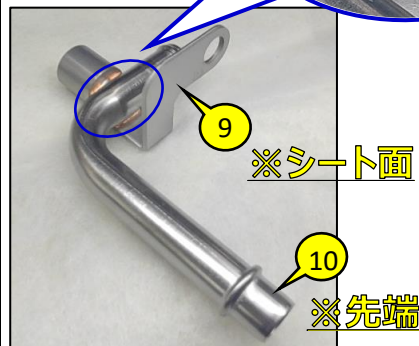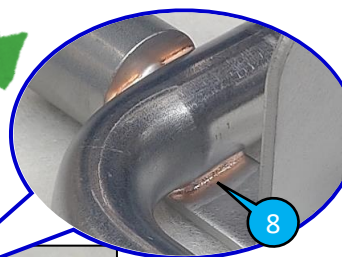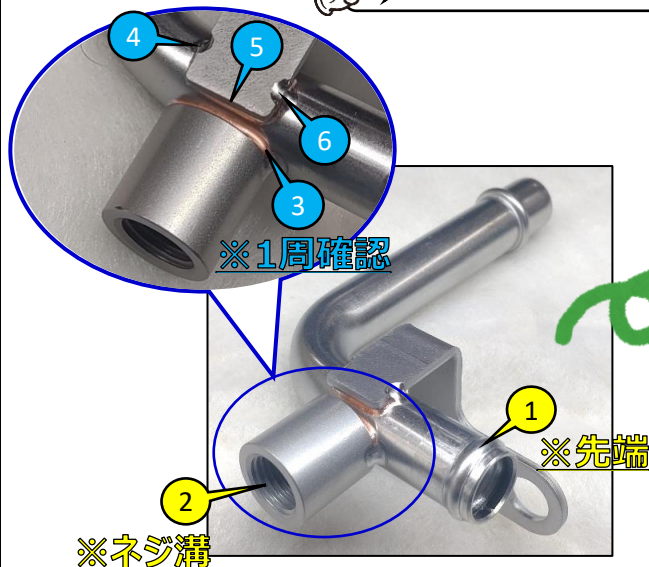

## 4) 検査済みの製品の箱詰め



## 作業手順

## 確認項目

1) くっつき確認	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2) 出来栄確認 図有	ろう周り確認 ろう垂れ確認	ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと
傷確認		シート面に傷がないこと
3) 外観確認	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを確認する
4) 検査済み製品の箱詰め 図有	箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



注意事項

異常や判断できないものは、  
工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具	改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
	V1	2023/2/23	新規作成	河合	増田