



*Министерство образования и науки Российской Федерации*  
*Калужский филиал федерального государственного бюджетного*  
*образовательного учреждения высшего образования*  
*«Московский государственный технический*  
*университет имени Н. Э. Баумана*  
*(национальный исследовательский университет)»*  
*(КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана)*

**ФАКУЛЬТЕТ** М-КФ «Машиностроительный»  
**КАФЕДРА** М1-КФ «Машиностроительные технологии»

## **ОТЧЁТ**

### **КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

**ДИСЦИПЛИНА** «Основы конструирования приспособлений»  
**ТЕМА** «Проектирование станочных приспособлений»

Выполнил: студент группы ТМД.Б-71 Куркин М. В.

Проверил: Попков В. М.

Дата сдачи (защиты) домашнего задания:

Результаты сдачи (защиты):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*баллов (max 30)*

Калуга, 2018 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

# 1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

## 1.1 Служебное назначение детали

Обрабатываемая деталь — корпус барабана. Детали типа «корпус» предназначены для крепления к ним других деталей и сборочных единиц изделия. Корпусные детали обеспечивают точность и постоянство относительного расположения прикрепляемых к ней деталей, поэтому должны обладать достаточной жёсткостью. Обрабатываемая деталь является вращающейся.

Наружная поверхность детали — призма, основанием которой является правильный шестиугольник с диаметром вписанной окружности 620 мм. С обеих торцов призмы деталь имеет ряд выступов, образующих цилиндрические и конические поверхности. На каждой грани шестигранника расположено по четыре штифтовых отверстия  $\varnothing 20$  H7 мм и по восемь резьбовых M12.

Ступица детали имеет отверстие  $\varnothing 125$  H7 мм, предназначенное для установки детали на вал. На внешней части ступицы расположен паз. Ступица соединена с наружной частью детали полотном. На нём расположены 6 рёбер, служащих для повышения жёсткости детали. В перемычках между спицами выполнены два такелажных отверстия  $\varnothing 100$  мм.

Кроме перечисленных, деталь имеет ряд резьбовых и штифтовых отверстий, необходимых для крепления к корпусу других деталей изделия.

Заготовка детали — отливка из серого чугуна СЧ 21-40 (ГОСТ 1412-85).

## 1.2 Анализ технических условий на изготовление детали

Наиболее точные цилиндрические поверхности детали — отверстие в ступице  $\varnothing 125$  H7 мм, 6 отверстий  $\varnothing 45$  H7 мм, 2 отверстия  $\varnothing 25$  H7 мм, 26 отверстий  $\varnothing 20$  H7 мм и 6 отверстий  $\varnothing 12$  H7 мм. Необходимость их высокой точности обусловлена тем, они являются сопрягаемыми. Для менее точных поверхностей заданы их предельные отклонения:  $\varnothing 600_{-0,2}$  мм и

Ø590<sub>-0,5</sub> мм. Заданные предельные отклонения удовлетворяют требованиям, соответственно, 10 и 12 квалитетов. Размеры с неуказанными предельными отклонениями выполняются по 14 квалитету.

Точность взаимного расположения поверхностей детали задана допусками параллельности торцовых поверхностей детали относительно друг друга и перпендикулярности наружных граней корпуса относительно торца, которые составляют 0,03 мм, и допуском радиального биения наружной цилиндрической поверхности Ø600<sub>-0,2</sub> мм относительно посадочного отверстия ступицы Ø125 H7 мм, который составляет 0,1 мм.

Точность формы задана допусками на плоскостность торца и наружных граней корпуса, который составляет 0,02 мм.

Шероховатость задана значениями Ra 1,25 для посадочного отверстия ступицы Ø125 H7 мм и других сопрягаемых отверстий, Ra 2,5 для плоских поверхностей наружных граней и торцов корпуса и для внутренней цилиндрической поверхности Ø430 мм, и Ra 10 для плоских поверхностей торцов ступицы, наружных цилиндрических поверхностей Ø590<sub>-0,5</sub> мм и отдельных резьбовых отверстий. Для остальных поверхностей задана шероховатость Rz 630, получаемая без применения механической обработки.

### 1.3 Характеристика материала заготовки

Материал заготовки — серый чугун СЧ 21-40 (ГОСТ 1412–85). Это чугун с пластинчатым графитом для отливок с временным сопротивлением при растяжении не менее  $\sigma_B = 210$  МПа.

Серый чугун — сравнительно дешёвый конструкционный материал. Имеет хорошие литейные и технологические свойства. Из серого чугуна изготавливают массивные литые детали, такие как станины, маховики, крупногабаритные корпуса.

Физические свойства чугуна СЧ 21-40: плотность  $\rho = 7100 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ , линейная усадка  $\epsilon = 1,2 \%$ , модуль упругости при растяжении  $E = 850...1100 \cdot 10^{-5}$  МПа, удельная теплоёмкость при  $t = 20...200^\circ\text{C}$   $c = 480 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$ , коэффициент

линейного расширения при  $t = 20 \dots 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$   $\alpha = 9,5 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , теплопроводность при  $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$   $\lambda = 54 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$ .

Химический состав чугуна СЧ 21-40: массовая доля углерода 3,3...3,5 %, кремния — 1,4...2,4 %, марганца — 0,7...1,0 %, фосфора — не более 0,2 %, серы — не более 1,5 %. Допускается низкое легирование чугуна различными элементами (хромом, никелем, медью, фосфором и другими).

#### **1.4 Анализ технологичности конструкции детали**

Большинство конструктивных элементов детали унифицированы.

Точность размеров и шероховатость поверхностей экономически и конструктивно обоснованы.

Физико-химические и механические свойства материала, жёсткость детали, её форма и размеры соответствуют требованиям технологии изготовления, конструкция жёсткая.

Деталь имеет технологические базы, позволяющие обеспечить точность установки, обработки и контроля.

Обработка и контроль точных поверхностей детали не затруднены.

Деталь имеет большое количество глухих точных отверстий, что усложняет обработку.

Шпоночный паз расположен нетехнологично, его обработка затрудняется необходимостью располагать деталь под углом.

Большая масса и габаритные размеры заготовки усложняют транспортировку и установку детали на станке.

Конструкция детали в целом технологична, но имеет ряд элементов, обработка которых затруднена.

## **2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ**

### **2.1 Проектирование сверлильной операции с ЧПУ**

#### **2.1.1 Выбор и характеристика оборудования**

Операция выполняется на горизонтальном сверлильно-фрезерно-расточном станке с ЧПУ и АСИ 2206ВМФ4.

Это станок с крестовым поворотным столом, предназначенный для комплексной обработки плоских деталей средних размеров сложной формы. Станок предназначен для многооперационной обработки разнообразных деталей сложной конфигурации из стали, чугуна, цветных и лёгких сплавов. На станке можно производить получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов и криволинейных поверхностей различными типами фрез, а также растачивание, сверление, зенкерование, развёртывание отверстий и нарезание резьбы метчиками и резцами по заданной программе. Станок может быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности.

Управление станком — от универсальной комплексной системы ЧПУ «Размер-2М-1300», позволяющей производить позиционную и контурную обработку, а также ручную с пульта управления. На станке программируются координатные перемещения стола и шпиндельной головки, скорости этих перемещений, частота вращения шпинделя, выбор и смена инструмента, смена обрабатываемой детали и циклы обработки.

На станке программируются координатные перемещения стола, шпиндельной головки, скорости этих перемещений, режимы обработки, выбор, смена и коррекция инструмента, циклы обработки.

Станок может быть оснащен устройством автоматической загрузки и выгрузки изделий, предназначенным для установки заготовки вне станка на сменные столы (паллеты) и последующей автоматической загрузки столов на станок, а также их выгрузки со станка после окончания обработки.

Использование сменных столов устройства позволяет совместить загрузку заготовок или выгрузку обработанных изделий с работой станка, что существенно сокращает холостые простои, повышает эффективность его использования и производительность, при этом исключается последняя ручная операция — установка и снятие деталей со станка.

Основные характеристики станка:

- Класс точности станка В по ГОСТ 8-82
- Размеры рабочей поверхности стола 630 × 800 мм
- Расстояние от торца шпинделя до центра стола 195...825 мм
- Наибольшее продольное перемещение стола (X) 800 мм
- Наибольшее поперечное перемещение стола (Z) 630 мм
- Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной головки (Y) 630 мм
- Наибольшая нагрузка на стол 800 кг
- Ёмкость инструментального магазина 30 шт
- Наибольший диаметр устанавливаемого инструмента 200 мм
- Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка 400 мм
- Частота вращения шпинделя 10...3500  $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$
- Электродвигатель привода шпинделя 15 кВт
- Масса станка 12 т

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section and a top view. The cross-section view on the left shows a shaft with a diameter of  $\varnothing 128-130$  mm, a length of  $169.85-170.2$  mm, and a shoulder diameter of  $\varnothing 106.95-107.2$  mm. The shaft is secured with a nut and a washer. The top view on the right shows a circular flange with a diameter of  $254-256$  mm and a central hole with a diameter of  $25.4-25.6$  mm. The drawing is labeled "Конус 50 ГОСТ 15945-82".

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part, labeled "Паз стола" (Table slot). The drawing includes a side view and a cross-section view.

**Side View Dimensions:**

- Total width: 800
- Total height: 630
- Slot width: 80

**Cross-section View Dimensions:**

- Top width: 18
- Bottom width: 30
- Slot depth: 12

9



### 2.1.2 Выбор и обоснование схемы базирования

Базирование осуществляется по схеме, представленной на рис. ??

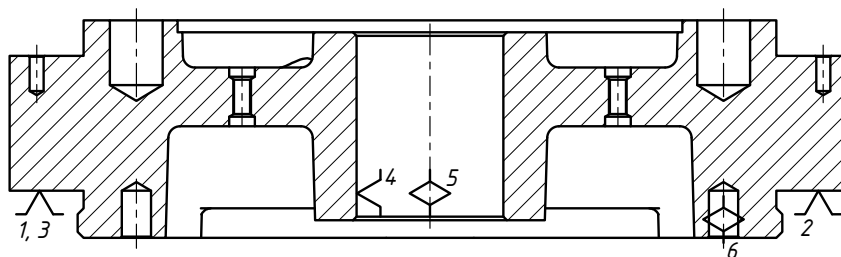


Рисунок 2 — Схема базирования на операции 040

1, 2, 3 — установочная база,

4, 5 — направляющая база,

6 — опорная база

### 2.1.3 Выбор и обоснование последовательности и содержания переходов

На операции 040 осуществляется обработка отверстий, расположенных на гранях наружной поверхности детали. Деталь установлена в специальном приспособлении, поворот относительно своей оси она осуществляет за счёт делительного движения, совершаемого поворотным столом станка. На каждой позиции последовательно обрабатываются все отверстия, расположенные на грани, обращённой к шпинделю. Обработка 4 отверстий  $\varnothing 20$  Н7 мм осуществляется за три перехода последовательным сверлением, зенкерованием и развёртыванием. Обработка 8 резьбовых отверстий М12-7Н производится сверлением и нарезанием резьбы метчиком. Последним переходом снимаются фаски на всех отверстиях. После этого стол станка поворачивается и обрабатывается следующая грань детали. Последовательность обработки отверстий на каждой грани приведена в табл. ??

Таблица 1 — Содержание основных переходов операции 040

Содержание переходов

По программе:

- Сверлить 4 отверстия (35)  $\varnothing 18,5^{+0,130}$  на глубину 35
- Сверлить 8 отверстий (37)  $\varnothing 10,2^{+0,36}$  на глубину 25
- Зенкеровать 4 отверстия (35)  $\varnothing 19,7^{+0,052}$  на глубину 30
- Развернуть 4 отверстия (35)  $\varnothing 20^{+0,025}$  на глубину 30
- Нарезать резьбу (39) в 8 отверстиях М12-7Н на глубину 20
- Зенковать 12 фасок (36) и (38), выдерживая размер  $1,6 \times 45^\circ$

#### 2.1.4 Выбор и характеристика режущего инструмента

Для сверления отверстий (35) выбрано сверло  $\varnothing 18,5$  2301-3619 ГОСТ 10903-77. Для сверления отверстий под резьбу (37) выбрано сверло  $\varnothing 10,2$  2301-4204 ГОСТ 22736-77. Для зенкерования отверстий (35) выбран зенкер  $\varnothing 19,7$  2320-0529 ГОСТ 12489-71. Для развёртывания отверстий (35) выбрана развёртка  $\varnothing 20$  2363-3463 ГОСТ 1672-80. Для нарезания резьбы (39) выбран метчик М12 2621-1515 ГОСТ 3266-81. Для зенковки фасок (36) и (38) выбрана зенковка 2353-0123 ГОСТ 14953-80.

Материал режущей части всех инструментов — быстрорежущая сталь Р6М5 [guzeev:rr].

### 2.1.5 Расчёт режимов и сил резания

Расчёт ведётся табличным методом по методике, приведённой в [guzeev:rr].

**T01** Сверление  $\varnothing 18,5$

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D}{2} = \frac{18,5}{2} = 9,25 \text{ мм}$$

Табличное значение осевой подачи корректируется по формуле:

$$S_o = S_{oT} K_{S_M}$$

$$S_{oT} = 0,56 \frac{\text{мм}}{\text{об}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{S_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_3} K_{V_ж} K_{V_T} K_{V_W} K_{V_{и}} K_{V_I} K_{V_{II}}$$

$$V_T = 22,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_3} = K_{V_ж} = K_{V_T} = K_{V_W} = K_{V_{и}} = K_{V_I} = K_{V_{II}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$\begin{aligned} S_o &= 0,56 \cdot 1,0 = 0,56 \frac{\text{мм}}{\text{об}} \\ V &= 22,8 \cdot 1,0 = 22,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}} \\ n &= \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 22,8}{\pi \cdot 18,5} = 392,3 \frac{\text{об}}{\text{мин}} \\ V_s &= S_o n = 0,56 \cdot 392,3 = 219,7 \frac{\text{мм}}{\text{мин}} \end{aligned}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 355 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $V_{S\phi} = 200 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ ; тогда  $S_{o\phi} = 0,56 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 18,5 \cdot 355}{1000} = 20,6 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле:

$$N = \frac{N_T}{K_{N_M}}$$

$$N_t = 2,74 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$N = \frac{2,74}{1,0} = 2,74 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_T}{K_{P_M}}$$

$$P_t = 8087 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P = \frac{8087}{1,0} = 8087 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{nS_o} = \frac{l_{\text{вр}} + l + l_{\text{пер}}}{V_S}$$

где  $l_{\text{вр}}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{\text{пер}}$  — длина на перебег [мм]

При сверлении глухого отверстия перебег отсутствует, а длина на врезание определяется по формуле:

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{D}{2} \cdot \tan 31^\circ$$

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{18,5}{2} \cdot \tan 31^\circ = 6,6 \text{ мм}$$

$$t_o = \frac{6,6 + 35 + 0}{200} = 0,21 \text{ мин}$$

## Т02 Сверление $\varnothing 10,2$

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D}{2} = \frac{10,2}{2} = 5,1 \text{ мм}$$

Табличное значение осевой подачи корректируется по формуле:

$$S_o = S_{oT} K_{S_M}$$

$$S_{oT} = 0,42 \frac{\text{мм}}{\text{об}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{S_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_3} K_{V_{ж}} K_{V_T} K_{V_W} K_{V_{и}} K_{V_l} K_{V_{п}}$$

$$V_T = 25,2 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_3} = K_{V_{ж}} = K_{V_T} = K_{V_W} = K_{V_{и}} = K_{V_l} = K_{V_{п}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$\begin{aligned} S_o &= 0,42 \cdot 1,0 = 0,42 \frac{\text{мм}}{\text{об}} \\ V &= 25,2 \cdot 1,0 = 25,2 \frac{\text{м}}{\text{мин}} \\ n &= \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 25,2}{\pi \cdot 10,2} = 786,4 \frac{\text{об}}{\text{мин}} \\ V_s &= S_o n = 0,42 \cdot 786,4 = 330,3 \frac{\text{мм}}{\text{мин}} \end{aligned}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 750 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $V_{S\phi} = 320 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ ; тогда  $S_{o\phi} = 0,43 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 10,2 \cdot 750}{1000} = 24,0 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле

$$N = \frac{N_T}{K_{N_M}}$$

$$N_t = 1,34 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$N = \frac{1,34}{1,0} = 1,34 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_T}{K_{P_M}}$$

$$P_t = 3675 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P = \frac{3675}{1,0} = 3675 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{nS_o} = \frac{l_{\text{вр}} + l + l_{\text{пер}}}{V_S}$$

где  $l_{\text{вр}}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{\text{пер}}$  — длина на перебег [мм]

При сверлении глухого отверстия перебег отсутствует, а длина на врезание определяется по формуле:

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{D}{2} \cdot \tan 31^\circ$$

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{10,2}{2} \cdot \tan 31^\circ = 4,1 \text{ мм}$$

$$t_o = \frac{4,1 + 25 + 0}{320} = 0,09 \text{ мин}$$

### **T03** Зенкерование $\varnothing 19,7$

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D - d}{2} = \frac{19,7 - 18,5}{2} = 0,6 \text{ мм}$$

Табличное значение осевой подачи корректируется по формуле:

$$S_o = S_{oT} K_{S_M}$$

$$S_{oT} = 0,74 \frac{\text{мм}}{\text{об}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{S_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_3} K_{V_{\text{ж}}} K_{V_T} K_{V_W} K_{V_{\text{и}}} K_{V_i} K_{V_{\Pi}}$$

$$V_T = 27,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_3} = K_{V_{\text{ж}}} = K_{V_T} = K_{V_W} = K_{V_{\text{и}}} = K_{V_{\Pi}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_i} = 0,98 [\text{guzeev:rr}]$$

$$S_o = 0,74 \cdot 1,0 = 0,74 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$$

$$V = 27,8 \cdot 1,0 \cdot 0,98 = 27,2 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 27,2}{\pi \cdot 19,7} = 440,2 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

$$V_s = S_o n = 0,74 \cdot 440,2 = 325,8 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 400 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $V_{S\phi} = 320 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ ; тогда  $S_{o\phi} = 0,80 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 19,7 \cdot 400}{1000} = 24,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле

$$N = N_T \frac{K_{N_i}}{K_{N_M}}$$

$$N_T = 0,91 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_i} = 1,08 \text{ [guzeev:rr]}$$

$$N = 1,34 \frac{1,08}{1,0} = 1,45 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = P_T \frac{K_{P_i}}{K_{P_M}}$$

$$P_T = 152 \text{ Н [guzeev:rr]}$$

$$K_{P_M} = 1,0 \text{ [guzeev:rr]}$$

$$K_{P_i} = 1,1 \text{ [guzeev:rr]}$$

$$P = 152 \frac{1,1}{1,0} = 167,2 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{nS_o} = \frac{l_{вр} + l + l_{пер}}{V_S}$$

где  $l_{вр}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{пер}$  — длина на перебег [мм]

Для зенкерования принимается длина на врезание 1 мм, а на перебег — 2 мм.

$$t_o = \frac{1 + 30 + 2}{320} = 0,10 \text{ мин}$$

#### **Т04** Развёртывание $\varnothing 20$

Глубина резания определяется по формуле:

$$t = \frac{D - d}{2} = \frac{20 - 19,7}{2} = 0,15 \text{ мм}$$

Табличное значение осевой подачи корректируется по формуле:

$$S_o = S_{oT} K_{S_M}$$



$$S_{oT} = 0,76 \frac{\text{мм}}{\text{об}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{S_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_3} K_{V_{ж}} K_{V_T} K_{V_W} K_{V_{и}} K_{V_i} K_{V_{п}}$$

$$V_T = 15,0 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_3} = K_{V_{ж}} = K_{V_T} = K_{V_W} = K_{V_{и}} = K_{V_{п}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_i} = 0,84 [\text{guzeev:rr}]$$

$$S_o = 0,76 \cdot 1,0 = 0,76 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$$

$$V = 15 \cdot 1,0 \cdot 0,84 = 12,6 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 12,6}{\pi \cdot 20} = 200,5 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

$$V_s = S_o n = 0,76 \cdot 200,5 = 152,4 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 200 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $V_{S\phi} = 150 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ ; тогда  $S_{o\phi} = 0,75 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 20 \cdot 200}{1000} = 12,5 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле

$$N = N_T \frac{K_{N_i}}{K_{N_M}}$$

$$N_t = 0,39 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_i} = 1,92 [\text{guzeev:rr}]$$

$$N = 0,39 \frac{1,92}{1,0} = 0,75 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = P_T \frac{K_{P_i}}{K_{P_M}}$$

$$P_T = 19 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_i} = 2,4 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P = 19 \frac{2,4}{1,0} = 45,6 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{nS_o} = \frac{l_{\text{вр}} + l + l_{\text{пер}}}{V_S}$$

где  $l_{\text{вр}}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{\text{пер}}$  — длина на перебег [мм]

Для развёртывания принимается длина на врезание 1 мм, а на перебег — 2 мм.

$$t_o = \frac{1 + 30 + 2}{150} = 0,22 \text{ мин}$$

### **T05** Нарезание резьбы M12-7H

Подача при нарезании резьбы равна шагу:

$$S_o = 1,75 \text{ мм}$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_K}$$

$$V_T = 7,4 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_K} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$V = 7,4 \cdot 1,0 = 7,4 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 7,4}{\pi \cdot 12} = 196,3 \frac{\text{об}}{\text{мин}} =$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 180 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $S_{o\phi} = 1,75 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 12 \cdot 180}{1000} = 6,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле

$$N = \frac{N_{\text{т}}}{K_{N_{\text{м}}}}$$

$$N_{\text{т}} = 0,32 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_{\text{м}}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$N = \frac{0,32}{1,0} = 0,32 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_{\text{т}}}{K_{P_{\text{м}}}}$$

$$P_{\text{т}} = 41 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_{\text{м}}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P = \frac{41}{1,0} = 41 \text{ Н}$$

Табличное значение крутящего момента корректируется по формуле:

$$M_{\text{кр}} = \frac{M_{\text{кр}}}{K_{M_{\text{м}}}}$$

$$M_{\text{кр}} = 1,9 \text{ Н}\cdot\text{м} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{M_M} = 1,0 \text{ [guzeev:rr]}$$

$$M_{кр} = \frac{1,9}{1,0} = 1,9 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{n_{р. х.} S_o} + \frac{L}{n_{х. х.} S_o}$$

$$L = l_{вр} + l + l_{пер}$$

где  $n_{р. х.}$  — частота вращения шпинделя на рабочем ходу,  $\left[ \frac{\text{об}}{\text{мин}} \right]$

$n_{х. х.}$  — частота вращения шпинделя на холостом ходу,  $\left[ \frac{\text{об}}{\text{мин}} \right]$

$l_{вр}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{пер}$  — длина на перебег [мм]

Для нарезания резьбы принимается длина на врезание 1 мм, на перебег — 2 мм. Принимается  $n_{х. х.} = 1,75n_{р. х.}$

$$n_{х. х.} = 1,75 \cdot 180 = 315 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

$$L = 1 + 20 + 2 = 23 \text{ мм}$$

$$t_o = \frac{23}{180 \cdot 1,75} + \frac{23}{315 \cdot 1,75} = 0,15 \text{ мин}$$

## Т06 Зенкование

Глубина резания при зенковании фаски равна ширине фаски:

$$t = 1,6 \text{ мм}$$

Табличное значение осевой подачи корректируется по формуле:

$$S_o = S_{oT} K_{S_M}$$

$$S_{oT} = 0,17 \frac{\text{мм}}{\text{об}} \text{ [guzeev:rr]}$$

$$K_{S_M} = 1,0 \text{ [guzeev:rr]}$$

Табличное значение скорости резания корректируется по формуле:

$$V = V_T K_{V_M} K_{V_3} K_{V_{ж}} K_{V_T} K_{V_W} K_{V_{и}} K_{V_{п}}$$

$$V_T = 20 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_M} = K_{V_3} = K_{V_{ж}} = K_{V_T} = K_{V_W} = K_{V_{и}} = K_{V_{п}} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$S_o = 0,17 \cdot 1,0 = 0,17 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$$

$$V = 20 \cdot 1,0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

$$n = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 20}{\pi \cdot 20} = 318,3 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

$$V_s = S_o n = 0,17 \cdot 318,3 = 54,11 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 315 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $V_{S\phi} = 50 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ ; тогда  $S_{o\phi} = 0,16 \frac{\text{мм}}{\text{об}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 20 \cdot 315}{1000} = 19,8 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируется по формуле:

$$N = \frac{N_T}{K_{N_M}}$$

$$N_t = 0,44 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$N = \frac{0,44}{1,0} = 0,44 \text{ кВт}$$

Табличное значение осевой силы резания корректируется по формуле:

$$P = \frac{P_T}{K_{P_M}}$$

$$P_t = 188 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_M} = 1,0 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P = \frac{188}{1,0} = 188 \text{ Н}$$

Основное время обработки одного отверстия рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{L}{nS_o} = \frac{l_{\text{вр}} + l + l_{\text{пер}}}{V_S}$$

где  $l_{\text{вр}}$  — длина на врезание, [мм]

$l$  — глубина обработки [мм]

$l_{\text{пер}}$  — длина на перебег [мм]

При зенковании фасок перебег отсутствует, а длина на врезание определяется по формуле:

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{D}{2} \cdot \tan 45^\circ$$

$$l_{\text{вр}} = 1 + \frac{20}{2} \cdot \tan 45^\circ = 11 \text{ мм}$$

$$t_o = \frac{11 + 1,6 + 0}{50} = 0,03 \text{ мин}$$

Полученные значения параметров режимов резания сведены в табл. ??.

Таблица 2 — Режимы резания для переходов операции 040

	$t$ , мм	$S_o$ , $\frac{\text{мм}}{\text{об}}$	$n$ , $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$	$V$ , $\frac{\text{м}}{\text{мин}}$	$t_o$ , мин
T01	9,25	0,56	355	20,6	0,21
T02	5,1	0,42	750	24	0,09
T03	0,6	0,74	400	24,8	0,1
T04	0,15	0,76	200	12,6	0,22
T05	—	1,75	180	6,8	0,15
T06	1,6	0,17	315	19,8	0,03

### 2.1.6 Техническое нормирование

Под техническим нормированием подразумевается определение технически обоснованной нормы времени на выполнение операции.

Штучное время  $t_{шт}$  рассчитывается по формуле:

$$t_{шт} = t_o + t_b + t_{обс} \quad (1)$$

где  $t_o$  — основное время операции

$t_b$  — вспомогательное время

$t_{обс}$  — время на обслуживание рабочего места

Основное время операции определяется как сумма времени выполнения всех переходов.

$$t_o = N \sum_{i=1}^n k_i t_{oi} \quad (2)$$

где  $k_i$  — количество поверхностей, обрабатываемых на переходе  $i$

$N$  — количество позиций обработки

$t_{oi}$  — основное время выполнения перехода  $i$

$$\begin{aligned} t_o &= 6 \cdot (4 t_o^{T01} + 8 t_o^{T02} + 4 t_o^{T03} + 4 t_o^{T04} + 8 t_o^{T05} + 12 t_o^{T06}) = \\ &= 6 \cdot (4 \cdot 0,21 + 8 \cdot 0,09 + 4 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,22 + 8 \cdot 0,15 + 12 \cdot 0,03) = \\ &= 26,40 \text{ мин} \end{aligned}$$

Вспомогательное время рассчитывается по формуле:

$$t_b = t_{уст} + t_{в. о.} + t_{изм}^{шт} \quad (3)$$

где  $t_{уст}$  — время установки заготовки

$t_{в. о.}$  — время, связанное с выполнением операции

$t_{изм}^{шт}$  — время на измерения, приведённое к одной детали

Время установки рассчитывается по формуле:

$$t_{уст} = a \cdot Q^x \quad (4)$$

где  $a$ ,  $x$  — коэффициенты, зависящие от схемы закрепления

$Q$  — вес заготовки [кг]

Для установки в специальном приспособлении по отверстию с креплением гайкой или винтом ключом  $a = 0,26$ ,  $x = 1,0$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{уст}} = 0,26 \cdot 253,6^{0,22} = 0,88 \text{ мин}$$

Время, связанное с выполнением операции [**malzen:normirovanie**]:

Включение станка: 0,02 мин;

Подвод инструмента: 0,02 мин;

Отвод инструмента: 0,02 мин;

Смена инструмента: 0,04 мин;

Поворот стола: 0,05 мин;

Выключение станка: 0,02 мин.

$$t_{\text{в. о.}} = 0,02 + 6 (2 \cdot 8 + 3 \cdot 4) \cdot 0,02 + 6 (2 + 3) \cdot 0,02 + 6 (2 + 3) \cdot 0,04 + \\ + 6 \cdot 0,5 + 0,02 = 5,50 \text{ мин}$$

Время на измерения рассчитывается по формуле:

$$t_{\text{изм}} = \sum k D_{\text{изм}}^z L_{\text{изм}}^u \quad (5)$$

где  $k$ ,  $z$ ,  $u$  — коэффициенты, зависящие от способа измерения

$D_{\text{изм}}$ ,  $L_{\text{изм}}$  — размеры контролируемой поверхности [мм]

Для контроля размера отверстий 6...10 качества калибр-пробкой  $k = 0,0196$ ,  $u = 0,178$ ,  $z = 0,247$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{изм}} = 0,0196 \cdot (24 \cdot 20^{0,178} \cdot 35^{0,247} + 48 \cdot 12^{0,178} \cdot 25^{0,247}) = 5,17 \text{ мин}$$

При выборочном время измерения приводится к одной детали по формуле:

$$t_{\text{изм}}^{\text{шт}} = \frac{k}{100} t_{\text{изм}} \quad (6)$$

где  $k$  — число контрольных измерений на 100 деталей [%]



Для сверления отверстий диаметром 10...25 мм  $k = 2 \%$ .

$$t_{\text{изм}}^{\text{шт}} = \frac{2}{100} \cdot 5,17 = 0,10 \text{ мин}$$

$$t_{\text{в}} = 0,88 + 5,50 + 0,10 = 6,48 \text{ мин}$$

Время обслуживания рабочего места определяется в процентах от суммы основного и вспомогательного:

$$t_{\text{обс}} = \frac{k}{100} (t_{\text{o}} + t_{\text{в}}) \quad (7)$$

где  $k$  — коэффициент, зависящий от вида оборудования [%]

Для обработки на горизонтально-фрезерных станках с длиной стола 700...1500 мм  $k = 4,5 \%$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{обс}} = \frac{4,5}{100} (26,40 + 6,48) = 1,48 \text{ мин}$$

$$t_{\text{шт}} = 26,40 + 6,48 + 1,48 = 34,36 \text{ мин}$$

Штучно-калькуляционное время  $t_{\text{шт}}^{\text{к}}$  включает в себя подготовительно-заключительное время на операцию. Его можно приближённо рассчитать по формуле:

$$t_{\text{шт}}^{\text{к}} = \varphi_{\text{k}} t_{\text{шт}} \quad (8)$$

где  $\varphi_{\text{k}}$  — коэффициент, зависящий от типа станка

Для обработки на фрезерных станках с ЧПУ  $\varphi_{\text{k}} = 1,25$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{шт}}^{\text{к}} = 1,25 \cdot 34,36 = 60,73 \text{ мин}$$

### 2.1.7 Выбор методов и средств операционного контроля

Для контроля размера полученных отверстий выбран калибр-пробка  $\varnothing 20$  8133-0934 Н7 ГОСТ 14810-69. Для контроля резьбовых отверстий выбран резьбовой проходной калибр-пробка М12-7Н ГОСТ 24939-81.

## 2.2 Проектирование фрезерной операции

### 2.2.1 Выбор и характеристика оборудования


Операция выполняется на бесконсольном вертикально-фрезерном станке 65A80.

Фрезерный станок модели 65A80 с крестовым столом предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Станок модели 65A80 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвёрдых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.

Основные характеристики станка:

- Класс точности Н по ГОСТ 8-82
- Размеры рабочей поверхности стола  $2000 \times 800$  мм
- Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола 125...900 мм
- Расстояние от станины до оси шпинделя 850 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) 1600 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) 800 мм
- Наибольший вертикальный ход шпинделя (Z) 775 мм
- Наибольшая масса обрабатываемой заготовки 6000 кг
- Частота вращения шпинделя  $5 \dots 2000 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ , 85 ступеней
- Электродвигатель привода шпинделя 20 кВт
- Масса станка 18,5 т

На рис. ?? приведены габариты рабочего пространства бесконсольного вертикально-фрезерного станка 65A80 (??) и его посадочные и присоединительные размеры (??).

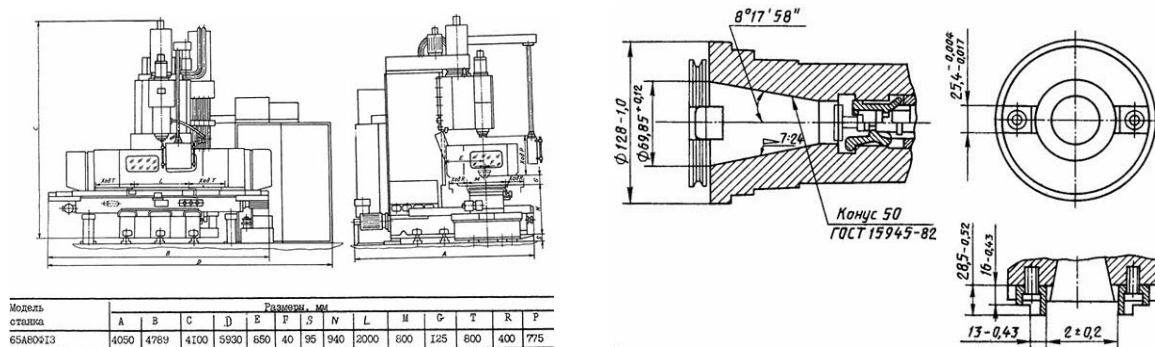

(а) габаритные размеры рабочего поля (б) посадочные и присоединительные базы

Рисунок 3 — Посадочные и присоединительные размеры станка 65A80

## 2.2.2 Выбор и обоснование схемы базирования

Базирование осуществляется по схеме, представленной на рис. ??

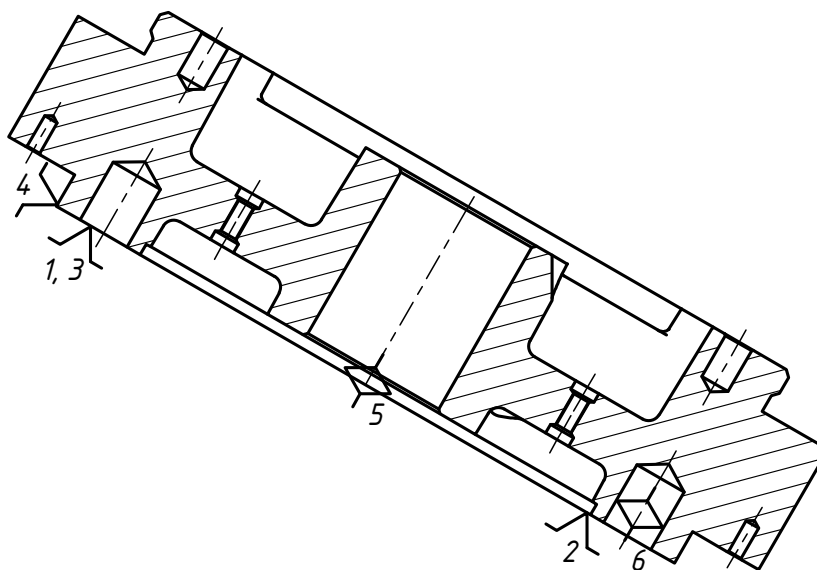


Рисунок 4 — Схема базирования на операции 045

- 1, 2, 3 — установочная база,
- 4, 5 — направляющая база,
- 6 — опорная база

### 2.2.3 Выбор и обоснование последовательности и содержания переходов

На операции 045 осуществляется обработка паза, расположенных под углом к торцу детали. Деталь установлена в специальном приспособлении под наклоном. Обработка паза производится за один проход концевой фрезой, радиус которой совпадает с радиусом скруглений паза. Последовательность обработки приведена в табл. ??

Таблица 3 — Содержание основных переходов операции 045

Содержание переходов
----------------------

– Фрезеровать паз (34), выдерживая размер $20 \times 60^\circ$ и ширину 50
--

### 2.2.4 Выбор и характеристика режущего инструмента

Для фрезерования паза (34) выбрана концевая фреза 1-25 ГОСТ Р 50572-93. Материал режущей части фрезы — быстрорежущая сталь Р6М5 [guzeev:rr].

### 2.2.5 Расчёт режимов и сил резания

Расчёт ведётся табличным методом по методике, приведённой в [guzeev:rr].

Обработка происходит за один рабочий ход.

Ширину фрезерования  $B$  измеряют в направлении, параллельном оси фрезы, а глубину резания  $t$  — в направлении, перпендикулярном оси фрезы.

При выбранной схеме обработки  $B_{\max} = 37,5$  мм,  $t_{\max} = 15,3$  мм.

Табличное значение подачи корректируют по формуле:

$$S_z = S_{zT} K_{S_M} K_{S_H} K_{S_z} K_{S_l} \quad (9)$$

$$S_{zT} = 0,09 \frac{\text{мм}}{\text{зуб}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{S_M} = K_{S_H} = 1,0$$

$$K_{S_z} = 0,60$$

$$K_{S_l} = 0,85 [\text{guzeev:rr}]$$

$$S_z = 0,09 \cdot 1,00 \cdot 0,60 \cdot 0,85 = 0,05 \frac{\text{мм}}{\text{зуб}}$$

Полученное значение сравнивают с максимально допустимым при заданной шероховатости поверхности. Для получения шероховатости Ra 6,3 при фрезеровании фрезой  $\varnothing 25$  с шестью зубьями  $S_z^{\max} = 0,07 \frac{\text{мм}}{\text{зуб}}$ . Окончательно выбирается меньшее значение.

Подача при врезании должна быть снижена на 30 %.

Табличное значение скорости резания корректируют по формуле:

$$V = V_T K_{V_o} K_{V_m} K_{V_n} K_{V_T} K_{V_B} K_{V_{\Pi}} K_{V_{ж}} \quad (10)$$

$$V_T = 18 \frac{\text{м}}{\text{мин}} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{V_o} = K_{V_m} = K_{V_n} = K_{V_T} = K_{V_{ж}} = 1,00$$

$$K_{V_B} = 0,93$$

$$K_{V_{\Pi}} = 0,80 [\text{guzeev:rr}]$$

$$\begin{aligned} V &= 18 \cdot 1,00 \cdot 0,93 \cdot 0,80 = 13,4 \frac{\text{м}}{\text{мин}} \\ n &= \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 13,4}{\pi \cdot 25} = 170,6 \frac{\text{об}}{\text{мин}} \\ S_m &= S_z z n = 0,05 \cdot 6 \cdot 170,6 = 51,2 \frac{\text{мм}}{\text{мин}} \end{aligned}$$

Станок позволяет регулировать обороты шпинделя и подачи бесступенчато. Фактические режимы резания округляют до значений из стандартных рядов предпочтительных чисел в меньшую сторону:  $n_{\phi} = 160 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ ,  $S_{m\phi} = 50 \frac{\text{мм}}{\text{мин}}$ .

Фактическая скорость резания:

$$V_{\phi} = \frac{\pi D n_{\phi}}{1000} = \frac{\pi \cdot 25 \cdot 160}{1000} = 12,6 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$$

Табличное значение мощности резания корректируют по формуле:

$$N = N_T K_{N_o} K_{N_m} K_{N_n} K_{N_T} K_{N_B} K_{N_{\Pi}} K_{N_{ж}} \quad (11)$$

$$N_T = 1,38 \text{ кВт} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{N_o} = K_{N_M} = K_{N_H} = K_{N_T} = K_{N_{ж}} = 1,00$$

$$K_{N_B} = 0,93$$

$$K_{N_{II}} = 0,80 [\text{guzeev:rr}]$$

$$V = 1,38 \cdot 1,00 \cdot 0,93 \cdot 0,80 = 1,03 \text{ кВт}$$

Составляющие силы резания корректируют по формуле:

$$P = P_T K_{P_o} K_{P_M} K_{P_Z} K_{P_B} \quad (12)$$

$$P_{y_T} = 950 \text{ Н}$$

$$P_{z_T} = 2875 \text{ Н} [\text{guzeev:rr}]$$

$$K_{P_o} = 0,90$$

$$K_{P_M} = 1,00$$

$$K_{P_Z} = 1,50$$

$$K_{P_B} = 2,00 [\text{guzeev:rr}]$$

$$P_{y_T} = 950 \cdot 1,00 \cdot 0,90 \cdot 1,50 \cdot 2,00 = 2565 \text{ Н}$$

$$P_{z_T} = 2875 \cdot 1,00 \cdot 0,90 \cdot 1,50 \cdot 2,00 = 7763 \text{ Н}$$

Основное время обработки паза рассчитывается по формуле:

$$t_o = \frac{l}{S_M} + \frac{l_{вр}}{S_M^{вр}}$$

$$S_M^{вр} = S_M - 30 \%$$

где  $l$  — длина обработки,  $\left[ \frac{\text{об}}{\text{мин}} \right]$

$l_{вр}$  — длина движения врезания,  $\left[ \frac{\text{об}}{\text{мин}} \right]$

$$S_M^{вр} = 0,7 \cdot 50 = 35 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$$

$$l = 25 \text{ мм}$$

$$l^{вр} = 15 \text{ мм}$$

$$t_o = \frac{25}{50} + \frac{15}{35} = 0,93 \text{ мин}$$

Полученные значения параметров режимов резания сведены в табл. ??.

Таблица 4 — Режимы резания для переходов операции 045

$t$ , мм	$S_m$ , $\frac{\text{мм}}{\text{мин}}$	$n$ , $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$	$V$ , $\frac{\text{м}}{\text{мин}}$	$t_o$ , мин
15,3	50	160	12,6	0,93

### 2.2.6 Техническое нормирование

Под техническим нормированием подразумевается определение технически обоснованной нормы времени на выполнение операции.

Штучное время  $t_{\text{шт}}$  рассчитывается по формуле:

$$t_{\text{шт}} = t_o + t_v + t_{\text{обс}}$$

где  $t_o$  — основное время операции

$t_v$  — вспомогательное время

$t_{\text{обс}}$  — время на обслуживание рабочего места

Вспомогательное время рассчитывается по формуле:

$$t_v = t_{\text{уст}} + t_{\text{в. о.}} + t_{\text{изм}}^{\text{шт}}$$

где  $t_{\text{уст}}$  — время установки заготовки

$t_{\text{в. о.}}$  — время, связанное с выполнением операции

$t_{\text{изм}}^{\text{шт}}$  — время на измерения, приведённое к одной детали

Время установки рассчитывается по формуле:

$$t_{\text{уст}} = a \cdot Q^x$$

где  $a$ ,  $x$  — коэффициенты, зависящие от схемы закрепления

$Q$  — вес заготовки [кг]

Для установки в специальном приспособлении по отверстию с креплением гайкой или винтом ключом  $a = 0,26$ ,  $x = 1,0$  [malzen:normirovanie].

$$t_{\text{уст}} = 0,26 \cdot 250,8^{0,22} = 0,88 \text{ мин}$$

Время, связанное с выполнением операции [**malzen:normirovanie**]:

Включение станка: 0,02 мин;

Подвод инструмента: 0,02 мин;

Отвод инструмента: 0,02 мин;

Выключение станка: 0,02 мин.

$$t_{\text{в. о.}} = 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 = 0,08 \text{ мин}$$

Время на измерения рассчитывается по формуле:

$$t_{\text{изм}} = \sum k D_{\text{изм}}^z L_{\text{изм}}^u$$

где  $k$ ,  $z$ ,  $u$  — коэффициенты, зависящие от способа измерения

$D_{\text{изм}}$ ,  $L_{\text{изм}}$  — размеры контролируемой поверхности [мм]

Для контроля размера угла фасонным шаблоном простого профиля с точностью 0,15...0,25 мм  $k = 0,0113$ ,  $u = 0$ ,  $z = 0,368$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{изм}} = 0,0113 \cdot 50^{0,368} = 0,05 \text{ мин}$$

При выборочном время измерения приводится к одной детали по формуле:

$$t_{\text{изм}}^{\text{шт}} = \frac{k}{100} t_{\text{изм}}$$

где  $k$  — число контрольных измерений на 100 деталей [%]

Для фрезерования плоскостей  $k = 10$  %.

$$t_{\text{изм}}^{\text{шт}} = \frac{10}{100} \cdot 0,05 = 0,01 \text{ мин}$$

$$t_{\text{в}} = 0,88 + 0,08 + 0,01 = 0,97 \text{ мин}$$

Время обслуживания рабочего места определяется в процентах от суммы основного и вспомогательного:

$$t_{\text{обс}} = \frac{k}{100} (t_{\text{о}} + t_{\text{в}})$$

где  $k$  — коэффициент, зависящий от вида оборудования [%]



Для обработки на фрезерных станках с длиной стола 700...1500 мм  
 $k = 4,5 \%$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{обс}} = \frac{4,5}{100} (0,93 + 0,97) = 0,09 \text{ мин}$$

$$t_{\text{шт}} = 0,93 + 0,97 + 0,09 = 1,99 \text{ мин}$$

Штучно-калькуляционное время  $t_{\text{шт}}^{\text{к}}$  включает в себя подготовительно-заключительное время на операцию. Его можно приближённо рассчитать по формуле:

$$t_{\text{шт}}^{\text{к}} = \varphi_{\text{к}} t_{\text{шт}}$$

где  $\varphi_{\text{к}}$  — коэффициент, зависящий от типа станка

Для обработки на фрезерных станках  $\varphi_{\text{к}} = 1,75$  [**malzen:normirovanie**].

$$t_{\text{шт}}^{\text{к}} = 1,75 \cdot 1,99 = 3,48 \text{ мин}$$

### 2.2.7 Выбор методов и средств операционного контроля

Для контроля выдерживаемого угла выбран фасонный шаблон  $60^\circ$ .

### **3 РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

#### **3.1 Приспособление для расточной операции с ЧПУ**

##### **3.1.1 Характеристика и описание принципа работы приспособления**

##### **3.1.2 Силовой расчёт приспособления**

##### **3.1.3 Прочностной расчёт приспособления**

##### **3.1.4 Точностной расчёт приспособления**

#### **3.2 Приспособление для фрезерной операции**

##### **3.2.1 Характеристика и описание принципа работы приспособления**

##### **3.2.2 Силовой расчёт приспособления**

##### **3.2.3 Прочностной расчёт приспособления**

##### **3.2.4 Точностной расчёт приспособления**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**