

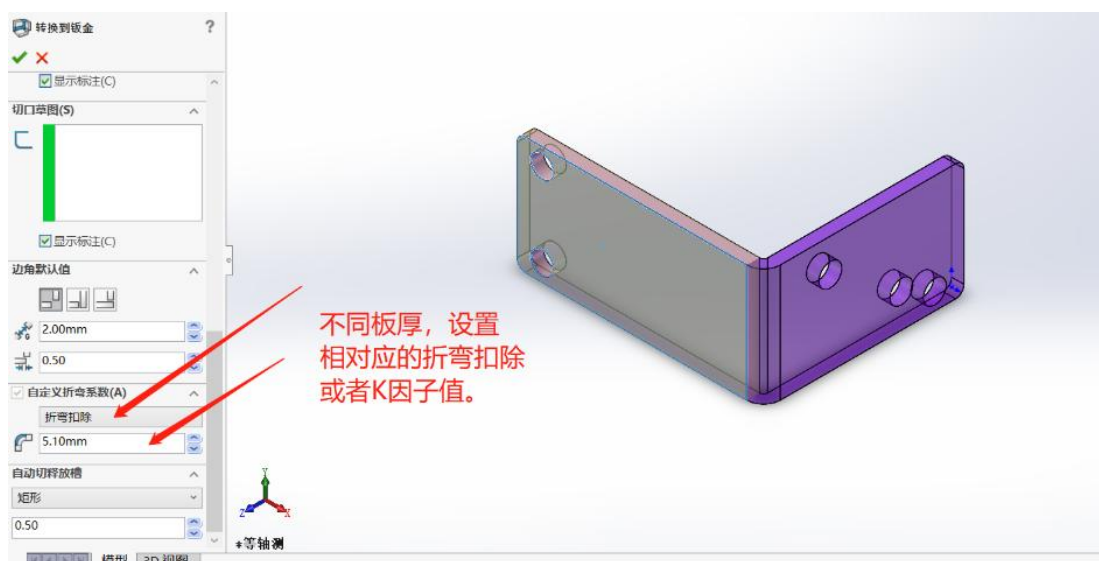
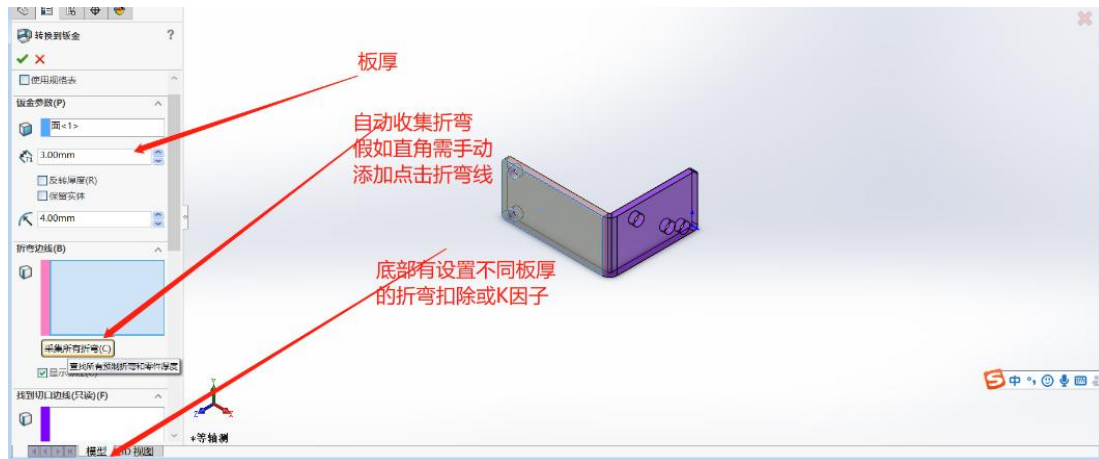




钣金零件如何快速展开图


方法1 快速展图命令点击 转换为钣金 设置板厚和相对应的折弯扣除或者相对应的k因子数,就能快速展开零件图了。

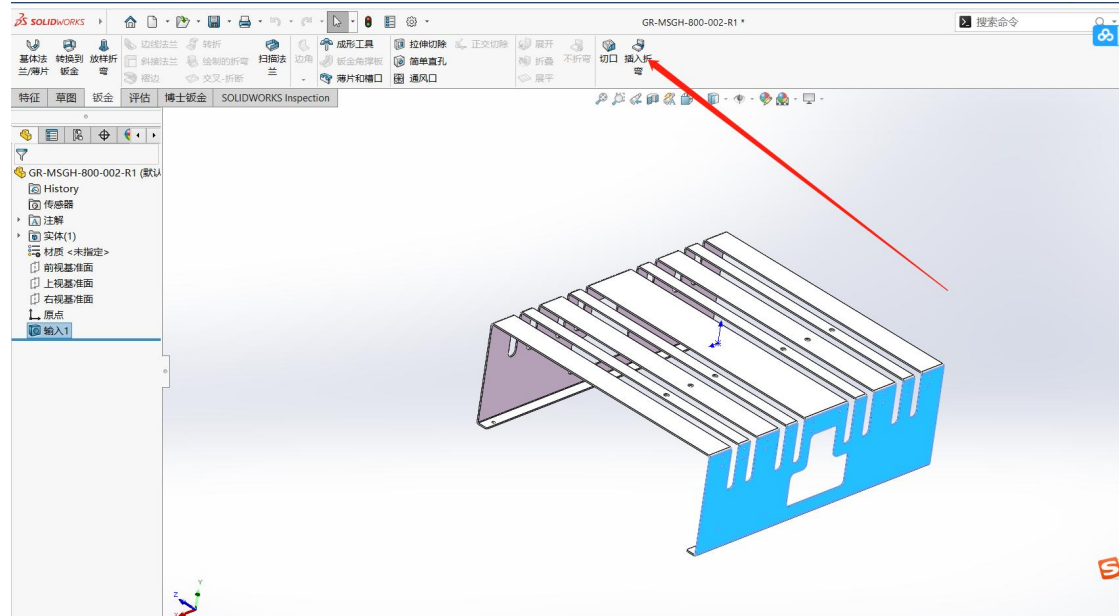

方法2, 第一测量零件的材料厚度, 点击钣金里的 插入折弯 命令, 设置相对应的零件厚度折弯扣除即可, 如图所示

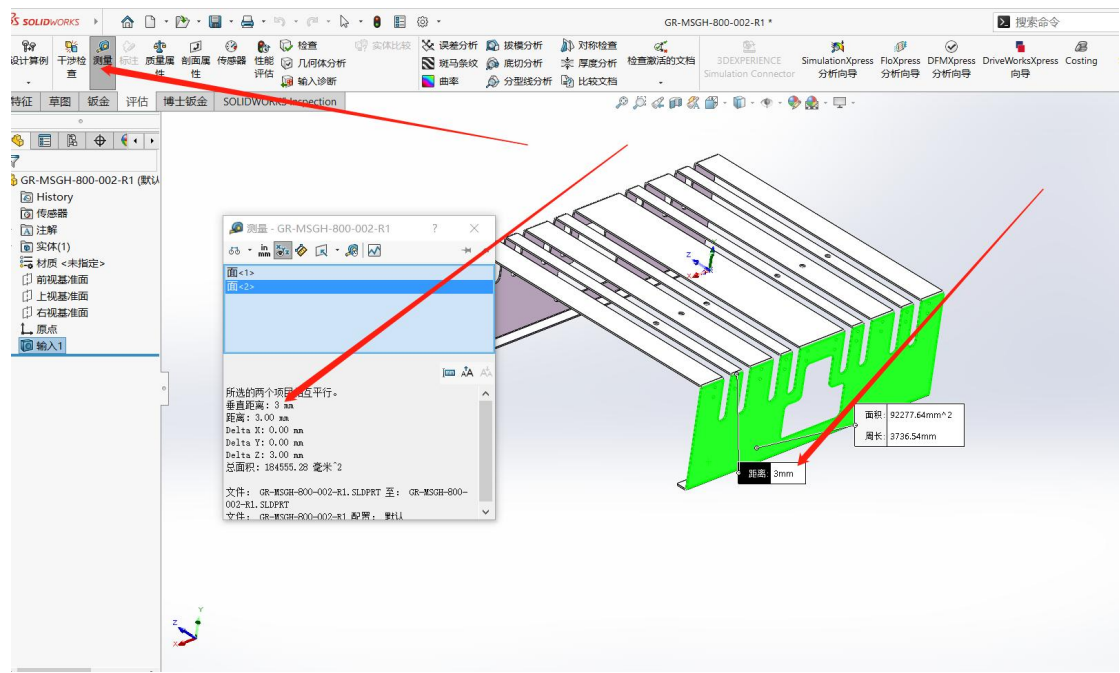

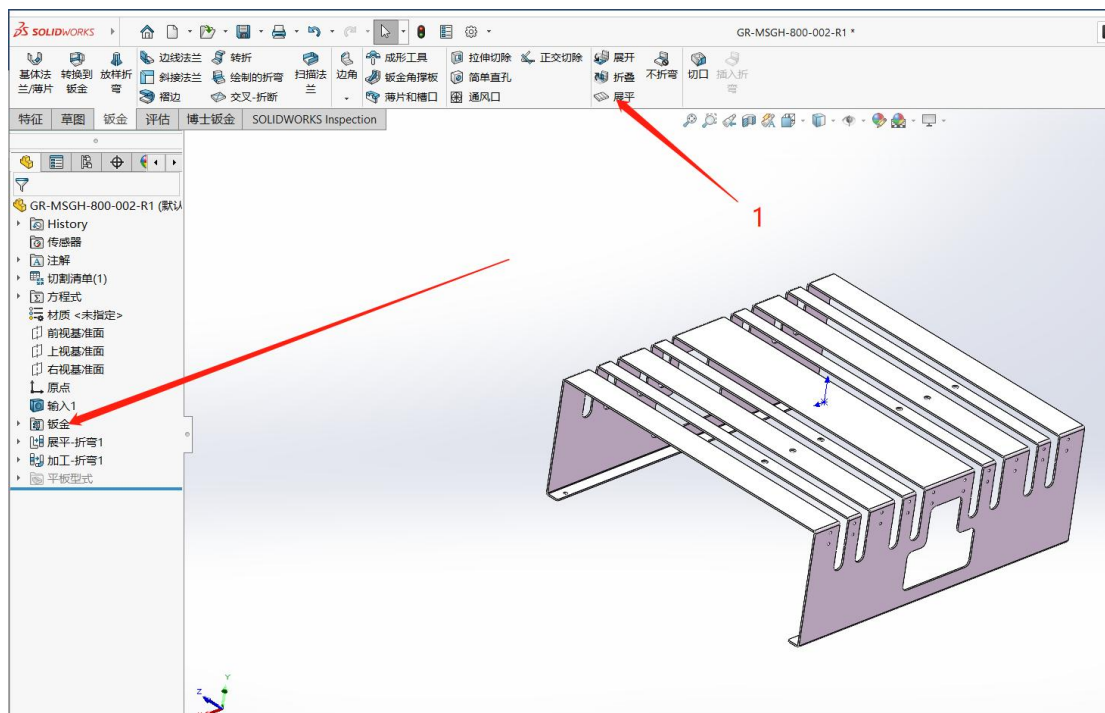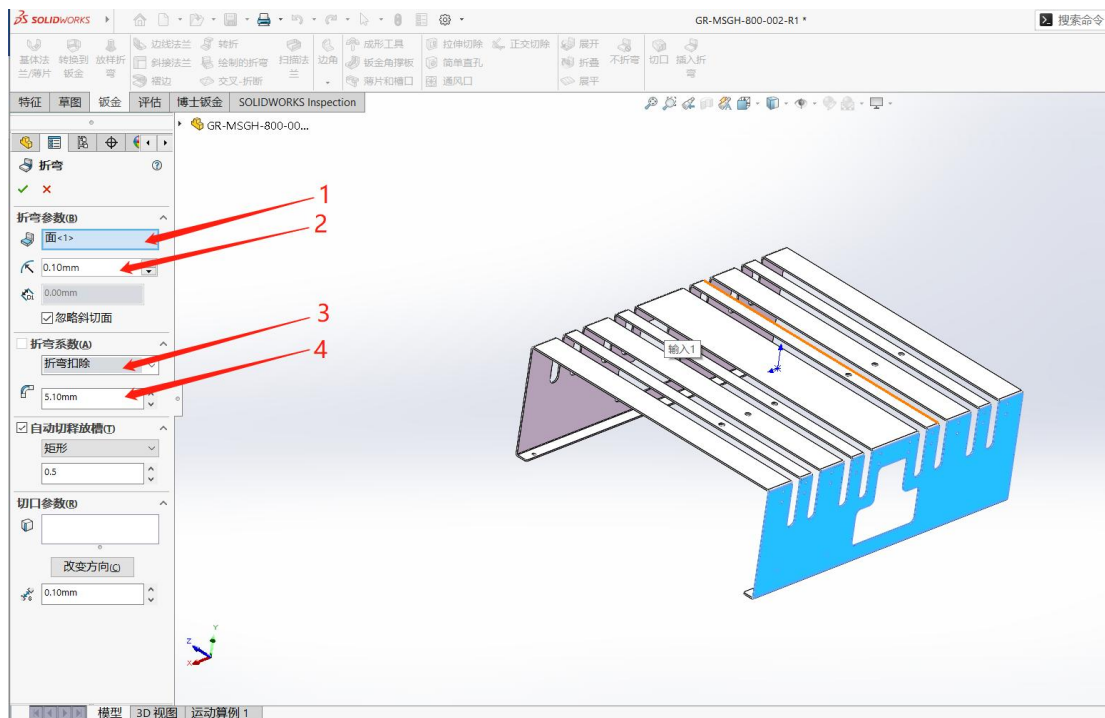

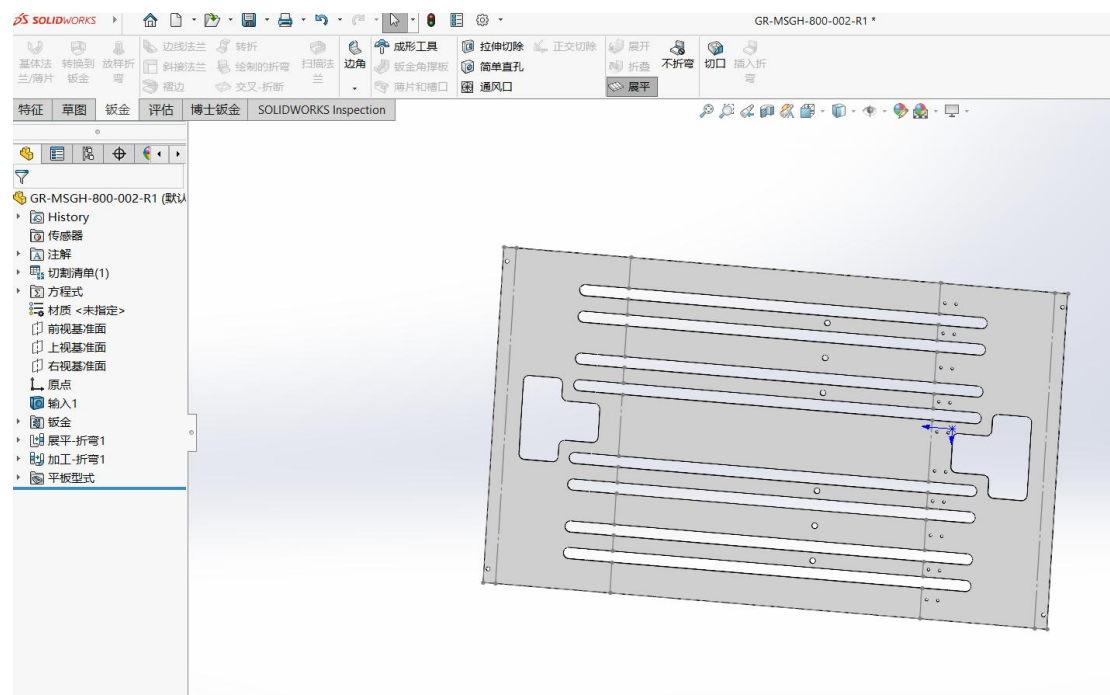

攻牙开孔表

M2 对应开孔为直径 1.4 的圆孔

M3 对应开孔为直径 2.4 的圆孔

M4 对应开孔为直径 3.2 的圆孔

M5 对应开孔为直径 4.2 的圆孔

M6 对应开孔为直径 5.0 的圆孔

M8 对应开孔为直径 6.8 的圆孔

M10 对应开孔为直径 8.5 的圆孔

M12 对应开孔为直径 10.2 的圆孔

M14 对应开孔为直径 12.0 的圆孔

M16 对应开孔为直径 14.0 的圆孔


M18 对应开孔为直径 15.5 的圆孔

M20 对应开孔为直径 17.5 的圆孔

压铆内牙螺母柱开孔表

盲孔压铆螺柱参数对照表(单位:MM)

CONTRAST TABLE OF PRODUCT PARAMETERS (UNIT:MM)

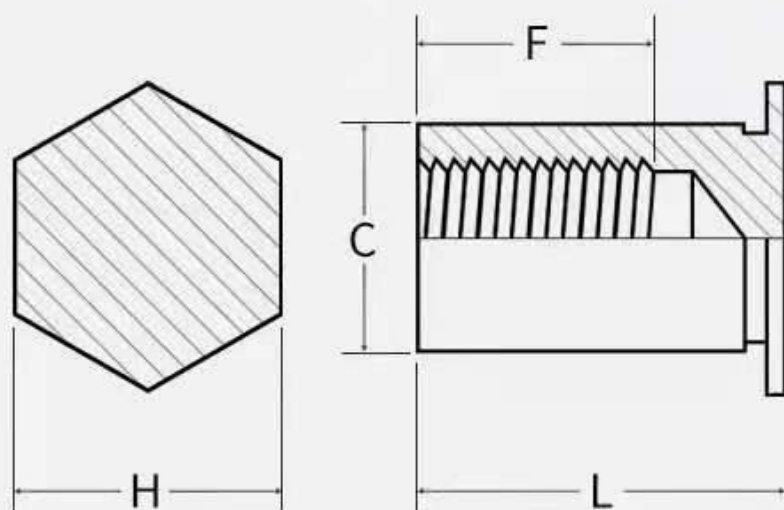


温馨提示:
对公差特别在意者
慎拍,以实物为准。
压铆作业必须使用
冲床、压铆机,不
能进行敲击!



螺纹规格 (螺纹大小*螺距)	碳钢 材质	不锈钢 材质	铝 材质	板厚 (Min)	板孔 (+0.03)	C (-0.13)	H (Nom)	边距 (Min)
M2*0.4	BSO	BSOS	BSOA	1	4.22	4.20	4.8	6.0
M2.5*0.45	BSO	BSOS	BSOA	1	4.22	4.20	4.8	6.0
M3*0.5	BSO	BSOS	BSOA	1	4.22	4.20	4.8	6.0
3.5M3*0.5	BSO	BSOS	BSOA	1	5.41	5.39	6.4	6.8
M4*0.7	BSO	BSOS	BSOA	1.3	6.00	5.98	7.0	7.5
3.5M4*0.7	BSO	BSOS	BSOA	1.3	7.14	7.12	7.9	8.0
M5*0.8	BSO	BSOS	BSOA	1.3	7.14	7.12	7.9	8.0
M6*1.0	BSO	BSOS	BSOA	1.3	8.72	8.70	10.0	10.0

多实体钣金如何一次性转换出多个激光展开图

1. 第一，首先打开一个多个折弯的零件图，然后把多余的圆弧面删除，然后假如折弯折不了的就采用分割把零件分开，处理完后就把零件一一转换为钣金即可，注意拆分好的零件一定记得要开卡位，方便焊接加工等等，（删除面功能，分割功能，都是在 直接编辑 里的）（开卡口又称为 薄片和槽口 都是在 钣金 里面的）



2. 当零件都转成钣金后，就接着出零件的激光展开图，点击 保存 里的另存为，然后点击保存的格式为 DWG 格式进行保存后，在 DXF/DWG 输出界面时选择点击左下方的 单独文件 然后点击打勾确定即可 多个钣金件同时展开，如图所示：

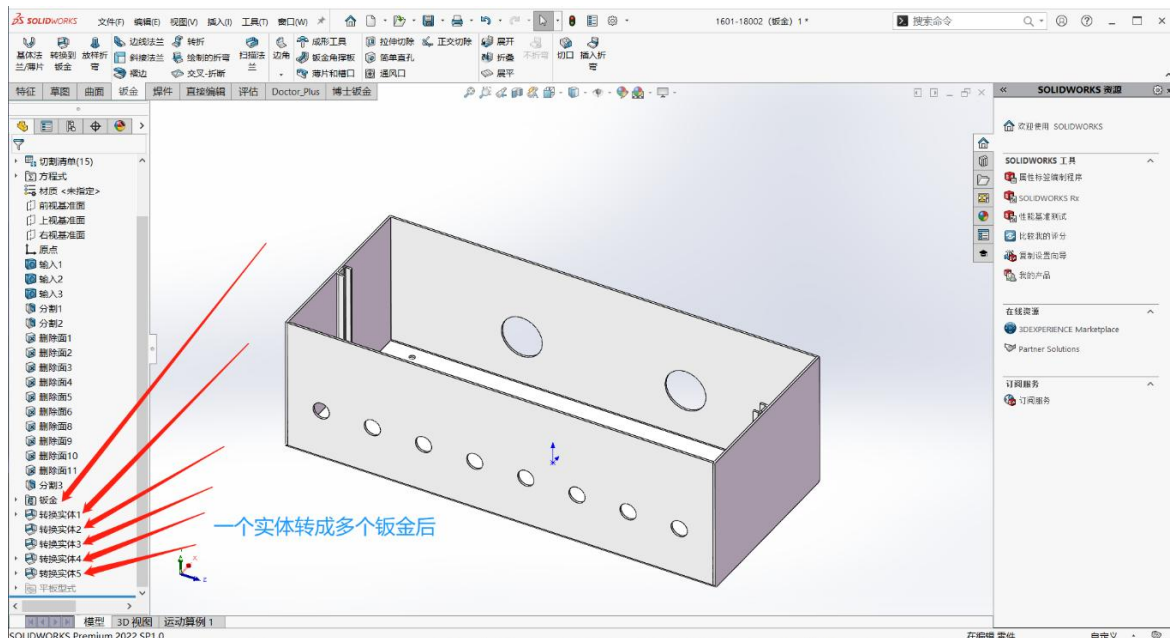


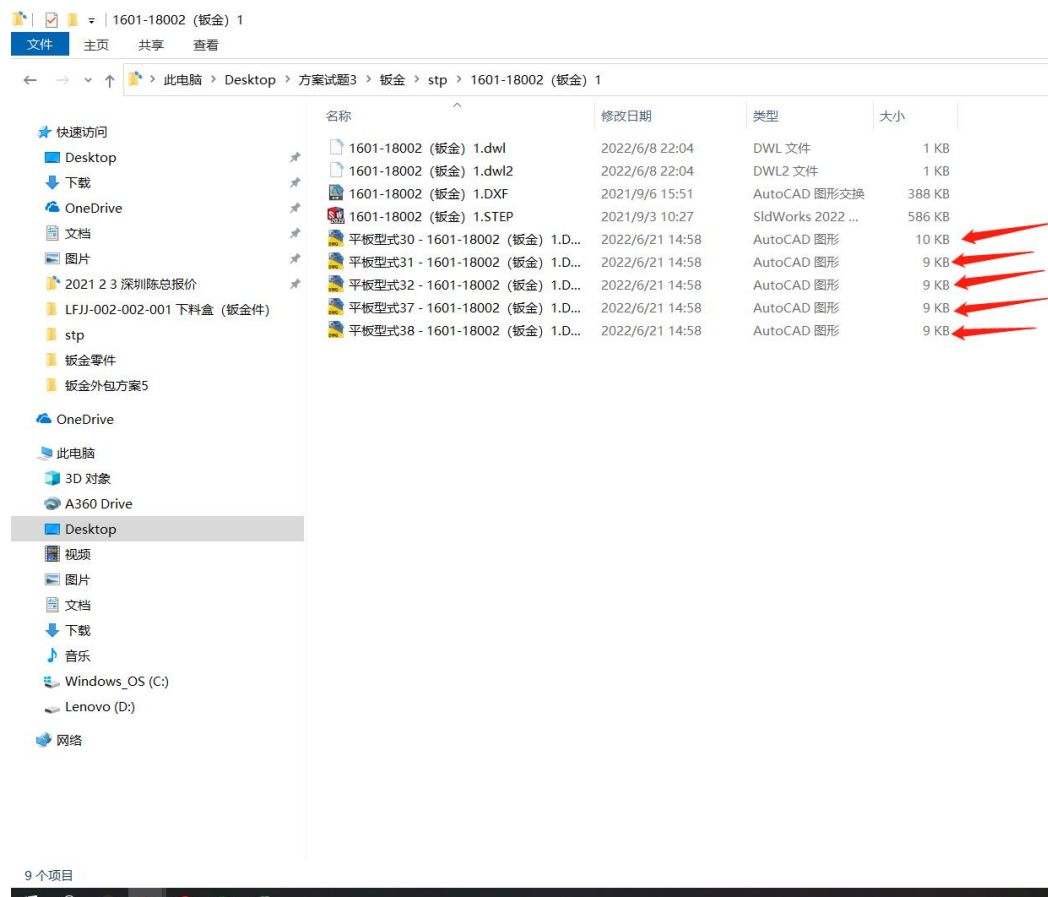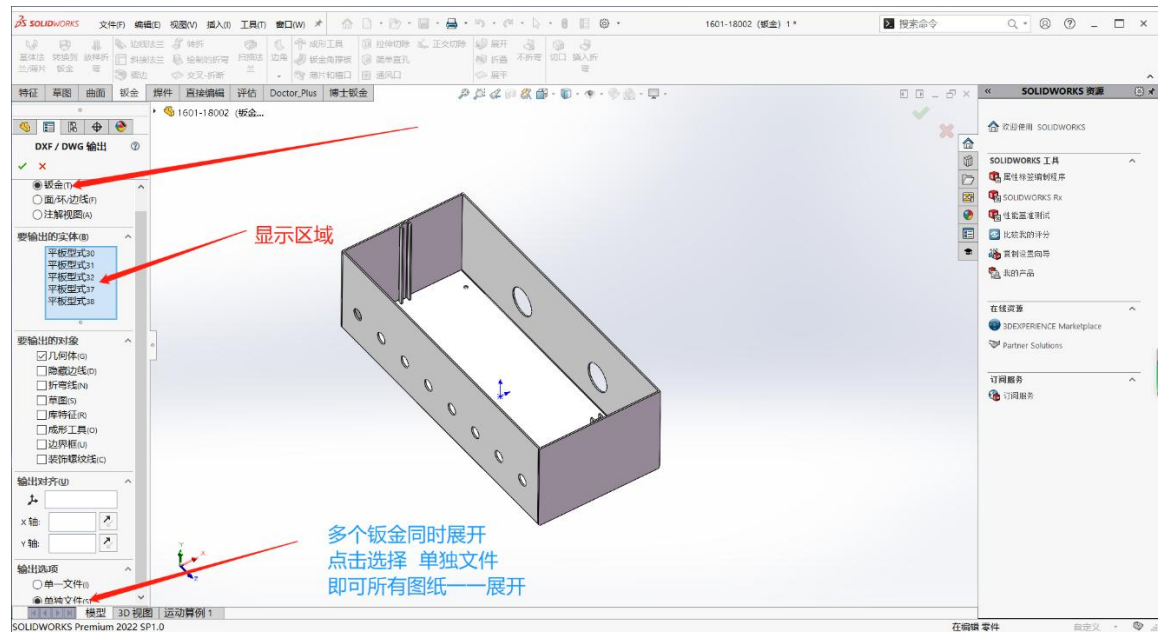

多实体钣金如何出工程图

1. 按正常把零件出工程图最重要一步（点击 选择实体）具体操作如图所示：

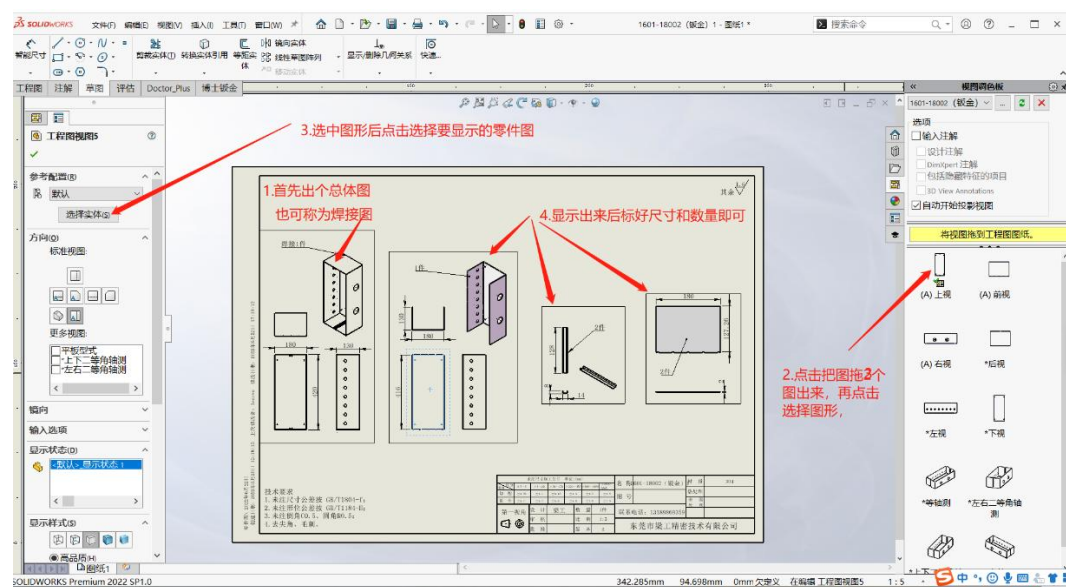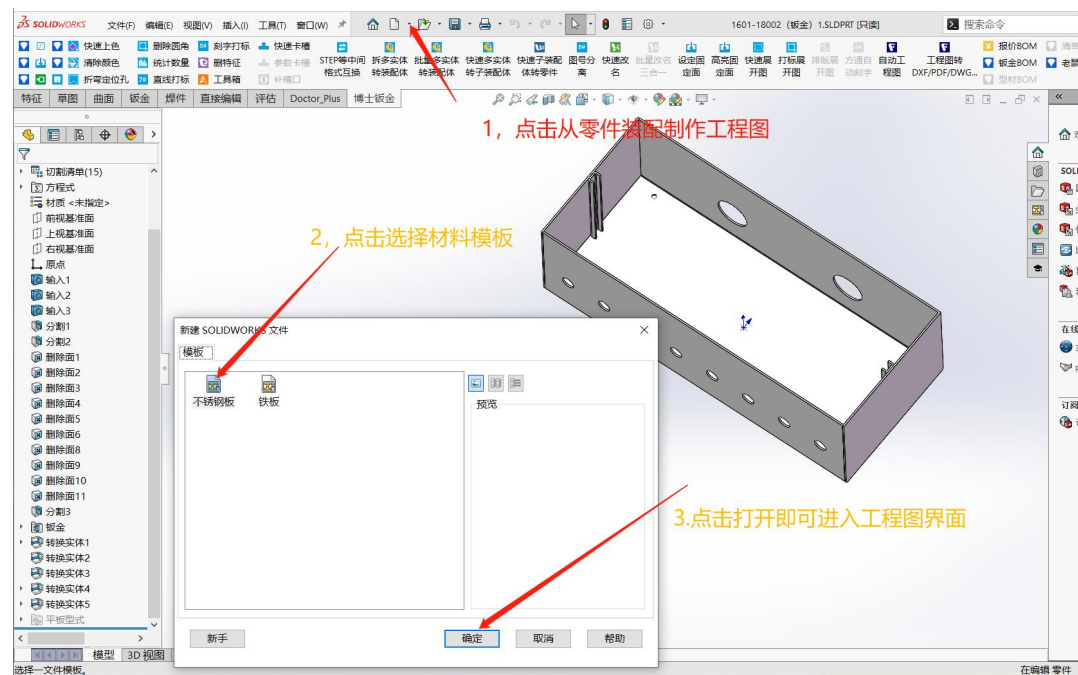


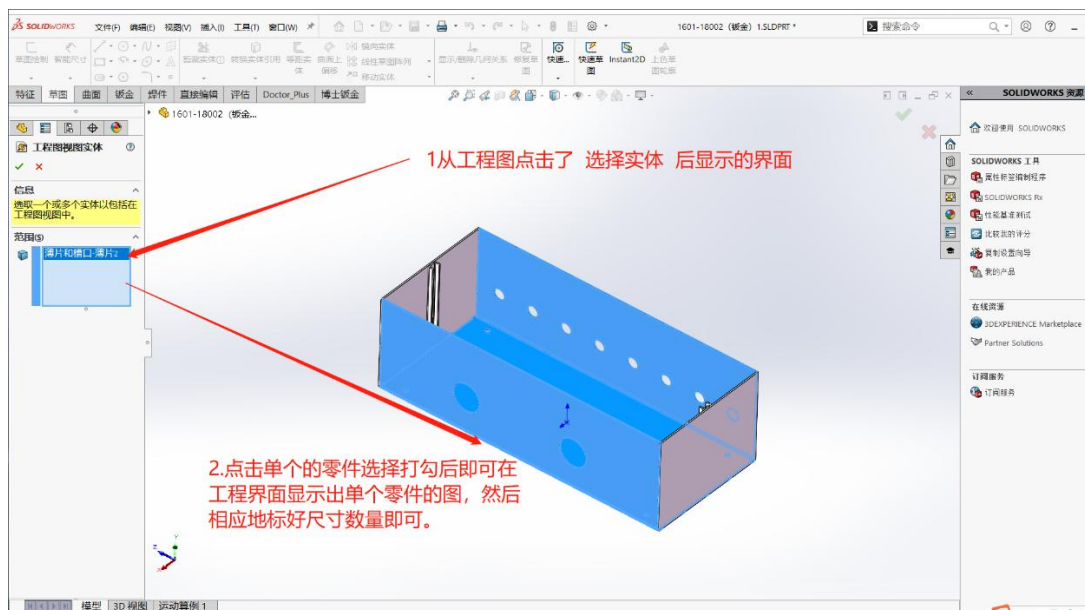

分割功能



1. 可以点击面部分进行分割, 2. 可以在零件模型需要分开的面上画直线然后点击分割, 识别到直线后, 软件会自己默认到分割的部分的。

如 图 所 示 ;

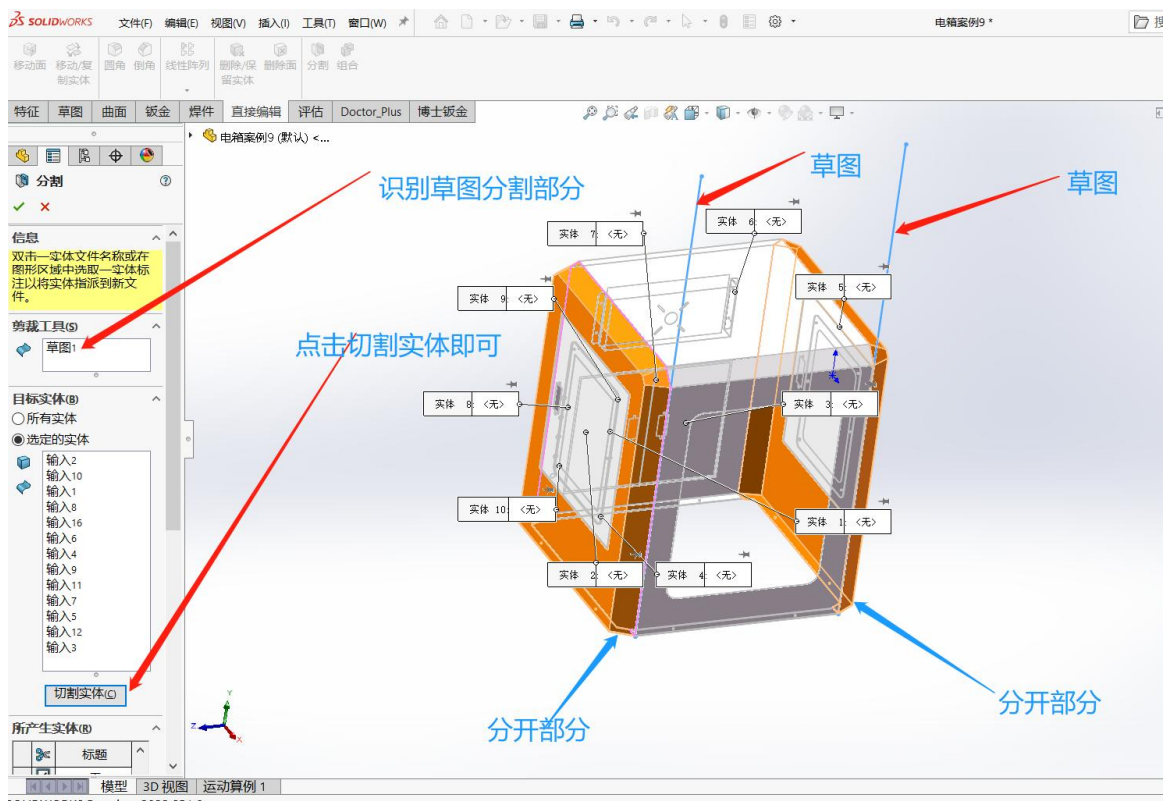

零件显示曲面时编辑转钣金方法




1. 方法首先在零件表面正视下画出直线，点击曲线里面的分割线进行分割。2 方法就是直接在曲面上画草图套用然后再新建基体法兰生成钣金和边线法兰画。具体如下图所示

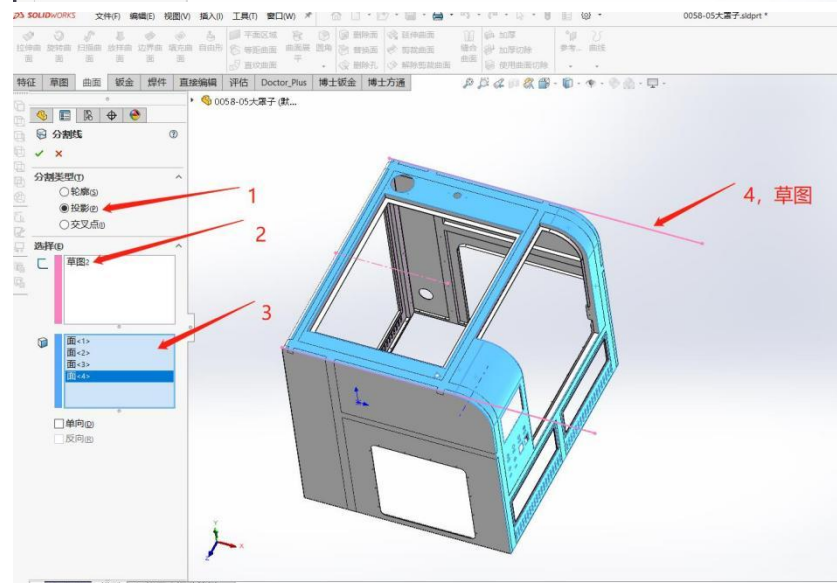
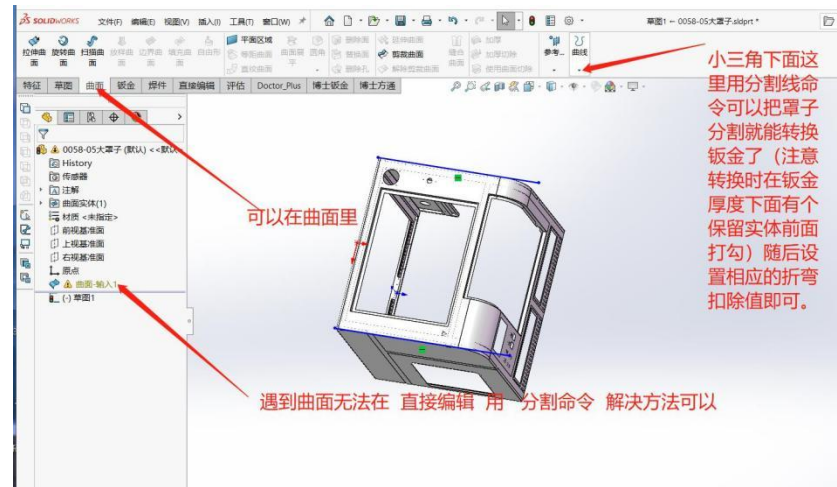


多实体零件转换成装配体

1. 打开零件，首先把零件都分割好，转换为钣金件，然后点击右边设计树里有个 切割清单 右键点击 保存实体 点击 自动分配标题 再点击 浏览 再给装配体一个重命名 点击保存 点击打勾确定即可。



如 图 所 示

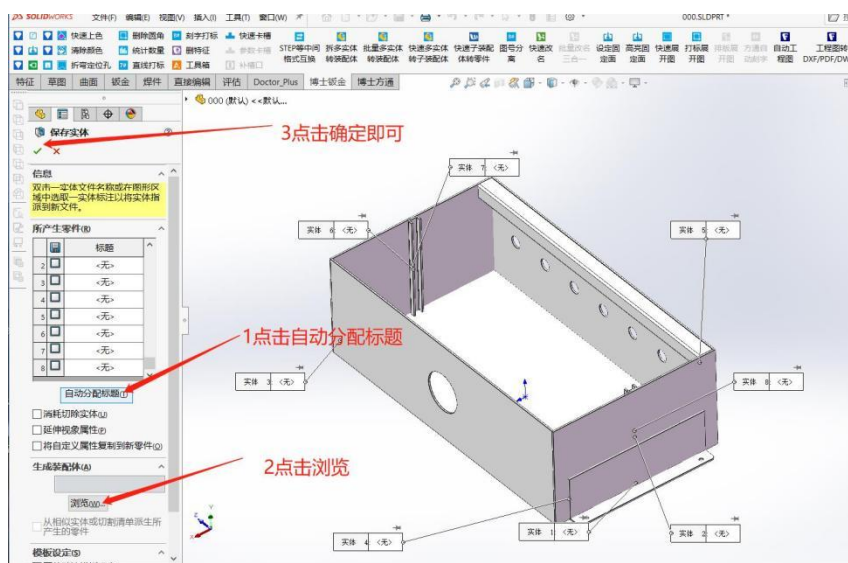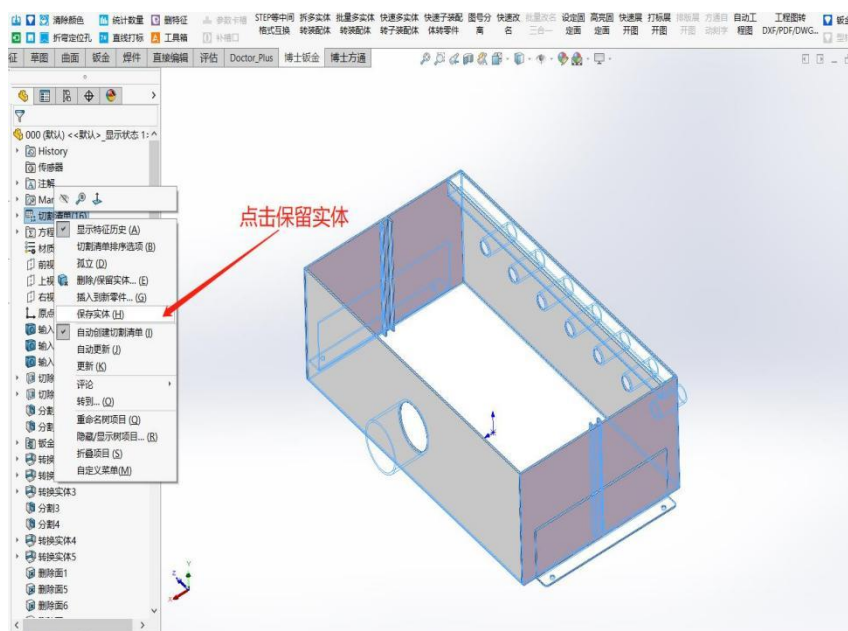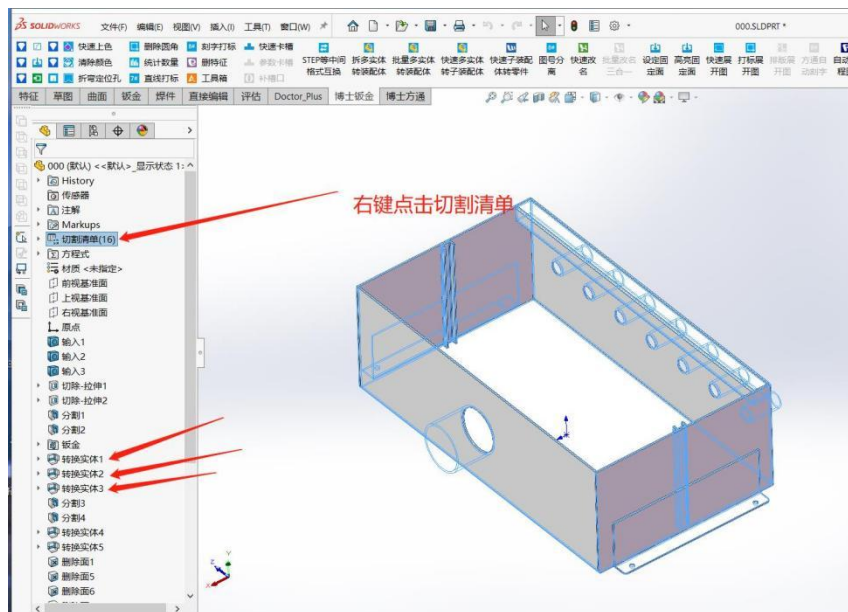


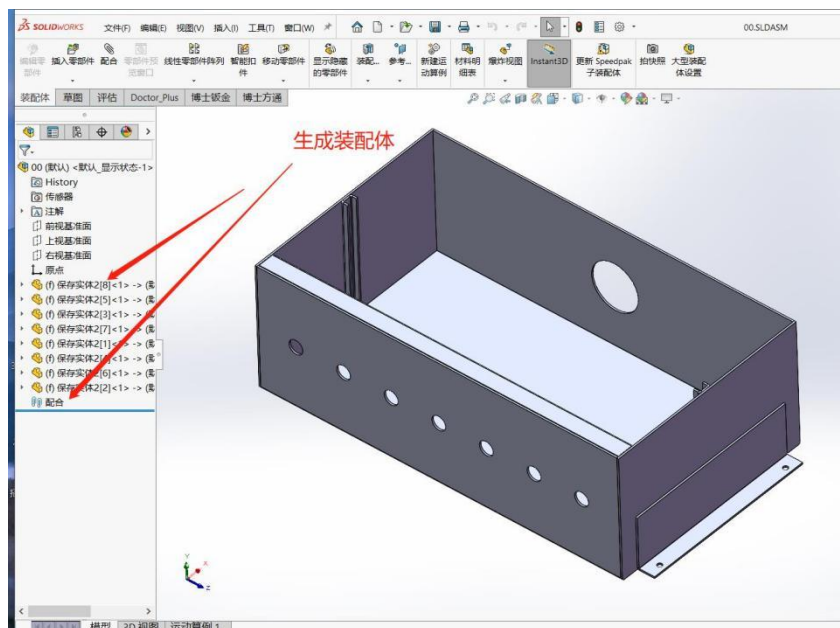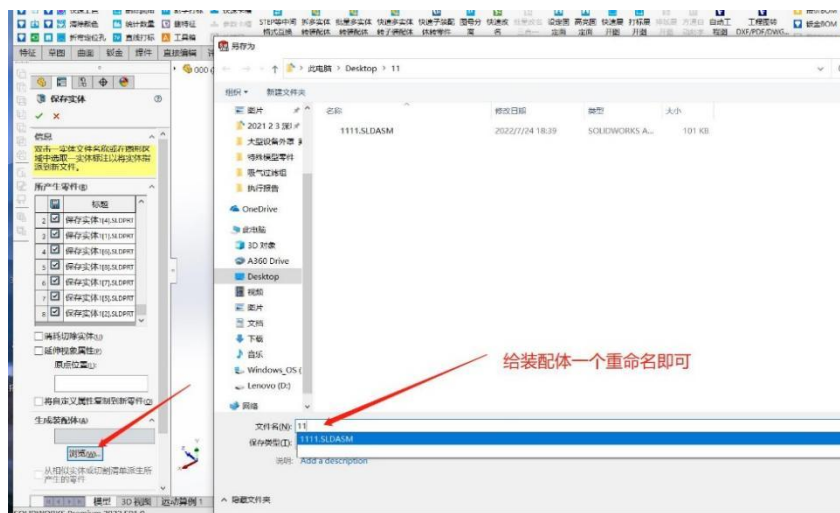

工程图模板零件自动变更数量属性链接方法


1. 方 法 如 图 所 示 :

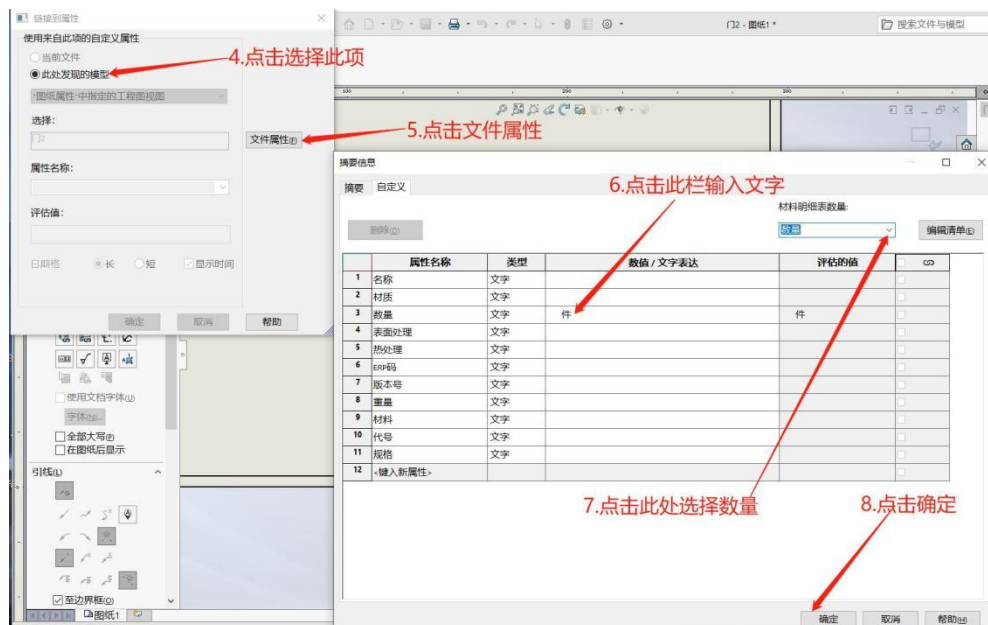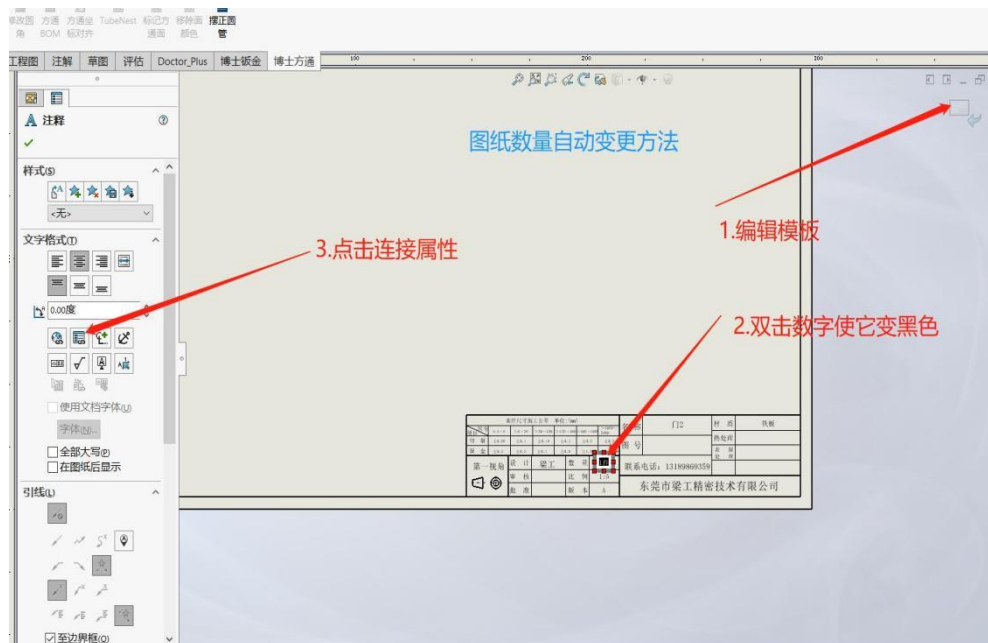


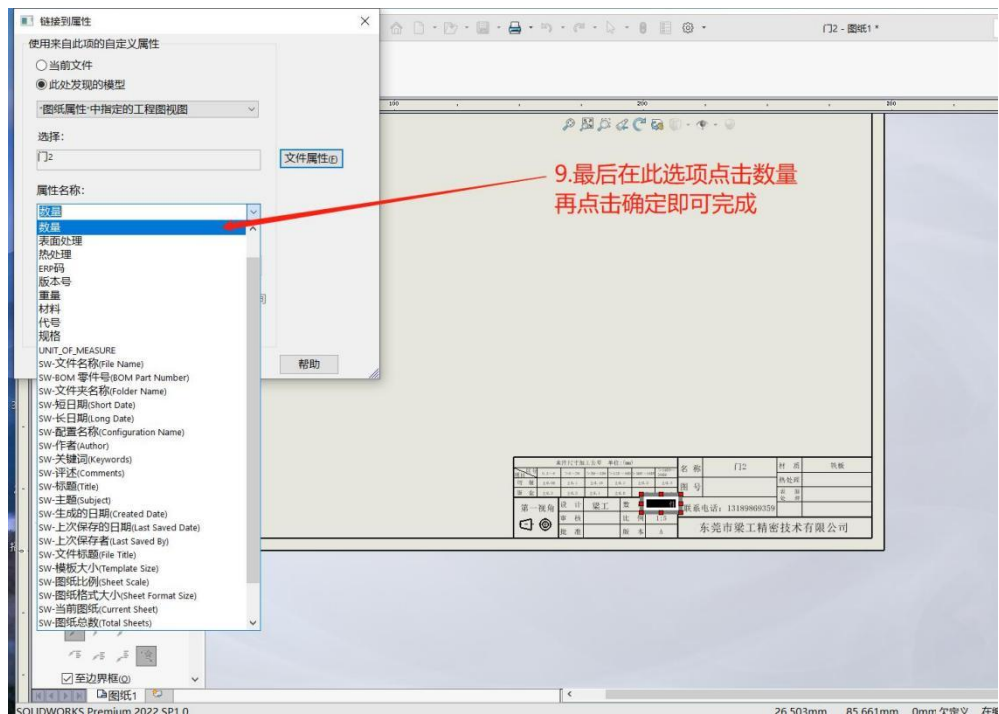


CAD 图如何导入三维零件表面制作方法

1. 如图所示：

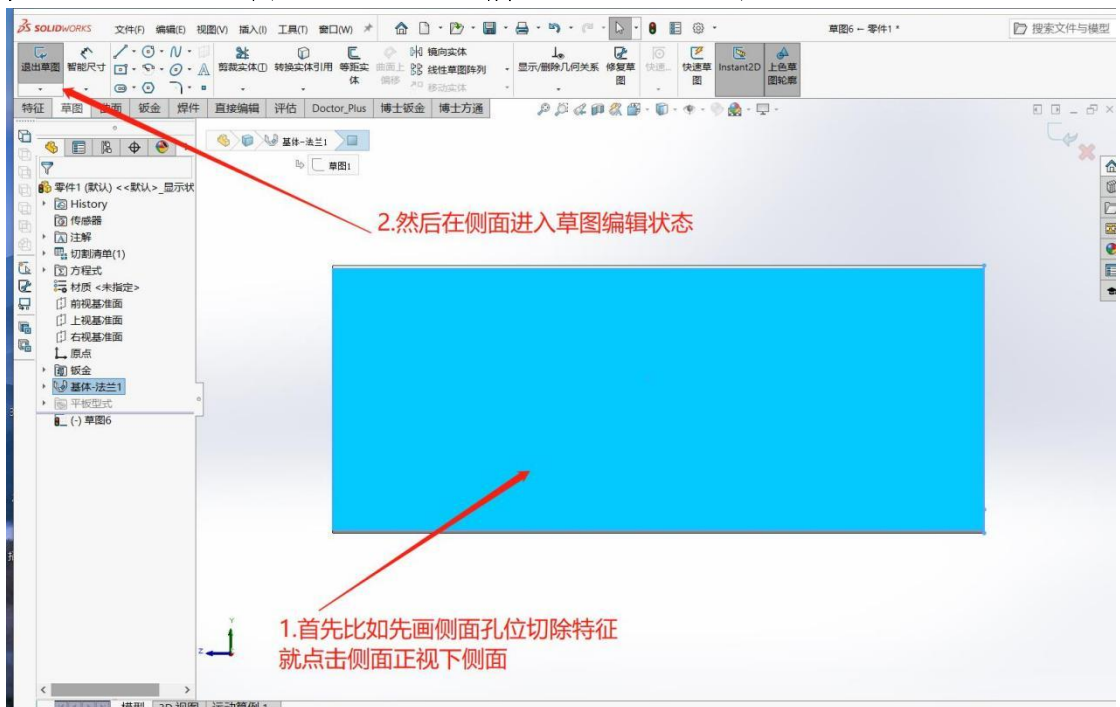


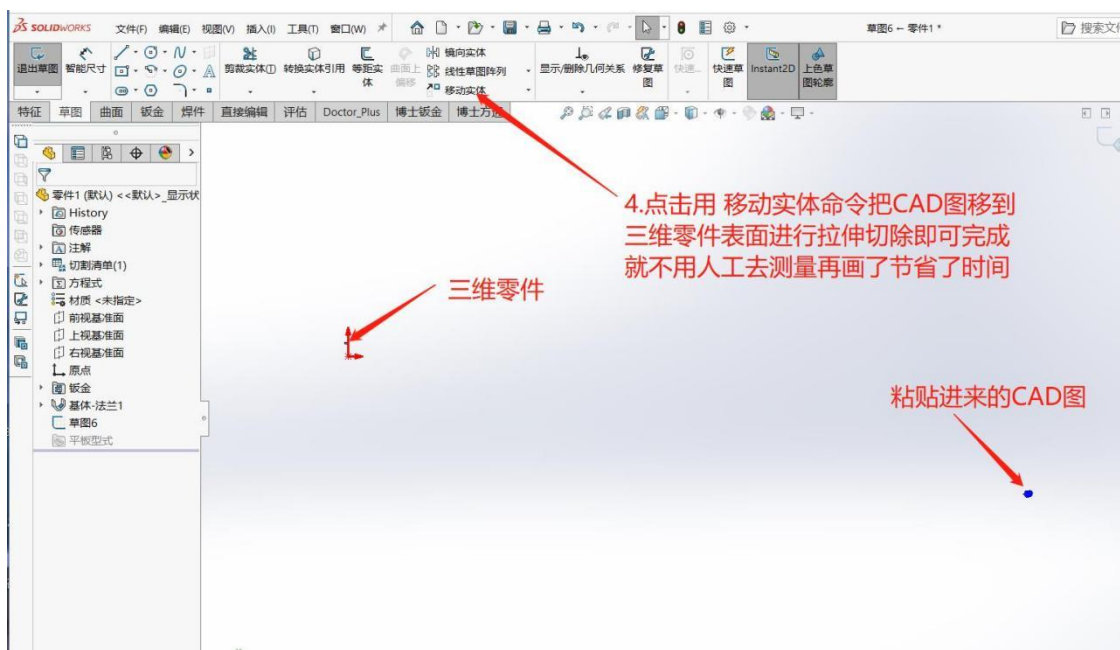


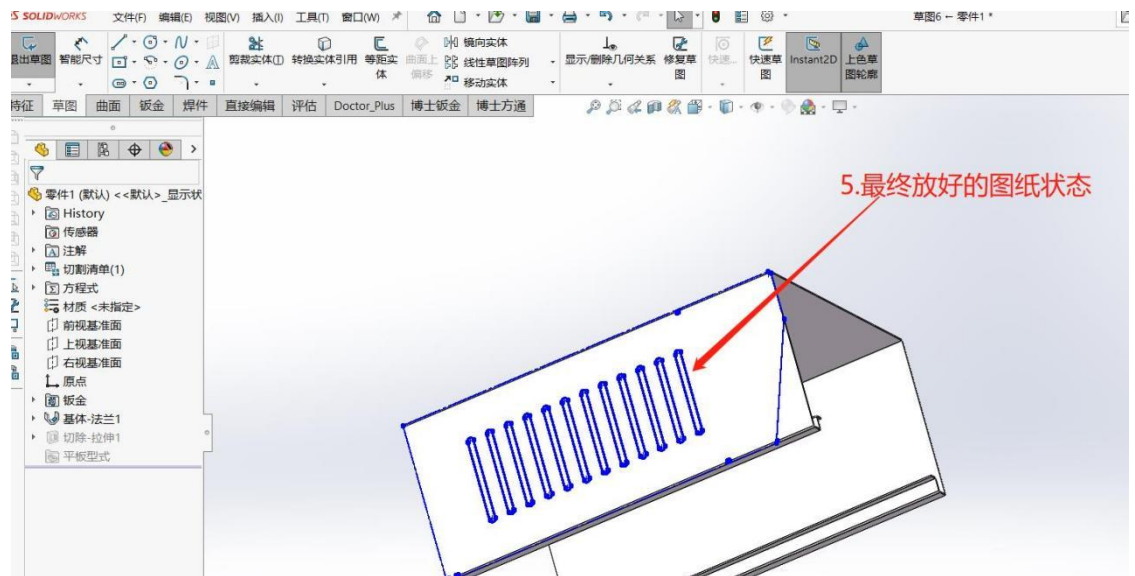

大型非标电箱罩子如何快速拆分

1. 我们工程师在拆图过程中经常遇到一些非标自动化电箱机罩，我们应该如何用什么方法快速的将产品拆分尼，
2. 如图所示

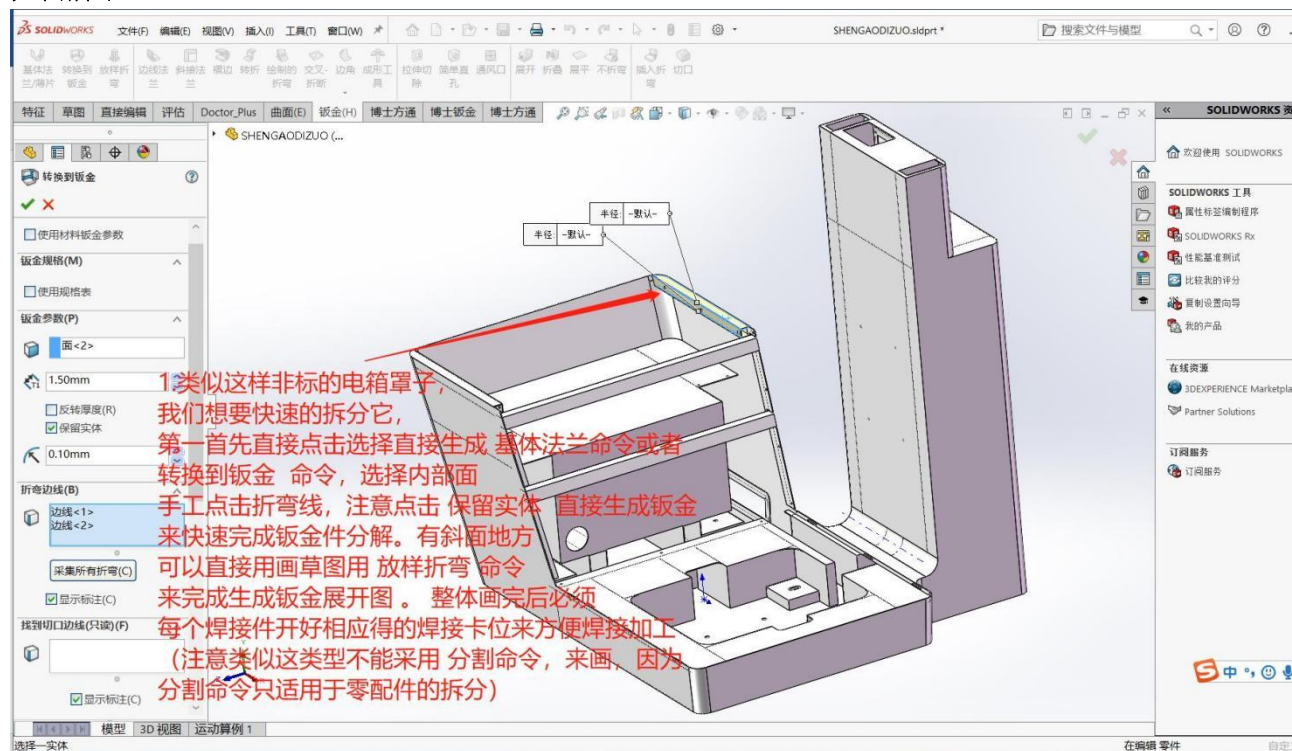

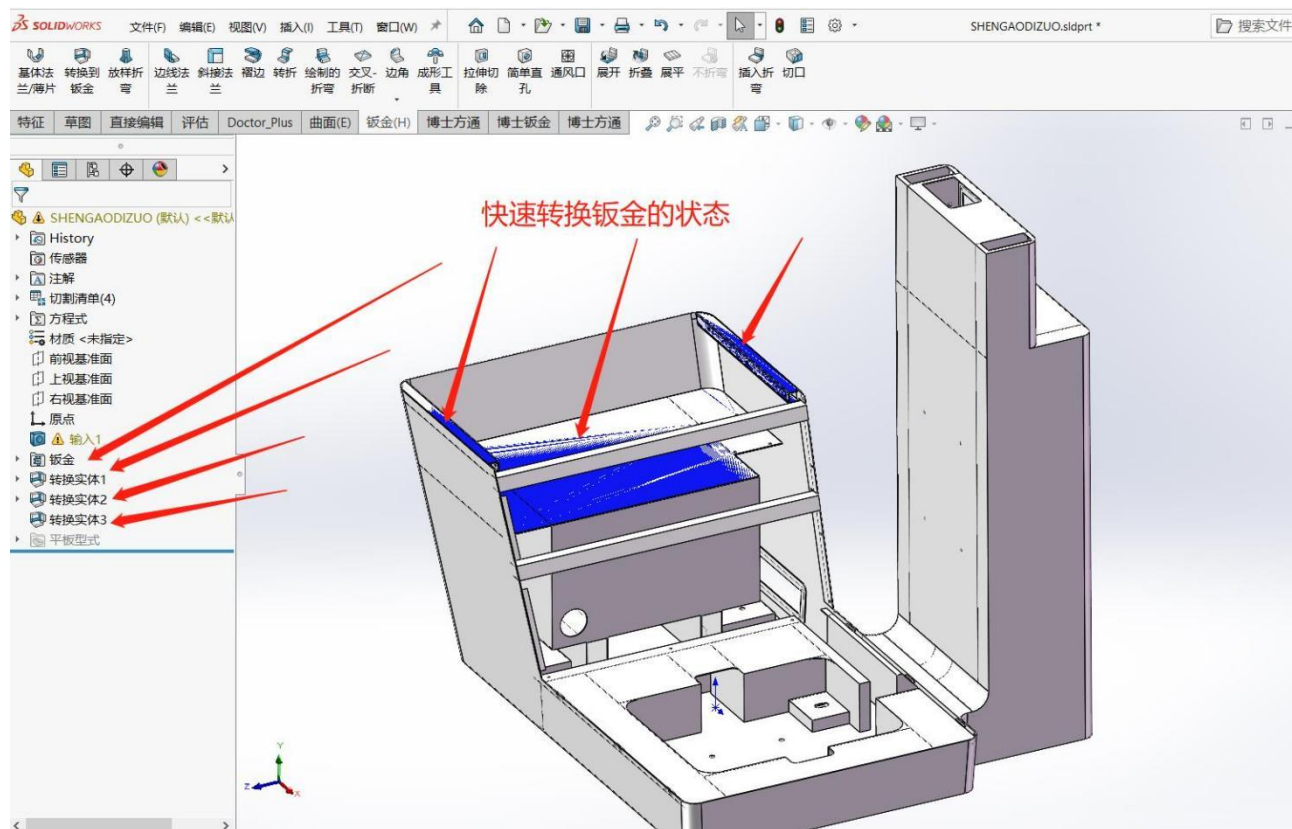

工程图模板自动识别材质链接属性

如 图 所 示 :

