Довідковий посібник AlphaLink CAM

Зміст

- Вступ
- Запуск і екран
  - Запуск
  - Нове креслення
  - Вигляд екрана
- Команди креслення (CAD)
  - Пошук
  - Лінії й дуги
  - Кути й редагування
  - Вимірювання, текст і вигляд
- Команди обробки (CAM)
  - Параметри кожної операції
  - Визначення контуру
  - Напрям різання
  - Операції
  - Примітки
  - Стандартні різьби
- Перевірка роботи
- Робота з файлами
  - Креслення ALPHA-T
  - Креслення DXF
  - Номер програми й одиниці
- Надсилання на верстат
  - З’єднання
  - Завантаження програми CAM
  - Резервна копія й відновлення ручних операцій
  - Перевірка кабелю
- Бібліотека інструментів

- Параметри, введення й клавіатура
  - Сенсор, перо й миша
  - Клавіші
- Проблеми й підтримка

Вступ

AlphaLink CAM — програма креслення й обробки лише для токарного верстата Harrison Alpha 400T зі системою керування FANUC Power Mate 0 і макросами Harrison T. Вона замінює DOS-програму ALPHA-T (ALPHALINK V1.2): пише ті самі програми байт у байт і надсилає їх тим самим послідовним кабелем.

Цей посібник повторює порядок посібника ALPHA-T (LNK/T-G1.2, 2002): екран, усі команди креслення (CAD), усі команди обробки (CAM), перевірка, файли, надсилання на верстат, бібліотека інструментів і неполадки. Якщо в ALPHA-T команда мала однолітерну клавішу (*Heisse Taste*), вона вказана поряд і працює так само. Для покрокового знайомства спершу скористайтеся навчальним посібником.

Умовні позначення:

- **Жирним** позначено кнопки, пункти меню й поля так, як їх показує програма українською.
- X — завжди **діаметр**, Z — довжина; Z0 — передній торець, деталь лежить у -Z.
- **Торкнутися** — пальцем, пером або клацанням миші. **Enter** приймає, **Esc** скасовує, як у ALPHA-T.
- Подача завжди на оберт у одиницях креслення (мм або дюйми).

Запуск і екран

Запуск

Запустіть **AlphaLink CAM** з меню застосунків або `flatpak run io.github._0wn3r.AlphaLinkCAM`. Поки деталь не відкрито, вікно пропонує **Нова деталь…** і **Відкрити…**, а під ними **Відкрити навчальний посібник**.

Нове креслення

Нова деталь… (Ctrl+N) запитує те, що й ALPHA-T на початку креслення, і ще два параметри відображення:

Поле	Значення
Одиниці	мм або дюйми креслення
Діаметр заготовки	діаметр прутка (X)
Довжина заготовки	наскільки пруток виступає з патрона (Z)
Отвір	внутрішній діаметр заготовки-труби; 0 = суцільний пруток
Кулачки патрона	зовні (як малює ALPHA-T) або в отворі
Показувати задню бабку	малює центр задньої бабки біля переднього торця

Точка зміни інструмента — X100 Z50, перший інструмент береться з **Параметрів**; обидва можна змінити операцією **Зміна інструмента**. **Параметри деталі** у головному меню змінюють заготовку, кулачки, задню бабку й номер програми відкритої деталі.


Вигляд екрана

Частина	Що в ній
Заголовок	відкрити, зберегти, скасувати/повернути, перемикач сторінок, блокування сенсора, **Експорт PRG**, головне меню
Список операцій (ліворуч)	кроки обробки по порядку; **+** додає крок
Креслення (сторінка «Деталь»)	заготовка, кулачки, деталь, траєкторії, сітка, стрілки осей (+Z праворуч, +X угору), хрестик у X0 Z0

Частина	Що в ній
Панель симуляції	перше переміщення, попередній прохід, відтворення/пауза, наступний прохід, усе, швидкість відтворення, початок вибраної операції; переміщення, операція, прохід і рядок програми
Панель інструментів	Вибір, Лінія, Дуга, Скруглення, Фаска, Кут, **Ще**, поле `X,Z`, **Готово**
Рядок координат	X і Z вказівника
Редактор операції (праворуч)	параметри вибраної операції

Сторінки: **Деталь** (креслення й траєкторії), **Програма** (програма як надсилається), **Карта наладки**, **Інструменти** (бібліотека), **Верстат** (надсилання й резервна копія). У вузькому вікні (вужче 1000 px, як пів Surface або Surface у вертикальному положенні) список операцій стає окремою сторінкою, а перемикач сторінок переходить униз.

CAD і CAM тут не окремі екрани, як у ALPHA-T: креслите панеллю інструментів, обробляєте списком операцій на тій самій сторінці. Клавіша **C** з ALPHA-T відкриває меню операцій.

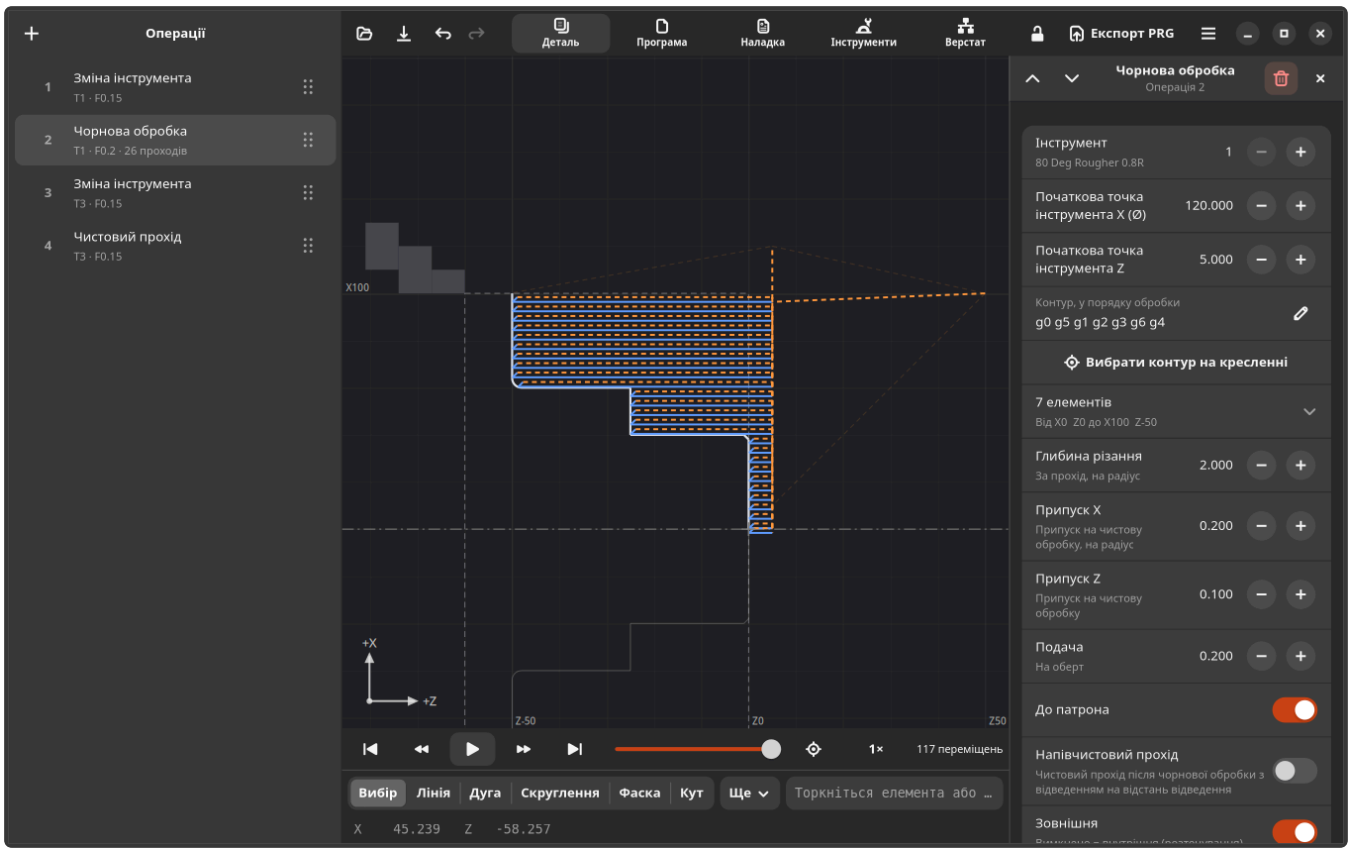

Команди креслення (CAD)

Креслиться лише верхня половина деталі; бліда нижня — її дзеркальне відображення. Координати вводять у поле під кресленням як `X,Z` (абсолютні) або `@dX,dZ` (від попередньої точки), потім Enter, або задають торканням: торкання прив’язуються до кінців ліній, осі й сітки та фіксуються вздовж Z, X або під 45°. Повторне торкання першої точки замикає профіль і завершує лінію. Під пальцем на останній лінії видно позначку з її кінцевою точкою; торкання позначки відкриває клавіатуру, щоб виправити точку.

Курсор. Як у ALPHA-T, є курсор (хрестик): останнє місце вказівника на кресленні або куди його поставили клавіші нижче. Стрілки пересувають його на крок (спочатку 10 мм; PgUp/PgDn ×10 / ÷10, до 0,001), Home ставить у середину вигляду, End — у X0 Z0, Enter бере його як наступну точку.

Пошук

Команда	Клавіша	Що робить
Знайти точку	P	курсор до найближчого кінця лінії, кінця чи центра дуги
Знайти перетин	I	курсор до найближчого перетину двох елементів
Знайти лінію	L	позначає найближчу лінію; потім - або Delete видаляє її
Знайти дугу	A	позначає найближчу дугу; потім - або Delete видаляє її
Курсор у X,Z	G	запитує X,Z; курсор іде туди
Курсор на dX,dZ	H	запитує приріст
Курсор на довжину й кут	Y	запитує довжину,кут (0° — у бік -Z, 90° — у бік +X)

Лінії й дуги

Команда	Клавіша	Що робить
Початкова точка	S	починає лінію в курсорі
Лінія X,Z	X	інструмент «Лінія», готовий до введення точок (введення числа робить те саме)
Лінія довжина, кут	D	запитує довжину,кут від попередньої точки
Лінія торканнями	+	інструмент «Лінія» для торкань; **Готово** або Esc завершує
Дуга (3 точки)		інструмент **Дуга**: початок, точка на дузі, кінець
Коло		**Ще ▸ Коло…**: центр X, Z і радіус; дві половини, розділені в точці «3 години»

Команда	Клавіша	Що робить
Дотична		**Ще ▸ Дотична**: точка (або кінець лінії) і дуга, або дві дуги; торкніться потрібної пунктирної лінії
Дотична під кутом		**Ще ▸ Дотична під кутом…**: дуга й кут; у 1,5 раза довша
Паралельна лінія		**Ще ▸ Паралельна лінія…**: лінія й відстань; у 1,5 раза довша, з будь-якого боку
Дуга сполучення	O	**Ще ▸ Дуга сполучення…**: дуга заданого радіуса, що торкається двох точок, ліній або дуг

Кути й редагування

Команда	Клавіша	Що робить
Радіус / фаска в куті	F	кут, найближчий до курсора: радіус (Скруглення) або фаска розмір × кут (Фаска)
Інструмент скруглення	—	торкайтеся кутів для радіусів
Обрізати кут	K	**Кут**: дві лінії подовжуються або обрізаються до перетину
Розділити дугу		**Ще ▸ Розділити дугу**: торкніться, де розділити
Дзеркало		**Ще ▸ Дзеркальне відображення**: усе креслення одразу копіюється дзеркально відносно осі шпинделя, потім «Чи це правильно?» («Ні» скасовує), як в ALPHA-T
Видалити елемент	Delete	видаляє вибрану лінію чи дугу (скасування повертає)
Стерти креслення	Q	стирає все після запитання


Команда	Клавіша	Що робить
Фаски / заокруглення зовнішніх кутів	—	Ще ▸ Фаски на зовнішніх кутах… / Заокруглити зовнішні кути…: один розмір (і кут) на кожному опуклому куті між двома лініями зовнішнього профілю, одним кроком скасування; кути із закороткими лініями лишаються
Стандартна різьба	—	Ще ▸ Стандартна різьба… на вибраній лінії діаметра: див. «Стандартні різьби» у командах обробки

Примітка: розмір фаски вимірюється вздовж лінії, що йде вздовж Z, а кут — від цієї лінії: 2×30° на уступі — це 2 мм уздовж діаметра й 1,155 мм по торцю.

Вимірювання, текст і вигляд

Команда	Клавіша	Що робить
Виміряти X,Z	M	дві точки; показує відстань по X і Z
Виміряти довжину, кут	N	дві точки; показує довжину й кут
Текст	T	ставить текст у курсорі (не обробляється)
Видалити текст	U	видаляє найближчий текст
Збільшити	Z	збільшує в курсорі (також зведення пальців, Ctrl+коліщатко, Ctrl++)
Перемалювати / вмістити	R	вміщує всю деталь (подвійне торкання, Ctrl+0)
Попередній вигляд	V	повертає попередній вигляд
Меню операцій	C	перемикач CAD/CAM з ALPHA-T: відкриває список операцій

Esc завершує поточну лінію чи команду й повертає клавіатуру кресленню, щоб однолітерні клавіші знову працювали. Tab не призначена (E, вихід в ALPHA-T, тут редагує); F1 — довідка цієї програми.

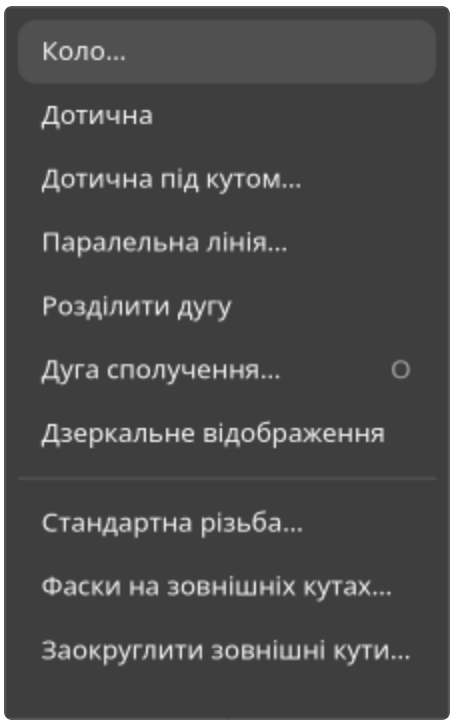

Редагування елемента (у ALPHA-T такого не було, можна було лише стерти й накреслити знову): виберіть лінію чи дугу й торкніться олівця поруч із кошиком або натисніть E. Введіть нові початок і кінець (а для дуги — радіус). Якщо **Переміщати й з'єднані кінці** увімкнено, елементи, що з ним сходилися, переміщуються разом, і профіль залишається з'єднаним. Скасування повертає як було.

Вибраний елемент має маркери на кінцях: перетягніть маркер, щоб перемістити точку, і з'єднані з нею елементи перемістяться разом. Під пальцем лупа показує місце; повільний рух тягне точніше. Довге натискання або клацання правою кнопкою на елементі відкриває **Змінити значення…**, **Видалити**, **Збільшити тут** і **Вписати деталь**; клавіша меню або Shift+F10 відкриває те саме меню на місці курсора. Торкання кута, де сходяться два елементи, пропонує обидва.

Додано три клавіші, вільні в ALPHA-T: **E** редагує вибраний елемент, **B** — інструмент «Фаска», W — «Дуга». Якщо навести на інструмент на панелі креслення, видно його клавіші. **Esc** також прибирає повідомлення внизу вікна (або головне меню ▸ **Прибрати повідомлення**).

Команди обробки (CAM)

Операції додають кнопкою **+** над списком операцій (або клавішею **C**), виконуються вони в порядку списку. Вибір операції відкриває її редактор; стрілки в його заголовку пересувають її вгору чи вниз, кошик видаляє, а маркер рядка перетягує її в інше місце. Дублювати операцію в кінці редактора робить копію. Траєкторії перераховуються одразу після кожної зміни. Якщо інструмент у револьверній головці не підходить для нової операції точіння канавок, нарізання різьби чи свердління, перед нею додається зміна інструмента на відповідний. Попередження щодо інструмента (токарний різець на різьбі, ширина канавки, що не збігається з різцем, зовнішній різець усередині) показуються знаком на рядку і в карті наладки; програму вони не блокують.

Параметри кожної операції

- **Інструмент**: комірка пам’яті інструмента в системі керування. Під нею показано назву з бібліотеки.
- **Початкова точка інструмента** X, Z: куди інструмент іде перед операцією й після кожного проходу. Тримайте її подалі від заготовки. На верстаті макроси запускають операцію, лише коли інструмент приблизно в межах 5 мм від цієї точки.
- **Подача**: на оберт, будь-яке значення від 0,001 до максимуму верстата.

Визначення контуру

Чорнова обробка, чистовий прохід, обробка торця й канавки йдуть уздовж **контуру**: елементів креслення в порядку обробки. Нова операція бере зовнішній профіль без ліній різьби й допоміжних ліній; точіння канавок бере найближчу канавку з її сусідами, нарізання різьби — дві лінії різьби. Щоб вибрати самому: **Вибрати контур на кресленні**, торкайтеся елементів у порядку, в якому має йти інструмент (номери показують порядок; повторне торкання прибирає), потім **Готово** або Enter (або 3, як у ALPHA-T). Редактор показує вибрані елементи з їхніми початками й кінцями.

Примітка: як у ALPHA-T, напрям контуру важливий: він задає напрям різання.

Напрям різання

Параметр	Значення
Зовнішня увімк./вимк.	зовнішня обробка або внутрішня (розточування): задає напрям відведення й бік, де залишається припуск
До патрона	різання в бік шпиндельної бабки; AWAY з ALPHA-T не приймається (див. «Несправності»)
Спереду увімк./вимк.	чорнова обробка вздовж Z або по торцю (FACE)

Примітка: посібник ALPHA-T каже, що напрям вибору контуру задає напрям різання. В ALPHA-T контур, вибраний від патрона, дає непридатні програми: чорнова обробка лише зачіпає торець, а обробка торця робить один прохід біля уступу. Тому програма обробляє чорнову обробку й обробку торця так, ніби контур вибрано спереду, з якого б кінця ви почали.

Операції

Операція	Що робить	Параметри	#127
Зміна інструмента	зупинка в точці зміни, щоб оператор поставив інструмент	інструмент, точка зміни, подача	1
Чорнова обробка	проходи вздовж Z, кожен діаметр — свій прохід, відведення на відстань відведення (1 мм) під 45°; з «Йти по контуру» кожен прохід зачищає залишений уступ	глибина різання (на бік), припуск X/Z, зовнішня, до патрона, спереду, напівчистовий прохід, йти по контуру, відстань відведення	6 / 7 внутр. / 8 по торцю

Операція	Що робить	Параметри	#127
Напівчистовий прохід	чистовий прохід уздовж контуру після чорнової, у тій самій операції	(перемикач у чорновій обробці й обробці торця)	10 / 11 / 12
Чистовий прохід	один прохід уздовж контуру; підхід і відведення 0,2 мм під 45°, корекція радіуса	припуск X/Z, зовнішній, торець (відведення до осі)	14 / 15 внутр. / 16 торець
Обробка торця	проходи поперек торців до осі, по одній глибині вздовж Z	глибина різання, припуск X/Z, напівчистовий прохід	8
Точіння канавок	врізання вздовж накресленої канавки або один прохід уздовж неї (чистовий режим); «Спереду» вимкнено = торцева канавка (врізання вздовж -Z у торець)	ширина різця, крок зміщення, глибина врізання за крок (0 = за раз), повне відведення, витримка, базова точка, чистовий припуск X/Z, зсув Z і повтори, режим, зовнішня	9 / 17 чистовий
Нарізання різьби	проходи різьби між лініями зовнішнього й внутрішнього діаметра	крок, глибина першого проходу або кількість проходів, вхід (5), вихід, зачисні проходи (кількість), зовнішня, кут урізання (0 = прямо, напр. 30 = одним боком профілю)	20 / 21 зачисний

Операція	Що робить	Параметри	#127
Свердління	отвір по осі з кроками й витримкою	дно отвору Z (абсолютне), крок (0 = за раз), витримка, відстань відведення (2 мм), повне відведення	18
Витримка	чекає задану кількість обертів шпинделя	оберти	
Переміщення / прискорений хід	робочий чи прискорений хід у точку	X, Z, прискорений	

Примітки

- **Глибина різання** — справжня глибина на бік; кількість проходів рахується з неї точно як у ALPHA-T.
- **Припуск X, Z** залишає матеріал на чистову: X на радіус, Z уздовж осі.
- **Базова точка** канавкового різця — кут вершини, від якого виміряно корекцію; ліворуч — кут з боку -Z. Ширина різця має бути справжньою шириною інструмента.
- **Різьба**: прохід n іде на першу глибину × √n. З **Кількістю проходів** перша глибина = глибина ÷ √n. Кожен прохід починається на довжину входу перед різьбою, щоб супорт розігнався; зачисний прохід повторює останній. Довжину й глибину різьби задають дві лінії.
- **Витримка** й **Переміщення** після операції виконуються в її кінці, як *Verweilen*, *Vorschub zur Lichtmarke* і *Eilgang zur Lichtmarke* у ALPHA-T.
- *Видалити останню операцію* й *видалити всі* з ALPHA-T тут — кошик і скасування; нічого не втрачається, доки ви не закриєте без збереження.


Стандартні різьби


Ще ▸ Стандартна різьба… нарізає різьбу на вибраній лінії діаметра (лінії вздовж Z) за один крок; якщо таку лінію не вибрано, повідомлення попросить торкнутися її, за метричною таблицею ISO 261 або дюймовою таблицею ASME

B1.1:

- **Стандарт**: метрична ISO, UNC (дюймова, основна) або UNF (дюймова, дрібна); для деталі в мм спершу стоїть метрична, для деталі в дюймах — UNC.
- **Розмір**: від M6 до M64 або від 1/4″ до 2″ (UNF до 1-1/2″), першим — найближчий до лінії. **Крок**: для метричної спершу основний, потім дрібні (M40 і M50 мають лише дрібні); для UNC і UNF — стандартна кількість ниток на дюйм.
- Лінія переходить на номінальний діаметр d, а під нею креслиться лінія внутрішнього діаметра: d − 1,22687 P для метричної (глибина 0,61343 P на радіус), d − 1,19078 P для UNC/UNF із заокругленою западиною UNR (глибина 0,59539 P).
- **Канавка для виходу різьби** (увімкнена за замовчуванням) прорізає канавку в пропорціях DIN 76, Ø d − 1,5 P завдовжки 3 P, на задньому кінці лінії; лінія внутрішнього діаметра йде до її середини.
- **Додати операцію нарізання різьби** додає операцію з цим кроком, а перед нею зміну інструмента, якщо інструмент у головці не різьбовий.

Дюймова різьба на деталі в мм або метрична на деталі в дюймах перераховується в одиниці деталі. Програма записує подвоєний крок із точністю 0,001 мм (0,0001 дюйма), тож 1/2-13 UNC на деталі в мм відхиляється менш ніж на 0,0002 мм за оберт. Усе це — один крок скасування.

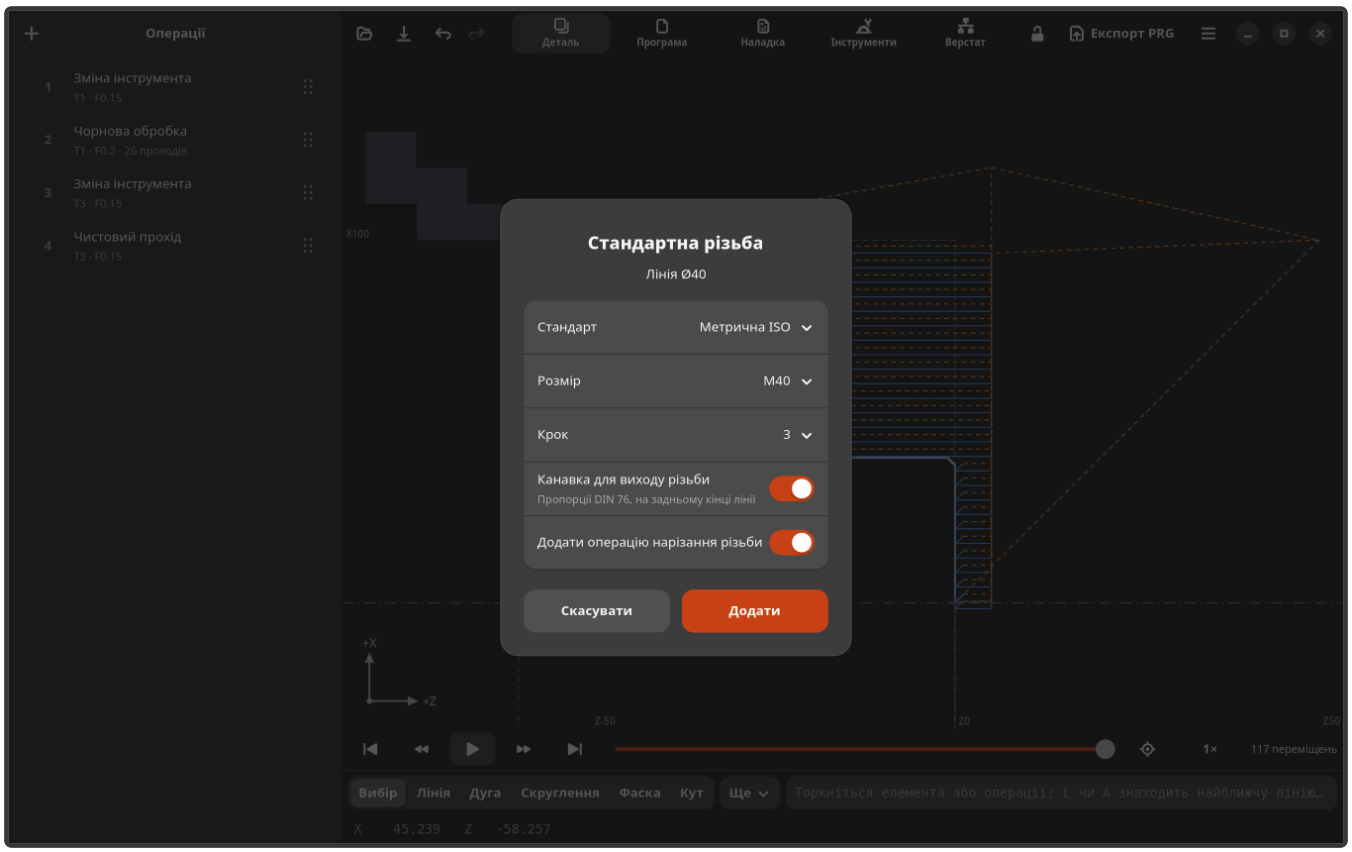
Операції
1 Зміна інструмента
T1 · F0.15
2 Чорнова обробка
T1 · F0.2 · 26 проходів
3 Зміна інструмента
T3 · F0.15
4 Чистовий прохід
T3 · F0.15
Деталь
Програма
Наладка
Інструменти
Верстат
Експорт PRG
Стандартна різьба
Лінія Ø40
Стандарт Метрична ISO
Розмір M40
Крок 3
Канавка для виходу різьби
Пропорції DIN 76, на задньому кінці лінії
Додати операцію нарізання різьби
Скасувати
Додати
Вибір
Лінія
Дуга
Скруглення
Фаска
Кут
Ще
Торкніться елемента або операції; L чи A знаходить найближчу лінію…
117 переміщень

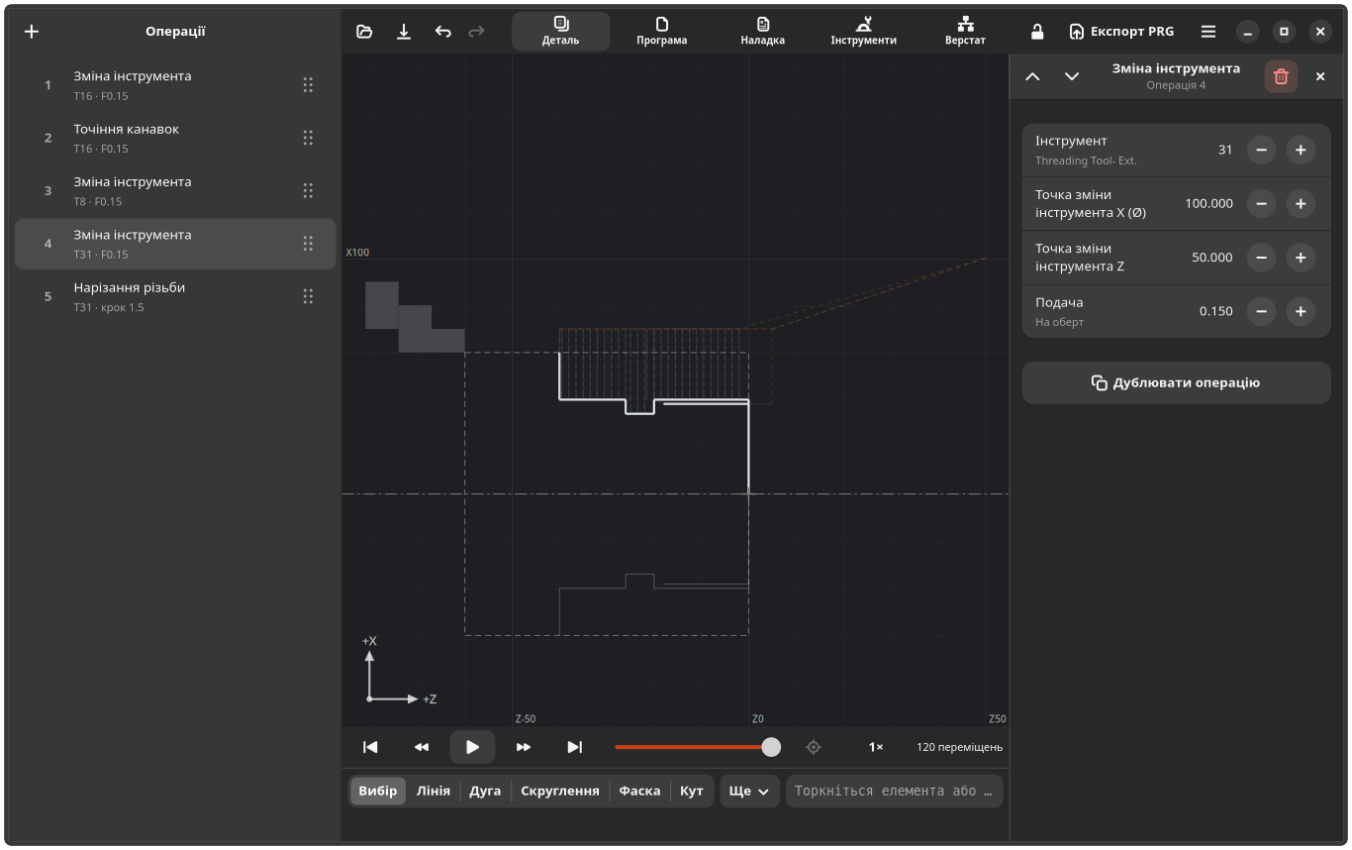
Операції
1 Зміна інструмента
T16 · F0.15
2 Точіння канавок
T16 · F0.15
3 Зміна інструмента
T8 · F0.15
4 Зміна інструмента
T31 · F0.15
5 Нарізання різьби
T31 · крок 1.5
Деталь
Програма
Наладка
Інструменти
Верстат
Експорт PRG
Зміна інструмента
Операція 4
Інструмент
Threading Tool- Ext.
31
Точка зміни інструмента X (Ø)
100.000
Точка зміни інструмента Z
50.000
Подача
На оберт
0.150
Дублювати операцію
Вибір
Лінія
Дуга
Скруглення
Фаска
Кут
Ще
Торкніться елемента або …
120 переміщень

Перевірка роботи


Перевіряйте кожну програму, перш ніж надсилати її на верстат, як радить посібник ALPHA-T перед збереженням.


- **Симуляція** (під кресленням; *покроковий режим* і *анімація* ALPHA-T): ⏮ перше переміщення, ⏪ попередній прохід, ▶ відтворення / пауза, ⏩ наступний прохід, ⏭ показати все. Ще не виконані переміщення бліді; напис показує переміщення, операцію, прохід і рядок програми, а сторінка «Програма» йде слідом. Торкніться траєкторії, щоб вибрати її операцію й перейти туди. Кнопка 1× задає швидкість відтворення; кнопка поруч переходить до початку вибраної операції.
- **Приховування траєкторій**: без вибраної операції видно всі; вибрана операція підсвічує свої.
- Сторінка **Програма**: програма точно так, як її отримує верстат. Торкання операції підсвічує її рядки; зведення пальців змінює розмір тексту. Рядок стану показує номер програми, одиниці, кількість рядків і розмір. Ctrl+F або кнопка пошуку шукає текст; N10 переходить до блоку 10, Esc закриває пошук.
- Сторінка **Карта наладки**: як друк ALPHA-T — для кожної операції інструмент і назва, початкова точка, межі, припуски, проходи, глибина різання й подача, блок і його номер перезапуску (#140) та попередження щодо інструментів; **Переміщення інструмента** додає кожне переміщення. **Зберегти як текст…** записує її у файл.
- **Повідомлення** вгорі називає операцію, з якої не вдається створити програму, і причину; **Експорт PRG** вимкнений, доки це не виправлено.

Перевірка безпеки. Кожне переміщення попереднього перегляду перевіряється, і повідомлення вгорі називає найгіршу знахідку з кнопкою **Показати**, яка наближає місце й позначає його червоним колом. Рядок операції й карта наладки теж мають попередження. Перевірка шукає:

- переміщення на подачі в готову деталь (власний контур операції) або прискорене переміщення крізь неї;
- будь-яке переміщення в кулачки патрона (за довжиною заготовки) або, якщо показано задню бабку, у її центр;
- переміщення на подачі вздовж контуру, крутіше за передній і задній кути інструмента (Invalid tip angle в ALPHA-T).

На жодній зразковій програмі ALPHA-T перевірка нічого не знаходить. Вона лише попереджає: Експорт PRG працює.

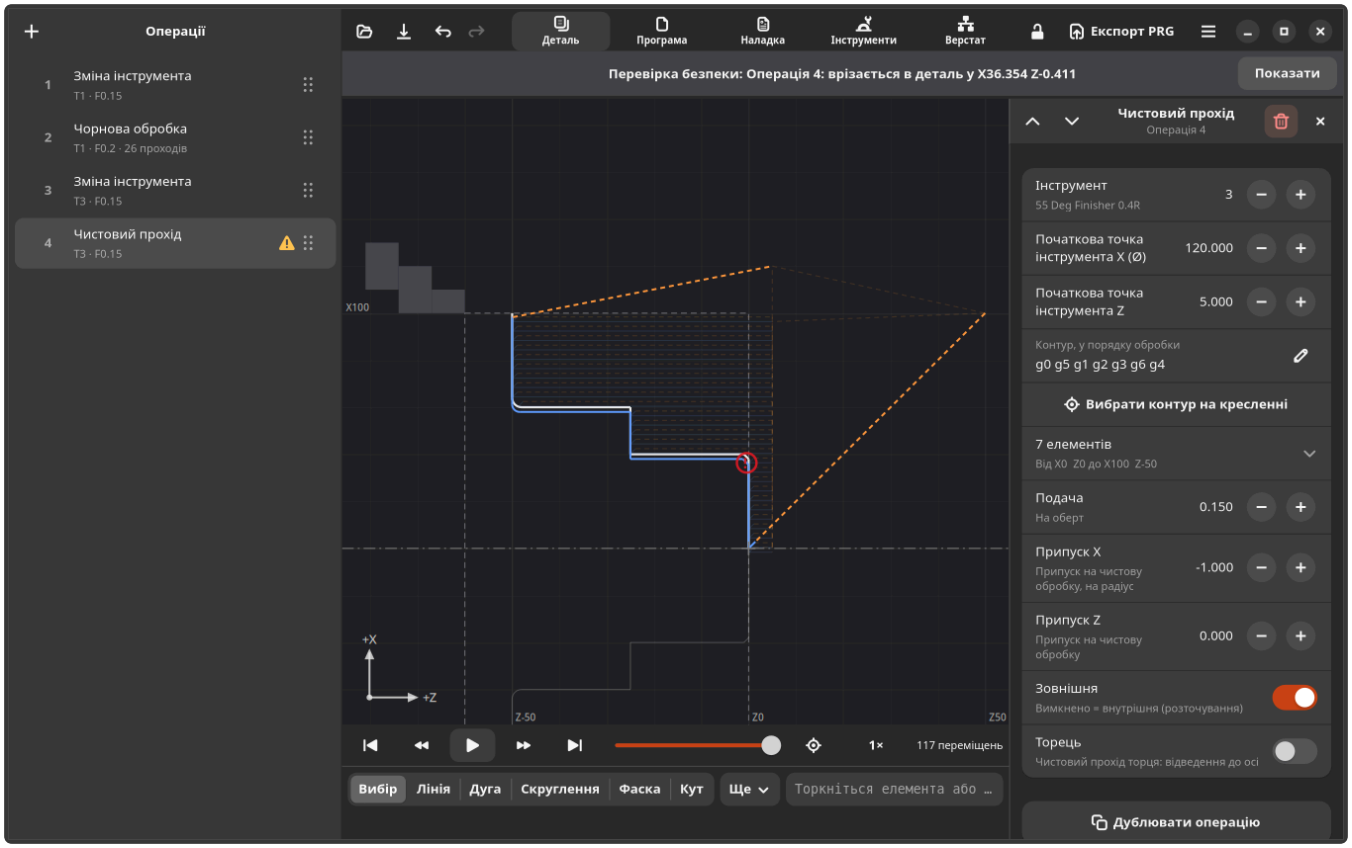

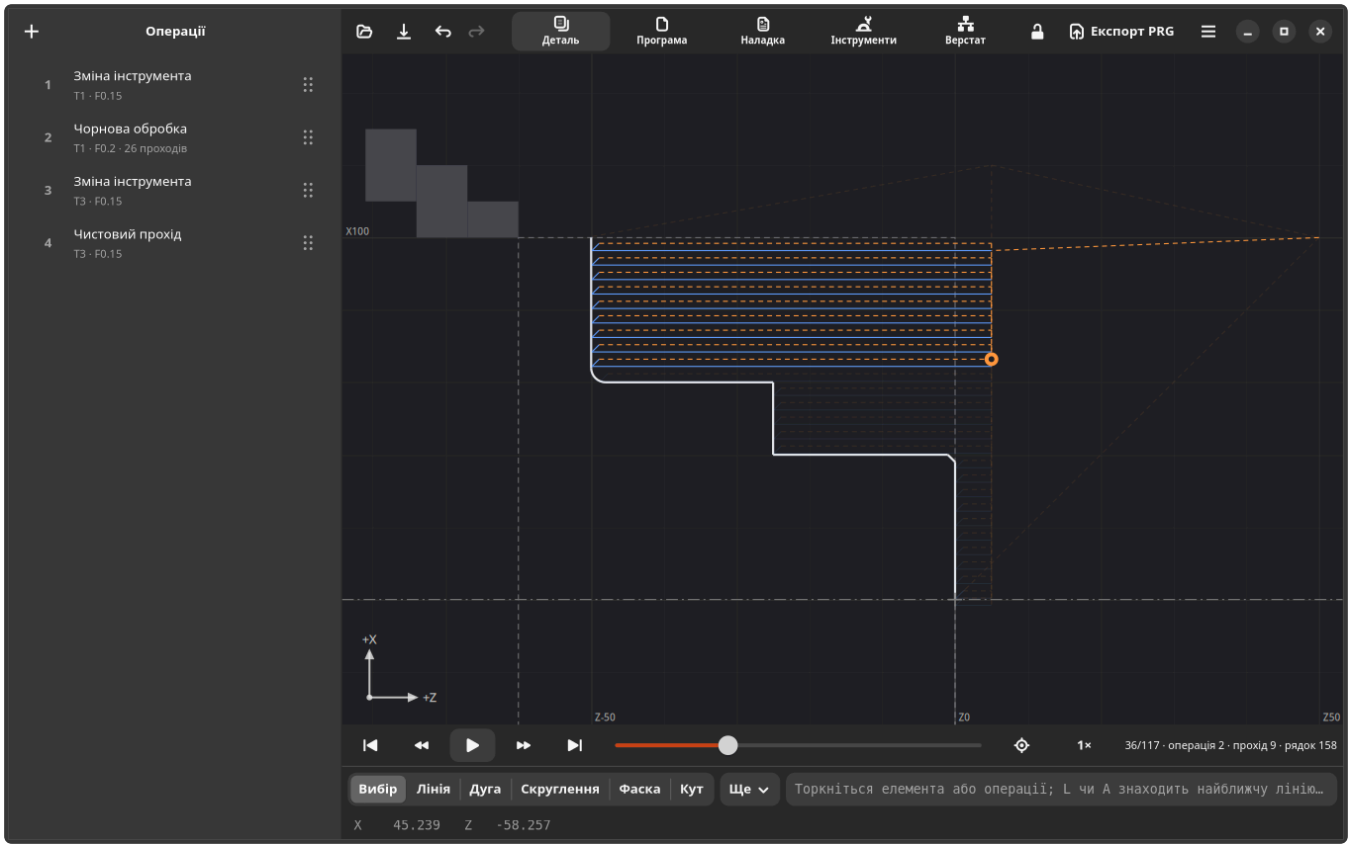

Робота з файлами

Дія	Клавіші	Що відбувається
Нова деталь	Ctrl+N	запитує заготовку, одиниці, отвір, кулачки, задню бабку
Відкрити	Ctrl+O	деталі AlphaLink (.alcam), креслення ALPHA-T (.SDG) і DXF
Зберегти	Ctrl+S	записує деталь (.alcam): креслення, операції, заготовку
Зберегти як	Ctrl+Shift+S	те саме під новою назвою
Експорт PRG	Ctrl+E	записує програму (.PRG) і поряд файл .SD1 з тією самою назвою, як ALPHA-T

Головне меню ▸ Зберегти як креслення ALPHA-T… записує креслення у файл .SDG (з його .SDT), який може відкрити DOS ALPHA-T; назва — до 8 символів. Якщо ввімкнено **Параметри ▸ Також зберігати креслення ALPHA-T (.SDG)**, Експорт PRG записує його також поруч із програмою. Креслення ALPHA-T містить лише геометрію й заготовку; операції — у .SD1.

Креслення ALPHA-T

Файл .SDG з ALPHA-T містить лише креслення й заготовку; операції ALPHA-T зберігає у файлі .SD1, який записує поряд разом із програмою. Відкриваючи .SDG, програма відновлює операції з цього .SD1 і повідомляє, чи збігається результат із .PRG поряд. Якщо .SD1 не знайдено, повідомлення пропонує **Вибрати .SD1…**.

Креслення DXF


Лінії, дуги й полілінії читаються з віссю шпинделя вздовж осі X у DXF; відстань від осі може бути радіусом (зазвичай) або діаметром — це вибирають під час відкриття. Залишається лише половина над віссю. Як і в ALPHA-T, CIRCLE, TEXT і блоки пропускаються.

Номер програми й одиниці

Номер програми на системі керування (#132) задається в **Параметрах деталі** (головне меню; від 1 до 9999); Z, подача й крок для макросів T подвоюються автоматично. Програми пишуться в одиницях деталі (M71 метрична, M70 дюймова); система керування має бути налаштована на ті самі одиниці.


Одиниці програми в «Параметрах деталі» записують програму у мм (M71) або дюймах (M70) незалежно від одиниць креслення, як «Select Units To Store Output In» в ALPHA-T. Довжини, подачі й кроки перераховуються так само, як в ALPHA-T; .SD1 лишається в одиницях креслення; за замовчуванням — як у кресленні.

Примітка: на відміну від ALPHA-T, назва файлу не обмежена 8 символами. Експорт пропонує назву деталі, скорочену до 8 символів заради верстата, і відкриває останню теку.

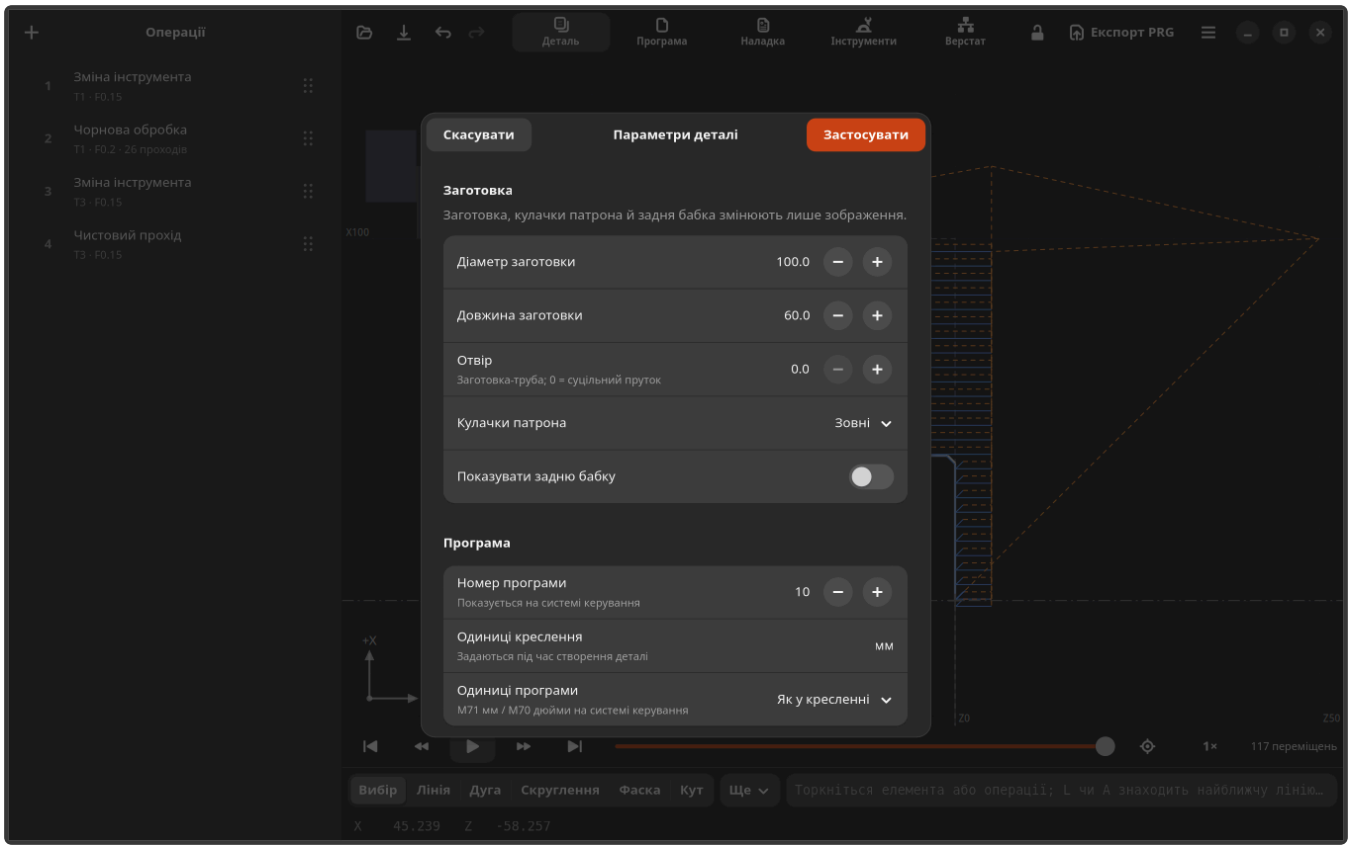

Надсилання на верстат

Усе на сторінці **Верстат**.

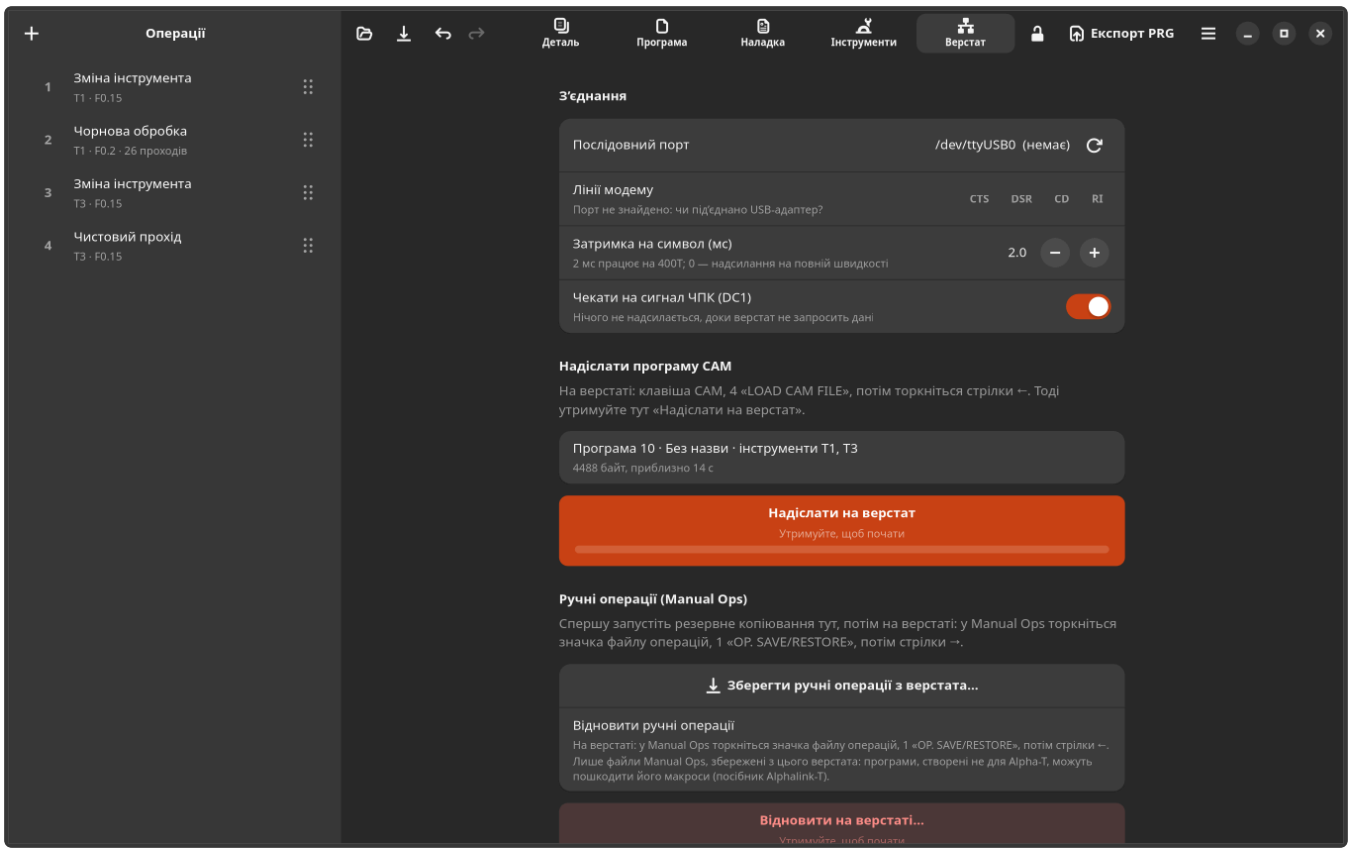

З’єднання

Параметр	Значення
Послідовний порт	USB-адаптер, зазвичай /dev/ttyUSB0; кнопка оновлення шукає знову
Лінії модему	CTS, DSR, CD і RI так, як їх виставляє верстат; ними він повідомляє про готовність
Затримка на символ	2 мс працює на 400T; 0 — на повній швидкості
Чекати на сигнал ЧПК (DC1)	нічого не надсилається, доки верстат не запросить дані

Лінія: 9600 бод, 7 бітів даних, парність even, 2 стоп-біти, XON/XOFF — як у ALPHA-T. Кабель — з посібника Alphalink-T: DB9 контакти 2-2, 3-3, 5-7, з перемичками у вилці верстата (4-5 і 6-8-20).

Завантаження програми CAM

1. На верстаті натисніть клавішу CAM, виберіть **4 LOAD CAM FILE** і торкніться стрілки ←.
2. У програмі утримуйте **Надіслати на верстат**, доки кнопка не заповниться, перевірте підсумок (номер програми, інструменти, розмір) і підтвердьте.
3. Вікно показує надіслані байти й дає скасувати. Потім номер програми з'являється на системі керування.

Примітка: завантажуйте лише програми з ALPHA-T або з цієї програми (вони однакові); інші можуть пошкодити макроси T. Стандартна система керування вміщує близько 16 КБ програми CAM. Програма ніколи не запускає верстат.

Резервна копія й відновлення ручних операцій

- **Резервна копія**: спершу торкніться **Зберегти ручні операції з верстата…**; потім на верстаті в Manual Ops торкніться значка файлу операцій, виберіть **1 OP. SAVE/RESTORE** і торкніться →. Збережіть файл.
- **Відновлення**: на верстаті те саме меню й ←, потім утримуйте **Відновити на верстаті…** і виберіть файл. Лише файли, збережені з цього верстата.

Перевірка кабелю

Від'єднайте кабель від верстата, з'єднайте контакти 2 і 3 адаптера й торкніться **Запустити петльову перевірку**. Вона показує, чи працюють адаптер і порт. Кожна передача записується в ~/.local/state/alphalink-cam/logs.

Бібліотека інструментів

Сторінка **Інструменти** замінює редактор бібліотеки інструментів ALPHA-T (ATTOOLS). Номери інструментів — це комірки пам'яті інструментів системи керування: **Інструмент** операції має бути коміркою, у якій зберігаються коректори цього інструмента.


Кнопка	Що робить
Додати інструмент	новий інструмент у наступній вільній комірці
Видалити інструмент	видаляє вибраний інструмент після підтвердження

Кнопка	Що робить
Імпорт ATOOLIB.TL1…	читає бібліотеку інструментів ALPHA-T
Скинути до інструментів ALPHA-T	повертає стандартну бібліотеку ALPHA-T (32 інструменти)

Кожен інструмент має:


Поле	Значення
Назва	як показано в редакторі й на карті наладки
Тип	точіння, розточування, канавки, різьба, свердління
Виконання	праве, ліве або нейтральне
Радіус при вершині	змінює траєкторію (корекція на радіус)
Передній / задній кут	градуси від Z; ALPHA-T використовує їх, щоб не зачепити деталь
Ширина	ширина канавкового різця або діаметр свердла
Подача за замовчуванням	подача, з якої починають нові операції
Опис	довільний текст

Бібліотека зберігається в ~/.config/alphalink-cam/tools.json; деталь може також мати власні інструменти.

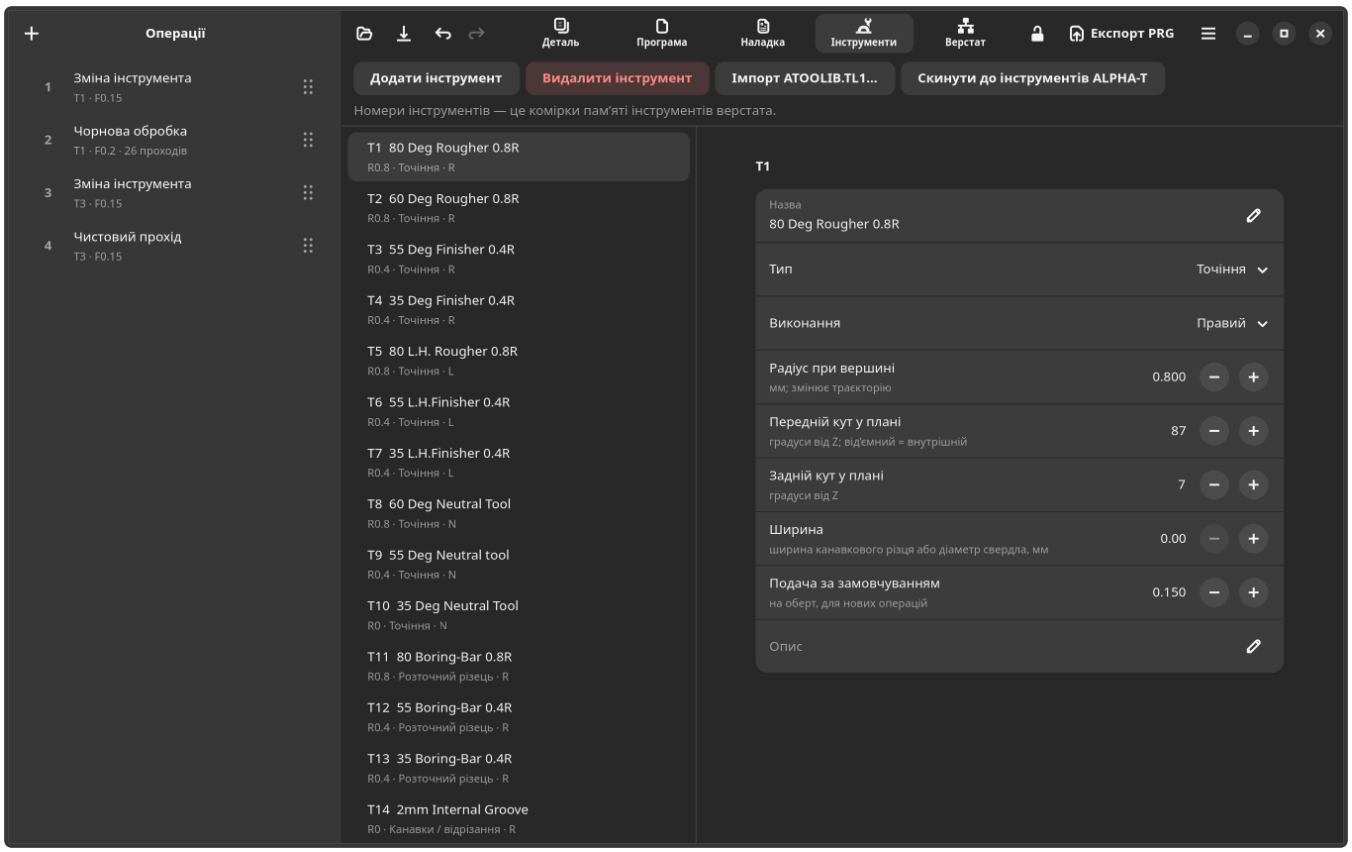

Параметри, введення й клавіатура

Головне меню ▸ Параметри (Ctrl+,): одиниці, розмір заготовки й перший інструмент для нових деталей, а також мова (англійська, українська або як у системі; після перезапуску). Інші пункти головного меню: **Вписати деталь**, **Показувати сітку**, **Параметри деталі**, **Режим введення** (Автоматично, Миша, Сенсор), **Довідка** (F1).

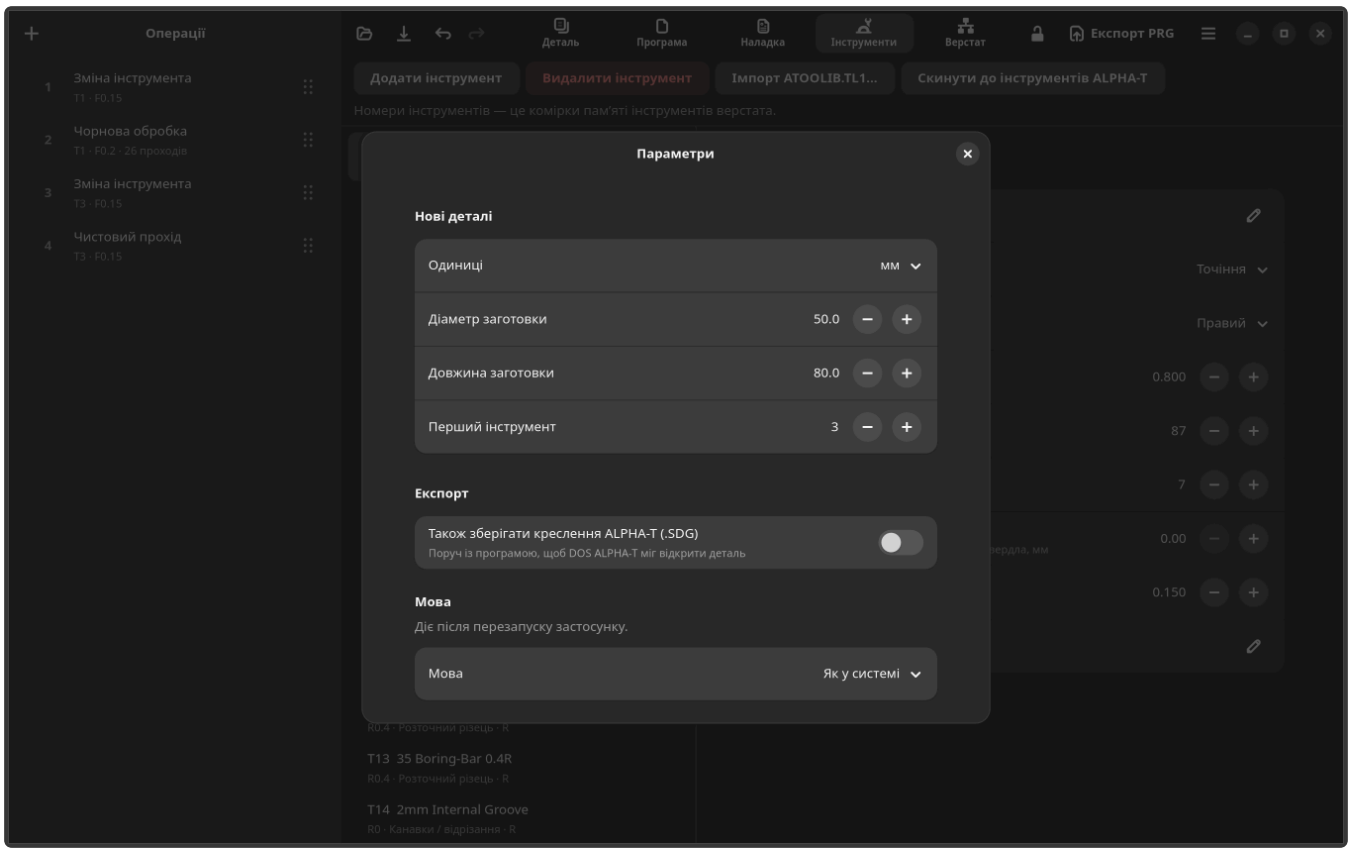

Сенсор, перо й миша

- Один палець тягне вигляд, два пальці зводяться для масштабу, подвійний дотик вписує деталь (ще раз — повертає назад).
- Коліщатко миші прокручує вгору й униз, Shift+коліщатко — убік, Ctrl+коліщатко — масштаб.
- У режимі сенсора панелі більші, а кнопка клавіатури відкриває цифрову панель для X і Z.
- **Блокування сенсора** (замок у заголовку) ігнорує дотики, наприклад, коли тече МОР; утримуйте його, щоб розблокувати дотиком. Воно також вмикається під час передачі.
- Бліда сітка змінюється з масштабом; кожна п'ята лінія підписана (X як діаметр).

Клавіші

Клавіші	Дія
Ctrl+N / O / S / Shift+S	нова, відкрити, зберегти, зберегти як

Клавіші	Дія
Ctrl+E	експорт PRG і SD1
Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z або Ctrl+Y	скасувати, повторити
Ctrl+0, Ctrl++, Ctrl+-	вписати, збільшити, зменшити
Esc	завершити лінію або команду, скасувати вибір; клавіатура повертається до креслення
Delete	видалити вибраний елемент
F1	довідка
Ctrl+?	усі клавіатурні скорочення, зокрема літери ALPHA-T
Ctrl+W	закрити вікно
Ctrl+Q	вийти
Літери ALPHA-T	див. «Команди креслення (CAD)»
Ctrl+F	пошук у програмі; N10 переходить до блоку 10
Shift+F10, клавіша меню, права кнопка	меню креслення: змінити значення, видалити, збільшити тут, вписати деталь

Проблеми й підтримка

Ви бачите	Причина	Що робити
Експорт PRG неактивний, угорі повідомлення	з операції не вдається створити програму	прочитайте повідомлення: у ньому названо операцію й причину

Ви бачите	Причина	Що робити
«… AWAY: сама ALPHA-T …»	AWAY для зняття площі, торцювання або різьби	залиште **До патрона** увімкненим; власні програми AWAY з ALPHA-T ріжуть за уступ, роблять лише один прохід або починають усередині різьби
«… (немає зразка)»	опція, яка є в ALPHA-T, але ще не показана в зразках	використовуйте значення за замовчуванням; зразки готуються
«контур не з’єднаний у X… Z…»	розрив або зайвий елемент у контурі	виберіть контур знову, у порядку різання
Відкритий .SDG без операцій	поруч немає .SD1	**Вибрати .SD1…** у повідомленні
На верстат нічого не приходить	порт, кабель або верстат не чекає	перевірте порт, екран LOAD CAM FILE і його стрілку, потім петльову перевірку
Система керування показує не той інструмент чи коректори	номер інструмента не збігається з коміркою пам’яті	задайте **Інструмент** операції рівним комірці
Вікно обрізане	надто вузьке	нижче 1000 px список операцій переходить на окрему сторінку; розширте вікно
Літери вводяться в поле	клавіатура в полі X,Z	натисніть Esc

Журнали передач — у ~/.local/state/alphalink-cam/logs; налаштування — у ~/.config/alphalink-cam. Довідка самої програми — за F1.