Instrução Técnica

Realizar Intervenções na Tampa da Caixa de Medição para Realização de Leitura

ENERGISA/GTCD-IT/Nº062/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Visualizar Primeira Opção 7
5.2- Visualizar Segunda Opção 8
5.3- Visualizar Terceira Opção 10
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LIS	Leitura e Impressão Simultânea
PP	Poder Publico
CSS	Comitê Central de Segurança e Saúde Ocupacional
Print Center	Centro de impressão
ICC	Instruções Comerciais Corporativa
NR	Norma Regulamentadora
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
REC	Refaturamento/Exclusão de Contas
PRODIST	Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Intervenções na Tampa da Caixa de Medição para Realização de Leitura

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas comerciais das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para possibilitar a visualização da leitura no equipamento de medição, quando houver impedimento da mesma por deficiência no material devido ao desgaste por intempéries climáticas, ou seja, quando a tampa da caixa da unidade consumidora for de policarbonato/acrílico e estiver opaca (embaçada), bem como orientações quanto aos aspectos de segurança.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos aos profissionais das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, envolvidos com a tarefa de perfuração para instalação da lente ou simplesmente a perfuração propriamente dita ou limpeza, na tampa da caixa de medição do padrão de entrada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 05 minutos min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente..

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Resolução Normativa nº 414 da ANEEL;
- PRODIST – Módulo 5 – Sistemas de Medição dos Procedimentos de Distribuição.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Recomendações Gerais

- Os serviços contemplados nesta instrução poderão ser realizados por apenas um profissional, pois não será necessário remover a tampa da caixa durante o serviço.

Caixa de Medição com Tampa Embaçada

5.1- Visualizar Primeira Opção

Visualizar a leitura através do furo feito na tampa da caixa.

- Instalar a broca de 08 mm Expert Cerâmica na parafusadeira ou furadeira;
- Deixar comprimento máximo da broca, após o mandril de 2 cm para não atingir o medidor;
- Escolher a melhor direção para fazer o furo na tampa, de modo que possibilite a visualização da leitura no medidor.

o

Executando a perfuração na tampa da caixa

Tampa com o furo

Imagem do furo ampliada

5.2- Visualizar Segunda Opção

Visualizar a leitura através da instalação da tampa/lente redonda de policarbonato.

- Instalar a Serra copo de 57 mm na parafusadeira ou furadeira;
- Controlar o manuseio da furadeira ao realizar a furação, para não atingir o medidor durante sua execução;
- Observar a melhor posição, na tampa da caixa de medição, para a furação, de forma que a lente instalada permita perfeita visualização do display do medidor.

Tampa/lente redonda de Policarbonato (Código 618979)

5.3- Visualizar Terceira Opção

Visualizar a leitura através da limpeza da tampa da caixa.

- Lixar a superfície do visor da tampa da caixa de medição com lixa nº 200 para retirar riscos e deformações existente, uniformizando a região;
- Com uma estopa seca aplicar e espalhar massa de polir sobre o visor da tampa da caixa de medição;
- Ficcionar firmemente a estopa com massa de polir sobre a área aplicada até que se perceba uma mudança em sua superfície;
- Com outra estopa limpa, fazer a remoção do excesso de massa de polir espalhada sobre a superfície do visor;
- Fazendo movimentos circulares, esfregar a estopa vigorosamente, até que toda massa de polir seja retirada e a superfície se apresente polida.

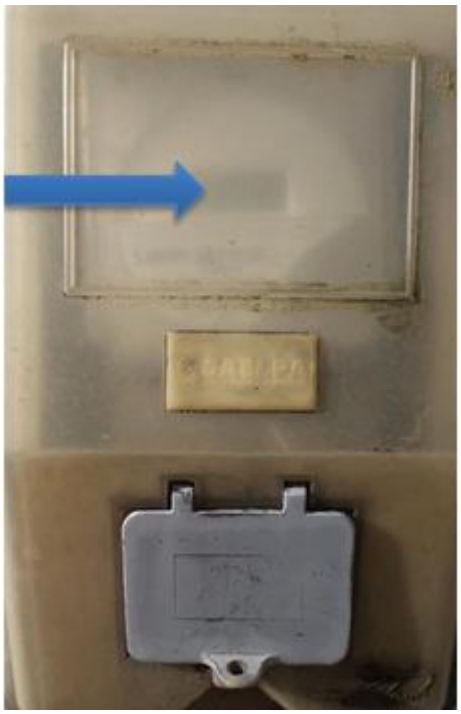

Antes da limpeza

Após a limpeza

- Realizar a leitura.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Botina de segurança	01
Luvas de vaqueta ou luvas cirúrgicas (Esta última é só se não for utilizar a parafusadeira/furadeira)	01
Óculos de segurança	01
Bloqueador Solar	01
Máscara de proteção	01
Parafusadeira/furadeira a bateria	01
Serra copo 57 mm	01

NOME	QUANTIDADE
Guia para serra copo	01
Broca 08 mm Expert Cerâmica (O comprimento máximo da broca, após o mandril, deverá ser de 2 cm para não atingir o medidor)	01
Carregador de bateria	01
Maleta para armazenar a parafusadeira	01
Tampa redonda de policarbonato (lente)	01
Massa de Polimento Automotivo Nº 2	01
Lixa a seco Nº 1200	01
Estopa para Polimento e Limpeza	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC - EMG/ENF	PDF	01/04/2019
Wesley Alves Batista	Gerente DESC – EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerene DESC – EPB/EBO		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC - ETO		