

六和蒸镀点检 · 「检测不到人」现场排查指引

2026-09-15 · 对应项目「镀膜SOP行为检测」（区域事件模式 + 朝向驻留） · 天军科技

一、先说结论：不是检测不到人

我们拿你 9-15 下午发回的两段录屏画面，直接跑安装包里那份「通用检人」模型，结果：

1. 控制台前的操作员每一帧都能检出，置信度 0.64~0.76（判定门槛按 0.3 算，富余一倍以上）；
2. 蓝工装判定：操作员蓝色占比 0.40~0.67，门槛只要 0.08，「只认操作员」全部通过；
3. 最硬的证据在你自己的界面上：「铝线确认」已经打过卡（PT 8.2s，结果 OK）。检人 → 蓝工装 → 朝向 → 夹角这条链路必须全部成立，这一行才会变绿。

图 1 · 你的现场画面 + 出厂模型检出结果（person 0.74 就是控制台前的操作员）

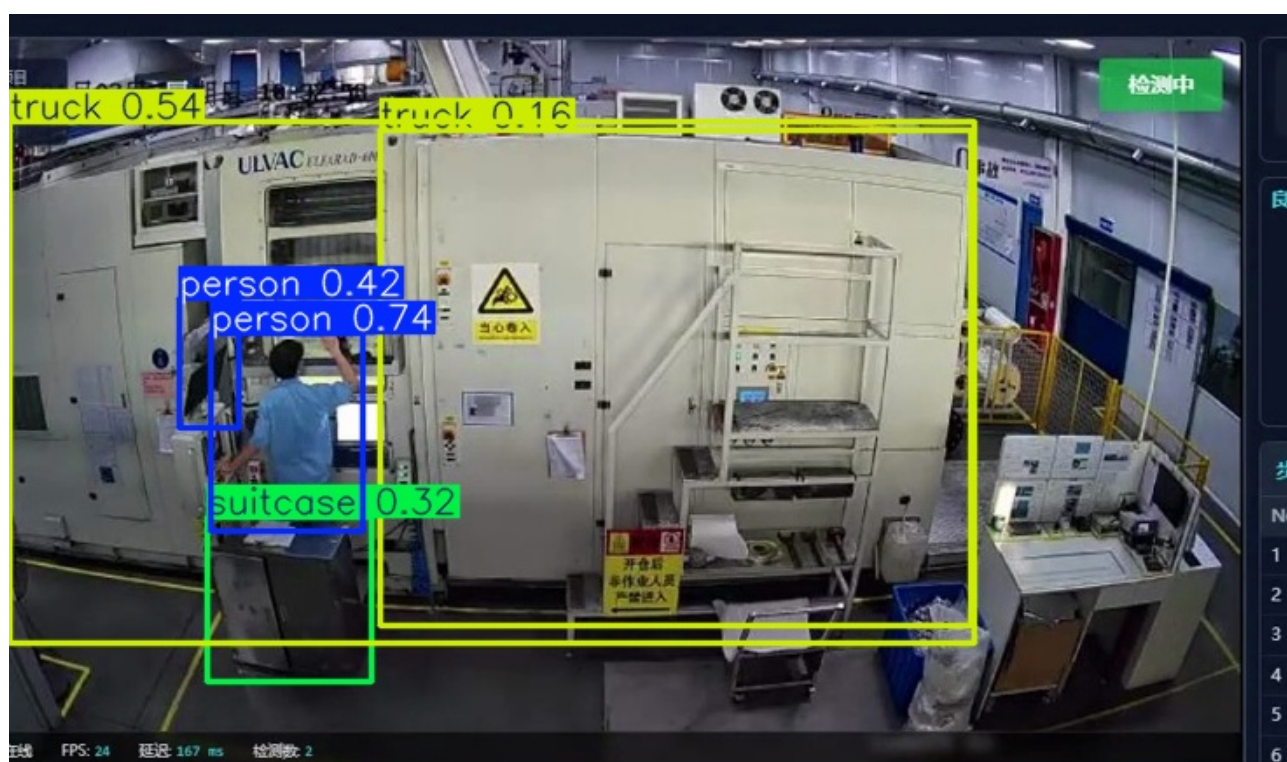


图 2 · 你的监控页：框 1 = 「检测数」一直是 2~6（后端每帧都在出结果）；框 2 = 「铝线确认」已打卡 OK



所以现在真正的问题是两个：

A. 画面上人身上不画框 —— 这是显示问题，不影响判定和打卡，我们在总部查，你不用管；

B. 控制屏 / 膜面 / 留边三个点不打卡、超时全响 ——

这是仪表点或站位区标定的问题，按下面第二、三节当场就能定位。


二、5 分钟二分验证（先确认链路，再修标定）

目的：用「容差放到最大」排除标定因素。只动「确认控制屏」这一条规则。

第 1 步 · 项目配置 → 逻辑设置，找到「确认控制屏」规则卡，改三个地方（对照图 3 字母）：

位置	项	现在	临时改成
A	朝向容差（度）	30	180
B	确认时长（秒）	3	1
C	只认操作员（蓝工装）	开	关

图 3 · 规则卡各项位置：A 容差/B 确认时长/C 只认操作员/D 绘制区域（站位区）/E 点标仪表位置/F 保存配置

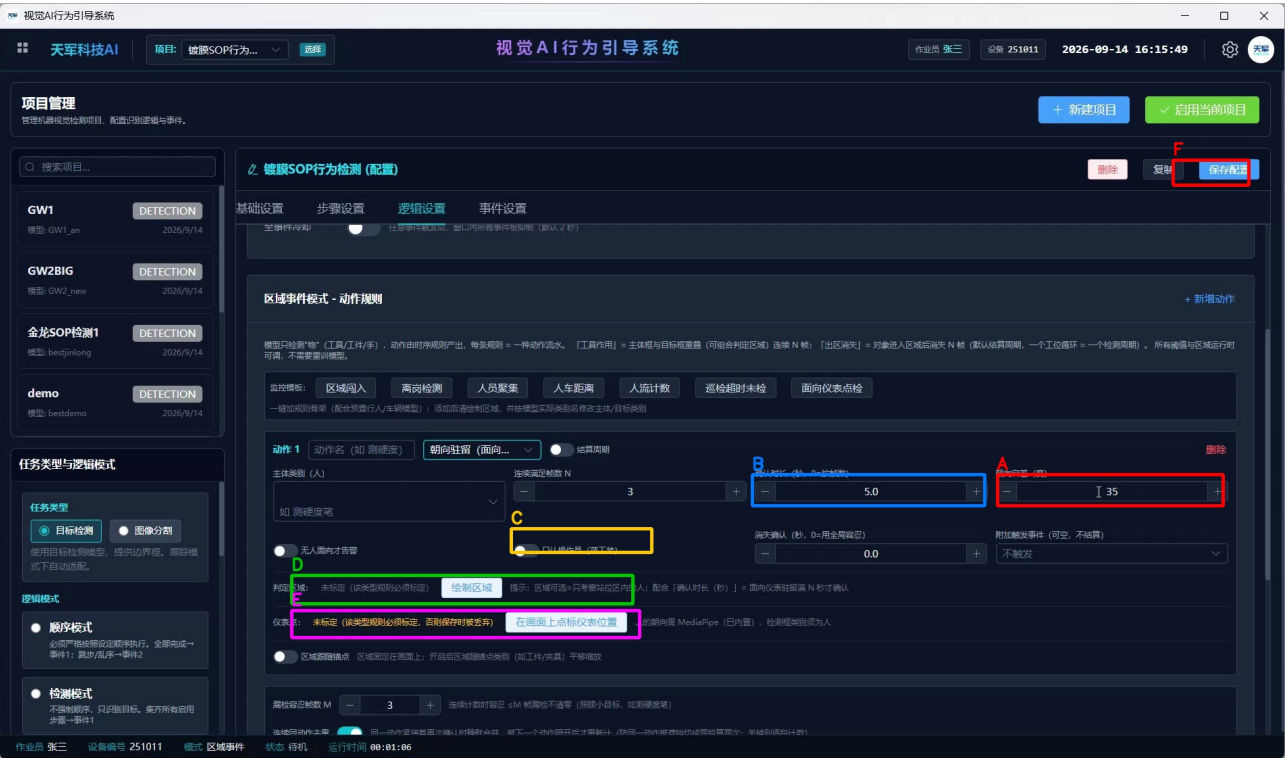

第 2 步 · 点右上角 F「保存配置」，回监控页点「停止」再点「开始」。

改完只保存不重开检测的话，现场还在跑旧参数——这一步不能省。

第 3 步 · 蓝工装的人走进你画的站位区，随便朝哪个方向站 2 秒，看「确认控制屏」打不打卡：

▶ 打卡了 → 检测链路全通。问题就是仪表点标偏 / 容差太严。把参数改回（容差 30、时长 3、只认操作员开），然后按第三节重点仪表点。

▶ 还不打卡 → 人站的位置不在你画的站位区里。点 D「绘制区域」重画：把操作员在控制台前实际站立的那块地面圈进去，过道排除。画完保存、停止、开始，再试一次。

第 4 步 · 验证完务必把三个参数改回去：容差 180→30，时长 1→3，只认操作员开。

三、重标仪表点（第二节验证打卡之后做）

铝线那条能打卡、其他三条不行，最常见的原因是那三个仪表点的位置点偏了。点位要领：
按「人在现场实际站着往哪看」来点，不是按设备照片猜：

观察点	在你的画面上点哪里	别点成
控制屏	机柜左侧的小观察窗	控制台上那两块显示器
膜面	左侧柜体上方的大观察窗	—
留边	控制台左边亮着的那块显示器	右边卷绕区的膜卷（人会挡死）
铝线铝舟	双屏正下方那条横向观察缝	设备平台顶部

三条纪律：

1. 每个观察要点两次——「确认」规则一次、对应「超时」规则一次，两条的坐标数值保持一致（点完卡片上会显示「已标定 (x,y)」，照着数值对齐）；
2. 站位区 8 条规则画同一个：控制台前人站的区域。人常走动的过道不要圈进来；
3. 改完任何一条都要：保存配置 → 停止 → 开始。

容差参考：四个点都在左侧机柜、挨得近，先用 30°。出现「看留边把铝线也一起打卡」再把四条一起收到 20~25°；反过来「明明看了不打卡」放到 35°。

四、如果按上面做完还是不行，发回这三样

1. 软件日志：搜「朝向注入失败」或「person_orientation」，有的话整段截图；
2. 监控页完整录屏 1 分钟：人站进站位区、正对仪表看着不动；
3. 逻辑设置页每条规则卡的完整截图（要能看到容差 / 确认时长 / 仪表点「已标定 (x,y)」的数值）。

速查：改完参数没生效 = 忘了停止再开始；保存后规则消失 = 仪表点没标就保存（先点 E 标点再保存）；黄背心不触发是正常设计。