

滤网清洁检测 · 图片标注规范

v2.3 · 2026-07-29 · 交付对象：标注工程师

交付对象：标注工程师 **配套素材：**标注规范assets/（本文所有示例图） **有疑问：**拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定 **版本说明：**v2 是对第一版模型（best(4).pt，4 类：出水口吹扫/皮锤敲击毛坯外形/检查滤网/进水口吹扫）的**完全重构**。旧标注数据不直接复用，类别定义全部以本文为准。 **v2.2 重要变更：**2026-07-27 现场已把工件位置和相机机位**双双固定（定版视角）**。本文全部产线示例图已换成定版视角真实帧；**训练素材只认定版视角录像，此前所有旧机位视频一律作废**（详见第六节）。

一、背景：为什么要重构（先读，影响画框方式）

现场流程：**出水口吹扫 → 皮锤敲击 → 检查滤网 → 进水口吹扫 → 皮锤敲击 → 检查滤网**，六步一个工件。

第一版模型在真实产线机位（固定监控相机、俯视远景）上暴露了三个致命问题，v2 的类别设计就是针对它们来的：

- 吹枪驻留误报。**现场吹枪长时间插在工件接口上不拔（敲击、检查滤网期间都插着），第一版把"枪组件出现"当成"正在吹扫"，导致吹扫标签几乎全程常亮，顺序判定被打乱。→ v2 规定：**只有手握着枪正在吹的帧才标**，枪插着没人碰的帧不标（是重要负样本）。
- 进水口/出水口分不开。**两类的唯一视觉差异是接口硬件（出水口=方形四孔法兰板，进水口=圆形凸台转接头，见示例图），近景能分、远机位只剩二三十像素分不了，第一版在产线上把进水口吹扫全部误报成出水口吹扫。→ v2 规定：**两类合并为一类 吹扫**。进/出水的区分由软件按**检测框中心落在画面哪个接口区域**判定（工件在台面上摆放位置固定，两个口在画面上是两个稳定区域）——与电机装配线"模型只报打螺丝、软件按位置判第几颗"同款方案，已验证有效。
- 没有工件边界信号。**第一版没有"工件"类，换件时刻只能靠动作步骤间接推断。→ v2 新增 **工件** 类：软件用"工件消失 → 新工件出现"直接切换周期，换件判定不再依赖动作。

由此产生本规范最重要的一条铁律：

⚠ 吹扫 的框中心必须落在枪头插入的那个接口附近。框的中心点就是软件区分进水口/出水口的判定依据，中心偏了 = 现场判错步骤 = 误报警。所以吹扫**只框"握枪的手 + 枪头 + 接口"的作业接触区，不框整条气管。**

其余类别没有中心点要求，按常规"贴合目标外轮廓"画即可。

二、素材与交付

项	内容
素材来源	现场固定机位（Camera 01） 2026-07-27 定版视角 录像抽帧；工件已固定摆放，视角不再变动
参考视频	定版视角 7 分钟段（2026-07-27 17:41 起，含两个完整工件流程）；标注前先完整看一遍其中一个工件的六步流程
标注工具	labelimg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式：images/ + labels/ （每图一个同名 txt）+ classes.txt （类别顺序必须与下表 id 一致）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点

三、类别定义（4 类）

id	类别名	一句话定义	大约何时出现
0	工件	台面上的滤网壳体（在制件，立放）	全程大部分时间
1	吹扫	手握吹枪、枪头插在工件接口上正在吹的作业接触区	每个工件 2 次（出水口一次、进水口一次），每次数十秒
2	皮锤敲击	皮锤锤头接触/挥向工件壳体的动作	每个工件 2 轮，每轮连敲多下
3	检查滤网	手持滤网芯举到眼前查看的动作	每个工件 2 次

类别设计的三个关键点（标注时必须理解）：

- 吹扫** 标的是**动作不是物体**。判据 = 手在枪上。吹枪插在接口上但**没有手握着的**帧，一律不标（这正是第一版最大的错误来源）。进水口和出水口**不分类别**，都标 **吹扫**，软件按框中心位置区分。
- 工件** 是软件的**换件边界信号**。壳体立在台面上就标，被人手/工具部分遮挡照标（按完整轮廓框）；壳体被搬离台面、台面空置的帧自然无框——软件靠这个"消失→重现"切周期。
- 动作类（1/2/3）都遵循"作业进行中才标"**：工具/滤网拿在手里悬空移动、放在台面上闲置，都不标。

四、每类怎么画框（每类都有正确/错误对照图，务必两张都看）

对照图约定：**绿框 = 正确画法**，**红框 = 错误画法**，图顶黑条是该图的一句话判词。

0 工件 — 正确 ex_v22_工件_正确 / 错误 ex_v22_工件_错误

- 贴合壳体外轮廓整体一框（立放的圆筒壳体，含左侧接口凸台）。
- 被操作员身体、皮锤、吹枪部分遮挡时，**按完整轮廓框**（脑补被挡部分），不要框成残缺的一小块——工件框是软件"换件判定"和"接口区域跟随"的锚点，框残缺 = 这两个功能全部失真。

- 只标台面上正在处理的这一台；背景货架、地面上的其他壳体不标。
- 拿不准"挡了多少还要不要标"：只要还能认出这是壳体、且它立在台面上，就按完整轮廓标；完全被人挡死看不见的连续帧可跳过。



工件正确画法



工件错误画法：残缺框

1 吹扫 — 正确 ex_v22_吹扫_正确 / 错误两张（框太大、驻留误标）

- 框"握枪的手 + 枪身前段 + 插入的接口"，框中心 ≈ 枪头插入的那个接口。
- 不框整条气管、不框枪后拖着的软管、不框过滤杯；手一定要框进来（手是"正在吹"的判据，也是模型最该学的特征）。
- 判定"正在吹"：手握在枪体/阀门上。手离开枪就停止标注，哪怕枪还插在口上。

- ⚠ 易混动作：吹扫前工人会先往接口上拧快接头/缠密封布——手也在接口上、姿势很像，但手里没有握枪，**一律不标**（和驻留一样留作背景负样本）。区分口诀：看手里是“枪管”还是“接头/布”。
- 进水口、出水口一律标 **吹扫**，**不要**试图在标注层区分（软件按框中心位置区分，所以中心必须贴着接口）。
- 两只手都在时（一手扶接口一手握枪）把两只手都框进来；框可以适当放大，但**中心不能离开接口**。



吹扫正确画法



吹扫错误画法一：框整条管路


2026年07月27日 星期一 17:46:24

错误：枪插在接口上但没有手握着（驻留），此帧不允许标吹扫




吹扫错误画法二：枪驻留无手也标了

近景参考——两个接口长这样（帮助理解框中心该落在哪，不代表要区分类别）：

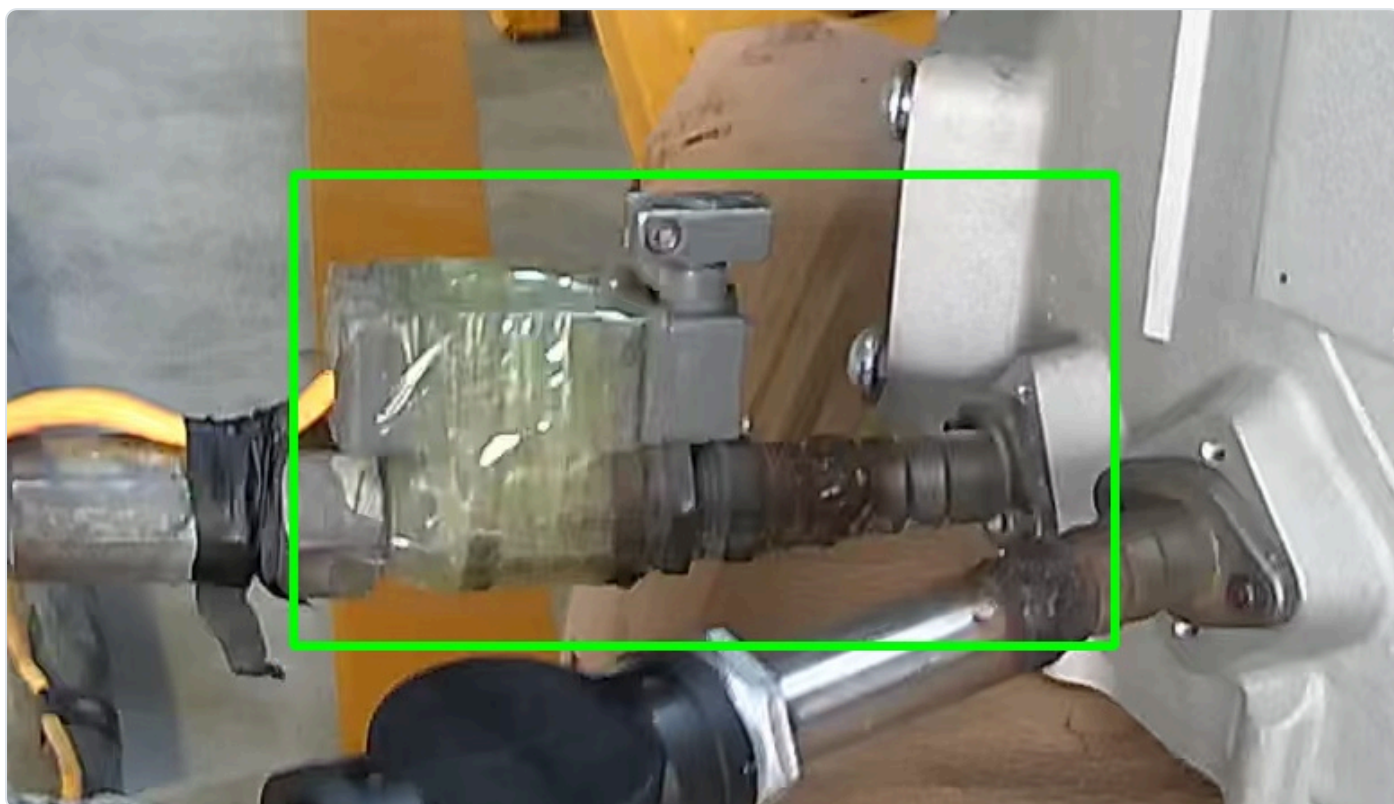

出水口近景（方形四孔法兰板）

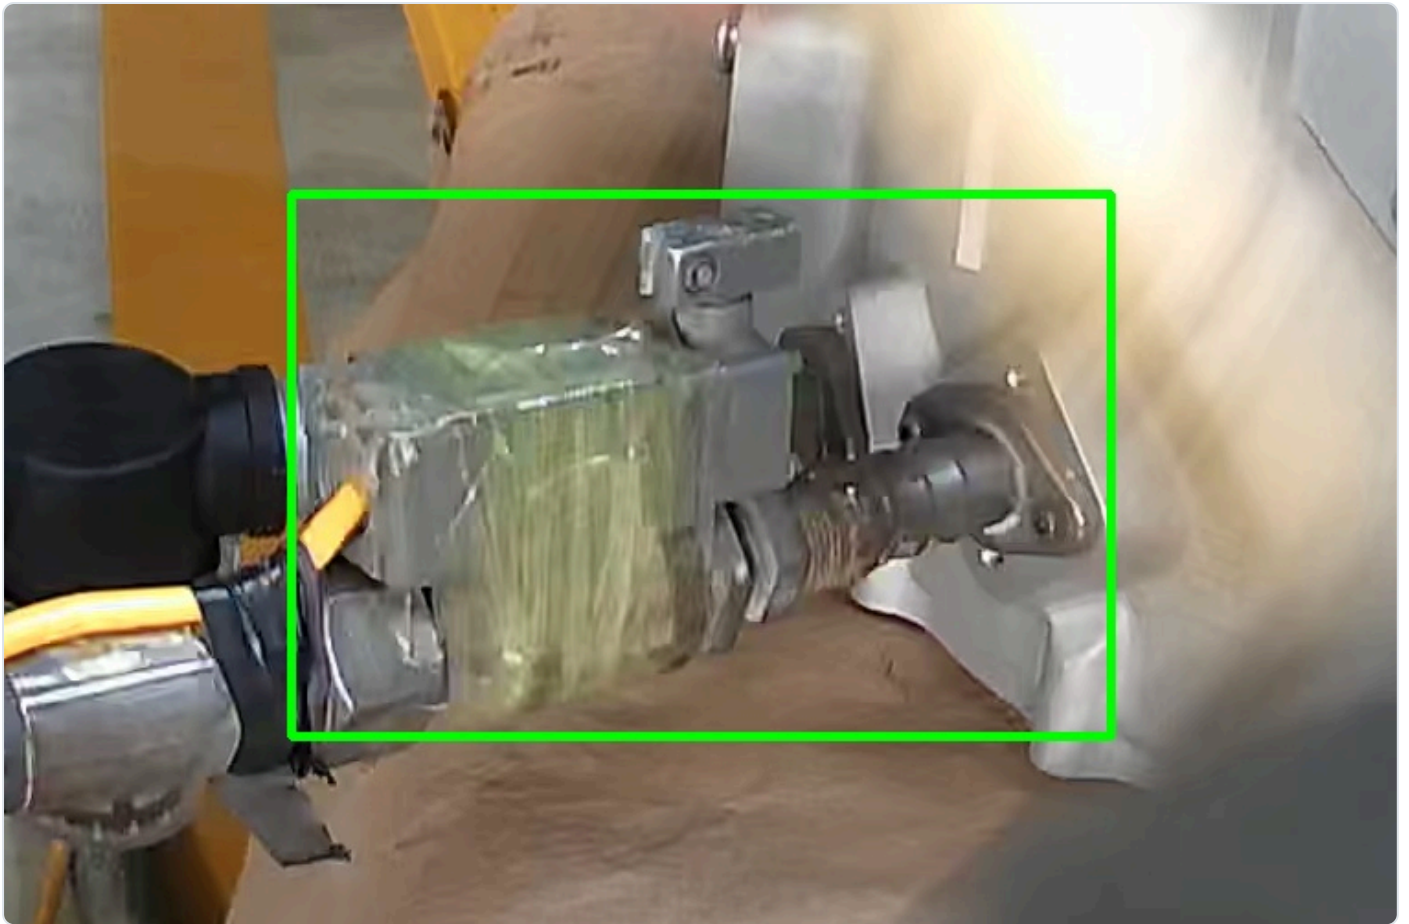

进水口近景（圆形凸台转接头）

2 皮锤敲击 — 正确 ex_v22_敲击_正确 / 错误 ex_v22_敲击_错误

- 框皮锤锤头 + 锤柄前段 + 持锤的手，锤头接触点在框内。
- **不要把整条手臂、半个身子、大半个工件都框进去**——那样模型学到的是"有人站在工件旁边=敲击"，站着不动也会误报。
- 从"锤子挥向工件"到"离开工件"期间的帧都标；连敲多下期间连续标。
- 挥锤过程运动模糊很正常，**模糊也要标**，这正是模型必须见过的样子。
- 皮锤拿在手里走动、放在台面上、扛在肩上，不标。

2026年07月27日 星期一 17:46:24

正确：框「锤头+柄前段+持锤的手」，锤头接触点在框内，运动模糊照标



敲击正确画法

2026年07月27日 星期一 17:46:24

错误：把手臂/半个身子和工件都框进来，模型会学成「有人在工件旁=敲击」



敲击错误画法：框了半个人

3 检查滤网 — 正确 ex_v22_检查滤网_正确 / 错误 ex_v22_检查滤网_错误

- 框滤网芯 + 持芯的手，框到手腕即可。
- **不要只框滤网芯不带手**—— 芯体只有几十像素，单框它检出率差；而且“拿在手里查”和“放在台面闲置”就分不开了，手正是两者的区别。
- 从“滤网芯被举离工件/举到眼前”开始标，到“放回/放下”为止。**举起和放下的过程帧也要标**（第一版这类检出片段太短，就是因为只有正对镜头的标准姿态被学到了；侧姿、半举、部分遮挡的帧都要标进去）。
- 滤网芯装在工件里、放在台面上，不标。
- 透明过滤杯拿在另一只手里时，**不**并入检查滤网的框（判据是芯，不是杯）。

2026年07月27日 星期一 17:46:48

正确：框「滤网芯+持芯的手」到手腕，举起/查看过程帧也要标



检查滤网正确画法

2026年07月27日 星期一 17:46:48

错误：只框滤网芯不带手——目标太小检出差，也分不清「手里查」和「闲置」




检查滤网错误画法：只框芯

五、不标注清单（负样本纪律，和正样本同等重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. **吹枪驻留**：枪插在接口上但没有手握（示例见下图：敲击进行中枪还插在口上，此帧只标 皮锤敲击 和 工件，不标吹扫）。这类帧务必保留在数据集里作为背景负样本（图片入库、txt 里不写吹扫框），不要因为“没东西标”就把图删了。

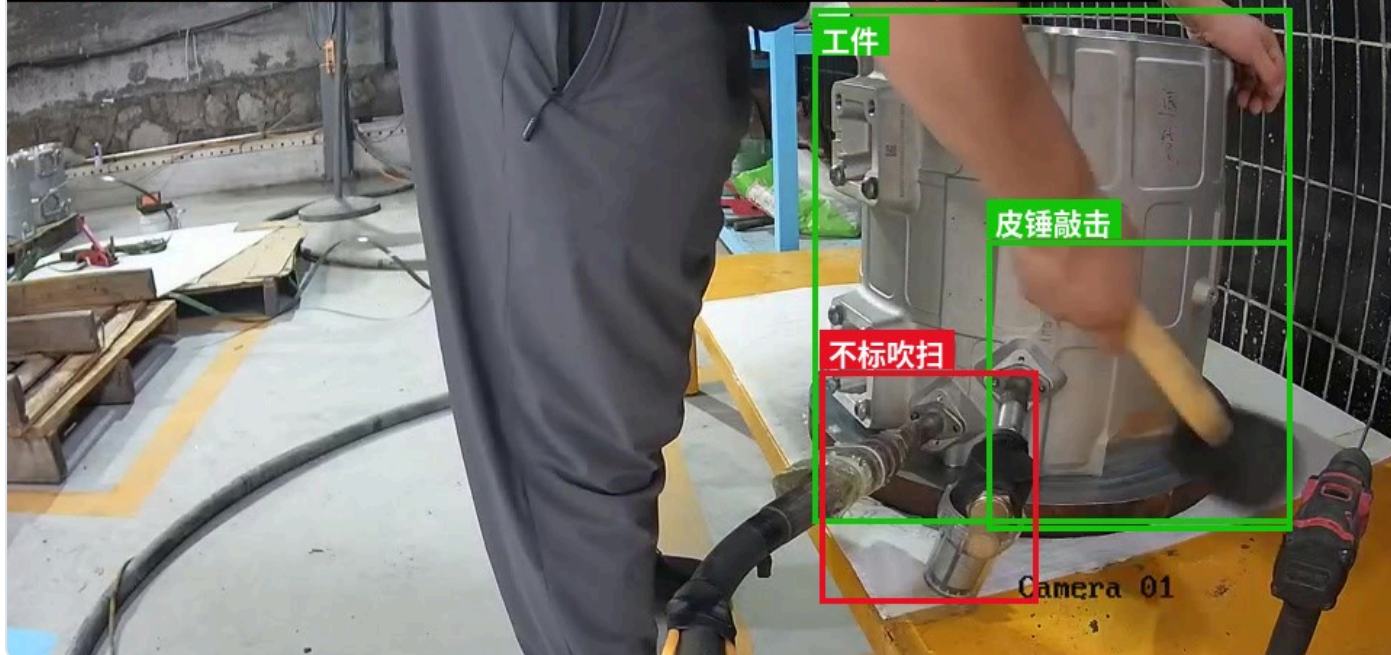驻留反例：敲击进行中枪还插在口上→只标皮锤敲击和工件，吹扫不画框

敲击时枪驻留：只标锤和工件，吹扫不画框

2. **闲置工具**：台面上的电钻、皮锤、扫码枪、放着不用的吹枪。
3. **搬运过渡帧**：壳体被抱起搬离/搬上台面的悬空过程，**工件** 不标（落定立放后再标）。
4. **背景物**：货架、料箱、地面气管、背景里的其他壳体。
5. **人体**：手、手臂不单独标（只作为动作框的一部分被带入）。

六、素材覆盖要求（给采集/抽帧的人）

第一版模型的另一半问题出在训练素材和产线机位不匹配（近景演示视频训练、远景监控机位部署），换一次视角模型就报废一次。2026-07-27 起工件摆位与相机机位已**双双固定（定版视角）**，v2 素材必须满足：

1. **素材只认定版视角（Camera 01，2026-07-27 定版）的录像**。此前所有旧机位视频——**国岳数据采集 1/2/3.mp4、白2.mp4、各近景演示段——全部作废，一帧都不得进训练集**（接口近景照片仅用于本文帮助理解，不入库）。定版之后相机支架不得再动；如未来机位被迫调整，素材需重采、模型需重训。
2. **操作员覆盖 ≥ 3 人，以裸手（无手套）为主**——现场已确认生产时不戴手套（2026-07-15）。需覆盖深色衣袖、不同站位习惯（含蹲姿/站姿吹扫两种）。
3. **光照覆盖**：至少含上午/下午两个时段；如夜班开灯生产，补夜间段。
4. 每类目标帧数建议：**吹扫 / 皮锤敲击 / 检查滤网** 各 ≥ 1500 帧，**工件** ≥ 3000 帧，吹枪驻留负样本图 ≥ 800 张。
5. **抽帧密度**：动作进行段每 2~3 帧抽 1 张，静止段每 30 帧抽 1 张即可。
6. 已有的定版视角 7 分钟段（两个完整工件流程）可直接作为第一批标注素材；按第 4 条的量还需现场再录约 1.5~2 小时生产录像（可分多天多时段录）。

七、交付后的流程

1. 工程师先标 **200 张试标批** → 项目负责人按本规范逐条验收（重点查：吹扫是否含手、驻留帧是否误标、框中心是否落在接口）→ 裁定疑难帧、必要时修订本规范。
2. 试标通过后铺开全量标注。
3. 全量交付后由项目方决定训练方案（从头训 / 在第一版基础上微调），并用**未参与训练的整段产线录像**做回放验收。

版本：v2.3（2026-07-29） **修订记录：** - v2.3 吹扫示例帧勘误：原"吹扫正确画法"示例误选了"往接口上拧快接头"的准备动作帧（手在接口上但没握枪），已换成确证的真实吹扫帧。借此强调：**拧接头、缠密封布等接口上的准备动作一律不算吹扫**，判据始终是"手握着枪、枪插在口上"。 - v2.2 工件与相机机位定版：全部产线示例图换成定版视角（2026-07-27）真实帧；素材要求改为"只认定版视角录像，旧机位视频全部作废"；补充定版段可直接作首批标注素材及追加采集量建议。 - v2.1 每类补齐正确/错误画法对照图（绿框正确/红框错误，图顶烧判词），画法条目补细化判据（遮挡取舍、双手同框、透明杯不并入等）。 - v2.0 完全重构类别体系——吹扫合并单类+动作化定义、新增工件类、进/出水口区分移交软件区域拆分。