

USB 键盘扫码枪配置手册（扫码追溯场景）

v1.0 · 2026-07-29 · 软件版本 ≥ v3.46 · 交付对象：现场部署工程师

交付对象：现场部署工程师 **软件版本：**v3.46 及以上（该版本起，USB 键盘扫码枪与网络扫码器使用同一套绑定行为配置，均在界面可配、真实生效） **适用场景：**客户要求"扫完工件二维码再开始检测；事后出问题，按二维码调出该工件的检测记录逐步核对"。 **不需要对接 MES**，全部数据在本机闭环。

一、方案总览：扫码如何撑起追溯

整条链路只有三步，全部由主程序原生完成：


- 扫码 → 登记工件：**操作员用 USB 扫码枪扫工件上的二维码，系统立刻登记一枚"待检工件"。
- 检测 → 绑定周期：**检测周期开始后，这枚工件自动绑定到当前周期；周期结束时，判定结果（合格/不良）、每一步的检测数据、现场录像都挂在这枚工件名下。
- 追溯 → 按码调档：**后期客户反馈某个工件有问题，在「MES → 工件追溯」页输入二维码即可调出该工件的全部检测记录，逐步核对哪一步没做/做错。

USB 键盘式扫码枪（如 NT-1202W）插上即用、无需配 IP。软件在**任意页面**（含全屏检测页）都全局捕获扫到的码，按配置的用途自动处理。

二、添加扫码枪

入口：**MES → 扫码器 → 添加 USB 扫码枪**。

配置完成后设备页如下图：设备卡片显示枪的用途与绑定工位，右侧「扫码记录」面板实时滚动最近扫到的码，是现场排查"枪到底扫没扫到"的第一观察点。

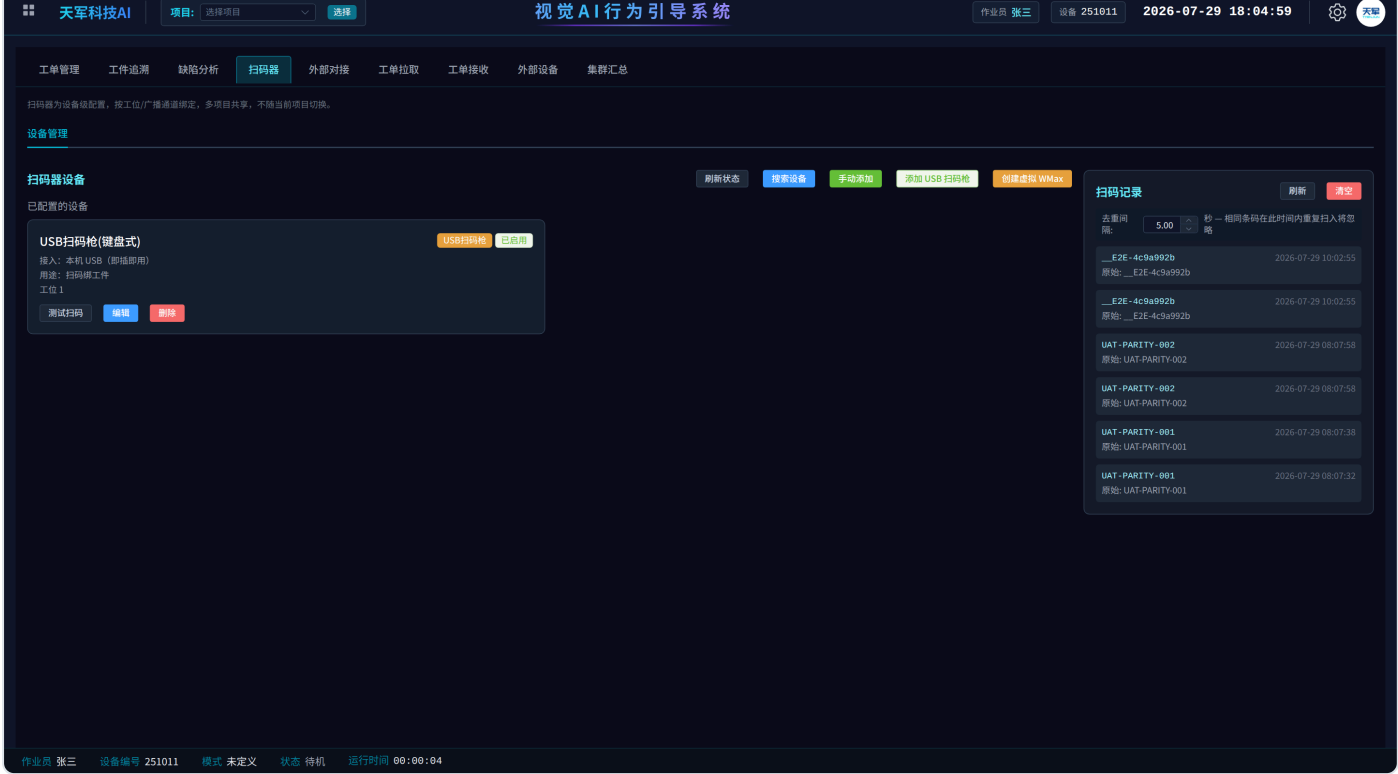

扫码器设备页：USB 枪卡片 + 实时扫码记录

三、逐项配置说明

编辑弹窗全貌（追溯场景推荐配置示例）：

编辑 USB 扫码枪



USB 键盘式扫码枪（如 NT-1202W）插上即用、无需 IP。本机全局捕获扫到的码，按下面的用途自动处理（任意页面、含全屏检测页都生效）。

* 名称

USB扫码枪(键盘式)

启用



插上 USB 扫码枪后打开（同时只建议启用一把 USB 枪）

扫到的码用来

拉工单

绑工件

两者(按规则区分)

报警确认按钮

拉工单 = 扫工单标签条码去外部 MES 查回工单；绑工件 = 扫工件条码绑定到检测周期；两者 = 一把枪都干，按工单号规则自动分；报警确认按钮 = 现场装一颗 USB 确认按钮（发固定码的 HID 按键），按一下解除本工位「需人工确认」的报警定格（称重缺料/超量/投错等）。

绑工件到工位

工位 1



单工位选工位 1 即可

绑定防呆



先扫后检



无码告警

先扫后检 = 没扫工件码就不开始检测周期（追溯场景建议开）；无码告警 = 周期没绑到码时监控页弹提醒。只对"绑工件"的码生效。

重复扫码

排队（多件连扫依次检测）



已有待检工件时又扫了新码怎么办。与网络扫码器同一套策略。

去重间隔(秒)

5



同一条码在该秒数内重复扫到只算一次（防手抖连击）

自动登记



自动建工件



关联工单

自动建工件 = 扫到新码自动登记一枚工件并进检测链路（关掉则扫码不进 MES）；关联工单 = 登记时自动挂到当前进行中的工单。

OK 后同码冷却

30



秒。刚检合格的工件在该时间内再次扫到同码时静默忽略（防搬运误扫），0 = 关闭

迟到扫码补绑

5



秒。周期刚结算完才扫到码时，自动补绑到刚结算的周期，0 = 关闭

扫一下试试（不用真扫码枪）

模拟扫一个码

如 JOB260500444-136 或工件码

真跑一次

取消

保存

3.1 扫到的码用来（用途）

用途	含义	追溯场景选它吗
拉工单	扫工单标签条码，去外部 MES 查回工单	否（本场景不连 MES）
绑工件	扫工件条码，绑定到检测周期	是（追溯场景选这个）
两者(按规则区分)	一把枪都干，按工单号正则自动分流	只有同时要拉工单时才用
报警确认按钮	USB 确认按钮，按一下解除本工位报警定格	否

选「绑工件」后指定**绑定到哪个工位**——单工位现场选"工位 1"即可。

3.2 绑定防呆（追溯场景建议全开）

绑定防呆

先扫后检

无码告警

先扫后检 = 没扫工件码就不开始检测周期（追溯场景建议开）；无码告警 = 周期没绑到码时监控页弹提醒。只对"绑工件"的码生效。

绑定防呆两开关

开关	作用	建议
先扫后检	没扫工件码就 不开始检测周期 ，从源头保证每个周期都有码可追	开
无码告警	万一某个周期没绑到码，监控页立刻弹提醒	开

编辑 USB 扫码枪

×

USB 键盘式扫码枪（如 NT-1202W）插上即用、无需 IP。本机全局捕获扫到的码，按下面的用途自动处理（任意页面、含全屏检测页都生效）。

* 名称

USB扫码枪(键盘式)

启用

插上 USB 扫码枪后打开（同时只建议启用一把 USB 枪）

扫到的码用来

拉工单

绑工件

两者(按规则区分)

报警确认按钮

拉工单 = 扫工单标签条码去外部 MES 查回工单；绑工件 = 扫工件条码绑定到检测周期；两者 = 一把枪都干，按工单号规则自动分；报警确认按钮 = 现场装一颗 USB 确认按钮（发固定码的 HID 按键），按一下解除本工位「需人工确认」的报警定格（称重缺料/超量/投错等）。

绑工件到工位

工位 1

▼

单工位选工位 1 即可

绑定防呆

先扫后检

无码告警

先扫后检 = 没扫工件码就不开始检测周期（追溯场景建议开）；无码告警 = 周期没绑到码时监控页弹提醒。只对"绑工件"的码生效。

重复扫码

排队（多件连扫依次检测）

▼

已有待检工件时又扫了新码怎么办。与网络扫码器同一套策略。

去重间隔(秒)

5

^

▼

同一条码在该秒数内重复扫到只算一次（防手抖连击）

自动登记

自动建工件

关联工单

自动建工件 = 扫到新码自动登记一枚工件并进检测链路（关掉则扫码不进 MES）；关联工单 = 登记时自动挂到当前进行中的工单。

OK 后同码冷却

30

^

▼

秒。刚检合格的工件在该时间内再次扫到同码时静默忽略（防搬运误扫），0 = 关闭

迟到扫码补绑

5

^

▼

秒。周期刚结算完才扫到码时，自动补绑到刚结算的周期，0 = 关闭

扫一下试试（不用真扫码枪）

模拟扫一个码

如 JOB260500444-136 或工件码

真跑一次

取消

保存

参数	含义	追溯场景推荐值
重复扫码	已有待检工件时又扫了新码怎么办：覆盖 / 拒绝 / 排队	单件节拍选 覆盖 （默认）；多件连扫依次检测选 排队
去重间隔(秒)	同一条码在该秒数内重复扫到只算一次，防手抖连击	2~5
自动建工件	扫到新码自动登记工件并进检测链路（关掉则扫码不进系统）	开
关联工单	登记工件时自动挂到当前进行中的工单	有本地工单管理需求就开
OK 后同码冷却(秒)	刚检合格的工件短时间内再扫到同码时静默忽略，防搬运误扫	0（默认关）；转运容易误扫时设 30~60
迟到扫码补绑(秒)	周期刚结算完才扫到码时，自动补绑到刚结算的周期	3（默认）

注意：以上防呆与行为参数只对"绑工件"的码生效。用途为"拉工单/报警确认按钮"的枪与检测周期无关，不参与这些逻辑。

四、配好后先试一枪（不用真扫码枪）

弹窗底部「模拟扫一个码」：输入任意工件码点**真跑一次**，码会走与真枪完全相同的处理链。到「扫码器」页右侧的扫码记录和监控页确认码上屏，再上真枪。

模拟扫一个码

如 JOB260500444-136 或工件码


真跑一次

模拟扫一个码

五、追溯怎么查

入口：**MES → 工件追溯**。顶部搜索框输入工件二维码（支持模糊搜），点开该工件即可看到：

- 每次检测的周期结果（合格/不良）与不良原因
- 周期内每个步骤的完成情况与时长
- 关联的现场录像（可回放核对操作员实际动作）

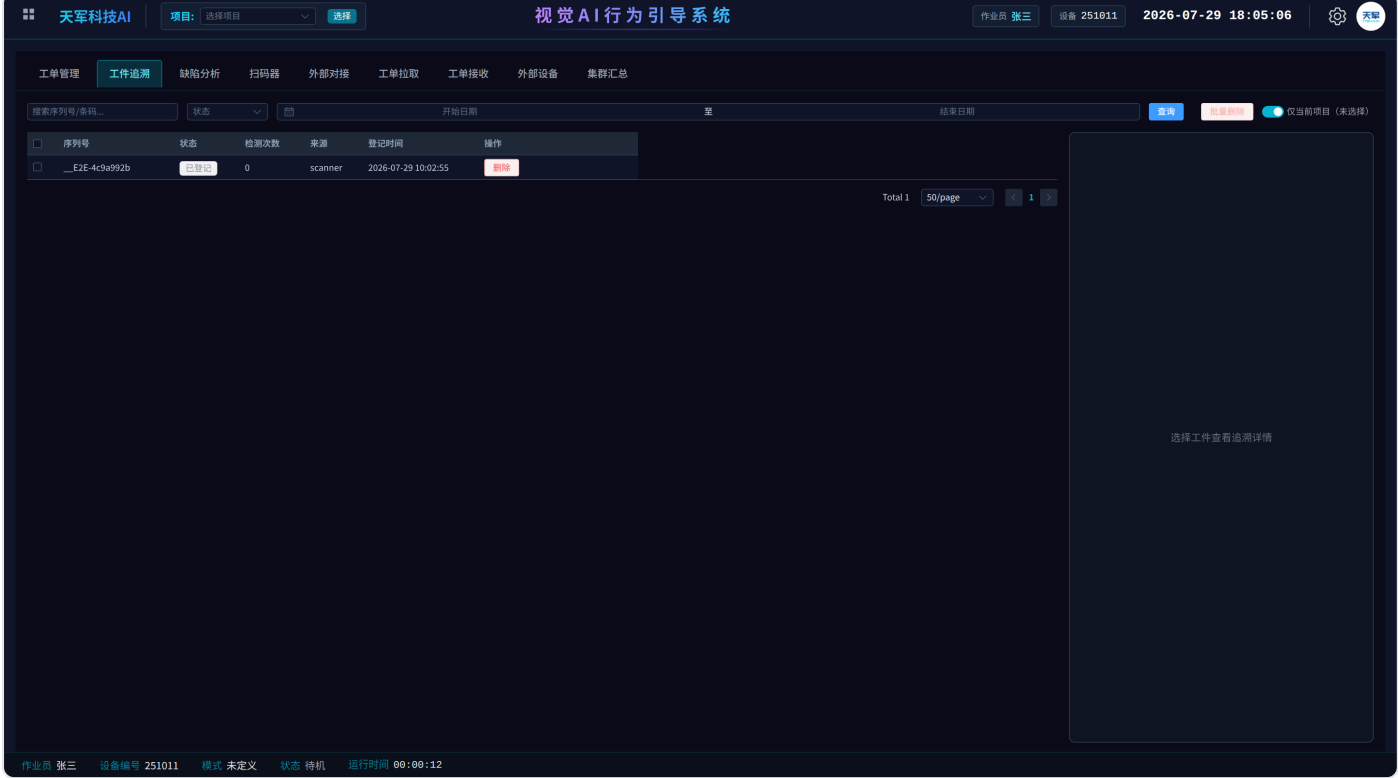

工件追溯页：按码搜索 + 追溯详情

六、现场注意事项

- 1. **同时只启用一把 USB 枪。**多把并存请只保留一把"启用"，避免全局键盘捕获相互干扰。
- 2. **扫码枪需设置为"扫码后回车"**（绝大多数 USB 键盘枪出厂默认如此）。若扫码无反应，先用记事本试枪：扫一下应输出码+换行。
- 3. **软件任意页面都能扫**，不需要停在特定页面；但工位必须已激活项目，否则码会被丢弃（扫码记录面板可见、检测链路不登记）。
- 4. 与网络扫码器并存于同一工时，**以网络扫码器的配置为准。**
- 5. 「先扫后检」开着时忘扫码，检测周期不会开始——监控页会有提示，扫一下码即可继续。扫错码想重扫：监控页「清除本次扫码」按钮。

七、验收清单（交付前逐项打勾）

#	检查项	通过标准
1	真枪扫码上屏	扫码器页"扫码记录"出现该码
2	先扫后检生效	不扫码不开周期；扫码后周期正常开始
3	码绑定周期	周期结束后工件追溯页能查到该码，状态为已检
4	无码告警生效	关掉"先扫后检"、不扫码跑一个周期，监控页弹"未绑码"提醒
5	追溯闭环	按码调出工件 → 步骤明细与录像都能打开