ARL 9900 X 荧光光谱仪开关机单点教程

编号 ZJ-JC-030-V1

—— 质检部 · 208 室 ——

共 1 篇 · 编号 ZJ-JC-030-V1

A5 双面打印 · 骑马钉装订 · 便携查阅

编制日期：2026/10/31

01 ARL 9900 X 荧光光谱仪开关机单点教程


操作步骤 / Langkah Kerja

第 1 步 确认:不在分析状态，样品室没有样品

第 2 步 关光管:每次慢速降低电流电压至 10kv10mA 后,点 OFF,关闭光管

第 3 步 关主机:按仪器红色关机按钮关机

第 4 步 关断路器:依次关闭主机后面 X 射线发生器和主电源断路器

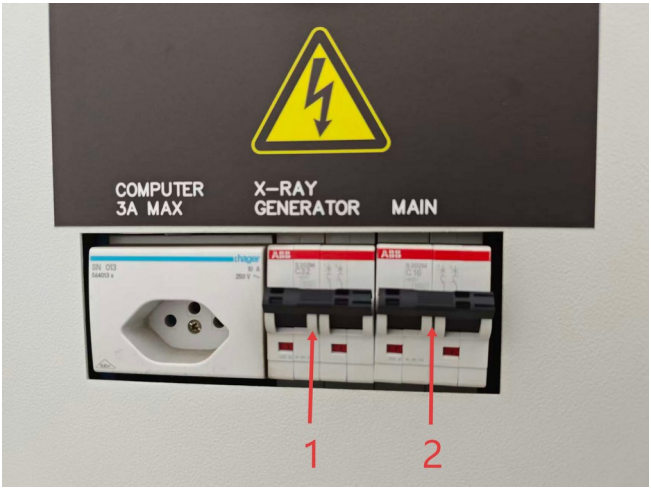

第 5 步 关水冷机:等 5 分钟关 210 房间水冷机电源按钮



第 6 步 开水冷机 1：打开 208 房间配电箱水冷机断路器开关



第 7 步 开水冷机 2:打开 208 房间水冷机 2# UPS 输出



第 8 步 开水冷机 3：打开 210 房间水冷机电源开关

第 9 步 开 P10 气:确认 210 房间 P10 主压在 1MPa 以上,次压 0.025MPa



第 10 步 开主机 1:打开 210 房间配电箱 9900 主机断路器




第 11 步 开主机 2:依次打开 210 房间主机 UPS 和稳压器输出




第 12 步 开主机 3:依次打开主机后面主电源和 X 射线发生器断路器

第 13 步 开主机 4:按下蓝色启动按钮，启动自检,自检结束再按下按钮灯熄灭

第 14 步 开软件:打开电脑和 OXSAS 软件,输入用户名!USER!,密码为空

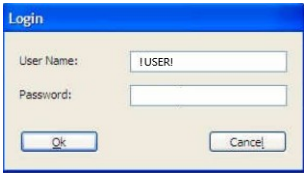

第 15 步 升光管功率:设置真空模式和测角仪零位校正后升光管功率

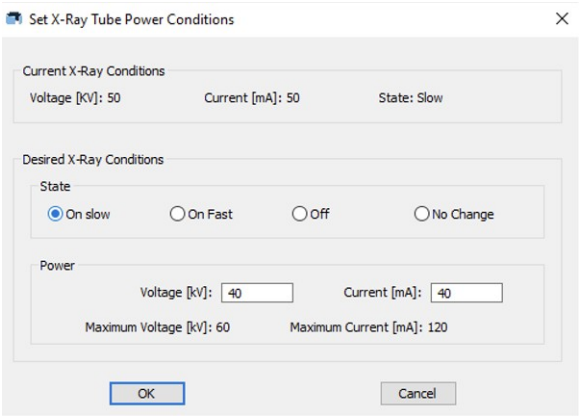

关键点 / Poin-poin Penting

1. 步骤:第 1 至 5 步为关机步骤,短时间临时关机，关闭 X 荧光主机和水冷机即可,其它情况根据通知执行。 开关机每步操作要观察面板显示进度，上一步骤完成后方可下一步骤操作。

2. 关光管:先慢速降光管电流,每次降 5mA 等 30S,降至 10mA 后,再慢速降电压,每次 5kv 等 30S,降至 10kV 后,点 off 关闭光管。

3. 开机:开机前必须确认后序设备电源全部为关闭状态，然后按前后串联顺序逐台开机。 开主机前必须确认水冷机运行正常，且水温在 18°C-21°C之间，方可进入开主机流程。

4. 开主机:主机稳压器输出断路器打开后,需按前面板"ON/OFF"键打开输出; 主机后面断路器打开后前面板指示灯应点亮，否则旋转弹出主机关机开关;

5. 升光管功率:勾选慢速，先每次 5kV 至少等 30S 升电压至 50kV，再每次 5mA 至少等 30S 升电流至 50mA。

6. 测样:等待仪器稳定且各参数正常后测质控样，质控样正常方可检测样品。