
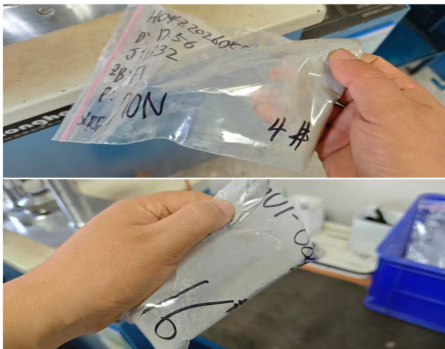
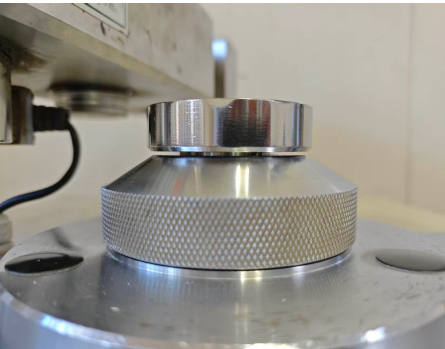
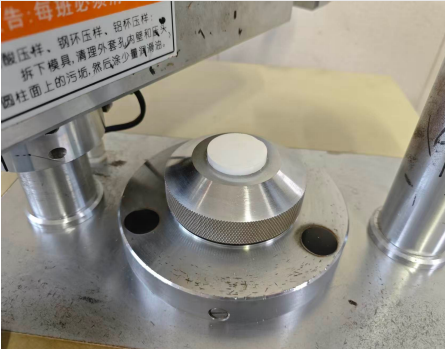
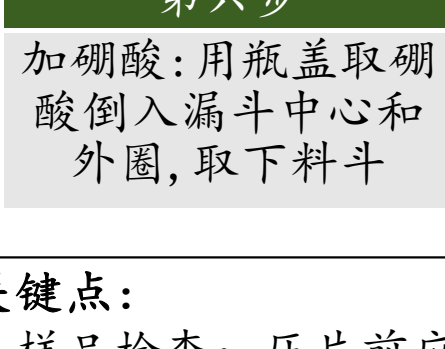
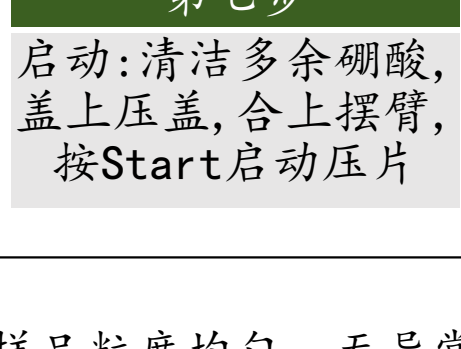
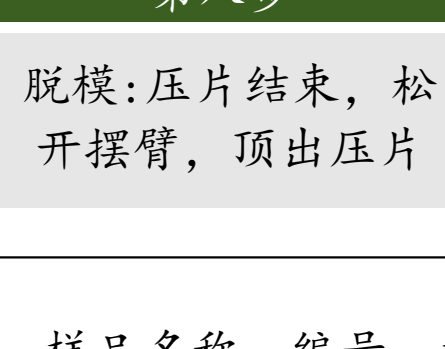
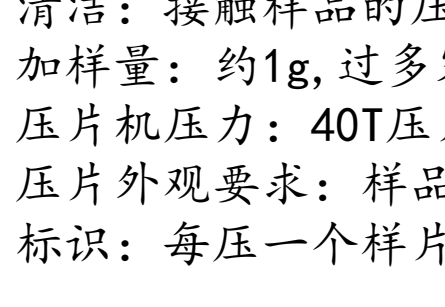
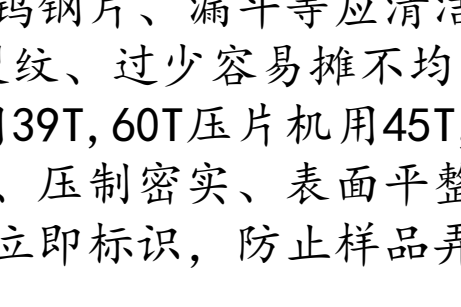


X荧光光谱硼酸压片单点教程					
单位：质检部		区域：107		岗位：质检员	
编写人：杨林		审核人：肖明		批准人：张永强	
编号：ZJ-JC-026-V2		更新日期：2026/5/1			
					
第一步		第二步		第三步	
样品：检查粒度正常后摇匀		清洁：擦拭干净压头、压盖、漏斗、找平器和酒精浸泡		放模具：放入钨钢片、漏斗，将顶杆下降至漏斗离模具2毫米处	
					
第四步		第五步		第六步	
装样：清洁样勺，挖取约1g样品到料		摊平：用找平器将样品均匀摊平		加硼酸：用瓶盖取硼酸倒入漏斗中心和外圈，取下料斗	
					
第七步		第八步		第九步	
启动：清洁多余硼酸，盖上压盖，合上摆臂，按Start启动压片		脱模：压片结束，松开摆臂，顶出压片		检查清洁标识：检查压片质量，无缺陷后清洁并标识	
					
第十步		第十步		第十步	
结束：移交样品，打扫卫生、工器具					
关键点： 1. 样品检查：压片前应检查样品粒度均匀，无异常颗粒，样品名称、编号、标识无误。 2. 清洁：接触样品的压头、钨钢片、漏斗等应清洁干净，避免污染样品。 3. 加样量：约1g, 过多容易裂纹、过少容易摊不均匀漏底。 4. 压片机压力：40T压片机用39T, 60T压片机用45T, 保压时间：20s。如压片机出现异常声音或震动，应及时反馈。 5. 压片外观要求：样品干燥、压制密实、表面平整光滑、无裂纹、无掉粉、无分层、无污染、样品厚度>2mm。 6. 标识：每压一个样片，应立即标识，防止样品弄混。					

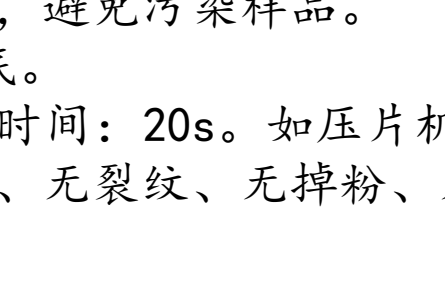

Panduan Singkat Pembuatan Pelet Asam Borat untuk Analisis XRF (X-Ray Fluorescence)

Departemen: Quality Control

Area: 107

Posisi: Quality Control Staff




Penyusun: 杨木子

Pemeriksa: 肖明

Penyetuju: 段永强

Nomor: ZJ-JC-026-V2

Tgl Pembaharuan: 2026/5/1

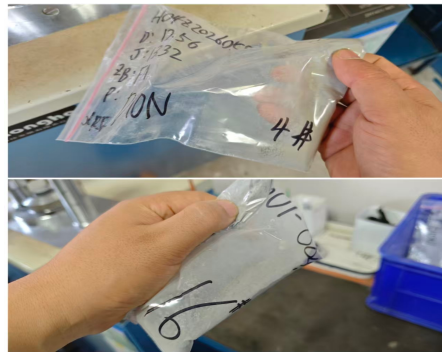


Tahap 1

Sampel: setelah ukuran partikel diperiksa normal, homogenkan dengan cara dikocok




Tahap 2

Pembersihan: bersihkan kepala press, penutup press, hopper, dan alat perata, lalu rendam dengan alkohol

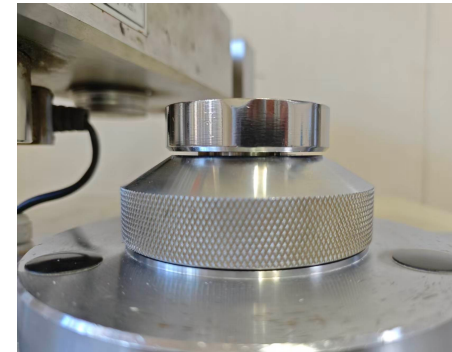

Tahap 3

Pasang cetakan: masukkan plat tungsten dan corong, lalu turunkan batang penekan sampai jarak corong ke cetakan tinggal 2 mm.

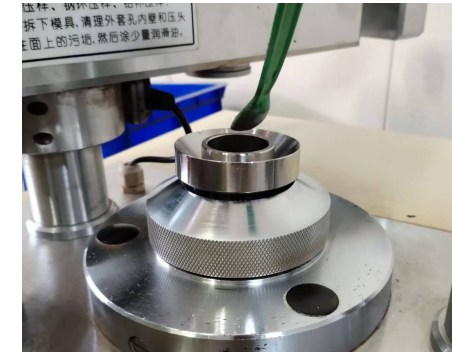

Tahap 4

Pengisian sampel: bersihkan sendok sampel lalu ambil sekitar 1 g sampel



Tahap 5

Perataan: gunakan alat perata untuk meratakan sampel secara merata




Tahap 6

Penambahan asam borat: gunakan penutup penjepit untuk menuang asam borat ke dalam cetakan dan cincin luar, lalu lepaskan corong



Tahap 7

Mulai: bersihkan sisa asam borat, tutup cetakan lalu tekan tombol Start untuk memulai pengepresan

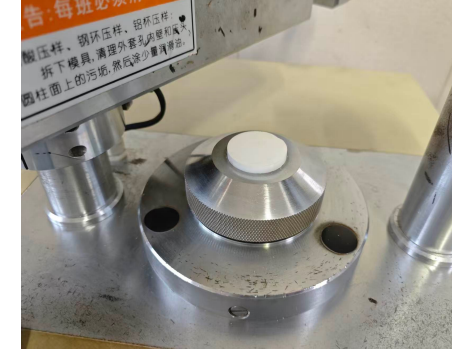

Tahap 8

Pelepasan cetakan: setelah pengepresan selesai, longgarkan lengan pengunci lalu keluarkan pelet



Tahap 9

Pemeriksaan, pembersihan, dan penandaan: periksa kualitas pelet, jika tidak ada cacat maka bersihkan



Tahap 10

Selesai: serahkan sampel, bersihkan area kerja, dan kembalikan alat ke posisi semula.

Poin Penting:

1. Pemeriksaan sampel: sebelum pengepresan, pastikan ukuran partikel sampel seragam, tidak ada partikel abnormal, serta nama, nomor, dan label sampel benar.
2. Pembersihan: kepala press, plat tungsten steel, corong, dan alat lain yang bersentuhan dengan sampel harus dibersihkan untuk mencegah kontaminasi.
3. Jumlah sampel: sekitar 1 g. Terlalu banyak dapat menyebabkan retak, terlalu sedikit dapat membuat permukaan tidak rata dan bocor dasar.
4. Tekanan mesin press: mesin 40T menggunakan 39T, mesin 60T menggunakan 45T, dengan waktu penahanan tekanan 20 detik. Jika muncul suara atau getaran abnormal, segera laporkan.
5. Persyaratan tampilan pelet: sampel harus kering, padat, permukaan rata dan halus, tidak retak, tidak berdebu, tidak terkelupas, tidak terkontaminasi, dan ketebalan sampel >2 mm.
6. Penandaan: setiap pelet yang selesai dipress harus segera diberi label untuk mencegah tertukar.