

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

形状（STEP）解析ロジックの解説

版	1.1
日付	2026-09-29
対象読者	経営者・顧客・開発者
文書番号	DOC-06

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 全体の流れ	2
3. 手順1 STEPを読む：「面」とは何か	3
3.1 面は「土台」と「輪郭」の組	4
4. 手順2 面のつながりを調べる	6
5. 手順3 板厚を見つける	7
5.1 候補にする条件	8
5.2 候補から板厚を選ぶ	8
5.3 選んだ板厚を確かめる	9
6. 手順4 板の表と裏を対応づける	9
7. 手順5 曲げを見つける	9
7.1 90° 以外の角度での確認	11
7.2 曲げが読めないとき	12
8. 手順6 平らに広げる（展開）	12
8.1 たどり方	13
8.2 展開図の線を作る	13
8.3 曲げの分の長さ（BA）とKファクター	14
8.4 展開できなかったとき	14
9. 手順7 数える	15
10. 手順8 自己検算	15
10.1 なぜ「体積 ÷ 板厚」で面積がわかるのか	17
10.2 検算で見つかる例	17
11. 手順9 結果の状態を決める	17
11.1 理由コードの一覧	19
11.2 見積が「概算」になる条件	19
12. 汎用性の確かめ方（テストの設計）	19
12.1 1. 正解を解析器と無関係に作る	19
12.2 2. 変化の軸を洗い出して網羅する	20
12.3 3. 開発から遠いデータで確かめる	20
12.4 4. 「確定してはいけない」データを入れる	21
12.5 テストが簡単すぎないことの確認	21
12.6 この設計で言えること・言えないこと	22
13. 評価の成績と、まだできないこと	22
13.1 まだできないこと・注意すること	22
13.2 用語	23

1. この資料について

板金部品のSTEPファイルから、板厚・展開面積・切断長・穴の数・曲げの数を、AIを使わずに幾何の計算だけで求める。求めた値は別の道すじでも計算し直し、合わなければ「概算」として担当者に確認を促す。

この資料では、例としてL字の金具を最初から最後まで追いかける。

項目	値
板厚	2mm
底	100 × 60mm、φ10の穴1つ
立ち上がり	高さ40mm（底の下面から）、φ8の穴1つ
曲げ	1か所、90°、内側の丸み（内R）2mm

2. 全体の流れ

解析は9つの手順を上から順に進む。

- 手順1～5：「これは一定の板厚の板金か」を確かめる
- 手順6～7：広げて数える
- 手順8～9：自分の答えを検算して、結果の状態を決める

途中で板金と認められなければ、その場で「解析不可」として止まり、金額は出さない。

STEPから結果が出るまでの9つの手順

L字金具の例で出てくるもの

1 STEPを読む

立体を「面（土台＋輪郭）」の集まりとして読み込む

面12枚（平ら8・丸い4）

2 面のつながりを調べる

どの面とどの面が辺を共有しているかの一覧を作る

つながり28組

3 板厚を見つける

向かい合う面の間隔を集め、広い面に支えられた値を選ぶ

板厚 2.0mm

4 表と裏を対応づける

面を「板の表裏」「曲げ」「切り口」に分ける

表裏2組・曲げ1組・切り口6枚

5 曲げを見つける

同じ軸の丸い面のペアで、両側が板の面につながるもの

曲げ1か所（90°・内R2）

6 平らに広げる

いちばん大きい面から、曲げを1つずつ戻して並べる

展開図 60×140.71mm

7 数える

展開図の輪から、面積・切断長・穴の数を出す

8,314mm²・458mm・穴2

8 自己検算

体積÷板厚、切り口の面積÷板厚などと突き合わせる

すべて一致

9 状態を決める

確定・概算・解析不可のどれかにする

確定（Kを指定したとき）


STEPから結果が出るまでの9つの手順（右はL字金具の例）

この解析にAI（LLM）は使っていない。すべての値は形の幾何計算で決まる。同じファイルなら、何度解析しても同じ結果になる。

3. 手順1 STEPを読む：「面」とは何か

STEPファイルは、立体を「表面（面）の集まり」として記録している。面はサイコロの面と同じ考え方で、立体を包む皮を、折れ目や境目で区切った1区画を指す。例のL字金具は12枚の面でできている。

板の表と裏（1～6）：板の広い面。材料の量（面積）に関係する

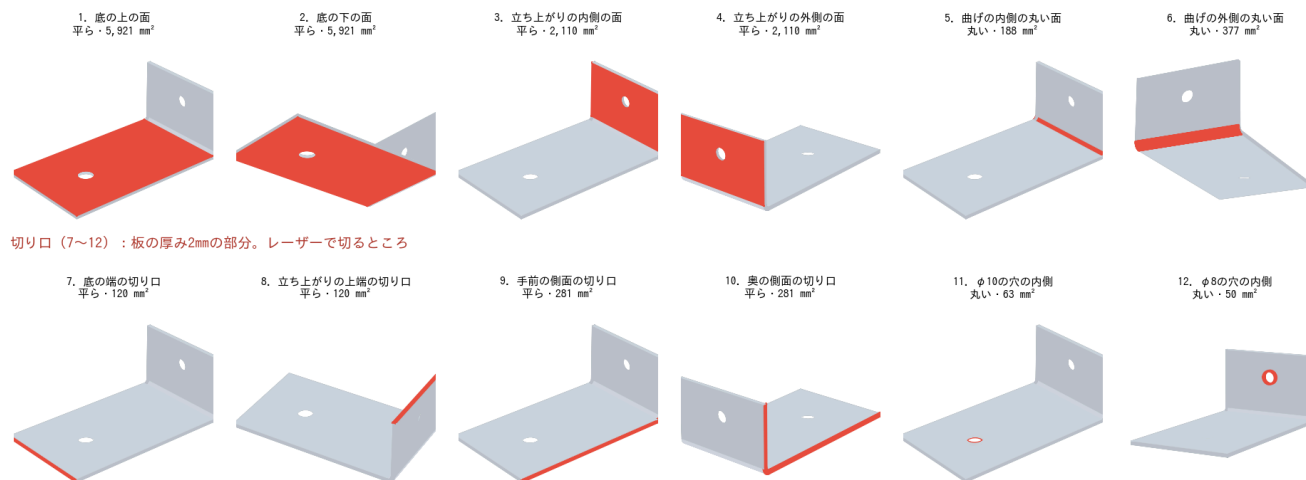

12枚の面を1枚ずつ赤くした図

12枚は役割で2つに分かれる。

- 板の表と裏（1～6）：板の広い面。曲げの部分の内側と外側（5・6）も含む。材料の量（面積）に関係する
- 切り口（7～12）：板の厚み2mmの細い帯。レーザーで切るところ。穴の内側の壁（11・12）も含む

3.1 面は「土台」と「輪郭」の組


STEPの中では、1枚の面が次の2つの組で書かれている。

- 土台：どこまでも広がる平面か円柱。平面なら「向きと位置」（例：z=2、高さ2mmの水平な面）、円柱なら「中心の線と半径」で表す
- 輪郭：その土台から、どの形を切り抜いたか

1枚の面は必ず1つの土台の上にある。面の分け方はSTEPを書き出したCADが決めており、解析器はそれを読むだけである。

面は「土台」と「切り抜く輪郭」の組で記録されている

STEPファイルの中では、1枚の面が「土台（どこまでも広がる平面か円柱）」と「その土台からどこを切り抜いたか（輪郭）」で書かれている。
1枚の面は、必ず1つの土台の上にある。土台が違えば、つながっていても別の面になる。面の分け方はCADが決めてSTEPに書き、解析器はそれを読むだけ。

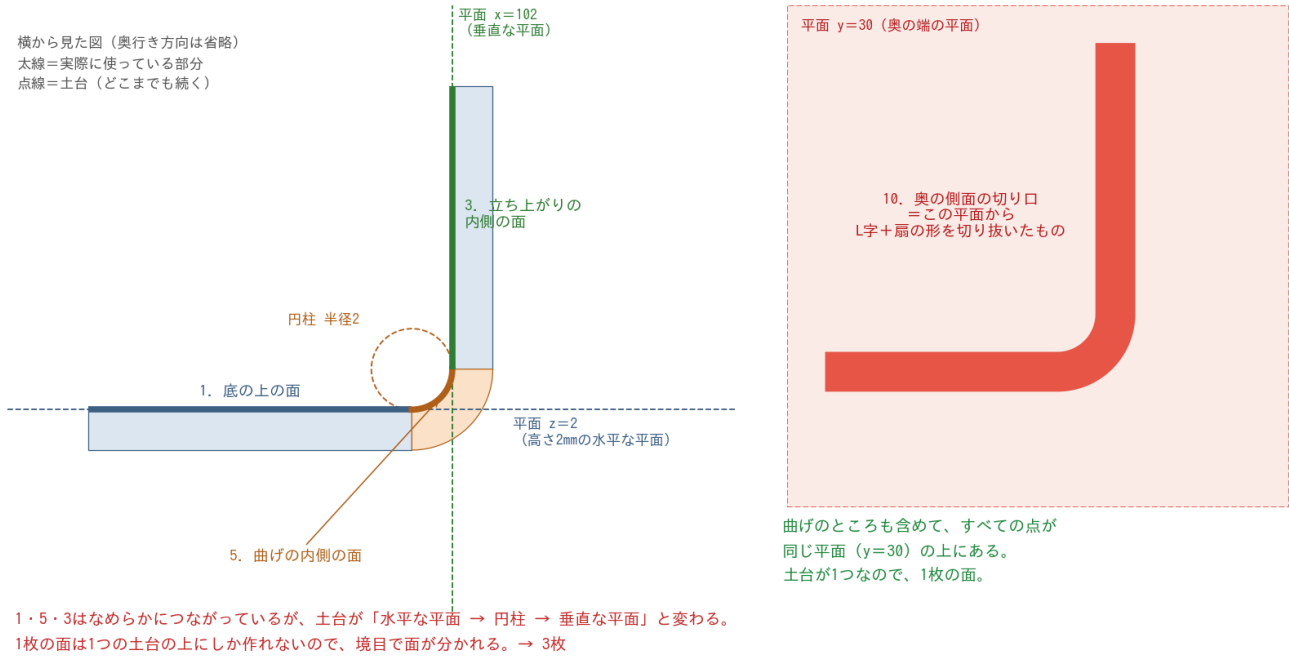


12枚の面と、その土台（この例のSTEPから読んだ値。座標の単位はmm）

面	土台	面	土台
1. 底の上の面	平面 $z=2$	7. 底の端の切り口	平面 $x=0$
2. 底の下の方	平面 $z=0$	8. 立ち上がりの上端の切り口	平面 $z=40$
3. 立ち上がりの内側の面	平面 $x=102$	9. 手前の側面の切り口	平面 $y=-30$
4. 立ち上がりの外側の面	平面 $x=104$	10. 奥の側面の切り口	平面 $y=30$
5. 曲げの内側の丸い面	円柱 半径2（軸は奥行き方向）	11. $\phi 10$ の穴の内側	円柱 半径5（軸は上下方向）
6. 曲げの外側の丸い面	円柱 半径4（5と同じ軸）	12. $\phi 8$ の穴の内側	円柱 半径4（軸は左右方向）

面の土台と輪郭、12枚の土台の一覧

なぜ底の上の面（1）と曲げの内側（5）は別の面か。横から見ると段差なくつながっているが、土台が「水平な平面 $z=2$ → 半径2の円柱 → 垂直な平面 $x=102$ 」と変わる。平面と円柱は同じ土台になれないので、境目で必ず別の面になる。

なぜ奥の側面の切り口（10）は曲がっていても1枚か。横から見た断面の形（L字＋扇の形）が、奥の端の平面 $y=30$ にそのまま張りついている。輪郭は曲がっていても、すべての点が同じ平面の上にあるので1枚でよい。

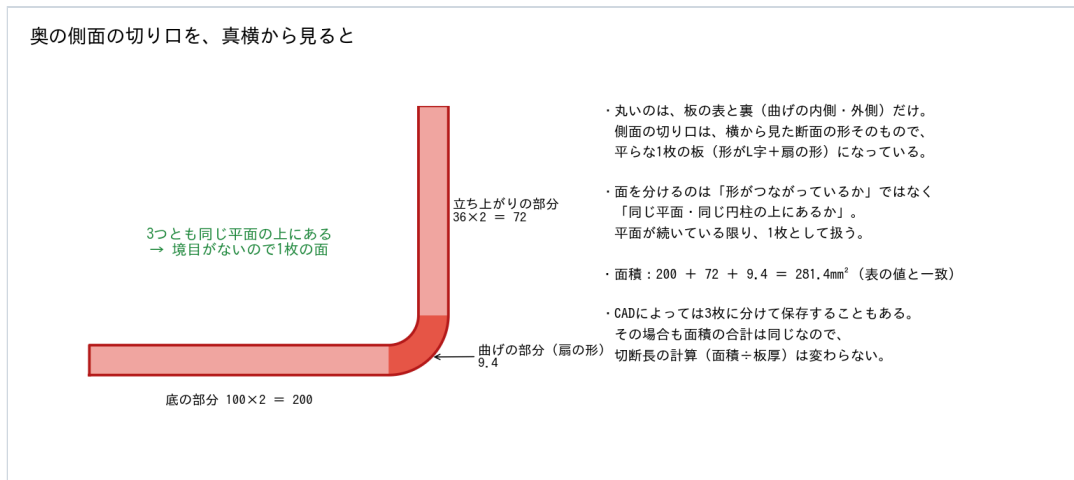

奥の側面の切り口を真横から見た形

土台が同じなら1枚に「できる」だけで、必ず1枚になるとは限らない。CADによっては同じ円柱を2枚に割って書き出す。解析器は同じ軸・同じ半径の面をまとめて1つの曲げとして扱うので、割れていても結果は変わらない（実際に、曲げを割った14枚版でも同じ値になった）。

読み込んだあと、次のことを確かめる。ひとつでも満たさなければ解析不可とする。

- ・立体がちょうど1つで、体積がある（複数の部品が入ったファイルは扱わない）
- ・立体のデータが壊れていない。壊れていても自動で直さない（顧客の形を勝手に変えないため）

計算の誤差を許す幅（公差）は、部品の大きさから決める。対角線の長さの1,000万分の1で、最小0.000001mm、最大0.01mm。例の金具（対角線約127mm）では約0.000013mm。


4. 手順2 面のつながりを調べる

どの面とどの面が辺を共有しているかを一覧にする。例の金具では12枚の面のあいだに28組のつながりがある。この一覧（つながりの図）は、この後の手順で何度も使う。

- ・手順5：丸い面の両側に板の面がつながっているか（曲げかどうか）
- ・手順6：面を順にたどって平らに広げる道すじ
- ・手順8：切り口の面がいくつかたまりに分かれるか

面のつながり（12枚の面と、辺を共有している組）

線＝その2枚の面が辺を共有している。色は手順4で決まる役割（青：板の表裏、橙：曲げ、赤：切り口）

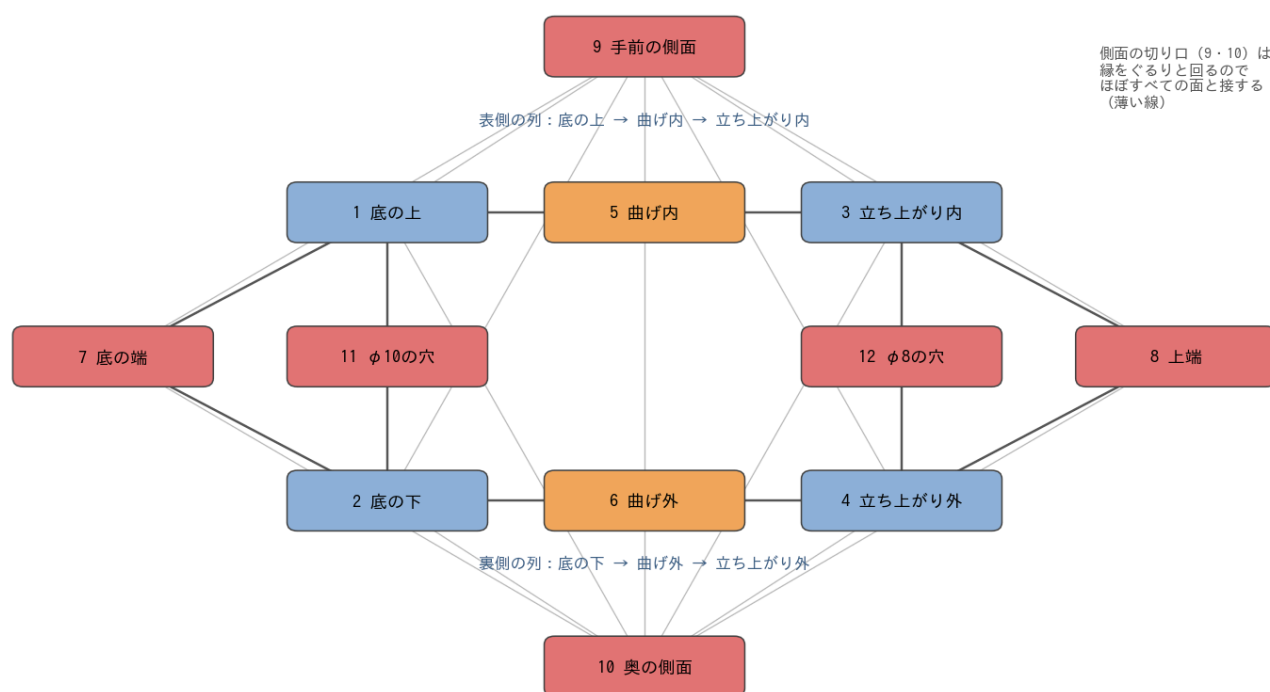

面のつながりの図

図の上の列（底の上 → 曲げ内 → 立ち上がり内）が板の表側、下の列が裏側である。表と裏は直接つながらず、必ず切り口の面（赤）をはさんでいる。穴の内側（11・12）は、穴のある板の表と裏にだけつながる。


5. 手順3 板厚を見つける

板の表と裏は、板厚ぶん離れて向かい合う平らな面の組になる。そこで、向かい合う面の組をすべて集め、その間隔を板厚の候補にする。例の金具では候補が4つ見つかり、2.0mmに決まる。


板厚の見つけ方

条件1～3をすべて満たす「平らな面の組」と「同じ軸の丸い面の組」を集め、その間隔を板厚の候補にする。


条件1 向きが正反対

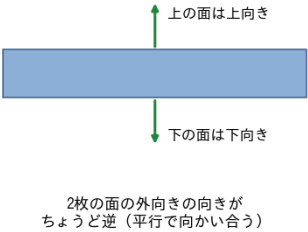

条件2 間に材料がある

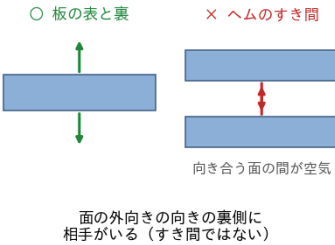


条件3 正面で重なる

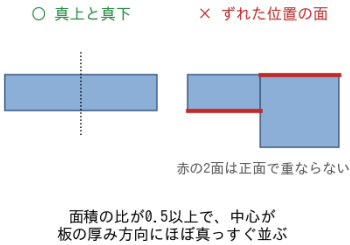

例のL字金具で見つかった候補（すべて実際の計算結果）

面の組	種類	間隔（板厚の候補）	重み（小さいほうの面積）
1 底の上 と 2 底の下	平面	2.0 mm	5,921.5 mm ²
3 立ち上がり内 と 4 立ち上がり外	平面	2.0 mm	2,109.7 mm ²
5 曲げ内 と 6 曲げ外	丸い面（半径の差）	2.0 mm	188.5 mm ²
9 手前の側面 と 10 奥の側面	平面	60.0 mm	281.4 mm ²

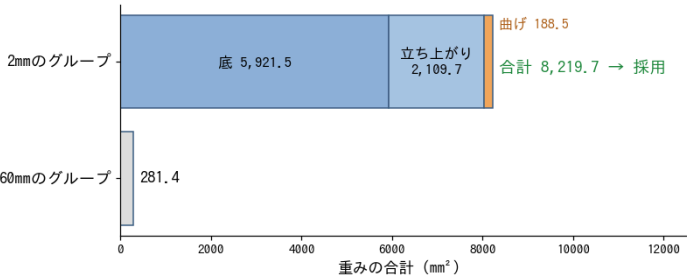

- ・間隔が2%以内の候補を同じグループにまとめる
- ・重み（面積）の合計が最も大きいグループを選ぶ
- ・グループの重み付き平均を板厚にする → 2.000mm

広い面に支えられた値を選ぶので、側面どうしの60mmのような「たまたま向き合う組」に負けない。

板厚の見つけ方：3つの条件、候補、選び方

5.1 候補にする条件

条件	中身	弾くものの例
向きが正反対	2枚の平面の外向きの向きがちょうど逆	斜めや直角に交わる面
間に材料がある	面の外向きの裏側に相手がいる	ヘム（折り返し）のすき間。板厚と同じ幅のことがある
正面で重なる	面積の比が0.5以上。中心どうしのずれが、厚み方向では間隔の2%以内、横方向では面の大きさ（面積の平方根）の1/4以内	段差のある形で、離れた場所にある逆向きの面

同じ軸の丸い面の組（曲げの内側と外側）も候補に入れる。このときの間隔は半径の差（4 - 2 = 2mm）。

5.2 候補から板厚を選ぶ

1. 候補ごとに「重み」をつける。重みは2枚のうち小さいほうの面積
2. 間隔が2%以内の候補を同じグループにまとめる
3. 重みの合計がいちばん大きいグループを選び、その重み付き平均を板厚にする

例では、手前と奥の側面（9・10）も「向かい合う平面で間に材料がある」ので、60mmの候補になる。しかし重みは281.4で、2mmのグループ（8,219.7）に負ける。広い面に支えられた値を選ぶので、たまたま向かい合う面にはまどわされない。

5.3 選んだ板厚を確かめる

板厚を決めたあと、次の2つを確かめる（手順4で表裏のペアを作ったあとに行う）。

- **体積と合うか**：表裏のペアの面積（2枚の平均）の合計が、体積 ÷ 板厚 と8%以内で合うか。合わなければ板厚が一定でないとみなして解析不可。例：8,313.9 と $16,627.9 \div 2 = 8,313.9$ （差0%）
- **板らしい形か**：板厚 ÷ $\sqrt{\text{体積} \div \text{板厚}}$ が0.2以下か。分厚いブロックのような形を弾く。例： $2 \div \sqrt{8,313.9} = 0.02$

6. 手順4 板の表と裏を対応づける

決まった板厚で、面を「表と裏のペア」に組む。ペアになった面は板の表裏か曲げ、ペアにならなかった面は切り口と決まる。例では表裏2組・曲げ1組・切り口6枚に分かれる。

1. 手順3と同じ条件で、間隔が板厚の2.5%以内の組を集める
2. 面積の大きい組から順に確定する。1枚の面は1つのペアにしか入れない
3. 残った面を切り口とする。切り口が1枚もなければ展開できないので解析不可

役割	決まり方	例の金具
板の表裏	平らな面のペア	1と2（底）、3と4（立ち上がり）
曲げ	同じ軸の丸い面のペア	5と6
切り口	ペアにならなかった面	7～12（端・上端・側面2枚・穴の内側2枚）

側面の切り口（9・10）は向かい合っているが、間隔が60mmで板厚と違うのでペアにならない。穴の内側は丸い面が1枚しかなく、同じ軸で半径が板厚ぶん違う相手がいないので、やはりペアにならない。つながりの図（手順2）の色は、この役割を表している。

切り口の面は、すべて幅が板厚（2mm）の帯である。この性質を、手順8の切断長の検算に使う。


7. 手順5 曲げを見つける

曲げは「同じ軸の丸い面のペアで、両側に板の平らな面がつながっているもの」として見つける。角度は丸い面が中心の線のまわりに何度ぶん回っているかで読むので、90° 以外の曲げも同じ方法で読める。

④ 曲げを見つける：4つの手順（例：L字の金具。板厚2mm）

手順1 丸い面を集める


12枚の面のうち、丸い面（円柱の一部）は4枚。曲げの候補は、この中にしかない。

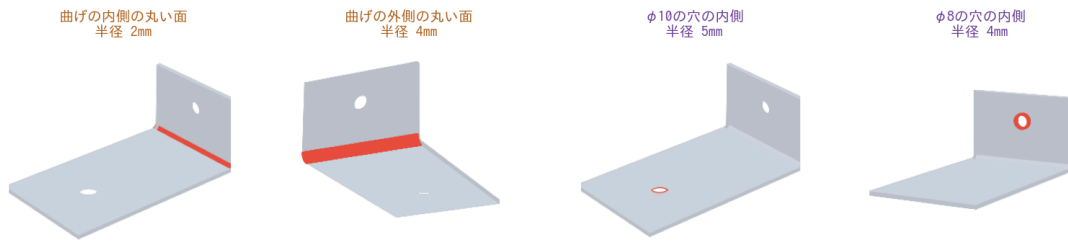

手順2 「表と裏のペア」になる丸い面を探す

曲げの部分は、板を丸めたものなので、内側と外側の2枚の丸い面がある。


条件：① 中心の線（軸）が同じ ② 半径の差が板厚と同じ（2mm）

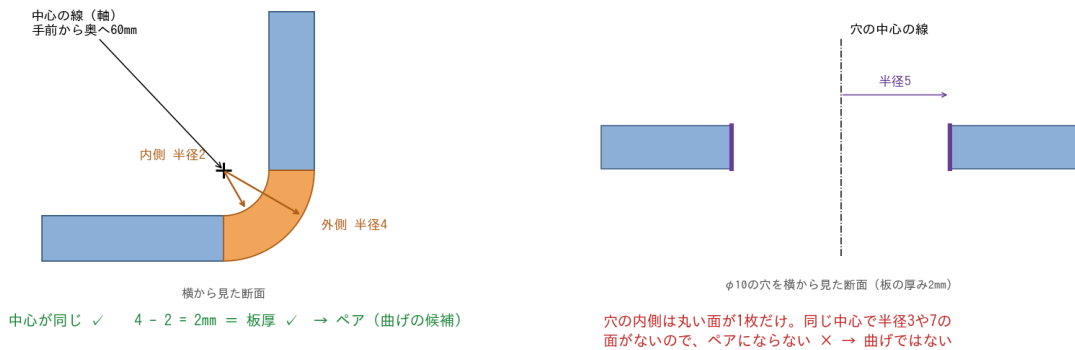

手順3 ペアの両側に、板の平らな面がつながっているか確かめる

面のつながり（どの面とどの面が辺を共有しているか）を見る。曲げなら「平らな面 → 丸い面 → 平らな面」と並ぶ。

両側に板の面が2枚以上つながっていれば、曲げ1か所と決める。同じ軸・同じ半径のペアが何組かに割れていても、1か所として数える。

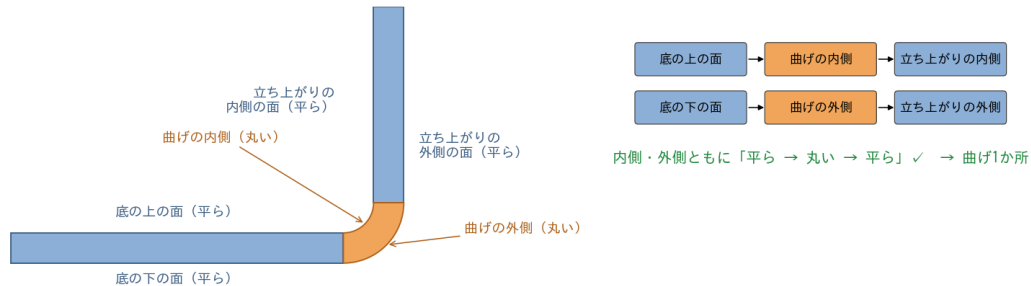

手順4 角度と丸みを読む（次の図）

- ・丸み（内R・外R）：ペアの小さいほうの半径が内R=2mm、大きいほうが外R=4mm
- ・角度：丸い面が、中心の線のまわりに「何度ぶん回っているか」を読む。この例は90°
- ・曲げの分の長さ（展開に使う）= 角度（ラジアン）×（内R + K × 板厚）= 1.571 × (2 + 0.5 × 2) = 4.71mm

曲げを見つける4つの手順

1. 丸い面を集める：曲げの候補は丸い面の中にしかない。例では4枚（曲げの内側・外側、穴の内側2枚）
2. 表と裏のペアになる丸い面を探す：中心の線が同じで、半径の差が板厚と同じもの（手順4で作ったペア）。穴の内側は相手がいないので曲げではない
3. 両側に板の平らな面がつながっているか確かめる：「平ら → 丸い → 平ら」と並んでいれば曲げ1か所。同じ軸・同じ半径のペアが何組かに割れていても、1か所として数える
4. 角度と丸みを読む：ペアの小さいほうの半径が内R、大きいほうが外R。角度は、STEPに記録された丸い面の「どこからどこまで回っているか（角度の範囲）」をそのまま読む。この角度は板の向きが何度変わったかになり、

両側の平らな面の向きの差と同じである

7.1 90° 以外の角度での確認

底100×60mm・板厚2mmに立ち上がりをつつけ、角度と丸みを変えた13個の形を解析器にかけた（K=0.5を指定）。すべて「確定」になり、角度・丸み・展開面積・切断長が正解と一致した。


角度の読み方と、いろいろな角度で試した結果

角度 = 丸い面が中心のまわりに何度ぶん回っているか

丸い面は、STEPの中で「中心の線・半径・どこからどこまで回っているか（角度の範囲）」で記録されている。

その範囲をそのまま読むので、90°でも45°でも135°でも同じ方法で読める。


この角度は「板の向きが何度変わったか」で、両側の平らな面の向きの差と同じになる。

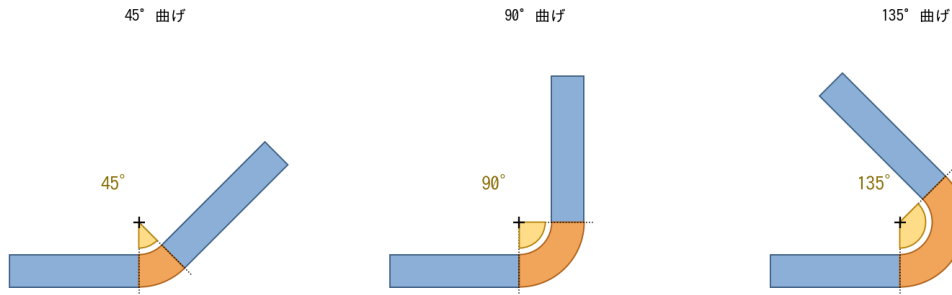

確かめた結果（実際に解析器にかけた）

底100×60mm・板厚2mmに立ち上がりをつつけ、角度と丸みを変えた13個の形で試した（K=0.5を指定）。

すべて「確定」になり、読み取った角度・丸みも展開面積・切断長も、正解と一致した（ずれ0.001mm以下）。

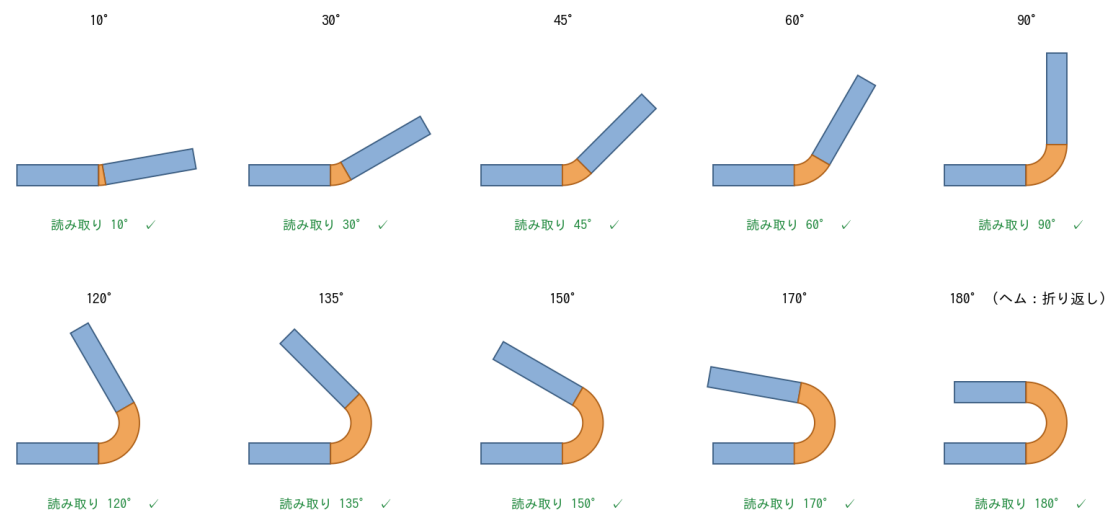

丸みも変えて確認：90° で内R 0.5・1・2mm、135° で内R 6mm → いずれも正しく読めた ✓

読めない形（正しく「解析不可」になる）



- ・丸みのない曲げ（角がとがった形）：丸い面がないので曲げと分らない → 解析不可
（実物は必ず丸みがつくので、CADの描き方の問題。理由コード BEND_UNDETERMINED）
- ・曲げが円柱でない形（自由曲面・だんだん丸みが変わる形）→ 解析不可
- ・曲げの部分に穴や切り欠きがかかる → 読めるが「概算」（要確認）

角度の読み方と、いろいろな角度で試した結果

- ・ 角度：10°・30°・45°・60°・90°・120°・135°・150°・170°・180°（180° はヘム＝折り返し）

- 丸み：90° で内R 0.5・1・2mm、135° で内R 6mm
- 開発用のゴールデンデータ（508件）にも、30・45・60・120・135° の曲げとヘムが含まれ、すべて正解している

7.2 曲げが読めないとき

次のどちらかが見つかると、曲げを確かに読めないので解析不可（BEND_UNDETERMINED）にする。

- **角がとがった折れ**：板の表裏の面どうしが、向きの違うまま直接つながっている。丸みが0の曲げで、実物にはありえない（CADの描き方の問題）
- **相手のいない長い丸い面**：ペアにならない丸い面のうち、軸方向の長さが板厚の2.5倍を超えるもの。穴の内側は長さが板厚と同じなのでこれには当たらない

曲げが円柱でない形（自由曲面や、丸みがだんだん変わる形）は、表裏のペアが作れないので、多くは手順3～4の段階で解析不可になる（試した自由曲面の形は「板厚が一定でない」で止まった）。


見積の金額は曲げの「数」だけで決まり、角度は金額に影響しない。180° のヘムも90° の曲げと同じ1回分の値段になる。角度は展開の長さ（手順6）に使われる。

8. 手順6 平らに広げる（展開）


曲げた板を、曲げる前の1枚の平らな板に戻す。板の片側の面だけを使い、いちばん大きい平らな面を置いたまま、曲げを1つずつ逆に曲げ戻していく。例の展開図は60 × 140.71mmになる。

平らに広げる：曲げを1つずつ「逆に曲げ戻す」

板の片側の面だけを使う（例：上の面の列）。いちばん大きい平らな面を置いたまま、つながりをたどり、曲げを越えるたびにその先の部分を曲げの角度だけ回して戻し、曲げの分の長さ（BA）だけずらす。

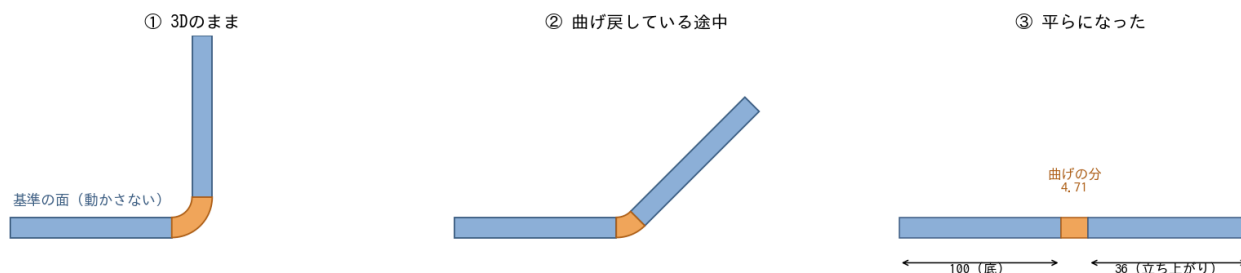

展開図（解析器が実際に作ったもの。単位mm）

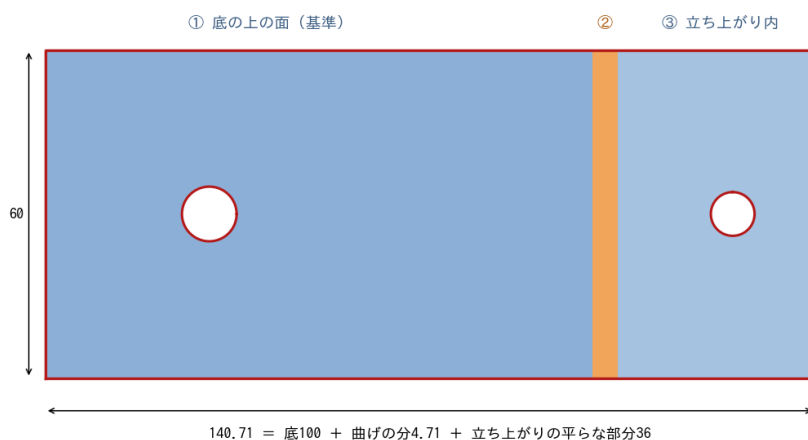

たどる順番（つながりの図の表側の列）

- ① 底の上の面：いちばん大きい平らな面。そのまま置く
- ② 曲げの内側：丸い面を、中心の線のまわりの角度に合わせて帯（幅4.71）に伸ばす
- ③ 立ち上がりの内側：90° 回して戻し、帯の先に並べる

平らな面から平らな面へは、そのまま同じ動かし方で移る。丸い面を越えるときだけ回して戻す。

線の役割

- ・ 赤：切る線（外形と穴）。切り口の面と接する辺だけを集め、端点でつないで輪にする
- ・ 色の境目（曲げの帯の両端）は面どうしの境目で、切る線ではない

平らに広げる流れと、解析器が作った展開図

8.1 たどり方

1. 表裏のペアのうち、いちばん面積の大きい平らな面を基準にする（例：底の上の面）。基準の面は動かさない
2. つながりの図を、基準の面から近い順にたどる。たどるのは板の表裏と曲げの面だけで、同じペアの相手（裏側）には渡らない。これで表側の列だけが集まる
3. 平らな面から平らな面へは、そのまま同じ動かし方で移る
4. 丸い面（曲げ）に来たら、丸い面を帯に伸ばす。帯の幅は曲げの分の長さ（BA、次の節）
5. 曲げの先の平らな面は、曲げの角度だけ逆に回して、帯の先に並べる

曲げが何段重なっていても、この手順を繰り返すだけでよい。形の向きや置き方（斜めに置かれた部品など）にも左右されない。

8.2 展開図の線を作る

広げた面の辺のうち、切り口の面と接する辺だけを集める。これがレーザーで切る線である。広げた面どうしの境目（底と曲げの境など）は切る線ではないので入れない。集めた辺を端点でつないで、閉じた輪にする。

曲げの部分の辺は、丸い面の角度に合わせて伸ばしたあとの長さで測る。平らな面の辺は動かしても長さが変わらないので、元の正確な長さをそのまま使う。

8.3 曲げの分の長さ（BA）とKファクター


曲げると、板の内側は縮み、外側は伸びる。その間に長さが変わらない線があり、その位置を板厚の何割かで表したものがKファクター（K）である。展開したときの曲げの帯の幅は、この線の長さになる。

$$BA = \theta \times (\text{内R} + K \times \text{板厚})$$

θ は曲げの角度（ラジアン、 $90^\circ = 1.571$ ）。

曲げの分の長さ（BA）とKファクター

曲げると内側は縮み、外側は伸びる。その間に長さが変わらない線がある。その位置を板厚の何割か（K）で表す。

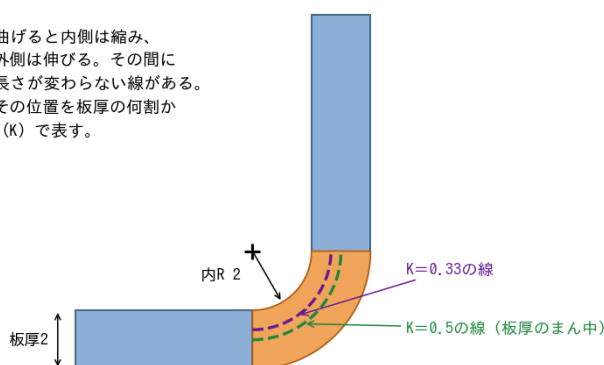

$$BA = \text{角度 (ラジアン)} \times (\text{内R} + K \times \text{板厚})$$

例（ 90° 、内R 2、板厚 2）

- ・ $K=0.5$: $1.571 \times (2 + 1.00) = 4.71\text{mm}$
- ・ $K=0.33$: $1.571 \times (2 + 0.66) = 4.18\text{mm}$

- ・ Kは材質・板厚・金型で変わる加工条件。STEPには書かれていないので、形からは決められない
- ・ 指定がないときはデモの既定値0.33を使い、見積は「概算」になる（手順9）
- ・ この例では、Kの違いで曲げ1か所あたり約0.5mm 展開の長さが変わる（ $140.71 \rightarrow 140.18\text{mm}$ ）

曲げの分の長さKファクター

Kは材質・板厚・金型で変わる加工条件で、STEPには書かれていない。指定がなければデモの既定値0.33を使い、曲げのある部品の見積は「概算」にする（手順9）。

8.4 展開できなかったとき

基準にできる平らな面がない、輪が作れないなどで展開図を作れなかったときは、展開図を使わずに概算する（FLAT_PATTERN_ESTIMATED）。展開図を作れても、自己検算（手順8）が合わず、しかも展開した値が下の概算から20%を超えて外れるときは、展開した値を捨ててこの概算を使う（閉じた筒などで、面積がほぼ0や負の値のまま材料費になるのを防ぐ）。面積や切断長が0以下になるときは解析不可にする。

- ・ 面積 = 体積 ÷ 板厚（Kが0.5でなければ曲げごとに補正を足す）
- ・ 切断長 = 切り口の面の面積 ÷ 板厚
- ・ 穴の数 = 切り口の面のかたまりの数 - 1（外周のぶん）

9. 手順7 数える

展開図の輪から、見積に使う4つの値を出す。例の金具は展開面積8,314mm²、切断長458mm、穴2つ、曲げ1か所である。

展開図から数える



輪を面積の大きい順に並べる

- ・いちばん大きい輪＝外形
- ・残りの輪＝穴（外形の内側にあること）

$$\begin{aligned}\text{展開面積} &= \text{外形の面積} - \text{穴の面積} \\ &= 8,442.7 - 78.5 - 50.3 \approx 8,314\text{mm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{切断長} &= \text{すべての輪の長さの合計} \\ &= 401.4 + 31.4 + 25.1 = 458.0\text{mm}\end{aligned}$$

$$\text{穴の数} = \text{内側の輪の数} = 2$$

$$\text{曲げの数} = \text{手順5で見つけた曲げ} = 1$$

- ・長穴や角穴も、輪1つで穴1つと数える
- ・外周の切り欠きは外形の一部なので穴ではない

展開図から数える

値	出し方	例の金具
展開面積（mm ² ）	外形の輪の面積 - 穴の輪の面積	8,314.0
切断長（mm）	すべての輪の長さの合計（外形＋穴）	458.0（外形401.4＋穴56.5）
穴の数	内側の輪の数	2
曲げの数	手順5で見つけた曲げの数	1
展開寸法（mm）	外形を囲む長方形の縦×横	60 × 140.71

- ・ 輪を面積の大きい順に並べ、いちばん大きい輪を外形、残りを穴とする
- ・ 長穴や角穴も、輪1つで穴1つと数える。長穴の両端の丸い部分を別々に数えたりはしない
- ・ 外周の切り欠きや曲げの逃がし（リリーフ）は外形の一部なので、穴には数えない
- ・ 解析の結果には、値ごとに「どう出したか」と「どれだけ確かか（高・中・低）」も記録する

10. 手順8 自己検算

展開図から出した値を、3Dの形から直接出した値と比べる。展開のどこかが間違っていれば、どれかの検算が合わない。1つでも外れたら値を確定させず「概算」にする。例の金具はすべて合った。

自己検算：答えを別の道すじでも出して、合うか比べる

展開図から出した値を、3Dの形から直接出した値と比べる。1つでも外れたら値を確定させない。

検算1 面積：体積 ÷ 板厚

板の体積は「板のまん中の面の面積 × 板厚」。だから体積 ÷ 板厚 は、展開面積（ $K=0.5$ のとき）と同じになるはず。
 K が0.5でないときは、曲げ1か所ごとに 角度 × 曲げの長さ × 板厚 × ($K - 0.5$) を足して比べる。 許す差：1%

例：16,627.9 ÷ 2 = 8,313.9、展開図は 8,314.0 → 一致 ✓

検算2 切断長：切り口の面の面積 ÷ 板厚

切り口の面はどれも幅が板厚なので、面積 ÷ 板厚 = その切り口の長さ。合計すれば切断長になるはず。 許す差：1%

例：(120 + 120 + 281.4 + 281.4 + 62.8 + 50.3) ÷ 2 = 458.0、展開図は 458.0 → 一致 ✓


検算3 外形は1つで、穴は外形の内側にあって重ならない

○ 正しい

× 外形が2つ

× 穴が重なる


× 外形が自分と交差




輪がつながらずに途切れた線が残る場合（閉じない境界）も失敗にする。

検算4 どの道すじでたどっても同じ位置に来る

面のつながりが輪になっている形では、同じ面へ2通り以上の道すじでたどり着く。
それぞれの道すじで広げた位置を比べ、ずれが大きければ展開がおかしい（許す差：板厚の0.1%、最小0.001mm）。
筒のように閉じた形は、ぐるっと回ると元の位置に戻らずにずれるので、ここで見つかる（→ 概算）。

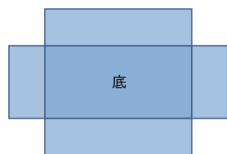

ふつうの箱：道すじは1通り。ずれない ✓

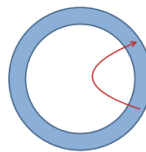

閉じた筒：一周すると位置がずれる ×

検算5 板の表と裏のペアが、ちょうど片方ずつ展開に入っている

片側の面だけをたどるので、どのペアも「どちらか1枚だけ」が展開図に入るはず。
どちらも入っていない（たどり着けない部分がある）、両方入っている（板の厚みを越えて裏側に回った）→ 失敗。

例：3組とも表側の1枚だけが入っている ✓

そのほかの確認：広げた面がすべて同じ平面に乗っているか（平面度）／見つけた曲げがすべて展開されたか／
切り口の面のかたまりの数（例：外周の切り口1つ＋穴2つ＝3）と、展開図の輪の数（3）が同じか

自己検算の5つの確認

検算	比べるもの	許す差	例の金具
1 面積	展開面積 と 体積 ÷ 板厚（ K 補正つき）	1%	8,314.0 と 8,313.9
2 切断長	展開図の輪の長さ と 切り口の面の面積 ÷ 板厚（ K 補正つき）	1%	458.0 と 458.0
3 外形	外形が1つで、自分と交差せず、穴が外形の内側にあって重ならない。 途切れた線がない	—	外形1・穴2
4 道すじ	同じ面へ2通り以上でたどり着いたとき、広げた位置が一致する	板厚の0.1%（最小0.001mm）	道すじ1通り
5 表裏ペア	どのペアも、ちょうど片方だけが展開に入っている	—	3組とも片方

検算	比べるもの	許す差	例の金具
平面度	広げた面がすべて基準の面と同じ平面に乗っている	板厚の0.1%（最小0.001mm）	一致
曲げ	手順5で見つけた曲げがすべて展開された	—	1か所とも
輪の数	切り口の面のかたまりの数 と 展開図の輪の数	一致	3 と 3

10.1 なぜ「体積 ÷ 板厚」で面積がわかるのか

板の体積は、板のまん中の面の面積 × 板厚 である。曲げた部分も同じで、まん中の面は曲げても伸び縮みしない。だから $K=0.5$ （板厚のまん中）で展開した面積は、体積 ÷ 板厚 と一致するはずである。

K が0.5でないときは、曲げ1か所ごとに面積が 角度 × 曲げの長さ × 板厚 × ($K - 0.5$) だけ変わるので、そのぶんを足してから比べる。切断長も同じ考え方で、曲げの両端の辺のぶんだけ補正する。


10.2 検算で見つかる例

- 閉じた筒（U字の先端どうしを突き合わせた形）：ぐるっと一周したときに位置が158～341mmずれる。検算4で見つかり、試した40件すべてが「概算」になった。展開した面積が体積 ÷ 板厚から大きく外れるので、体積からの概算に置き換える（手順6）
- 曲げにかかる穴・切り欠き：展開はできても、穴の形が曲げで伸びるため値を確定できない。検算とは別に見分けて「概算」にする（手順9）

11. 手順9 結果の状態を決める

結果は「確定」「概算」「解析不可」の3つのどれかになる。上から順に確かめ、最初に引っかかったところで止まる。引っかかった理由は理由コードとして残す。

結果の状態の決め方（上から順に確かめ、最初に引っかかったところで止まる）

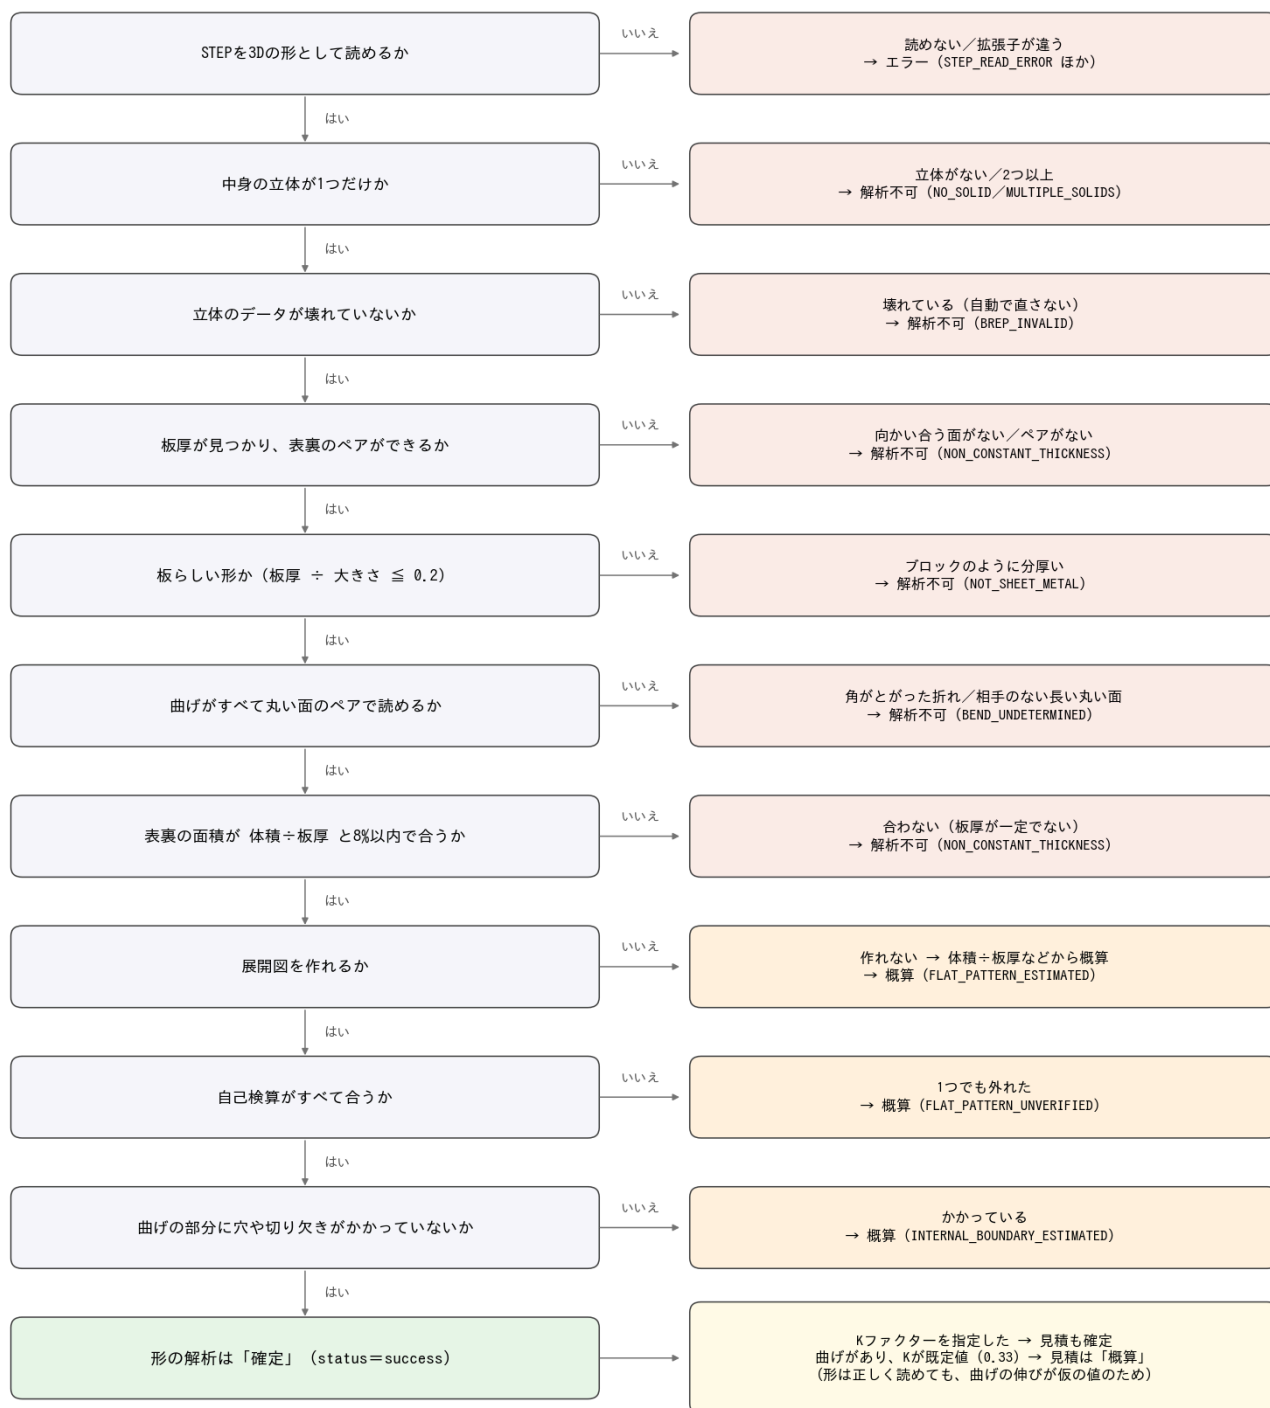

結果の状態の決め方

状態	意味	見積での扱い
確定 (success)	展開図ができ、検算がすべて合い、曲げにかかる穴もない	Kを指定していればそのまま使える。曲げがあつてKが既定値なら「概算」
概算 (partial)	値は出たが、確かめきれない部分がある	「概算」と表示し、担当者に確認を促す
解析不可 (unsupported)	一定の板厚の板金と認められない	金額を出さない
エラー (error)	ファイルを読めない、予期しない失敗	金額を出さない

11.1 理由コードの一覧

コード	状態	どんなとき
INVALID_FILE_TYPE	エラー	拡張子が .step / .stp でない
STEP_READ_ERROR	エラー	ファイルが空、または3Dの形として読めない
NO_SOLID	解析不可	立体がない、または体積がない
MULTIPLE_SOLIDS	解析不可	立体が2つ以上（複数部品）
BREP_INVALID	解析不可	立体のデータが壊れている
NON_CONSTANT_THICKNESS	解析不可	向かい合う面がない、表裏のペアがない、体積と合わない
NOT_SHEET_METAL	解析不可	板厚に対して形が小さすぎる（ブロック状）
BEND_UNDETERMINED	解析不可	角がとがった折れ、相手のいない長い丸い面
FLAT_PATTERN_FAILED	解析不可	切り口の面が1枚もない、面積・切断長が正にならない
FLAT_PATTERN_ESTIMATED	概算	展開図を作れない、または検算が合わない展開値が概算から20%を超えて外れたので、体積などから概算した
FLAT_PATTERN_UNVERIFIED	概算	自己検算のどれかが合わない
INTERNAL_BOUNDARY_ESTIMATED	概算	曲げの部分に穴や切り欠きがかかっている

11.2 見積が「概算」になる条件

見積の計算は、次のどれかに当てはまると「概算」と判定し、画面の「確認してください」に理由を出す（見積書は、担当者が作成した時点で確定として扱うので、見積書には概算の区別はない）。

- ・形の解析が「概算」
- ・解析に仮の値を使った（曲げがあってKが既定値のとき）
- ・値のどれかの確かさが「中」か「低」

12. 汎用性の確かめ方（テストの設計）

解析ロジックが「テストに使った形だけ」ではなく、いろいろな形で正しく動くことを確かめるために、テストを4つの考え方で設計した。STEPの解析と展開図DXFの解析は同じ設計で、どちらも作り方や乱数を変えたすべてのデータで危険誤答0件だった。

12.1 1. 正解を解析器と無関係に作る

実際の部品はまだ手に入らないので、正解つきの部品をプログラムで作った（ゴールデンデータ）。

- ・部品は「展開図の底面の形＋フランジの木構造＋穴・切欠き」で定義し、同じ定義から曲げた形（STEP）と展開した形を作る


- 正解の値は展開した形から出す（面積＝体積÷板厚、切断長＝側面積÷板厚、穴の数＝展開図の内側の輪の数）。テストされる解析器は一切使わない
- 生成器の側でも検算する。曲げた形と展開した形の体積が一致しない、フランジがぶつかる、展開図が重なる部品は捨てて作り直す
- L字＋穴の手計算の値と一致すること、同じ乱数から同じ部品ができることもテストしている
- 正解は凍結し、解析器に合わせて変えない。生成器の不具合（曲げリリーフが穴に数えられる件）を見つけたときは、古い正解を残したまま新しい版（golden_v2）を作った

12.2 2. 変化の軸を洗い出して網羅する

解析の難しさを決める要素を洗い出し、それぞれを広い範囲で変えた。

軸	範囲
形の複雑さ	Lv0 平板 → Lv1 平行曲げ（L・U・Z・ハット・多段）→ Lv2 底面＋フランジ → Lv3 フランジの上のフランジ（深さ3まで）→ Lv4 ヘム
板厚	0.8～4.5mm（8種類）
曲げ	角度90° 主体に30・45・60・120・135・180°、内R 0.5～2倍の板厚、上下の向きの混在
穴・切欠き	丸穴・長穴・角穴（傾き含む）、外周の切欠き、角落とし、曲げリリーフ、1～10個
大きさ	40～300 × 30～200mm
手作りの形	乱数では出にくい8件（G01～G08）を各レベルに加える

展開図DXFでは、同じ部品を4通りに描き分けた。きれいな図（D0）、図枠・寸法・注記つき（D1）、レイヤがばらばらで線が分割・重複・微小なすき間・インチ単位のもの（D2）、確定してはいけない図（外周が開いている、1ファイルに2部品：X）である。

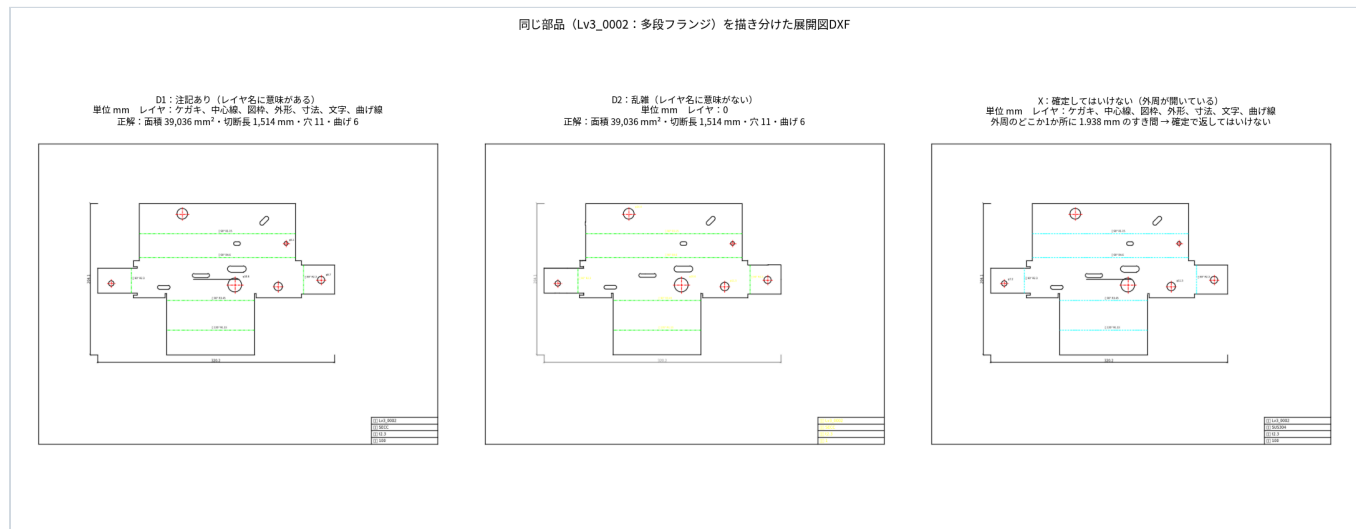

同じ部品を D1・D2・X で描いた例

12.3 3. 開発から遠いデータで確かめる

開発中に何度も見たデータでは、たまたまそのデータに合うように作り込んでしまう（過剰適合）。そこで、開発からの遠さが違うデータを段階的に用意した。

開発から遠いデータほど、汎用性の強い証拠になる

	データ（件数）	作り方・使い方	結果
近 ↓ 遠	開発用 STEP 508件・DXF 800	失敗を見ながらロジックを直す 同じ生成手順・seed=1（DXFは21）	全件正しい結果
	ホールドアウト STEP 200件・DXF 400	開発中は開かない。最後に一度だけ 別の乱数（seed=2・22）	全件正しい結果
	追加検証 STEP 2,000件・DXF 800	改善のあとに一度だけ さらに別の乱数（seed=3・4・23）	全件正しい結果
	ストレステスト STEP 480件	生成手順そのものを変える 任意の姿勢、斜め辺、閉じた筒など	危険誤答 0件
	実際の顧客データ 未入手	実際のCADが出力した形 面の分割・微小面・公差のずれ	未評価

左の矢印は「開発中に見たデータからの遠さ」。上ほど作り込みの影響を受けやすく、下ほど汎用性の証拠として強い。

テストデータの5つの層（上ほど開発に近く、下ほど汎用性の証拠として強い）

- ・ **ホールドアウト**：別の乱数で作り、開発中は開かない。最後に一度だけ評価する。一度使ったら最終判定には使えない
- ・ **追加検証**：さらに別の乱数で、STEPは合計2,000件、DXFは800ファイル
- ・ **ストレステスト**：乱数だけでなく**作り方そのもの**を変えた。部品を任意の向きと位置に置く、5～7角形の底面に斜めのフランジ、30～150°の角度の混在、閉じた筒、曲げの間が短い段曲げ、曲げ軸が直交するフランジ、底面より大きいフランジ、最大3段の多段トレイ。「底面は座標軸に沿っている」「いちばん大きい面が底面」といった生成手順の癖に頼っていないかを確認する

12.4 4. 「確定してはいけない」データを入れる

正しく読めることと同じくらい、読めないものを確定させないことが大事である。そこで、正しい答えが「確定させない」であるデータを入れた。

- ・ DXFの X（外周が開いている、2部品）：全件「確定しない」が正解。素朴な実装では97%を確定で返してしまった
- ・ ストレステストの閉じた筒：3Dの形からは正解の切断長を再現できない。全40件が「概算」になり、確定で返したものはなかった

12.5 テストが簡単すぎないことの確認

同じデータで、素朴な方法も評価した。テストが簡単なら素朴な方法でも通るはずだが、実際には大きく差が出た。

方法	結果
最初の解析ロジック（STEP）	Lv2・Lv3で危険誤答が6割超（2段目のフランジを無視して面積が最大40%小さいまま確定）

方法	結果
素朴なDXFの読み取り（レイヤ名で判断）	乱雑なDXF（D2）は0%、問題のあるDXF（X）の97%を確定
LLMに解析を手伝わせる方式	正しい値を「概算」にする誤警報が26～84%増え、処理時間は30～70倍。採用しなかった

12.6 この設計で言えること・言えないこと

- **言えること**：設計した変化（形の複雑さ・板厚・曲げ・穴・向き・作り方）の範囲では、乱数や作り方を変えても正しく動く。危険誤答は、STEP 3,188件・DXF 2,000ファイルのすべてで0件
- **まだ言えないこと**：実際のCADが出力したSTEP・DXFの癖（面の細かい分割、ごく小さな面、公差のずれ、スプラインや楕円）への強さ。実際の部品の形の分布も反映していない。実データを集めて、同じハーネスで評価する必要がある

13. 評価の成績と、まだできないこと

合成したテスト用の部品では、どのデータでも危険誤答（間違った値を「確定」で出すこと）は0件だった。ただし実際の顧客の図面（実際のCADが出したSTEP）ではまだ確かめていない。

データ	件数	確定で正解	危険誤答	その他
開発用（seed=1）	508	100%	0件	—
ホールドアウト（seed=2、開発中は見ないデータ）	200	100%	0件	—
追加検証（seed=3）	1,000	100%	0件	—
追加検証（seed=4）	1,000	100%	0件	—
ストレステスト（作り方を変えた形）	480	12区分中11区分で 95～100%	0件	解析不可3件、閉じた筒40件は全件「概算」

判定の基準は、板厚・展開面積・切断長が正解の±10%以内、穴の数・曲げの数・ヘムの数が完全一致。評価ではK＝0.5を指定している。実際の誤差は、確定で正解したものはほぼ0.0%だった。詳しい数字は評価レポート（analysis/golden_eval_latest.md ほか）にある。

13.1 まだできないこと・注意すること

- **実際のCADのデータで未検証**：テストはすべて理想的な形。実際のCADが出すSTEPの癖（面の細かい分割、ごく小さな面、寸法のわずかなずれ）は含まない
- **Kファクターは形から決まらない**：加工条件として指定が必要。指定がなければ曲げのある部品は必ず「概算」
- **閉じた筒**：「概算」になる。面積は体積からの概算に置き換えるので正しく出る（誤差の中央値 0.0%）が、切断長（誤差の中央値 25.8%）と穴の数は外れたまま。改善案は、突き合わせ部を切る線として扱って展開すること
- **曲げの逃がしの壁を表裏と誤認することがある**：板厚4.5mmで、幅が板厚と同じ逃がしの両側の壁が向かい合っていた例。解析不可になるので安全側だが、表裏の判定に「板厚方向に投影して形が重なること」を足せば防げる
- **対応していない形**：角がとがった折れ、円柱でない曲げ、複数部品が入ったファイル。成形加工（ルーバー、エンボス、バーリング、タップ）と曲げを横切る穴は、テストデータに含まれておらず未検証

- **金額は曲げの数だけで決まる**：角度やヘムかどうかは金額に入らない。ヘムを割増にするなら見積の決まりを追加する必要がある

13.2 用語

言葉	意味
面	立体を包む皮を区切った1区画。土台（平面か円柱）と輪郭でできている
切り口	板の厚みの部分の面。レーザーで切るところ
内R・外R	曲げの内側・外側の丸みの半径。差は板厚
展開	曲げた板を曲げる前の平らな板に戻すこと
BA（曲げの分の長さ）	展開図で曲げの部分が占める幅
Kファクター	曲げても長さが変わらない線の位置。板厚の何割か（0～1）
ヘム	180° 折り返した曲げ
危険誤答	値が間違っているのに「確定」で出てしまうこと。一番避けたい結果