




口 纠错例1:

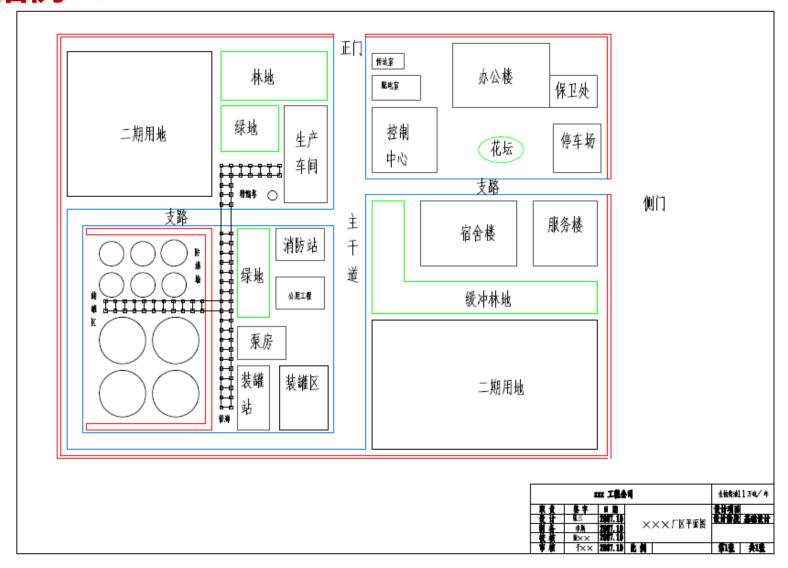

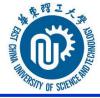

口 纠错例1:

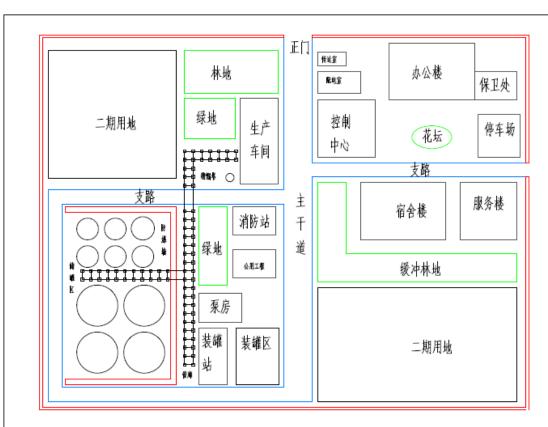



- 口缺指北和风向标;
- 口道路转弯处要有弯曲半径,道路 宽度要表示;
- 口每个区域地坪标高要注明,写明 ±xxx,相当于当地标高xxxxxx;
- 口工厂四周和建筑物四周全都要有 坐标定位:
- 口建筑物离道路边太近,要留有地 下管线和照明电缆等位置;
- 口建筑物单位太多,不经济合理, 功能相近的建筑物要合并;

	222 工程会司					生物化制1万吨/年	
東東	集字 東三 李斯 東××	207.15 207.15 207.15	×	××/医平面图	世界 東非教徒	\$8 8 #	
甲板	f××	2007.13	比例		郭隆	共建	




口 纠错例1:

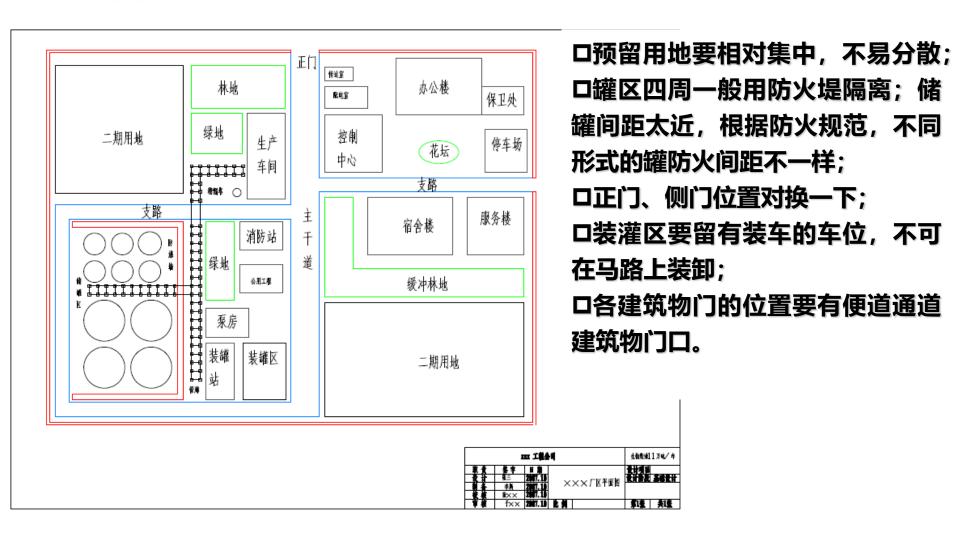


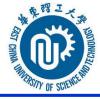

口 纠错例2:

该化工厂以氯化亚铜和氰化钠为原料,生产氰化亚

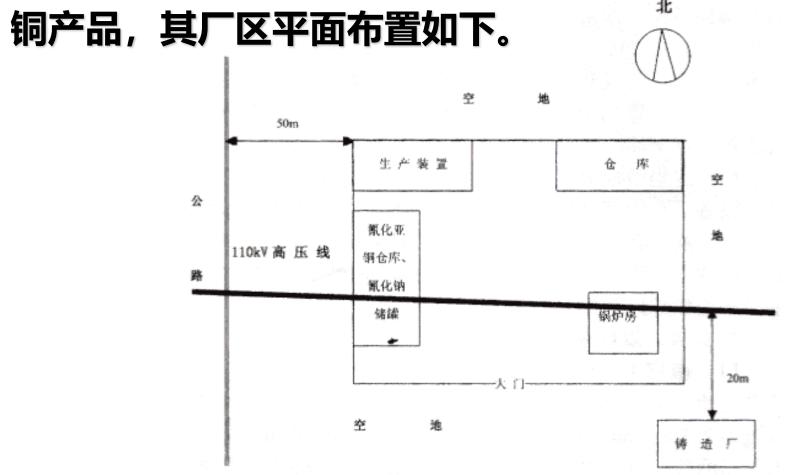

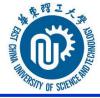

口 纠错例2:

- 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92, 1999版)中,第3.1.6条规定:公路和地区架空电力线路,严禁穿越生产区。
- 《中华人民共和国电力法》第五十三条规定: "……依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物……"
- 110 kV高压线穿越该厂区的氰化亚铜仓库、氰化钠储罐和蒸发量4 t/h的蒸汽锅炉不合适。锅炉属于特种设备(压力容器),有可能发生爆炸危及周边设施安全,同时燃烧产生的SO₂等酸性气体,对高压线产生腐蚀,影响其寿命并危及其安全。建议锅炉房迁址或高压线路改为电缆埋地。
- 氰化钠为剧毒危险化学品,该厂氰化钠储罐的库房为砖瓦结构,比较简陋,容易使氰化钠受潮,不符合剧毒危化品"五双"管理制度的要求,建议氰化钠储存厂房迁址,并改建为混凝土结构。