

Manual del usuario

Medidor digital de nivel de sonido Con grabadora integral de datos

Sonómetro Modelo HD600



Introducción

Agradecemos su compra del sonómetro digital HD600 de Extech.

Este sonómetro mide e indica los niveles de presión de sonido en dB (decibeles) de 30 a 130dB en tres escalas de medición. Además de la indicación numérica en la LCD, se incluye una gráfica de barras para facilitar la visión de los cambios de nivel de sonido. Las funciones seleccionables incluyen ponderación de frecuencia ('A' y 'C'), tiempo de respuesta (Rápido y Lento), retención de MÁX/MIN y salida análoga CA/CD. El cable y software para PC permiten al usuario descargar y analizar los datos de medición. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso adecuado le proveerá muchos años de servicio confiable.

Seguridad



Antes de intentar operar o dar servicio al medidor, lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad. Use el medidor sólo como se especifica en este manual; de otra manera, la protección suministrada por el medidor puede ser afectada.

Condiciones ambientales

- Altitud hasta 2000 metros
- Humedad relativa: 90% máx.
- Temperatura de operación: 0 a 40°C (32 a 104°F

Mantenimiento y Limpieza

- El servicio no cubierto en este manual deberá ser realizado por personal calificado.
- Periódicamente limpie el estuche con un paño seco. No use abrasivos o solventes.

Descripción del medidor

- 1. Pantalla contra viento
- 2. Pantalla LCD
- 3. Botón configuración:
- 4. Botón REGISTRO
- 5. Ponderación A/C
- 6. Indicador MAX/MIN
- 7. Botón de Escala
- 8 Micrófono
- 9. Retroiluminación
- 10. Respuesta Rápida/Lenta
- 11. RETENCIÓN
- 12. ON/OFF


Montaje en trípode (atrás)

Compartimiento de la batería (atrás)



PANEL LATERAL

- 13. Adaptador externo de 9 VCD
- 14. Puerto USB pc
- 15. Salida análoga CD/CA
- 16. Potenciómetro CAL



INDICADOR

Símbolo Función MÁX Retención Máxima MIN Retención Mínima OVER Sobre escala (sobre) **UNDER** Bajo escala (bajo) **FAST** Respuesta rápida **SLOW** Respuesta lenta Ponderación A dbA1 Ponderación C dBC REC Registrando datos

AUTO Selección automática de escala

FULL Memoria llena
HOLD Retención de datos

Apagado automático activadoIndicador de batería débil



Configuración inicial

Instalación de la batería/Adaptador CA

El medidor puede ser alimentado por una batería de 9V;o por un adaptador de CA. Antes de insertar o reemplazar la batería y antes de conectar el adaptador CA, asegúrese de apagar el medidor.

Ajuste de Hora y Fecha

El modo de configuración (SETUP) se usa para ajustar la hora, fecha y escala de medición predeterminada. Una vez ajustado, el medidor guarda los ajustes en memoria no volátil. No se requiere volver a ajustar.

NOTA: Durante este procedimiento presione el botón HOLD en cualquier momento para guardar los aiustes y regresar a operación normal

- 1. Asegúrese de que el medidor esté apagado para comenzar.
- Presione y sostenga el botón SETUP y enseguida presione el O botón de encendido. Suelte el botón SETUP para entrar al modo de configuración.

DATE 07 - 04

 Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste de "minutos". Presione el botón LEVEL para ajustar los minutos a la hora actual. 05 me

 Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste de "hora". Presione el botón LEVEL para ajustar a la hora actual. "h-P" indica PM y "h-A" indica AM. 7 - F

 Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste de "fecha". Presione el botón LEVEL para ajustar la fecha al día actual.

DATE d - 25

 Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste del "mes". Presione el botón LEVEL para ajustar la pantalla al mes actual. DATE H - 04

 Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste del "año". Presione el botón LEVEL para ajustar la pantalla al año actual. DATE 9-07

- 8. Presione el botón SETUP dos veces más para ver la escala predeterminada (baja "L-050" y alta "H-100"). La escala no se puede ajustar.
- Presione el botón SETUP para entrar a la pantalla de ajuste de hora/fecha.

r5E

NOTA: Si tiene presionado el botón retención (HOLD) con esta pantalla a la vista, la hora y fecha serán restauradas a los valores predeterminados.

Medidas

CONSIDERACIONES SOBRE MEDICIÓN

- 1. El viento soplando en el micrófono aumenta la medida de ruido. Use la pantalla contra viento suministrada para cubrir el micrófono cuando sea necesario.
- Calibre el instrumento antes de cada uso si es posible. Especialmente si el medidor no ha sido usado durante largo tiempo.
- 3. No almacene u opere el instrumento en áreas de alta temperatura o humedad.
- 4. Mantenga seco el medidor y el micrófono.
- Evite la vibración severa. Proteja el medidor contra impacto. No lo deje caer. Transporte el medidor en el estuche suministrado.
- 6. Quite la batería del medidor si lo va a almacenar durante largos períodos.

Operación básica

- 1. Presione el 🖰 botón para encender el medidor.
- 2. Presione el botón A/C para seleccionar ponderación de frecuencia 'A' o 'C".
- 3. Presione el botón FAST/SLOW para seleccionar el tiempo de respuesta rápido o lento.
- 4. Use el botón LEVEL para seleccionar la escala adecuada. La escala se muestra próxima a la parte superior de la pantalla. Use una escala que ponga la lectura del medidor de nivel de sonido en el centro de la escala. Si aparecen los iconos sobre (OVER) o bajo (UNDER), seleccione una escala nueva si es posible.
- 5. Los indicadores numéricos y gráfica de barras indican la medida del nivel de sonido.
- 6. Para apagar el medidor, presione y sostenga el 🖰 botón durante 3 segundos.

NIVEL (Level)

El botón nivel se usa para seleccionar la escala de medición. Presione este botón para pasar por las escalas indicadas en la pantalla (30 a 80, 50 a 100, 80 a 130 o 30 a 130 Escala automática)

PONDERACIÓN DE FRECUENCIA A/C

Presione el botón A/C para seleccionar ponderación de frecuencia 'A' o 'C'. Con ponderación 'A' seleccionada, la frecuencia de respuesta de medidor es similar a la respuesta del oído humano. La 'ponderación 'A' se usa comúnmente para programas ambientales o de conservación del oído tales como pruebas reglamentarias de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de América) y cumplimiento de las leyes. La ponderación 'C' es una. respuesta plana adecuada para análisis de nivel de sonido de máquinas, motores, etc. La mayoría de las medidas de ruidos son realizadas usando ponderación 'A' y respuesta LENTA.

TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDO/LENTO

Use el botón 'FAST/SLOW para seleccionar el tiempo de respuesta RÁPIDO (125ms) o LENTO (1 segundo. Seleccione RÁPIDO para capturar picos de ruido y ruidos que ocurren rápidamente. Seleccione el modo LENTO para vigilar una fuente de ruido que tenga un nivel de sonido razonablemente constante o para promediar niveles rápidamente cambiantes. Seleccione respuesta lenta (slow) para la mayoría de las aplicaciones.

RETENCIÓN

Presione el botón HOLD para "congelar" la lectura actual en la pantalla. Presione de nuevo el botón para regresar a operación normal.

MAX / MIN

En modo MAX / MIN el medidor indicará y retendrá la lectura máxima o mínima. La pantalla se actualizará solo cuando el valor medido exceda el valor actual en la pantalla.

- Presione el botón MAX/MIN y el icono MÁX aparecerá en la pantalla. La lectura indicada es la lectura más alta encontrada desde que entró en modo MAX.
- 2. Presione de nuevo el botón MAX/MIN. En pantalla aparece el icono MIN. La lectura indicada es la lectura más baja encontrada desde que entró en modo MIN.
- 3. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para salir del modo MAX / MIN.

REGISTRO DE DATOS

El medidor puede guardar hasta 20,000 lecturas a una tasa de intervalos de 1 a 59 segundos. Cada sesión de registro se guarda como un conjunto de datos y cada registro se guarda con sello de fecha y hora. Estos datos pueden descargarse usando el software suministrado.

Ajuste del intervalo de tiempo

- 1. Presione y sostenga el botón * al encender el medidor. 0001 e Int aparecen en la pantalla.
- 2. Presione el botón LEVEL (nivel) para ajustar el intervalo de muestreo de una vez por segundo a una vez cada 59 segundos.
- 3. Presione el botón HOLD para guardar el ajuste de intervalo y salir del modo de configuración.

Registro de todas las lecturas

- 1. Presione el botón REC para empezar a registrar. El icono REC aparece en pantalla.
- 2. Presione de nuevo el botón REC para detener el registro.
- 3. El apagado automático es desactivado cuando la función de registro está activa.

Para borrar lecturas guardadas

- 1. Apague el medidor.
- 2. Presione y sostenga el botón REC al encender el medidor.
- Cuándo en pantalla aparezca CLR (libre), suelte el botón REC.
- 4. Todas las lecturas guardadas en la memoria fueron borradas.

RETROILUMINACIÓN

Presione el botón ¥ para encender y apagar la retroiluminación de la LCD. Para conservar la carga de la batería, la retroiluminación se apaga automáticamente después de aproximadamente 30 segundos.

APAGADO AUTOMÁTICO

El medidor se apagará automáticamente después de aproximadamente 15 minutos de inactividad. Presione el botón SETUP para desactivar la función de apagado automático. El icono ② en la pantalla indica que la función de apagado automático está activa.

SALIDAS ANÁLOGAS

El medidor está equipado con salida análoga. El enchufe de la salida análoga está ubicado en el panel lateral del medidor y requiere un conector estéreo de sonido de 3.5 mm. (1 salida CA, 2 salida CD, 3 tierra)



Salida análoga CA

La salida CA es una representación retransmitida de la medida del medidor (observe que la salida es un factor en la selección de ponderación de frecuencia 'A' o 'C' del medidor).

- Voltaje de salida: 1 Vrms en todo el rango de la escala seleccionada.
- Impedancia de salida: 100 Ω aprox.

Salida análoga CD

La señal CD de salida refleja la ponderación de frecuencia seleccionada ('A' o 'C').

- Voltaje de salida: 10 mV (±1 mV) por dB indicado.
- Impedancia de salida: 1 kΩ aprox.

Calibración

Se recomienda la calibración frecuente y además a menudo es requerida por las normas y directivas contra ruido.

- 1. Encienda el medidor
- 2. Ponga el medidor en modo de ponderación 'A'
- 3. Ponga el medidor en modo de respuesta lento 'SLOW".
- Coloque el calibrador en el micrófono.
- Encienda el calibrador.
- Ajuste el potenciómetro CAL del medidor localizado en el panel lateral de manera que el indicador del medidor corresponda con la salida del calibrador (típicamente 94 dB o 114 dB).



Reemplazo de la batería

- 1. El icono de la batería aparecerá en la pantalla cuando la batería necesite reemplazo.
- 2. Apaque el medidor y quite deslizando la tapa de la batería.
- 3. Instale la batería de 9V y reemplace la tapa.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

Desecho

Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

Conexión USB para PC

El medidor tiene un puerto USB integrado para usar con el Software suministrado para captura de datos. El software permite al usuario descargar, ver, guardar, exportar e imprimir lecturas de datos guardados del medidor de nivel de sonido.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Consulte la documentación incluida con el software para los detalles completos sobre la instalación y operación del programa y del controlador del USB.

COMUNICACIÓN DE SOFTWARE

- Conecte el medidor a la PC con el cable USB suministrado.
- 2. Encienda el medidor y presione el botón SETUP.
- 3. Inicie el programa.
- 4. Seleccione el puerto COM donde fue instalado el controlador CP210X.
- 5. Los datos aparecerán en la pantalla de la PC cuando se establezca la comunicación.

Especificaciones

Normas aplicables IEC61672-1: 2002 Clase 2; IEC60651: 1979 Tipo 2; ANSI S1.4:1983

Tipo 2, **(** 🤆

Precisión ±1.4 dB (bajo condiciones de referencia)

Escala de frecuencia 31.5 Hz a 8 kHz

Amplitud dinámica 50 dB

Ponderación de frecuencia A y C

Tiempo de respuesta Rápido (125 ms) y Lento (1 segundo)

Escalas de medición 30 a 80 dB, 50 a 100 dB, 80 a 130 dB y escala automática (30 a

130 dB)

Memoria 20,000 registros con fecha y hora

Micrófono ½" condensador electret

Calibración Requiere calibrador externo

Pantalla LCD 4 dígitos con gráfica de barras y retroiluminación

Tasa de actualización del indicador2 veces/segundo

Indicadores de escala Indicación de "SOBRE" v "BAJO" escala

Vida de la batería 30 horas (aproximadamente)

Fuente de energía Una batería 9V (NEDA1604 o equivalente) o adaptador 12V/1A CA Apagado automático Después de aprox. 15 minutos de inactividad con desactivación

Salidas análogas CA: 1 Vrms escala total; Impedancia de salida: 100Ω


DC: 10 mV/1 dB; Impedancia de salida: 1k Ω

Condiciones de operación 0 a 40°C (32 a 104°F); 10% a 90% humedad relativa Condiciones de almacenamiento -10 a 60°C (14 a 140°F); 10% a 75% humedad relativa

Dimensiones 278 x 76 x 50 mm (10.9 x 3 x 1.97")

Peso 350 g (12.35 oz.)

Niveles típicos de sonido con ponderación A

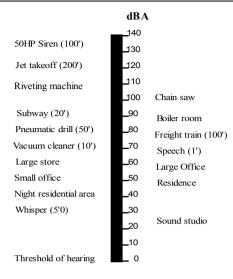

Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio. ISO-9001 Certified

www.extech.com