


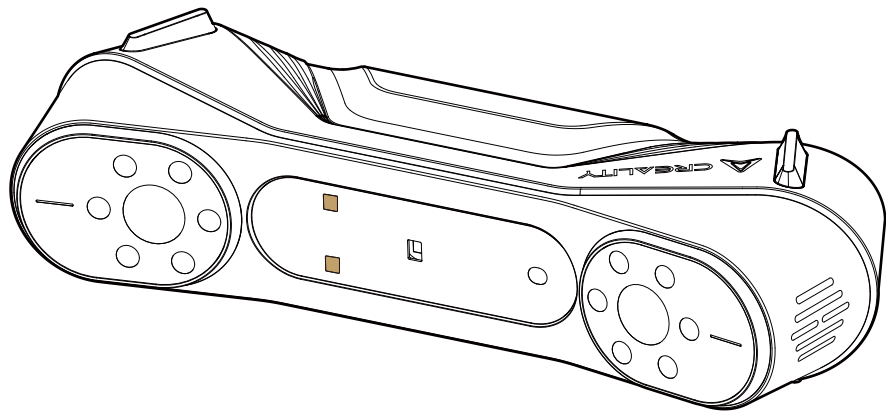

CR-SCAN RAPTOR

3D SCANNER

HYBRID BLUE LASER & NIR,
METROLOGY GRADE ACCURACY

Product Manual V2.1

01. About the Scanner

CR-Scan Raptor is a 3D scanner with metrology-grade accuracy, with a maximum accuracy of 0.02mm. Using a blue parallel 7-line laser and a 2.3-megapixel high-resolution camera for scanning, it produces richer details, sharper edges, and restores the 3D shape of the object accurately. Using all-glass lenses with large depth of field and low distortion, from coins or bolts to large objects (5mm-2000mm) can be scanned easily All-metal lens barrel and lens base bring better mechanical stability and thermal stability

In addition, it also incorporates infrared structured light technology, which can achieve marker-free point scanning and can scan faces, human bodies, cultural relics and other objects.

It has high precision, wide adaptability, low dependence on powder spraying, and can directly scan many black and metal objects. Unlike other industrial-grade line laser 3D scanners, it can also obtain the full-color texture of the object surface. With 12 white LED supplemental lights, it can obtain clear textures even in dark light environments.

Optimized grip and lightweight design (372g) can effectively reduce fatigue during long-term scanning. Mechanical buttons avoid accidental touch. Friendly interactive indicator lights make operation easier.


 Since the 3D scanner is a high-precision device, please handle it with care and store it properly. Avoid collisions or drops to prevent a decrease in accuracy or damage.

02. Product Specifications

Scanning Mode	CR-Scan Raptor		3D imaging camera resolution	1920x1200	Data interface	USB-C/USB3.0
Technical Principle	Blue Light (Blue 7-line laser)	NIR (infrared binocular structured light)	Device Dimensions	215mm x 50mm x 74mm	Calibration board	High-precision glass calibration board
Accuracy	Up to 0.02mm @ 100mm [1]	Up to 0.1mm	Device Weight	372g	Wireless Scanning	Supported in conjunction with future wireless scanning accessories
3D Resolution	0.02-2mm	0.1-2mm	Color Supplemental Light	12 white LEDs	System Support	Windows/macOS
Scanning Speed	Up to 60fps	Up to 20fps	Marker Recognition Enhancement	12 Blue LEDs		
Min. scanning volume	5mm x 5mm x 5mm	150mm x 150mm x 150mm	Laser Safety	Class I (eye safe)	Operating temperature	-10°C to 40°C
Single Capture Range	270mm x 170mm@300mm	930mmx580mm@1000mm	Button	Mechanical	Operating humidity	0-90%RH
Working distance	150mm-400mm	170mm-1000mm	IMU	Yes	[1] Accuracy is evaluated in laboratory conditions (measurement object is 100mm sphere pair) and actual results may be affected by operating environments such as temperature, vibration, and other factors.	
Color Mapping	Yes	Yes	Output format	OBJ/STL/PLY		
Alignment mode	Marker	Marker / geometry / texture	Input Power	12V 2A		

03. Product Information

2.1 Equipment overview

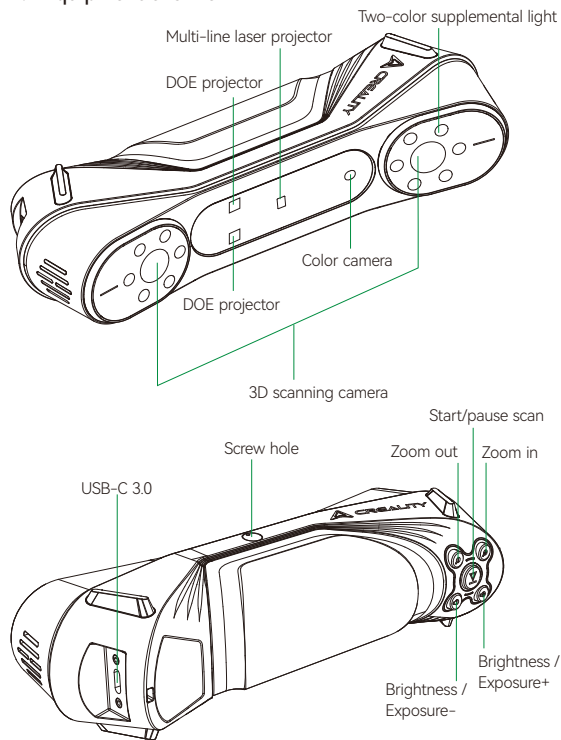

2.2 Button instructions

Button	Scanner feedback	LED indicator feedback
	Press once to start scanning; press again to pause scanning; press and hold for at least 3 seconds to end scanning.	The middle LED indicator flashes once
	Short press once to increase the Brightness/ exposure time of the 3D scanning camera by one level;	/
	Short press once, the 3D scanning camera Brightness / exposure time will be reduced by one level;	/
	Short press once, the 3D model will zoom in one level;	/
	Short press once to zoom out the 3D model by one level;	/


2.3 LED indicator instructions

LED indicator color	Status or meaning	Reference color
Green always on	The device is operating normally or the scanning distance is moderate	
Red and flashing	The device is in an abnormal status	
Yellow and flashing	The device is in an upgrading status	
Orange-red always on	The scanning distance is too close	
Orange always on	The scanning distance is close	
Light blue always on	The scanning distance is far	
Dark blue always on	The scanning distance is too far	


* When the distance LED indicator starts flashing during scanning, it indicates that scan tracking is lost. The scanner needs to return to the previously scanned area to backtrack and continue scanning.

*When the device is on standby, the LED indicator will enter a breathing state to save power.


04. Packing List

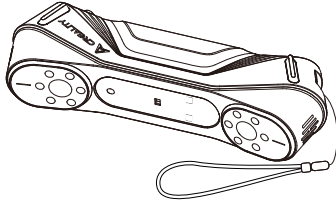


CR-Scan Raptor 3D scanner




Power adaptor with
international converter



USB3.0 data cable
(USB-C/USB-A)

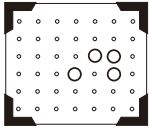


High-precision glass calibration board

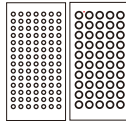

Reflective marker points
(D6mm*2, D3mm*5)




Scanning pad (requires random
application of 3mm markers for use)

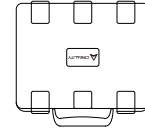

Portable case



Type-C converter



Cleaning cloth




Quick Operation Guide, Compliance Certificate
& Warranty Card

05. Device Connection


1. Adapter installation and connection

Users can select the appropriate converter according to their location standards, then press the converter lock and push the selected converter upward until a click is heard. The specific operation is as shown below:

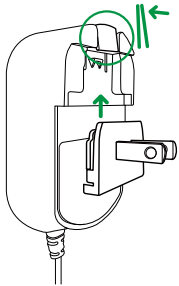


2. Device connection

1. Insert the USB-C interface of the data cable into the device and tighten the thumb screws;
 2. Connect the DC power cord female end of the data cable to the DC male end of the adapter;
 3. Plug the adapter into the power outlet;
 4. Plug the USB-A interface of the data cable into the computer;
- The specific operations are as shown below:

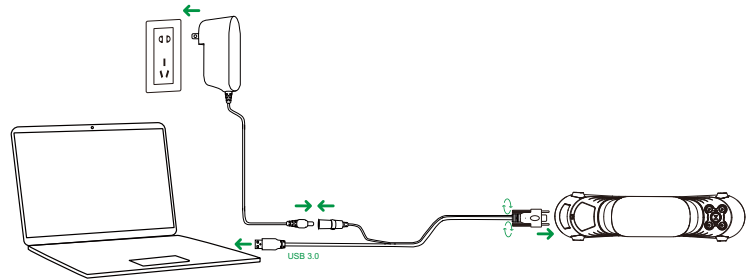

3. Note on use

When using the device, wear the lanyard around your wrist (as shown on the right) to prevent the device from falling and causing damage as shown right.

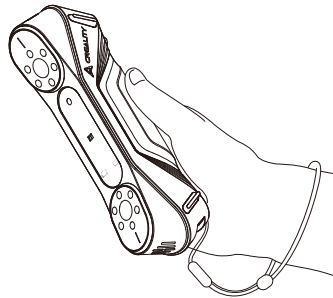

06. Creality Scan Software System Operation

6.1 Requirements of Creality Scan Software System



System requirements: Windows 10/11 (64 bit)
Configuration requirements
Recommended configuration: i7-Gen7 CPU, Nvidia graphics card (6GB VRAM), 16GB memory or higher




Recommended configuration
macOS: 11.7.7 and above
(Big Sur/Monterey/Ventura)
CPU: Apple M1/M2/M3 series processors;
RAM: 16GB or higher

6.2 Creality Scan software download and installation

Download link for Creality 3D Scanner Software: wiki.creality.com
Go to wiki.creality.com, click on [Software] -> [Creality Scan] to download the Creality scanning software and install it. Please ensure that the software version is 3.1.6 or higher to ensure the normal operation of the scanner.

Note: After installing the Creality Scan software on MAC, please authorize the software to read and write files to optimize point clouds and generate models when using the software.

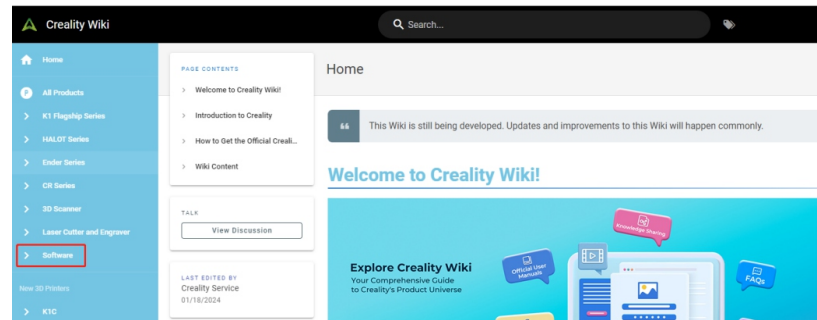


07. First Scan

1. Connect the device and launch Creality Scan software.


2. Click [New Scan] in the Creality Scan, as shown on the right:



3. Enter the project name in the pop-up bar, select the folder path, and then click the [OK] button, as shown on the right

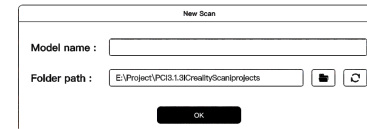

4. Enter "Model name", select "Folder path", and select the scanning mode and related configuration items according to the characteristics of the scanning object. Finally, click the [Scan] button to enter the scan preview interface, as shown on the right:

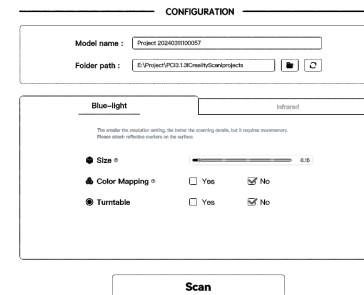

⚠ Caution

(1) If you need to scan objects with high precision, please select blue light mode (multi-line laser). In this case, marker point assistance is needed. When the object is small, reflective marker points can be attached to the desktop or scanning pad, and there is no need to attach marker points to the surface of the object. If you want to scan the other side of the object, please use the multi-project stitching function of Creality Scan software to stitch the point clouds of multiple scans into a complete model.

When the object is large, the marker points need to be attached to the surface of the object.

(2) Select "No" in blue light mode, the fineness will be higher than "Yes".

(3) The smaller the point distance, the more refined the scanned model will be, but it will consume more memory and may also affect the scanning frame rate.

(4) Infrared mode can be used to scan faces, human bodies and other objects without marker points. Infrared scanning also supports texture mode and marker point mode scanning.

To learn more about the CR-Scan Raptor, please visit: <https://wiki.creality.com/3d-scanner>

The reference configuration of blue light mode is as follows:

CONFIGURATION

Model name :

Folder path :  

Blue-light

Infrared

The smaller the resolution setting, the better the scanning details, but it requires more memory.
Please attach reflective markers on the surface.

● Size ⊕

0.15

🌈 Color Mapping ⊕

☐ Yes ☒ No

🌀 Turntable

☐ Yes ☒ No

Scan

The reference configuration of infrared mode is as follows:

CONFIGURATION

Model name :

Folder path :  

Blue-light

Infrared

✦ Object ⊕

☒ Normal ☐ Face ☐ Body

● Size ⊕

☐ Large ☒ Middle ☐ Small

✦ Feature ⊕

☒ Geometry ☐ Texture

H Accuracy ⊕

☒ Hi-Quality

🌈 Color Mapping ⊕

☒ Yes


🌀 Turntable

☐ Yes ☒ No


Scan

5. Adjust the scanner and the scanned test piece to the appropriate distance, that is, when the scanner LED indicator is green (as shown on the right), or when the distance indicator bar on the software interface is optimal, it means the best scanning distance.

Adjust the camera exposure time and laser brightness to an appropriate level, ensuring that the markers and laser are bright enough but not overexposed. For beginners, the software's automatic mode can be used. As users become more proficient, we recommend manual adjustment.

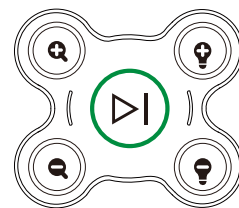

6. Press the  button on the scanner, or click the  button on the software interface, keep the scanner pointed at the object to be scanned and start scanning.

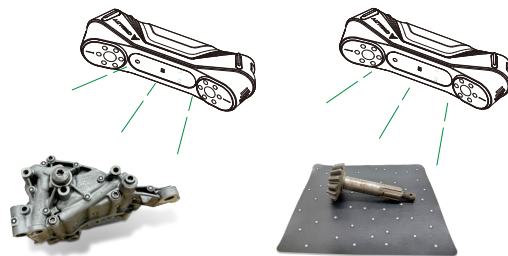

7. Use the scanner to scan the object 360°. When the scan is completed, press and hold  on the scanner for more than 3 seconds, or click  on the software interface to complete the scan and perform post-processing in the CreaLity Scan software to obtain a complete 3D model (it is recommended that the point distance be set to 0.1mm). The result is as shown on the right:



Note: The above key operations can also be operated in the CreaLity Scan software. For specific software operations, please visit: <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

08. FAQs

- 1) How to achieve better model details?

- ① The blue light mode is more precise than the infrared mode;
- ② Adjust the exposure time of the IR camera during scanning to ensure moderate exposure. Overexposure is shown as red, while underexposure is shown as blue. In blue light mode, you also need to adjust the appropriate laser intensity;
- ③ Try to maintain the optimal scanning distance. Generally, the closer the scanner is to the object without losing tracking, the better the details.
- ④ During point cloud optimization, use a smaller point distance; when the object size is small, the point distance can be set to 0.1mm;
- ⑤ When meshing, ensure that the number of model faces is sufficiently large.

For more scanning tips, please visit: <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

- 2) How to scan the bottom of an object?

- ① Creality Scan software provides a multi-project merging feature, allowing you to obtain the complete model of an object through multiple scans and merging;
- ② First scan the visible part to obtain a partial model, then flip the object and continue scanning by backtracking to obtain a complete model (this method is only applicable when the marker points are attached to the surface of the object).

- 3) When do I need a scanning pad?

When scanning smaller objects (such as small parts, small figures, etc.), you can put marker points on the scanning pad and scan in marker point mode.

- 4) When do I need to use marker point mode?

Blue light mode requires reflective marker points;

Infrared mode: When the surface of the object does not have rich geometric features, you can stick reflective marker points on the surface of the object and scan in marker point mode.

- 5) When do I need to use texture mode?

When the surface of an object does not have rich geometric features but has rich textures (such as a vase), you can scan it directly in texture mode.

- 6) When calibration is required?

It needs to be calibrated when it is not being used for a long time (such as 3 months) or when the device experiences a collision.

- 7) Can I use calibration boards from other models of scanners?

Each calibration card is unique and corresponds to each scanner. They cannot be swapped. When using a calibration board for the first time, it needs to be scanned once to bind to the scanner using the QR code on the back. Otherwise, it may affect calibration accuracy.

- 8) What should be noted when storing calibration boards?

After each use, please carefully return the calibration board to its box for proper storage. Avoid contamination, scratching, or heavy pressure on the calibration board to prevent loss or damage.

- 9) How to perform calibration?

Connect the scanner to the computer, open the Creality Scan software, go to the [Device] interface, click on [Calibration], and perform calibration by following the animated instructions.

09. Troubleshooting

- Windows system computer cannot connect to the scanner;
If using a desktop computer, it is recommended to connect to the USB 3.0 port on the back of the main unit (USB 3.0 and above ports are usually blue or red);
Confirm that the system used is Windows 10/11 64-bit;
The entire installation path for the scanner software Creality Scan must be in English.
- What to do if the preview video stream is not visible in the application on the Windows system;
Check whether the computer configuration meets the minimum configuration requirements of the scanner;
Please make sure to use the provided power adapter and make sure it is connected properly;
Open the Windows Device Manager and check if there is a "CR-Scan Raptor..." under "Cameras";
Open Windows Settings-Privacy-Camera, confirm whether the system camera permission is enabled, and ensure that desktop applications have permission to access the camera.
- What to do if the preview video is not visible in the application on the Mac system?
Check whether the computer configuration meets the minimum configuration requirements of the scanner;
Please make sure to use the provided power adapter and make sure it is connected properly;
Update the scanner to the latest firmware version;
Use a separate USB Type A to Thunderbolt or USB3 adapter. Avoid using multi-functional, multi-device USB-C adapter;
Install CrealityScan directly in the App directory. Do not install it in a subdirectory under the App directory.
- How to deal with USB 3.0 interface being recognized as USB 2.0 in the Windows system?
You can try to quickly re-insert the USB cable, or first connect the USB cable to the USB 3.0 interface on the PC, and then connect it to the USB-C interface of the scanner.

For more questions, please refer to the creality wiki: <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

Facebook Community
Discussion, sharing, and
troubleshooting



Creality wiki
The step-by-step guide to
help you get started



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Official Website: www.creality.com


Business Tel: +86 755-8523 4565 E-mail: cs@creality.com

Company Address: 18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road,
Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China.



REACH



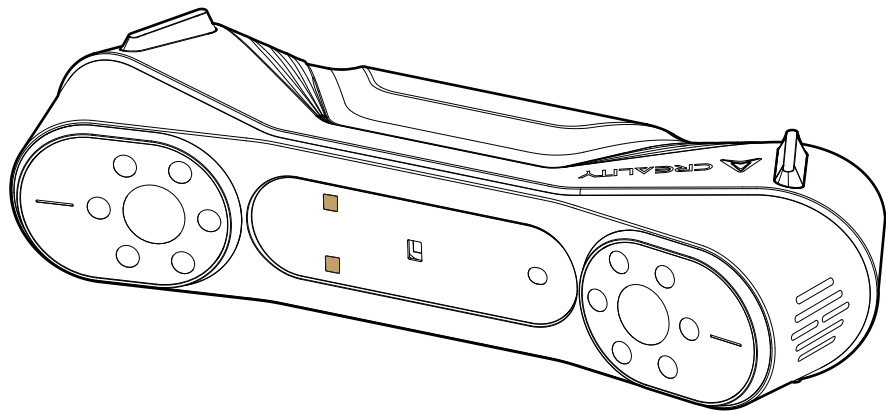

CR-SCAN RAPTOR

ESCÁNER 3D

LÁSER AZUL HÍBRIDO Y PRECISIÓN
NIR, GRADO DE METROLOGÍA

Manual del producto V2.1

01. Acerca del escáner

CR-Scan Raptor es un escáner 3D con precisión de grado metrológico, que alcanza una precisión máxima de 0,02 mm. Al utilizar un láser azul paralelo de 7 líneas y una cámara de alta resolución de 2,3 megapíxeles para el escaneado, permite obtener detalles más nítidos, bordes más definidos y restaura la forma 3D del objeto con precisión. Gracias al uso de lentes totalmente de cristal con gran profundidad de campo y baja distorsión, se pueden escanear desde monedas o tornillos hasta objetos de gran tamaño (5 mm–2000 mm) con facilidad. La base y el cuerpo del objetivo de metal mejoran la estabilidad mecánica y térmica.

Además, dispone de tecnología de luz estructurada infrarroja, que permite escanear puntos sin marcadores y escanear rostros, cuerpos humanos, reliquias culturales y otros objetos.

Tiene alta precisión, amplia adaptabilidad, baja dependencia de la pulverización de polvo, y puede escanear de forma directa muchos objetos negros y metálicos. A diferencia de otros escáneres láser 3D de línea de grado industrial, también puede obtener la textura a todo color de la superficie del objeto. Dispone de 12 luces LED blancas suplementarias, por lo que puede capturar texturas nítidas incluso en entornos con luz oscura.

El agarre optimizado y el diseño ligero (372 g) reducen la fatiga durante el escaneado de larga duración. Los botones mecánicos evitan el contacto accidental. Los indicadores luminosos interactivos facilitan el manejo.


 Dado que el escáner 3D es un dispositivo de alta precisión, manipúlelo con cuidado y guárdelo correctamente. Evite colisiones o caídas para evitar una disminución de la precisión o daños.

02. Especificaciones del producto

Modo de escaneado	CR-Scan Raptor		Resolución de la cámara de imágenes 3D	1920 x 1200	Interfaz de datos	USB-C/USB3.0
Principio técnico	Luz azul (láser azul de 7 líneas)	NIR (luz estructurada binocular infrarroja)	Dimensiones del dispositivo	215mm x 50mm x 74mm	Placa de calibración	Placa de calibración de vidrio de alta precisión
Precisión	Hasta 0,02 mm a 100 mm [1]	Hasta 0,1 mm	Peso del dispositivo	372g	Escaneado inalámbrico	Compatible con accesorios de escaneo inalámbricos futuros
Resolución 3D	0,02 – 2 mm	0,1 – 2 mm	Luz complementaria a color	12 LED blancos		
Velocidad de escaneo	Hasta 60fps	Hasta 20 fps	Mejora del reconocimiento de marcadores	12 LED azules	Soporte del sistema	Windows/macOS
Volumen mín de escaneado	5mm x5mmx5mm	150mm x 150mm x 150mm	Seguridad láser	Clase I (seguro para la vista)	Temperatura de funcionamiento	Entre -10 °C y 40 °C
Alcance de captura único	270mm x 170mm@300mm	930mmx580mm@1000mm	Botón	Mécanica	Humedad de funcionamiento	0-90%RH
Distancia de trabajo	150mm-400mm	170mm-1000mm	IMU	Sí	[1] La precisión se evalúa en condiciones de laboratorio (el objeto de medición es un par de esferas de 100 mm) y los resultados reales pueden verse afectados por entornos operativos como la temperatura, las vibraciones y otros factores.	
Mapa en colores	Sí	Sí	Formato de salida	OBJ/STUPLY		
Modo de alineación	Marcador	Marcador / geometría / textura	Alimentación	12 V ~ 2 A		

03. Información del producto

2.1 Descripción general del producto

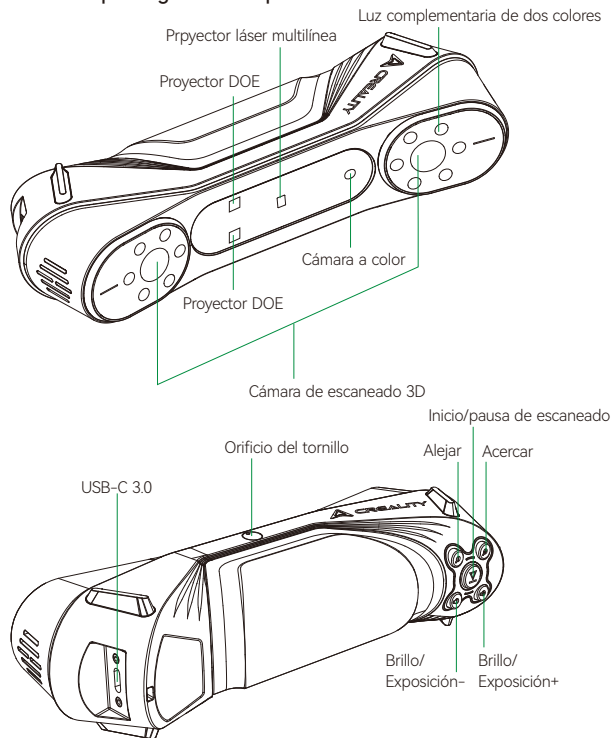

2.2 Instrucciones de los botones

Botón	Información del escáner	Indicador LED
	Pulse una vez para iniciar el escaneo; pulse de nuevo para pausarlo; mantenga pulsado durante al menos 3 segundos para finalizar.	El indicador LED central parpadea una vez
	Pulse una vez para aumentar el brillo y el tiempo de exposición de la cámara de escaneo 3D de a un nivel.	/
	Pulse una vez para reducir el brillo y el tiempo de exposición de la cámara de escaneo 3D de a un nivel.	/
	Pulse una vez para acercar de a poco el modelo 3D.	/
	Pulse una vez para alejar de a poco el modelo 3D.	/


2.3 Instrucciones del indicador LED

Color del indicador LED	Estado o significado	Color de referencia
Verde siempre encendido	El aparato funciona normalmente o la distancia de exploración es moderada	
Rojo e intermitente	El dispositivo está funcionando mal	
Amarillo e intermitente	El dispositivo está actualizándose	
Naranja-rojo siempre encendido	La distancia de escaneo es demasiado corta	
Naranja siempre encendido	La distancia de escaneo es corta	
Azul claro siempre encendido	La distancia de escaneo es grande	
Azul oscuro siempre encendido	La distancia de escaneo es demasiado grande	

* Cuando el indicador LED de distancia empieza a parpadear durante el escaneo, indica que se ha interrumpido el seguimiento del escaneo. El escáner necesita volver al área escaneada con anterioridad para retroceder y retomar el escaneo.

* Cuando el dispositivo está en espera, el indicador LED adoptará el modo pausa para ahorrar energía


04. Contenido del paquete

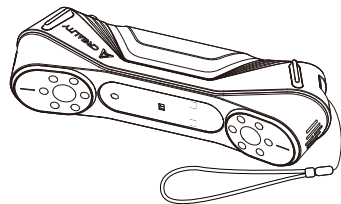


Escáner 3D CR-Scan Raptor




Adaptador de corriente con
convertidor internacional



Cable de datos USB 3.0
(USB-C/USB-A)

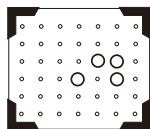


Placa de calibración de vidrio
de alta precisión

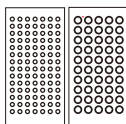

Puntos marcadores reflectantes
(D6 mm*2, D3 mm*5)




Almohadilla de escaneado (requiere la aplicación
aleatoria de marcadores de 3 mm para su uso)

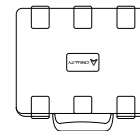

Estuche portátil



Convertidor Tipo-C



Paño de limpieza




Guía de funcionamiento rápido, certificado de
conformidad y tarjeta de garantía

05. Device Connection


1. Instalación y conexión del adaptador

Los usuarios pueden utilizar el adaptador adecuado en función de las normas de su ubicación y, a continuación, accionar el bloqueo del adaptador y empujarlo hacia arriba hasta que se oiga un clic. La operación específica es la que se muestra a continuación: a click is heard. The specific operation is as shown below:

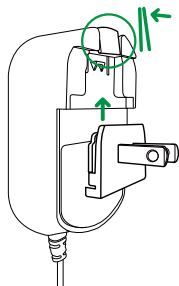


2. Conexión del dispositivo

1. Inserte la interfaz USB-C del cable de datos en el dispositivo y apriete los tornillos mariposa;
 2. Conecte el extremo hembra del cable de datos al extremo macho del adaptador;
 3. Enchufe el adaptador a la toma de corriente;
 4. Conecte la interfaz USB-A del cable de datos a la interfaz USB3.0 del ordenador;
- Las operaciones específicas son las que se muestran a continuación:

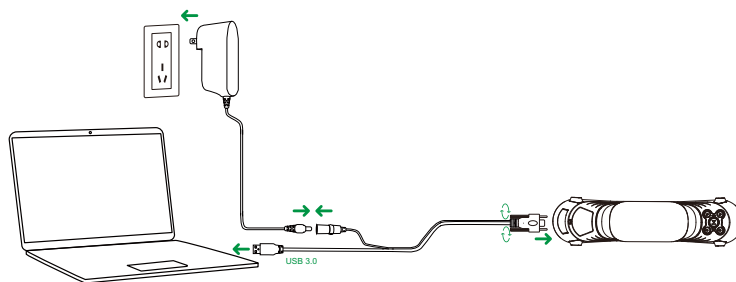

3. Notas de uso

Cuando utilice el dispositivo, colóquese la correa alrededor de la muñeca (como se muestra a la derecha) para evitar que el dispositivo se caiga y cause daños, como se muestra a la derecha.

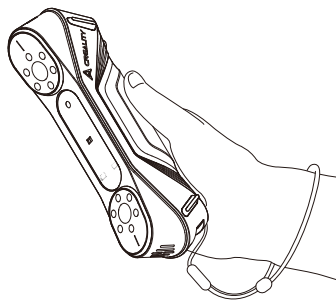

06. Funcionamiento del Software Creality Scan

6.1 Requisitos del Software Creality Scan



Requisitos del sistema: Windows 10/11 (64 bits)
Requisitos de configuración
Configuración recomendada: CPU i7-Gen7, tarjeta gráfica
Nvidia (6GB VRAM), 16GB de memoria o superior




Configuración recomendada
macOS: 11.7.7 y superior (Big Sur/Monterey/Ventura)
CPU: Procesadores Apple de la serie M1/M2/M3;
RAM: 16 GB o superior

6.2 Descarga e instalación del software Creality Scan

Enlace de descarga del software de escáner 3D Creality:
wiki.creality.com Vaya a wiki.creality.com, haga clic en [Software] -> [Creality Scan] para descargar el software de escáner Creality e instalarlo. Asegúrese de que la versión del software es 3.1.6 o superior para garantizar el funcionamiento normal del escáner.

Nota: Después de instalar el software Creality Scan en MAC, debe habilitar el software para leer y escribir archivos para optimizar las nubes de puntos y generar modelos cuando lo utilice.

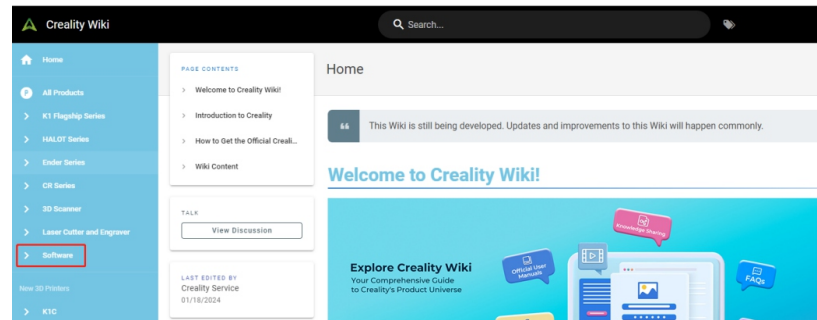

07. Primer escaneo


1. Conecte el dispositivo e inicie el software Creality Scan.




2. Haga clic en [Nueva exploración] en el Creality Scan, como se muestra a la derecha:



3. Introduzca el nombre del proyecto en la barra emergente, seleccione la ruta de la carpeta y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar], como se muestra a la derecha:

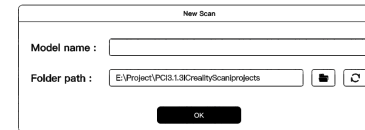

4. Introduzca el "Nombre del modelo", seleccione la "Ruta de la carpeta" y seleccione el modo de escaneo y los elementos de configuración relacionados de acuerdo con las características del objeto a escanear. Por último, haga clic en el botón [Escanear] para acceder a la interfaz de vista previa del escaneado, como se muestra a la derecha:

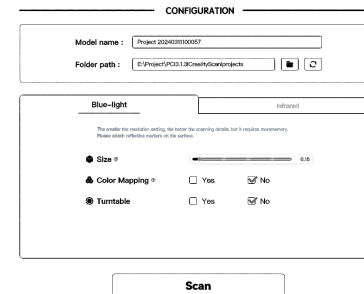

Precaución

(1) Si necesita escanear objetos con gran precisión, seleccione el modo de luz azul (láser multilínea). En este caso, se necesita la asistencia de puntos marcadores. Cuando el objeto es pequeño, los puntos marcadores reflectantes pueden fijarse al escritorio o a la almohadilla de escaneado, y no es necesario fijar puntos marcadores a la superficie del objeto. Si desea escanear el otro lado del objeto, utilice la función de unión multiproyecto del software Creality Scan para unir las nubes de puntos de múltiples escaneos en un modelo completo.

Cuando el objeto es grande, los puntos marcadores necesitan estar unidos a la superficie del objeto.

(2) Seleccione “No” en el modo de luz azul, la precisión será mayor que “Si”.

(3) Cuanto menor sea la distancia entre puntos, más refinado será el modelo escaneado, pero consumirá más memoria y también puede afectar a la velocidad de fotogramas del escaneado.

(4) El modo infrarrojo se puede utilizar para escanear caras, cuerpos humanos y otros objetos sin puntos marcadores. El escaneado por infrarrojos también admite el escaneado en modo textura y en modo puntos marcadores.

Para obtener más información sobre el CR-Scan Raptor, visite: <https://wiki.creality.com/3d-scanner>

La configuración de referencia del modo de luz azul es la siguiente:

CONFIGURATION

Model name :

Folder path :  

Blue-light

Infrared

The smaller the resolution setting, the better the scanning details, but it requires more memory.
Please attach reflective markers on the surface.

● Size ⊕

0.15

🌈 Color Mapping ⊕

☐ Yes ☒ No

🌀 Turntable

☐ Yes ☒ No

Scan

La configuración de referencia del modo infrarrojo es la siguiente:

CONFIGURATION

Model name :

Folder path :  

Blue-light

Infrared

🔍 Object ⊕

☒ Normal ☐ Face ☐ Body

● Size ⊕

☐ Large ☒ Middle ☐ Small

🌀 Feature ⊕

☒ Geometry ☐ Texture

H Accuracy ⊕

☒ Hi-Quality

🌈 Color Mapping ⊕

☒ Yes


🌀 Turntable

☐ Yes ☒ No


Scan

5. Ajuste el escáner y la pieza de prueba escaneada a la distancia adecuada, es decir, cuando el indicador LED del escáner esté verde (como se muestra a la derecha), o cuando la barra indicadora de distancia de la interfaz del software sea óptima, significa que se ha alcanzado la mejor distancia de escaneado.

Ajuste el tiempo de exposición de la cámara y el brillo del láser a un nivel adecuado, asegurándose de que los marcadores y el láser tienen suficiente brillo, pero no están sobreexpuestos. Los principiantes pueden utilizar el modo automático del software. A medida que los usuarios adquieran más destreza, recomendamos el ajuste manual.

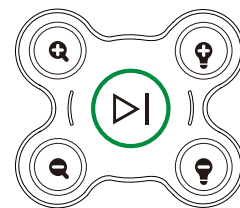

6. Pulse el botón (▶) del escáner o haga clic en el botón (▶) de la interfaz del software, mantenga el escáner apuntando al objeto que desea escanear y comience a escanear.

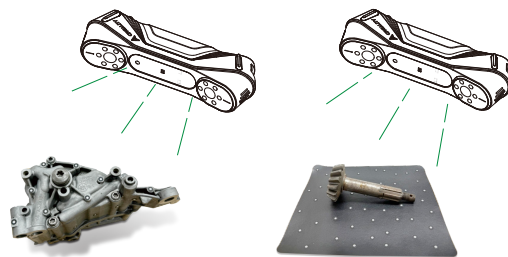

7. Utilice el escáner para escanear el objeto 360°. Cuando se haya completado el escaneo, mantenga pulsado (▶) en el escáner durante más de 3 segundos, o haga clic en (●) en la interfaz del software para completar el escaneo y realizar el post-procesamiento en el software Creality Scan y obtener un modelo 3D completo (se recomienda ajustar la distancia entre puntos a 0,1 mm). El resultado es el que se muestra a la derecha:



Nota: Las operaciones clave anteriores también se pueden realizar con el software Creality Scan. Para operaciones específicas de software, visite: <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

08. Preguntas frecuentes

• 1) ¿Cómo lograr mejores detalles del modelo?

①El modo de luz azul es más preciso que el modo infrarrojo;

②Ajuste el tiempo de exposición de la cámara de infrarrojos durante el escaneado para garantizar una exposición moderada. La sobreexposición se muestra como rojo, mientras que la subexposición se muestra como azul; en el modo de luz azul, también es necesario ajustar la intensidad del láser adecuado;

③Intente mantener la distancia de escaneado óptima. En general, cuanto más cerca esté el escáner del objeto sin perder el seguimiento, mejores serán los detalles;

④Durante la optimización de la nube de puntos, utilice una distancia entre puntos más pequeña; cuando el tamaño del objeto es pequeño, la distancia entre puntos puede establecerse en 0,1 mm;

⑤Al crear la malla, asegúrese de que el número de piezas del modelo es lo bastante grande.

Para más consejos de escaneo, visite <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

• 2) ¿Cómo escanear la parte inferior de un objeto?

①Creality Scan ofrece una función de fusión multiproyecto, que le permite obtener el modelo completo de un objeto a través de múltiples escaneos y fusiones;

②Primero escanee la parte visible para obtener un modelo parcial, luego voltee el objeto y continúe escaneando hacia atrás para obtener un modelo completo (este método solo es aplicable cuando los puntos marcadores están unidos a la superficie del objeto).

• 3) ¿Cuándo necesito una almohadilla de digitalización?

Cuando digitalice objetos pequeños (como piezas pequeñas, figuras pequeñas, etc.), puede colocar puntos marcadores en la almohadilla de digitalización y escanear en el modo de puntos marcadores.

• 4) ¿Cuándo debo utilizar el modo de punto marcador?

El modo de luz azul requiere puntos marcadores reflectantes;

Modo infrarrojo: Cuando la superficie del objeto no tiene características geométricas ricas, puede pegar puntos marcadores reflectantes en la superficie del objeto y escanear en modo de punto marcador.

• 5) ¿Cuándo es necesario utilizar el modo textura?

Cuando la superficie de un objeto no tiene características geométricas ricas, pero tiene texturas ricas (como un jarrón), puede escanearlo directamente en modo textura.

• 6) ¿Cuándo es necesario calibrar?

Es necesario calibrarlo cuando no se utiliza durante mucho tiempo (por ejemplo, 3 meses) o cuando el dispositivo sufre un golpe.

• 7) ¿Puedo utilizar tarjetas de calibración de otros modelos de escáneres?

Cada tarjeta de calibración es única y corresponde a cada escáner. No se pueden intercambiar. Cuando se utiliza una placa de calibración por primera vez, es necesario escanearla una vez para que se vincule al escáner mediante el código QR de la parte posterior. De lo contrario, puede afectar a la precisión de la calibración.

• 8) ¿Qué hay que tener en cuenta al guardar las tarjetas de calibración?

Después de cada uso, guarde la tarjeta de calibración con cuidado en su caja. Evite la contaminación, los arañazos o una fuerte presión sobre la placa de calibración para evitar pérdidas o daños.

• 9) ¿Cómo realizar la calibración?

Conecte el escáner al ordenador, abra el software Creality Scan, vaya a la interfaz [Dispositivo], haga clic en [Calibración] y realice la calibración siguiendo las instrucciones ilustradas.

09. Solución de problemas

- El ordenador con sistema Windows no puede conectarse al escáner;
Si utiliza un ordenador de escritorio, se recomienda conectarlo al puerto USB 3.0 situado en la parte posterior de la unidad principal (los puertos USB 3.0 y superiores suelen ser de color azul o rojo);
Confirme que el sistema utilizado es Windows 10/11 de 64 bits;
Toda la ruta de instalación del software del escáner Creality Scan debe estar en inglés.
- ¿Qué hacer si el video de vista previa no es visible en la aplicación en el sistema Windows?
Compruebe si el ordenador cumple los requisitos mínimos de configuración del escáner;
Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente suministrado y compruebe que está conectado correctamente;
Abra el Administrador de dispositivos de Windows y verifique si hay un "CR-Scan Raptor..." en "Cámaras";
Abra Configuración de Windows-Privacidad-Cámara, confirme si el permiso de la cámara del sistema está activo y asegúrese de que las aplicaciones de escritorio tienen permiso para acceder a la cámara.
- ¿Qué hacer si el video de vista previa no es visible en la aplicación en el sistema Mac?
Compruebe si el ordenador cumple los requisitos mínimos de configuración del escáner;
Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente suministrado y compruebe que está conectado correctamente;
Actualice el escáner a la última versión de firmware;
Utilice un adaptador independiente de USB tipo A a Thunderbolt o USB3 Evite utilizar un adaptador USB-C multifuncional y multidispositivo;
Instale Creality Scan en el directorio de la App. No lo instale en un subdirectorio bajo el directorio App.
- ¿Cómo solucionar el problema de la interfaz USB 3.0 reconocida como USB 2.0 en el sistema Windows?
Puede intentar volver a insertar el cable USB con rapidez o conectar primero el cable USB a la interfaz USB 3.0 del PC y, a continuación, conectarlo a la interfaz USB-C del escáner.

Para más preguntas, consulte la wiki de Creality: <https://wiki.creality.com/en/3d-scanner>

Comunidad de Facebook
Análisis, información compartida
y localización de fallos

Creality wiki
La guía paso a paso para
ayudarle a empezar



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Sitio web oficial: www.creality.com

Teléfono comercial: +86 755-8523 4565

Correo electrónico: cs@creality.com

Dirección de la empresa: Piso 18, Edificio JinXiuHongDu, Calle Meilong, Comunidad Xinni, Calle Minzhi, Distrito Longhua, Ciudad de Shenzhen, China.



REACH





www.creality.com