
高通BSP技术期刊 2016/04/07



Qualcomm Technologies, Inc.

Confidential and Proprietary – Qualcomm Technologies, Inc. 机密和专有信息——高通技术股份有限公司

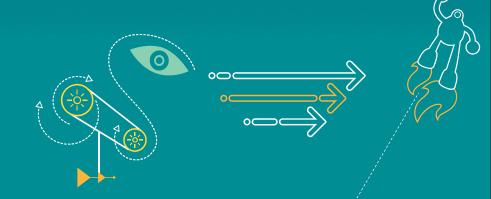

内容介绍

- □ MSM8976手机PIN码输入提示
- Linux Solution
- □ Linux 已知重要修改
- USB Solution
- □ USB 已知重要修改
- Security Solution
- □ Security 已知重要修改
- Sensor Solution
- □ Sensor 已知重要修改
- Framework Solution
- □ SDCC 已知重要修改
- □ PMIC 已知重要修改

MSM8976手机PIN码输入提示

- □ 在MSM8976平台的设备上,如果连续输入5次错误密码以后,安卓界面不能弹出"请等待30秒以后再输入"对话框,请按照如下方案排查此问题
 - 1. 使能secure boot
 - 2. 若产品确定无法使能secure boot,请参照software gatekeeper的代码(如下路径) android/system/gatekeeper/gatekeeper.cpp 在HLOS侧的 gatekeeprd 中自行实现相关逻辑

Linux Solution

Target	Solution	Description
ALL	00031461	怎么使用Raedhat Crash工具分析 dump

Linux 已知重要修改

Target	CR	Description
MSM8994	912295	解决如下问题:当尝试释放一个不在线的CPU 的event,需要把该CPU up起来,该逻辑会引发死锁问题 https://us.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm-3.10/commit/?id=00351cb78724d2a2f1bbef6ce3b3731f44 1bd003
Android L/M	990681	解决如下问题:在flush trustzone buffer时,buffer的长度 计算错了,会导致不正确地flush没有在MMU映射的页,而 触发panic https://us.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm-3.10/commit/?id=e9f3b981b2d6d490e8eae22a3537e6f27-541e7bf
MSM8996	985379	用RCU 保护对task structure的grp字段的读写,以防止竟态发生
Android L/M	883904	解决一个在diag驱动中数组越界的问题 https://us.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm- 3.18/commit/?id=14038bca5b40cae6618a91fc4255580cc 301eb9b

USB Solution

Target	Solution	Description
ALL	00031467	当USB设备枚举时如何固定序列号?
ALL	00031466	如何配置diag命令超时时间?
ALL	00031460	如何在Android 6.0系统下挂载OTG优盘?
MDM9X15 MSM8909	00031454	如何在USB虚拟串口和MODEM驱动中保持DTR/CTS高电平?
ALL	00031455	如何实现WINDOWS系统下驱动安装工具?

USB 已知重要修改

Target	CR	Description
Msm8996	990963	添加Memory Barrier调用,保证Cache会被及时写入USB的寄存器 • 如果没有这个修改的话,可能会发生没有时钟的寄存器访问,导致TZ NOC ERROR和死机 • 这个修改保证寄存器会被正确写入
Msm8953	982987	在总线挂起期间BAM2BAM 端点UNCONFIGURE • 在USB总线挂起时,如果远程唤醒没有使能,我们断开了IPA通道,在唤醒时重新连接 • 如果没有在挂起期间去掉端点配置,随后的唤醒流程会配置DBM端点,这会导致数据通信失败
Mdm9x50	989728	在USB GADGET驱动层添加PM get和put函数调用 • 当USB 控制器在低功耗模式时(总线挂起或usb连接断开),如果发生设备组合切换,会导致系统死机 • 在android_disable函数中,我们调用的函数需要寄存器访问 • 没有时钟的寄存器访问会发生

Security Solution

Target	Solution	Description
MSM8952 MSM8976 MSM8996	00031434	如何在QSEE 4.0 上实现IPC机制
MSM8952 MSM8976 MSM8996	00031435	如何在TA 里控制GPIO base on QSEE 4.0

Security 已知重要修改

Target	CR	Description
MSM8976	992482	Change the VDD_QFUSE_PRG sourced from LDO6 to 1.9v as per 28HPM spec
MSM8976	992474	Configuring ACCEL_VALUE to 0xB10 to avoid fuse blow failures as this is the recommended value

Sensor Solution

Target	DCN	Description
ALL	00031452	介绍如何使能低功耗自动旋转屏功能

Sensor 已知重要修改

Target	CR	Description
MSM8976	994691	改为AP唤醒后不再提前上报第一笔数据, 主要是针对CTS - testAPWakeUpWhenReportLatencyExpiresAccel and testAPWakeUpWhenReportLatencyExpiresGyro
MSM8976	956384	当接收到AP发送过来的消息时RH主动发送一个WAKE_SIG信号给SMGR,主要是针对CTS-testAccelBatchingInAPSuspendLargeReportLatency,testAccelBatchingInAPSuspendZeroReportLatency

Framework Solution

Target	Solution	Description
MSM8939 MSM8994 MSM8916	00030727	如何抓取core dump
MSM8939 MSM8994 MSM8916	00029567	如何正确抓取Android应用出错时的日志

SDCC 已知重要修改

Target	CR	Description
MSM8937 MSM8956 MSM8976 MSM8996	953541	解决关机流程中在CMDQ shutdown中可能出现的queue_lock spinlock bug,否则会出现如下的调用栈: <6> BUG: spinlock already unlocked on CPU#6, iozone/4391 [ffffffc0420e3b58] msm_trigger_wdog_bite [fffffc0420e3b68] spin_bug [ffffffc0420e3b68] do_raw_spin_unlock [fffffc0420e3b68] _raw_spin_unlock_irq [fffffc0420e3b68] blk_queue_bio [ffffffc0420e3bf8] generic_make_request [fffffc0420e3c58] submit_bio [ffffffc0420e3c38] submit_bio_wait [fffffc0420e3d00] compat_sys_call_table [ffffffc0420e3d18] submit_bio_wait [ffffffc0420e3d38]blkdev_issue_flush [ffffffc0420e3d38] blkdev_issue_flush [ffffffc0420e3dd8] ext4_sync_fs
MSM8996	934085	某些UFS device要求host端的PA_TACTIVATE比device端的PA_TACTIVATE高否则会卡在hibern8的相关流程中.

PMIC 已知重要修改

Target	CR	Description
MSM8996	968642	修复睡眠时同时按电源键和音量下键,导致系统无法识别 电源键或音量下键的问题
MSM8996	AP HLOS: 962694 959007 950434 BOOT: 966961	解决IMA异常导致FG卡住问题的补丁