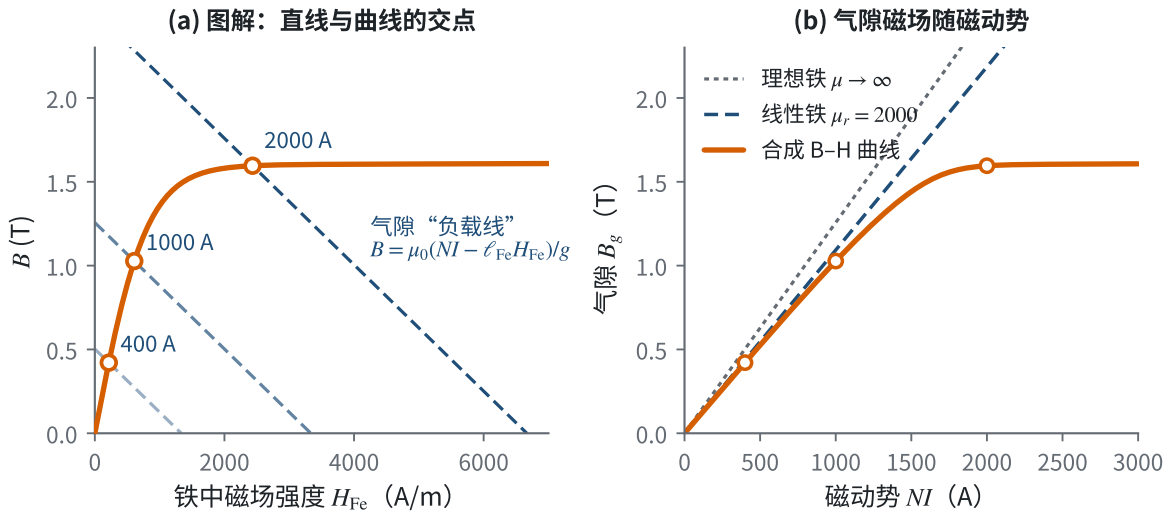
(a) 图解：直线与曲线的交点
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
B (T)
2000 A
1000 A
400 A
气隙“负载线”
$B = \mu_0(NI - \ell_{Fe}H_{Fe})/g$
0
2000
4000
6000
铁中磁场强度 H_{Fe}（A/m）
(b) 气隙磁场随磁动势
理想铁 $\mu \to \infty$
线性铁 $\mu_r = 2000$
合成 B–H 曲线
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
气隙 B_g（T）
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
磁动势 NI（A）