

J-Link 烧写器烧写.HEX 程序

1.如图短接好 CPU,连接好 CPU~烧写器~工控机 USB。

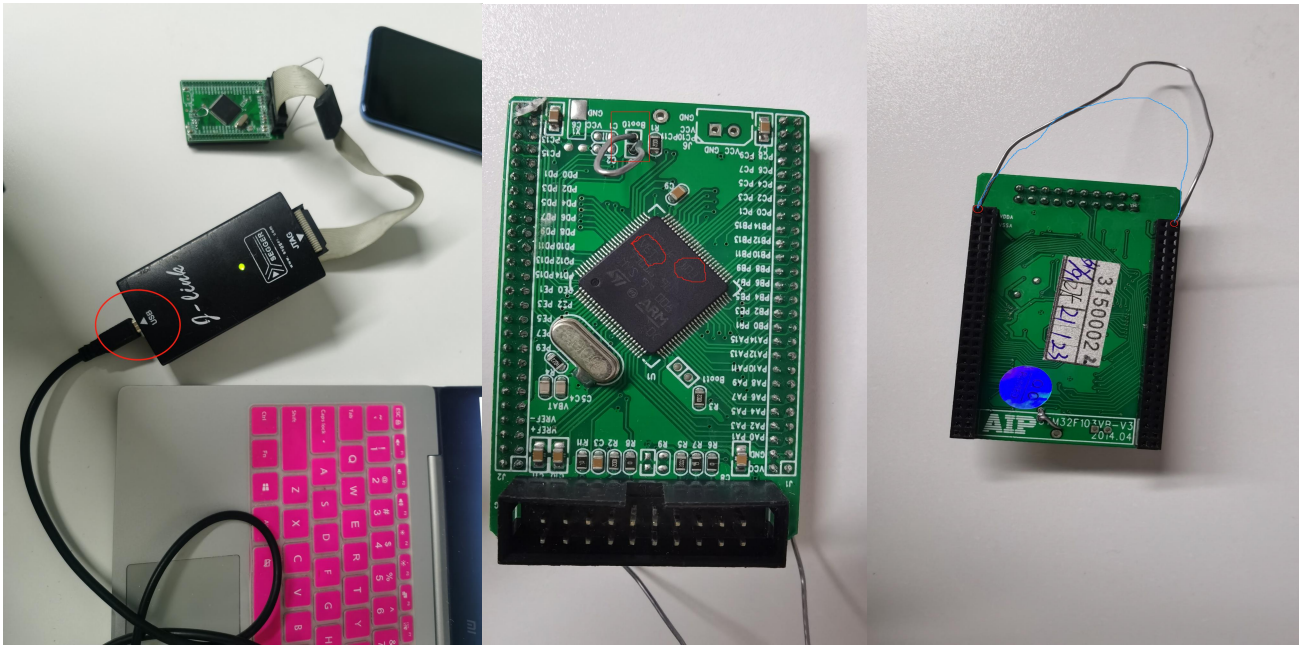

2.电脑左下角，开始~程序~SEGGER 文件夹~.....J-Flash ARM，如下图，打开

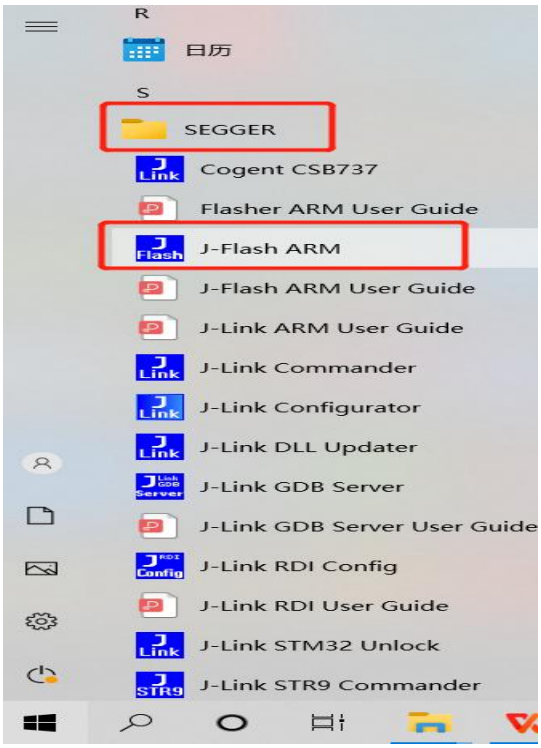

注：


如果程序中找不到，


在钉钉网盘中有此烧


写程序，下载安装后


再操作即可

3. 选择 CPU 类型，方法如下图

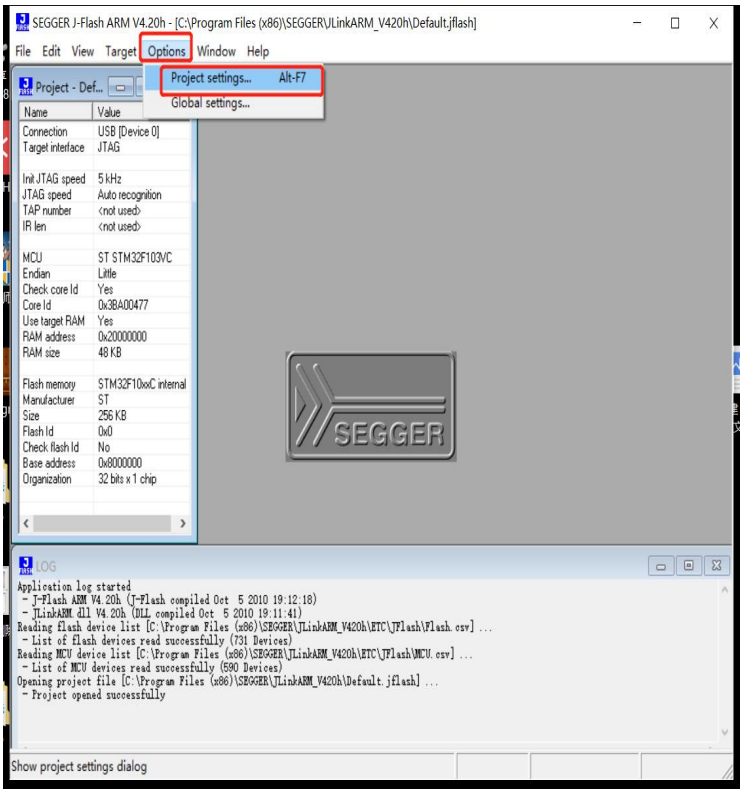

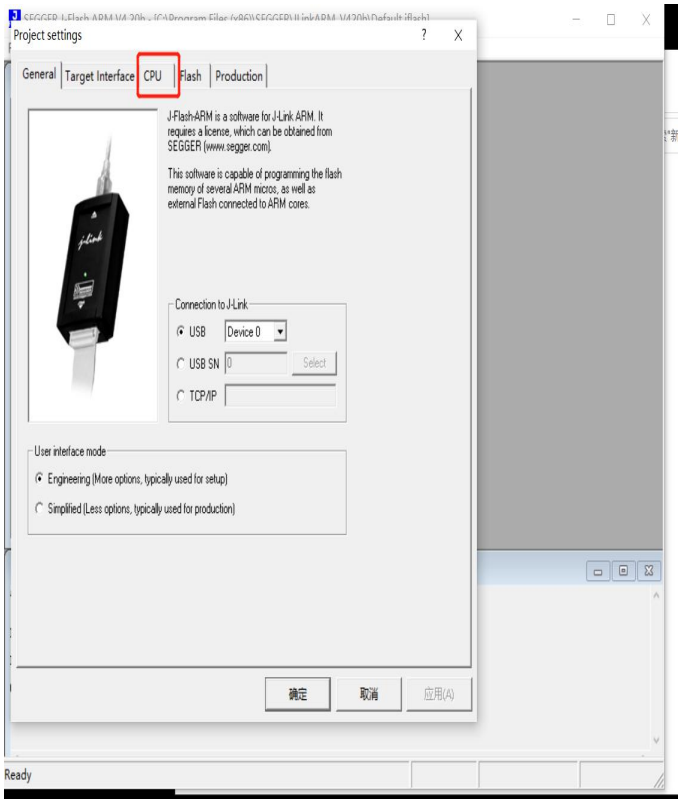


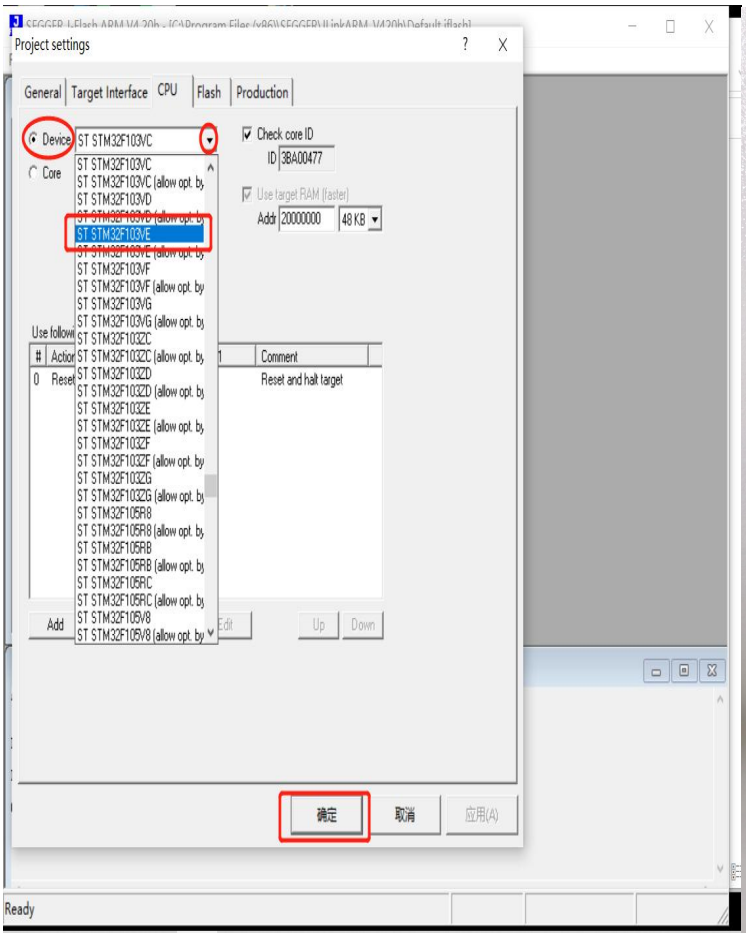


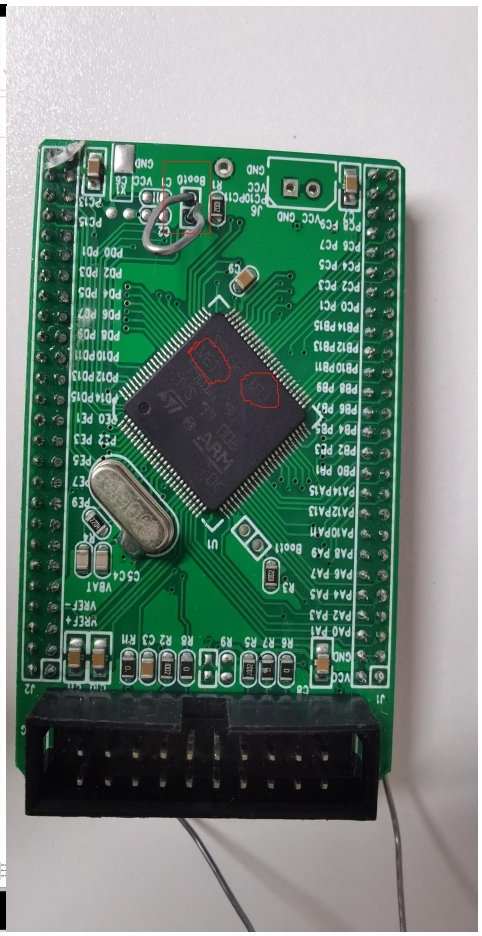

如图 ARM 红圈处有 CPU 类型，目前常用：
103VB
103VC
103VE
三种

4.程序烧写

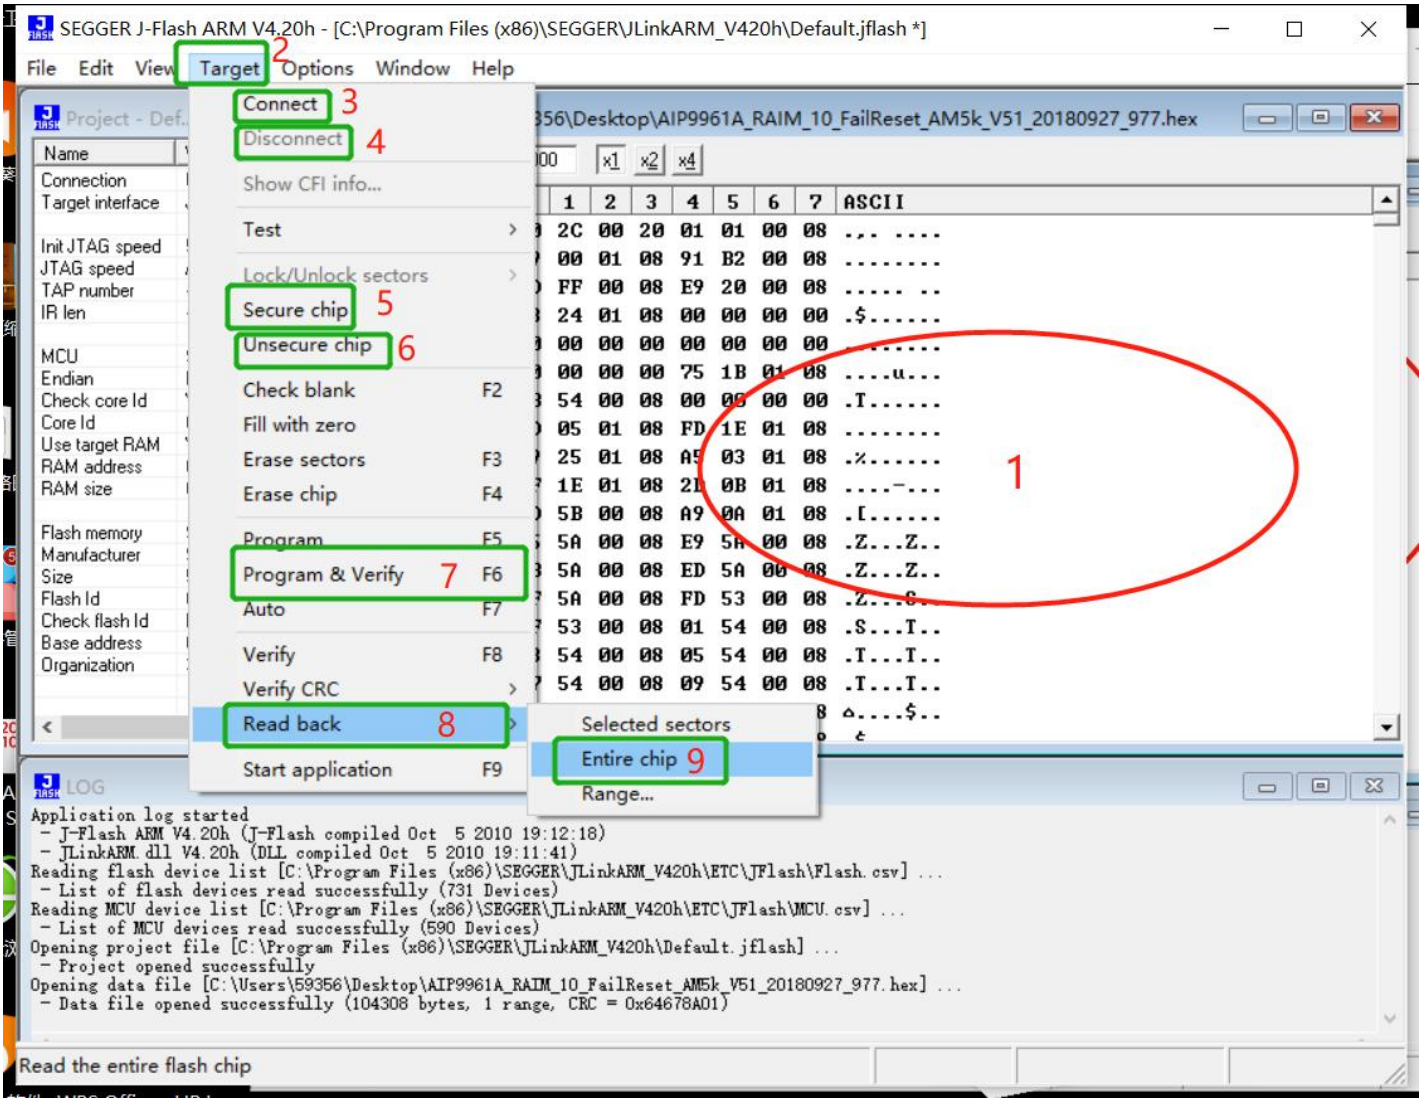

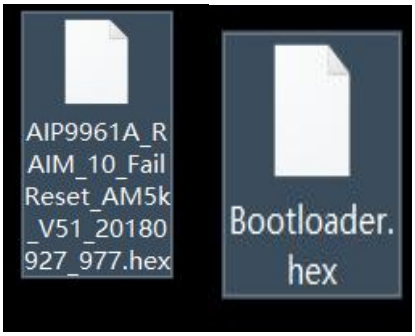

把要烧写的.hex 程序（如左图）直接拖到空白区域①。
注：自动烧写.bin 程序所需的引导程序 Bootloader.hex 不能自动烧写


注解：③连接 ④断开连接 ⑤加锁 ⑥解锁 ⑦烧写 ⑧回读 ⑨整个磁盘（回读范围）

1】把程序拖到①空白处，点②

2】点③连接


3】点⑥解锁

4】点⑦直到烧写完成即可

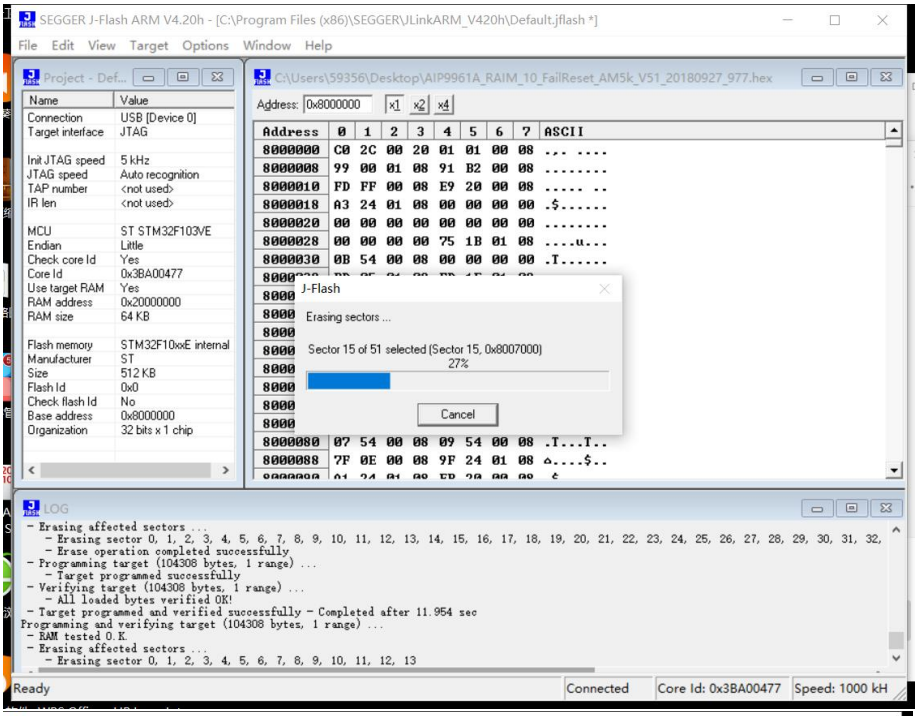

进度条全部跑完，然后显示下图

.....successfully..... 表示烧写完成，否则为没烧写成功。

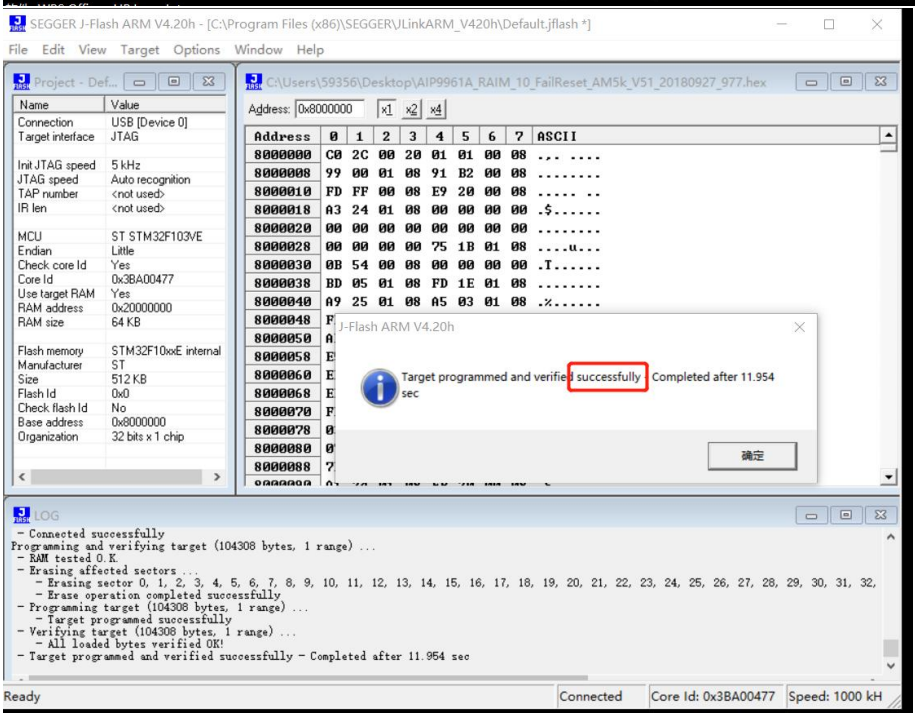


注：

所有操作弹窗提示，都可以看有没有 .....successfully..... ，这个单词表示操作完成，其他则表示操作失败。

注：可忽略 2】3】直接第 4】步烧写，如果烧不上，再按 1234 步骤执行。


5.烧写完成直接拔下 CPU,关闭程序即可。

二： 异常情况处理办法

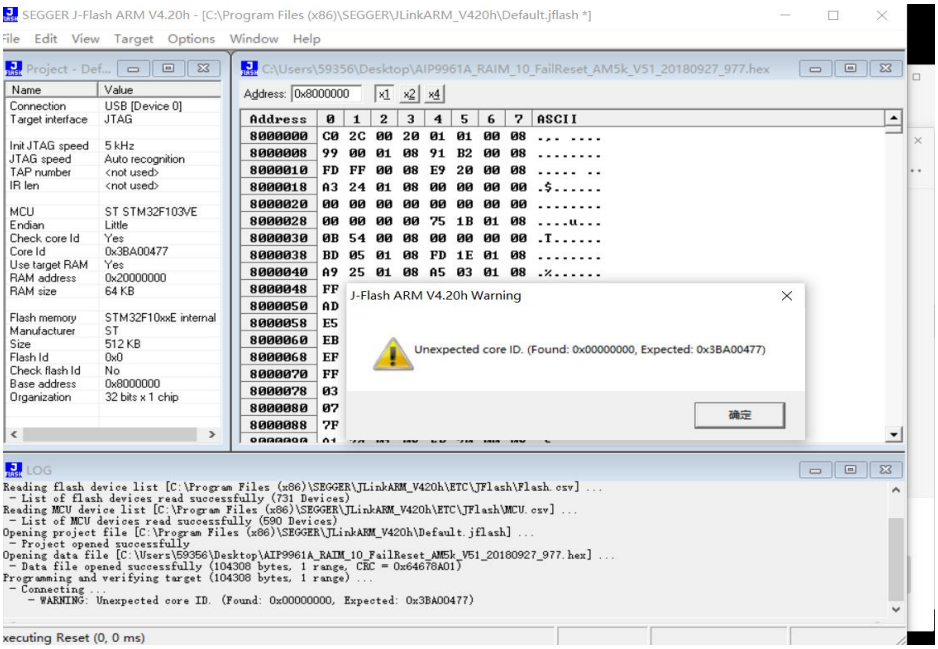

只要是不带.....successfully.....，的提示，基本都是操作不成功。

1. 首先检查设置，确认设置没问题。
2. 检查 CPU 短接是否正确及接触良好。
3. 插拔一下烧写器的下图部位。
4. 再按 1】2】3】4】步骤重新烧写。

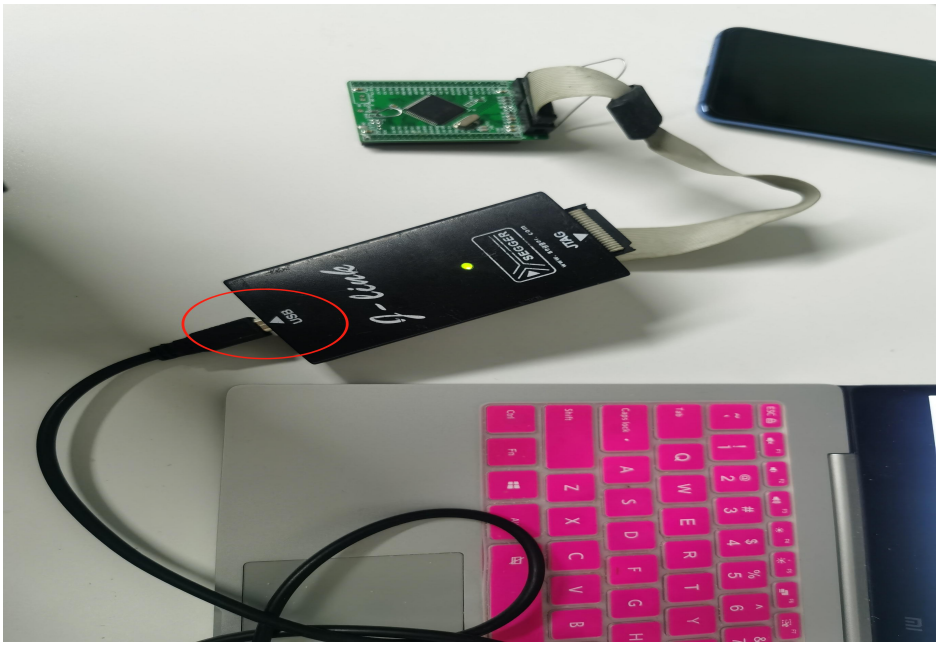

三： CPU 中的程序回读

首先，按烧写方式操作，只是把 4】点⑦烧写的步骤改为点（回读）⑧然后点⑨，等待读条，直到读出程序完成。然后再跟换 CPU,按烧写步骤直接烧写即可，因已存在读回的程序，所以“1】把程序拖到空白处”步骤省略。

读回的程序可以转为.hex 文件保存，一般不用，如需保存在 file 选项中找。