二代软件扫码枪无法扫码的排查方案

1.USB 扫码枪

（1）USB 扫码枪出现无法扫码的情况的时候，可以现在桌面上建一个文本文档，然后扫一个条码，看一下是否能够正常扫出里面的信息；如果无法让正常扫出条码，可能是扫码枪损坏或者是 USB 口损坏，可以更换扫码枪验证

（2）如果确认扫码枪没有问题的话，可能是软件问题或者什么地方需要特殊配置，因此导致条码无法输入进去，可能扫码枪设置问题，USB 和模拟串口模式等

<1>扫码枪硬件设置

扫描器设置: 确定扫描枪的读取方式为 USB Serial，扫描下面条码。 必须执行此操作。

硬件设置


扫描器设置: 确定扫描枪的读取方式为 USB Serial，扫描下面条码。 必须执行此操作。



补充:


如果需要恢复默认键盘方式读取和出厂设置,请扫描下面条码.

恢复出厂设置

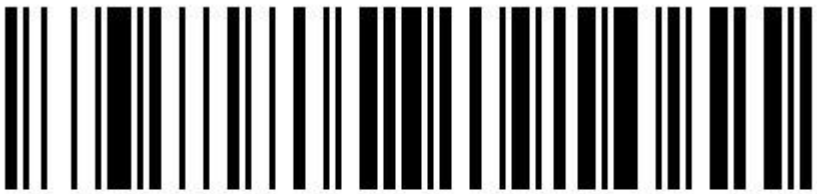

DEFOVR.

Remove Custom Defaults

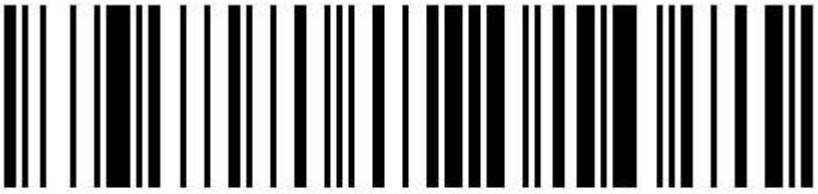

DEFALT.

Activate Defaults

扫描枪默认读取方式为 USB Keyboard :




PAP124.

USB Keyboard (PC)


<2>串口配置

1） 查看端口号,驱动安装完成后,打开设备管理器,找到 端口 (COM 和 LPT),就能找到

Xenon 1900 Area_Imaging Scanner,根据端口情况的不同,端口号不固定.

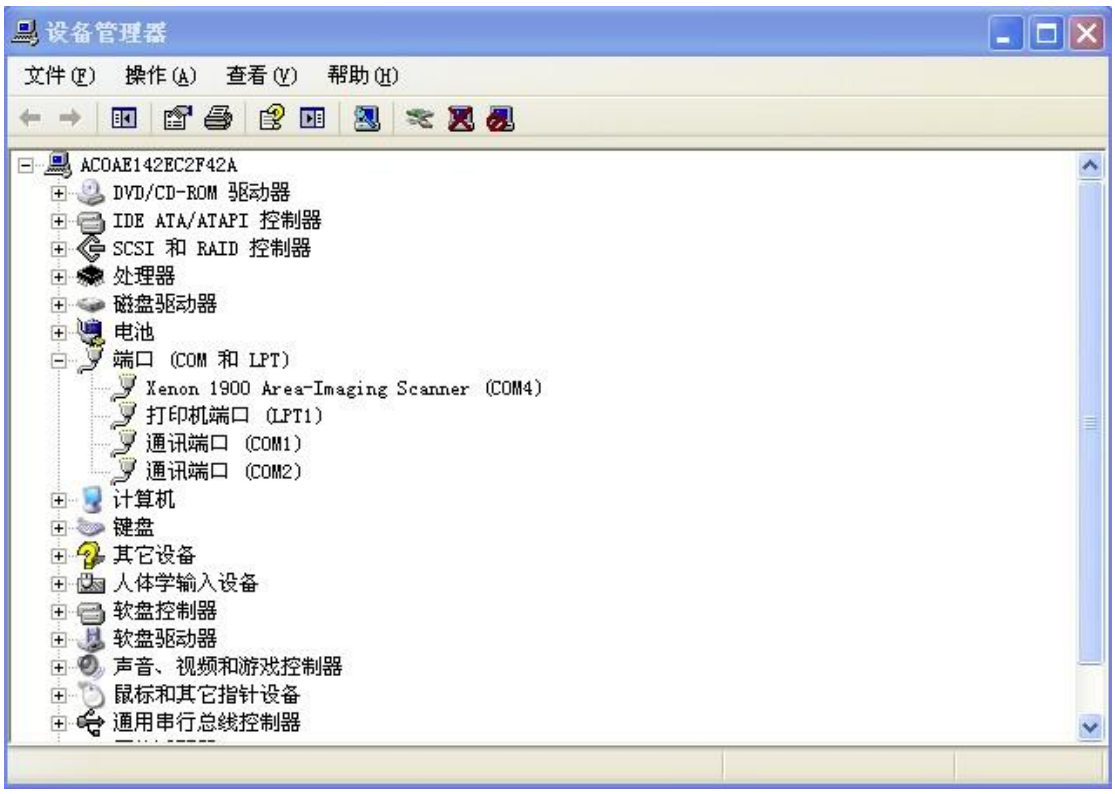

2）串口参数设置.可以根据具体情况设置串口传输速率,数据位,校验位等.具体设置如下图.

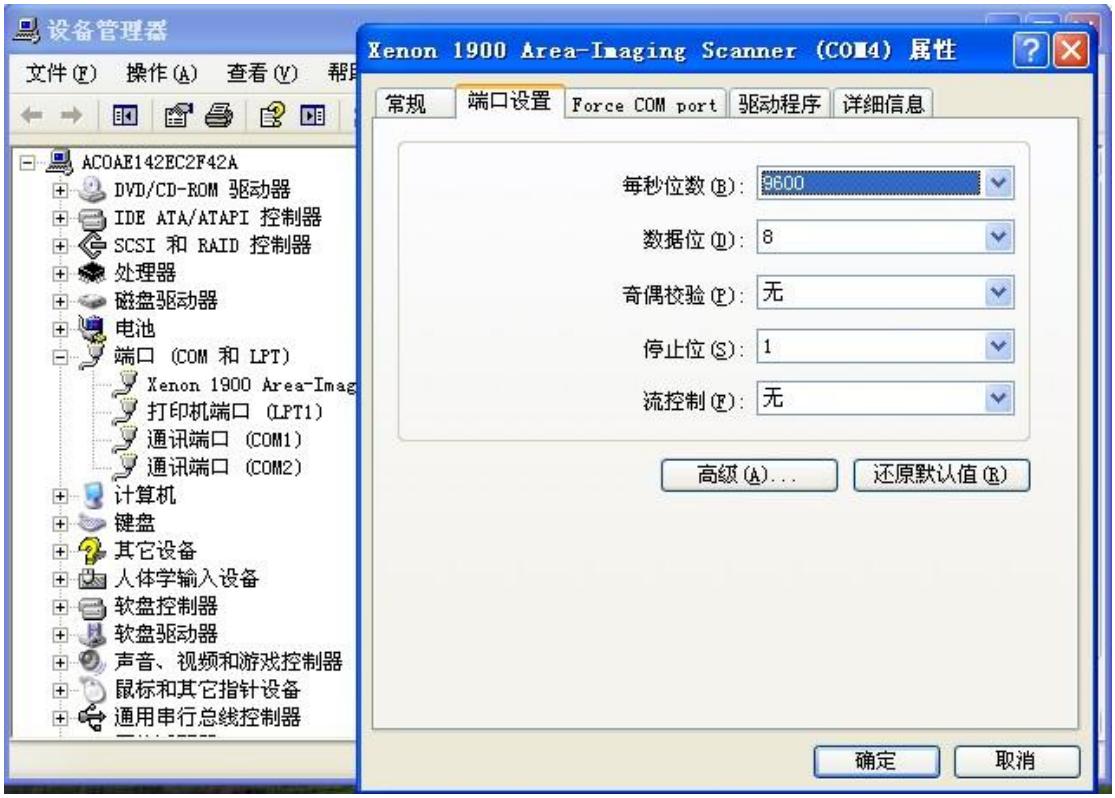


3） 更改串口端口号:

如果需要统一端口号，在属性 Force COM port 选项中按照下图设置。COM port 可

以是下面推荐的值,也可以是使用 1~17 以内未使用的端口数值。点击确定系统将自动更改。

4）串口号更改后：

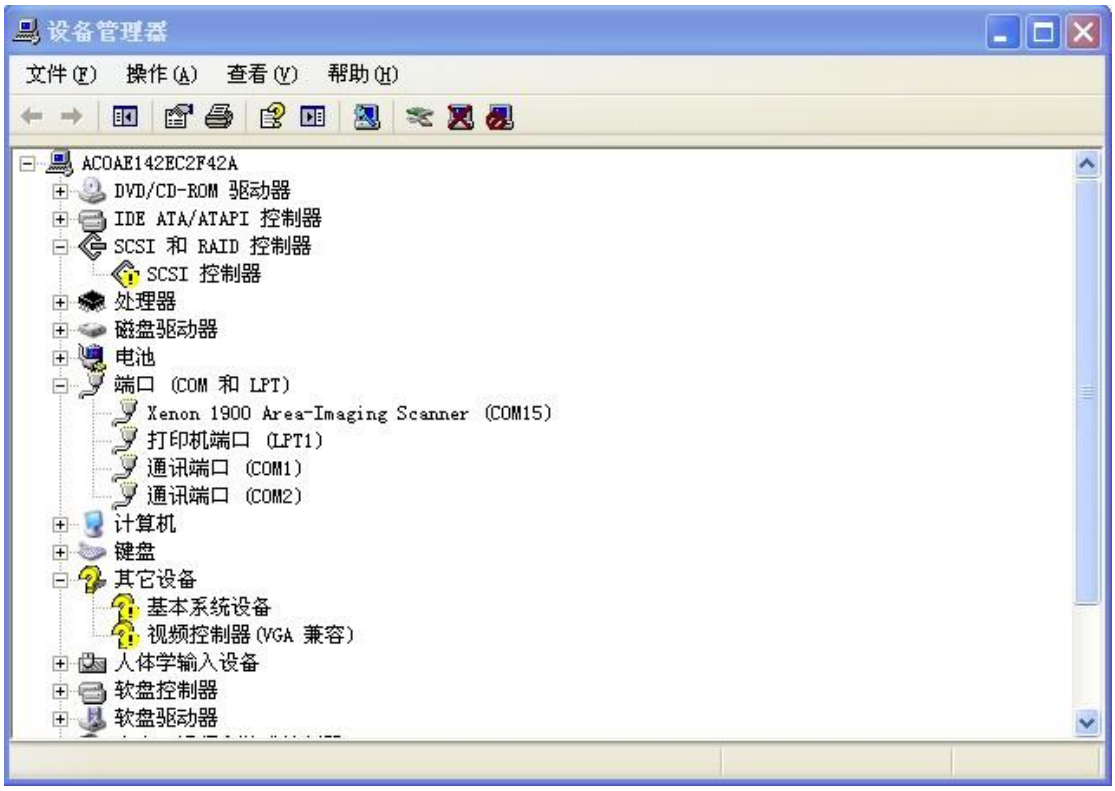

（3）高压项目干扰可能会导致 USB 扫码枪死机，会出现无法扫码的情况，这个时候可以将扫码枪插在工控机前边的 USB 口上或者安装一个磁环

（4）可能是扫码枪驱动出现了问题，可以重新安装扫码枪驱动验证

针对我司的霍尼韦尔扫码枪，重新安装驱动的教程为：

<1>先将扫码枪拔出来，在工控机 F 盘中的 AIP-TEST 中，打开名为霍尼韦尔 USB 口扫码枪驱动的文件夹，

<2>然后打开其中的 HSM USB Serial Driver 文件夹，

<3>然后需要先卸载之前的驱动，点击 Uninstall*64（或者是 Uninstall*86,如果工控机系统是 64 为的话，就选择*64 的，如果是 32 位的，就选择*86 的），

<4>卸载完成后，点击 Insatll*64 或者 Install*86（工控机 32 位选*86，64 位选择*64），点击完成后等待安装完毕，安装完毕后将扫码枪重新插上

2.串口扫码枪

首先，我们可以打开串口调试助手验证是否能够正常扫出条码（设置对应的串口和波特率），如果能够正常扫出，扫码枪无问题；

（1）如果串口调试助手无法扫出：

<1>可能是扫码枪出现问题，可以更换扫码枪验证

<2>可能是串口出现问题，可以用串口调试助手验证扫码枪对应串口是否正常，如果不正常，可以调整串口验证

（2）如果串口调试助手可以正常扫出

<1>可能是后台扫码枪对应的串口或者波特率不对，可以查看一下

<2>可能是系统设置中对应的条码设置不对，可以查看一下设置的是否符合客户现场的要求

<3>如果确认以上的全部无问题，可以询问一下软件人员，是否有什么特殊的地方需要设置或者是软件什么地方出现了问题