测功机机头调试文件

一、　测功机机头的进货检验

1.外观检查：漆匀，无气泡，无破损。
2.配件检查：砝码，标定杆无破损。数量和规格与订货单一致。
2.测试机头绝缘：电压为 500V，对加载线（红黑短接）和地（底板）。电流<1mA 为合格。
3．用万用表测量 S+，S-,V+,V-四个端子对底板电阻为无穷大为合格。
4．测功机轴向，径向，横向不可有间隙。

二、测功机头调试流程

1. 准备需要调试的测功机和相应的标定杆和砝码。如图 1

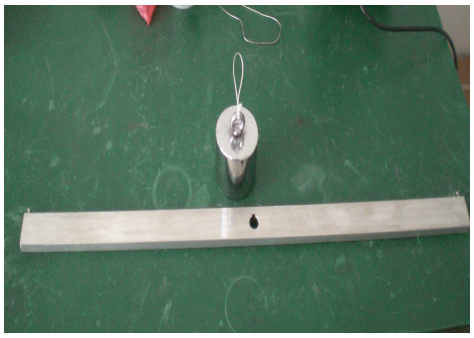



图 1

2. 准备物料加载板、转速测量板、加载灰排线、测速线，3 针航空插头、固定用丝、扎带等。如图 2

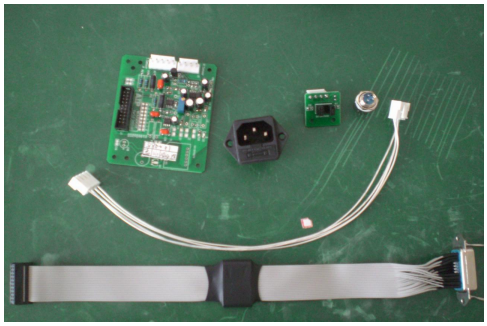
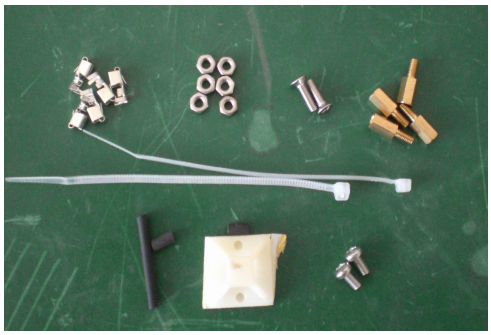
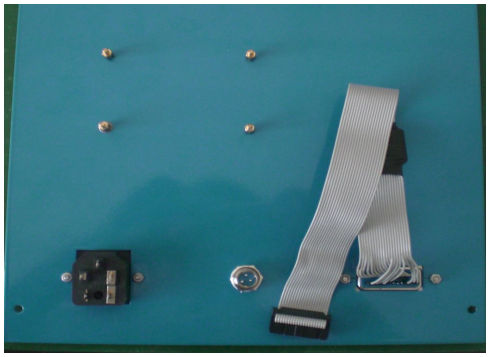



图 2

3.制作测功机头后面板
1）安装航空插头、灰排线、电源插头如图 3。



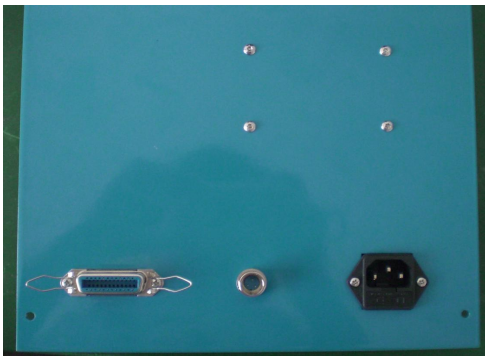


图 3

2）将放大线的 V+ 、V-、S+、S-依此插入 5 针排插(台州机头：电阻 370Ω为电源，350Ω为信号，东莞机头：紫黑蓝棕依次为 V+ 、V-、S+、S-)，转速小板，风扇电源连线，航空插头焊 1 针和 2 针。如图 4 所示

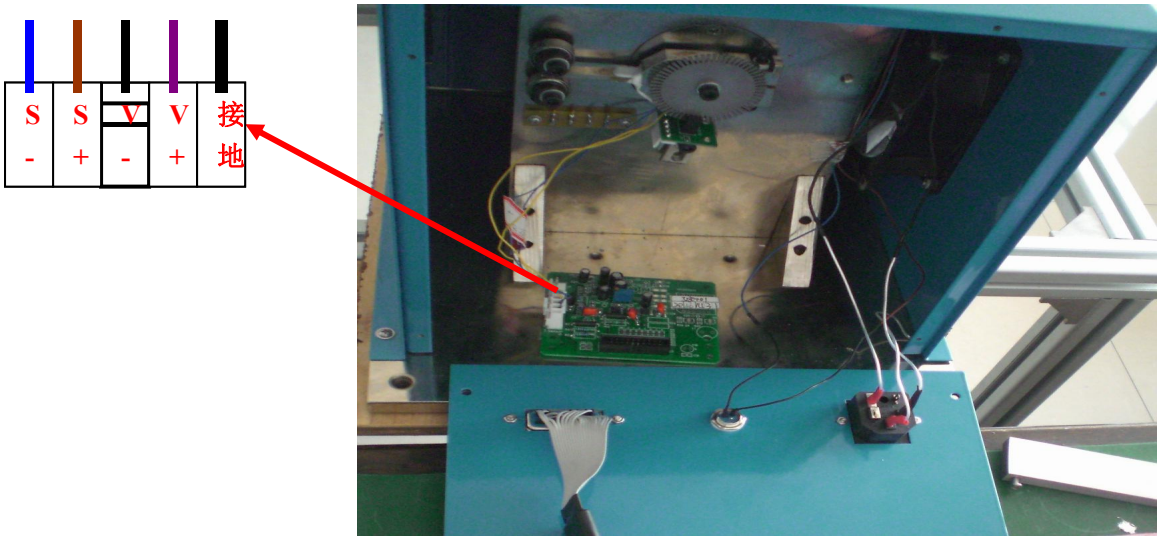


图 4

4、调试测功机头放大参数。接线如图 5

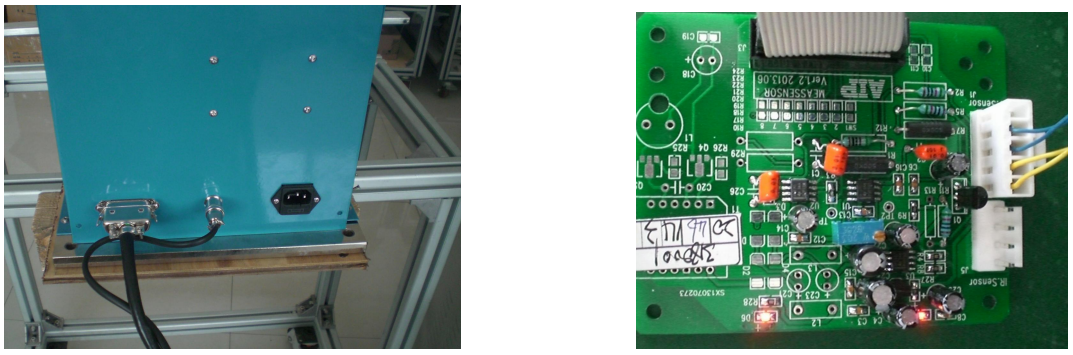


图 5

1）打开测试软件-测量 TP1 和 TP2 之间电压，旋转可调电阻使其为零。如图 6

所示

2）安装好标定杆。点击“堵转“-----左边挂上最大砝码-测量 TP1 和 TP2 之间电压 U1-----右边挂上最大砝码-----测量 TP1 和 TP2 之间电压.U2。

3）计算放大电阻 R=4.5V/[(U1+U2)/2]。

4）查测功机代码表找到相对应代码；焊好代码区和电阻区。



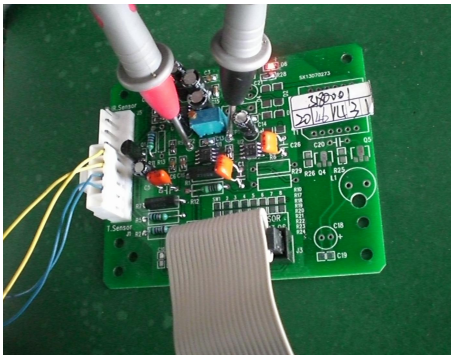


图 6

5、测功机头内部校正参数校正

1）挂好标定杆 –----点击校正（7 点）----校正“零位“-在左边分别挂 1Kg 点击“采样 max“、0.5Kg 点击”采样 mid“、0.25Kg 点击”采样 min“----在右边分别挂 1Kg 点击“采样 max“、0.5Kg 点击”采样 mid“、0.25Kg 点击”采样 min“-点击”计算系数“---”下载系数“。

2）整理并固定好线，安装好后盖。

三、测功机出货检验

1、测试转速达到 1W 转以上为合格

2、老化试验

带载电机正转、反转均施以扭矩的 60%和 80%之间。每个方向老化不少于 2 小时。

3 出厂前

电压、电流、功率、交流直流每项分 5 段检验

4、加载过程中曲线每个阶段都要很平滑。