直流无刷加载锥套更换方法

需用工具及辅助材料：
内六角扳手，虎钳（客户机修有，我司宋师傅工作台有），手锤，勾扳手（如果没有，准备大平口螺丝刀），螺纹紧固剂


实施人数：1-2 人， 一人为主，另一人辅助

注：按照文件要求拆卸螺丝，其余螺丝不能松动


拆卸步骤：

1. 将夹头按照拆夹头的方法和连接轴整体拆下；


2. 拆卸图示四颗螺丝，将上部轴承套取下，轴承套有定位销，可以从台面底部用手锤敲击轴承套取下，做好轴承套的位置标记，按照原位置进行再次安装，有定位销，无需调整精度

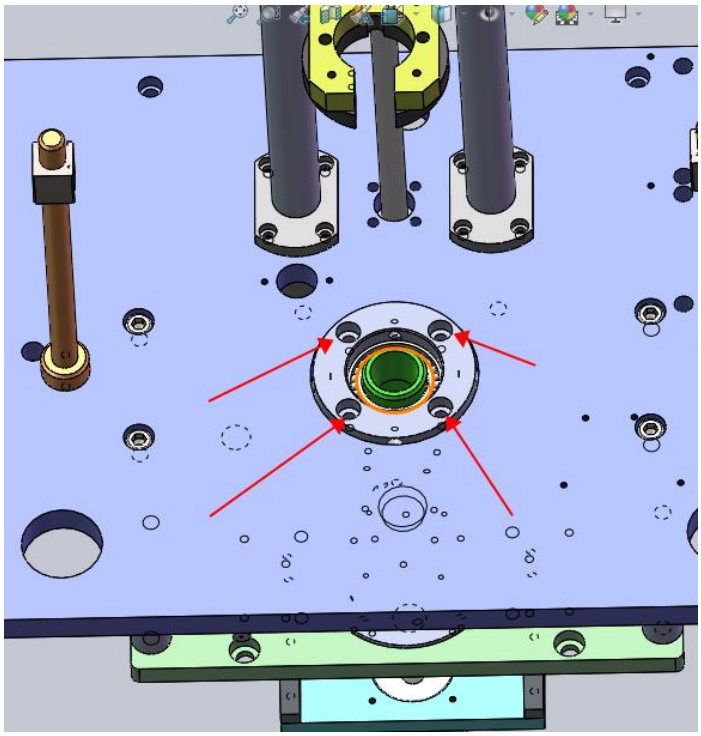


3. 拆卸图示箭头螺丝，将凸轮轴承随动器以及外侧塑料套整体取出，设备内部的位置可能不太好操作，拆卸时间会比外部长

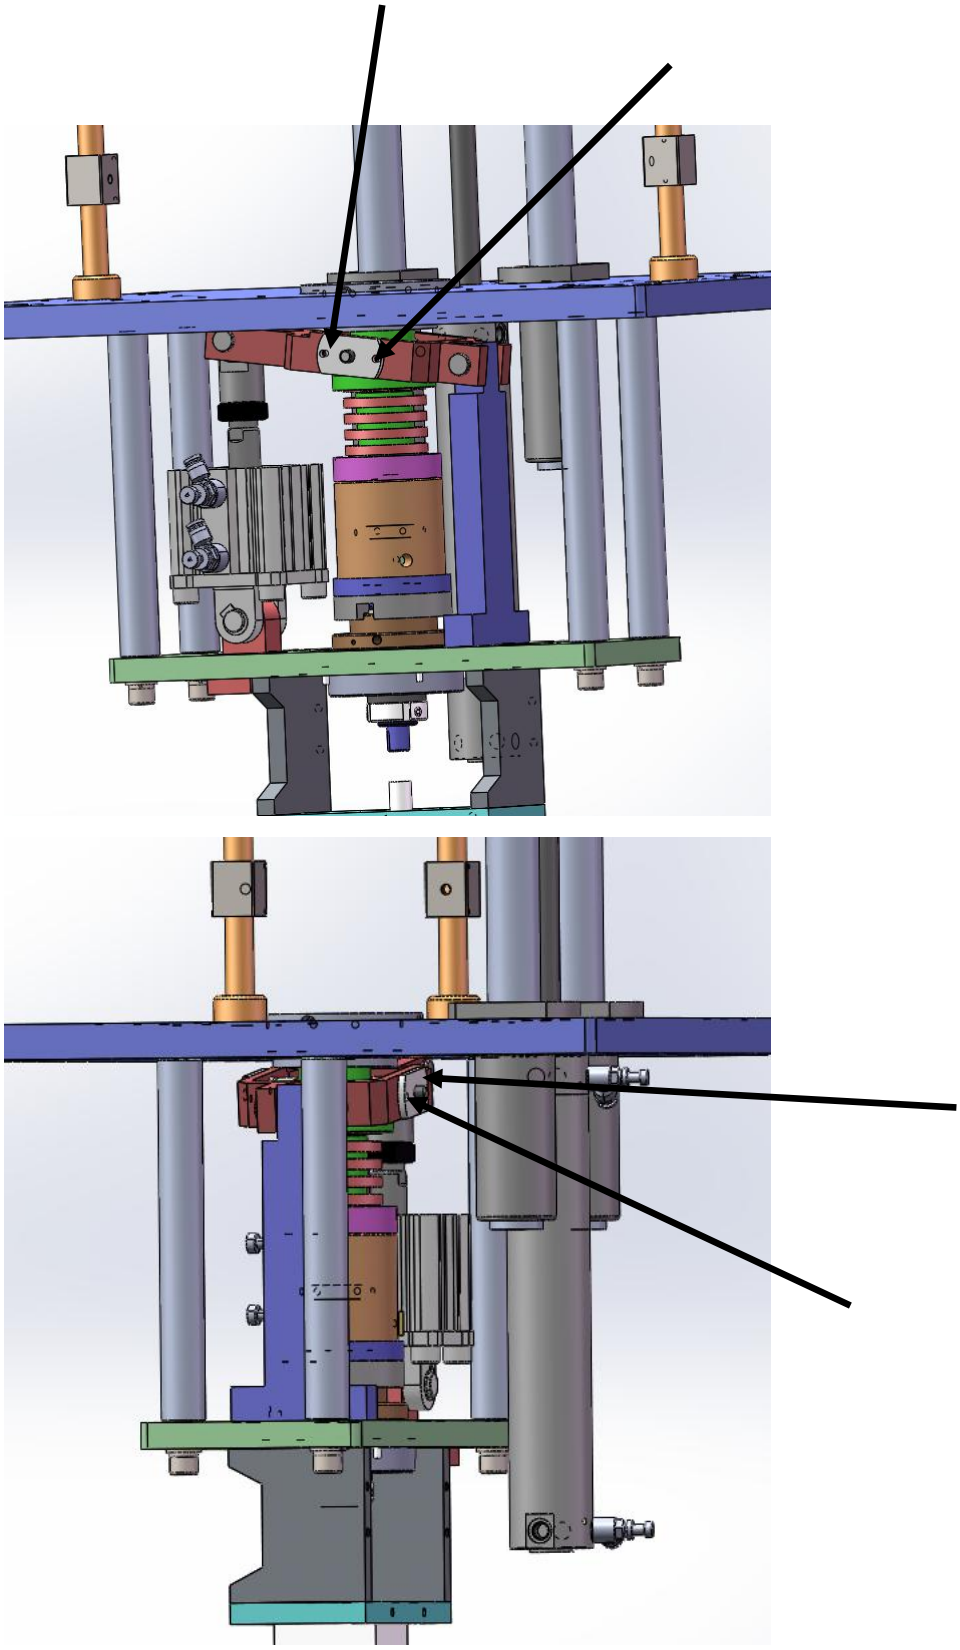


4. 拆卸图示四颗螺丝，将弹簧机构整体取下，从台面上部取出

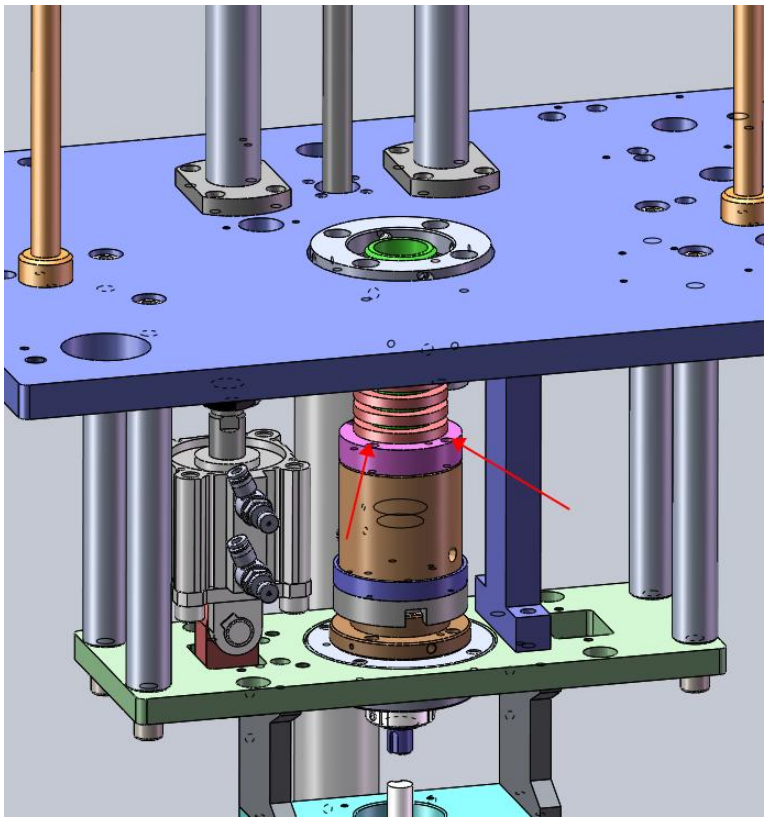

5. 用虎钳夹住黑色箭头位置，使压簧受力，方便右侧螺母松开，安装螺母时用顶丝顶紧，加了螺纹紧固剂，拆卸会比较困难，需辅助勾扳手，如果没有勾扳手，需用手锤加螺丝刀砸螺母切口，使螺母松开，将中间锥套取下

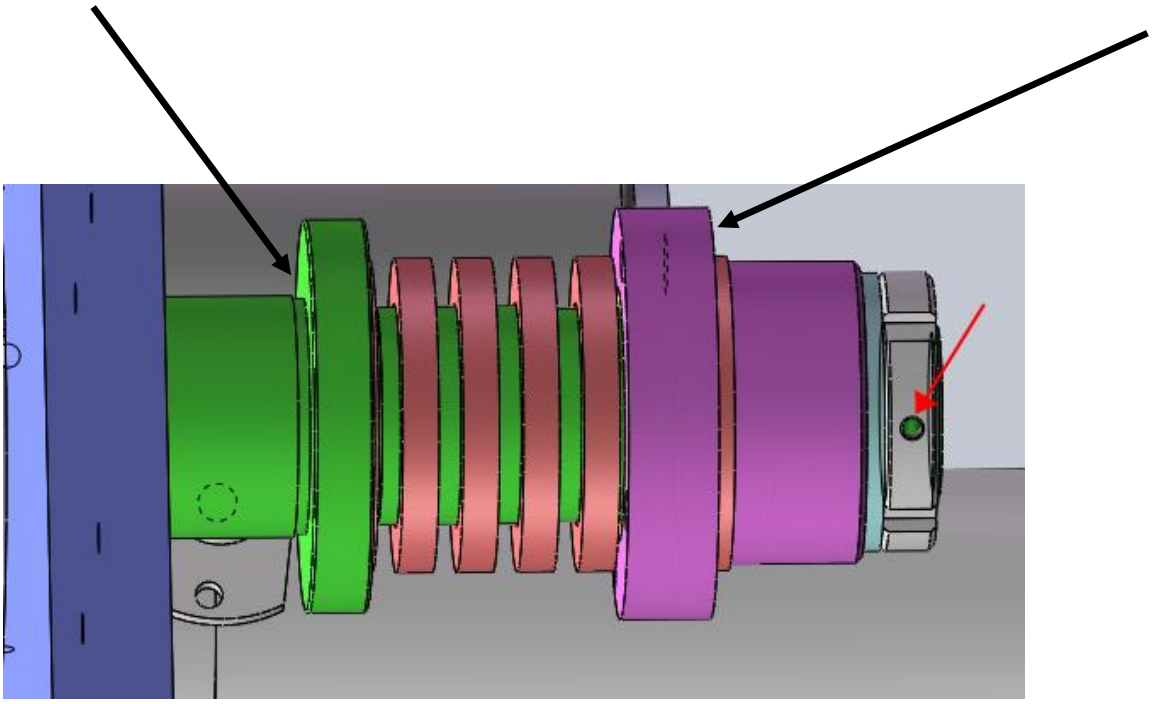

6. 按照拆卸方法再次安装中新锥套，保证螺母和垫片锁到底，加螺纹紧固剂后，用顶丝锁紧

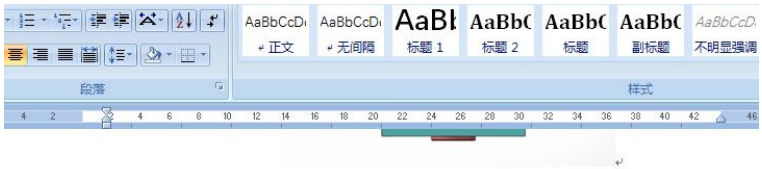


3、夹头锁紧装配检验：

!!! 注意：此过程检验为特别重要的工序

安装压簧时需用虎钳夹住滑套和锁紧轴套，将压簧压缩，直到螺母垫片锁到底为止，并用黑色顶丝（艾普科号：1410103）锁紧螺母；

☆☆☆此部分应拍摄照片，照片应体现锁紧螺母的平垫片与台阶轴接触情况以及黑色顶丝的锁紧情况；照片命名为：夹头锁紧装配

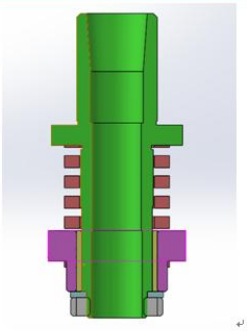

4、顶部轴承安装

4.1安装牙套时，牙套不得高出内圆面；

~~☆☆☆此部分应拍摄图片，图片应体现“牙套不高出内圆面”，图片命名为：顶部轴承牙套高度，~~(此处拍摄取消，检验后填入附表)

4.2四个柱塞安装在牙套后，螺纹部分不得高出内圆面，四个滚珠不压缩时需要高出内圆面，压

7. 按照原位置，将拆下的零部件进行安装即可完成