启动停止问题排查思路

单表的滑照启动停止排查方式：

滑罩滑到位。查看传感器是否亮灯。

调整合适位置，还不亮灯的话就是传感器损坏，传感器没问题就排查传感器到输出板的线路问题。线路没问题就更换输出板对应的继电器。



I/O 启动停止排查思路：

x20 启动，x22 停止。分别短接 x20 和 GND 、x22 和 GND 看是否可以分别控制启动和停止。控制不了的话就查看上位机后台配置是否正确，配置正确再更换 I/O 板验证是否板卡异常。

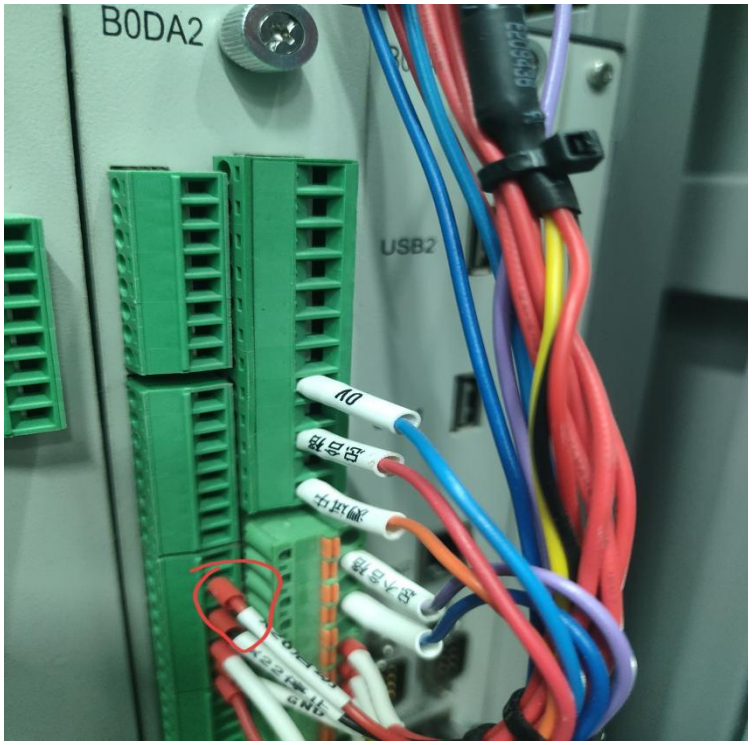
如果短接可以控制，就排查一下线路。没问题的话，就是客户 plc 那边有问题。

按钮盒排查启动停止:

X20 启动，X22 停止。分别触发短接一下 x20 和 GND 以及 x22 和 GND 分别看看是否可以控制启动和停止。

控制不了的话就查看上位机后台配置是否正确。

配置正确再更换 I/O 板验证是否板卡异常。无问题就排查线路以及按钮接触是否正常。


B0DA2
USB2