

MyCarFinder (MCAF)

Définition du service My Car Finder

My Car Finder (localiser ma voiture) : est un service disponible dans l'application My Renault qui permet au client de :

- Localiser son véhicule sur une carte (coordonnées GPS + pointeur),
- Lancer un itinéraire jusqu'au véhicule

Prérequis indispensables au fonctionnement

=====>Connectivité du véhicule :

- Statut réseau : connecté
- Couverture réseau suffisante

Un stationnement en sous-sol profond (ex. 2 ou 3 sous-sol) peut empêcher la localisation

=====>Application My Renault à jour :

- Version récente installée depuis le store (Android / iOS)

=====>Contrat et service actifs :

- Présence obligatoire d'un contrat incluant My Car Finder UID 12

Type de système	Core nav et Full nav	Core DA
Service	Door-to-door navigation	My car finder

Service	Send destination to car	UID 37
---------	-------------------------	--------

Si le véhicule est éligible au service My Car Finder mais que celui-ci n'apparaît pas, se référer à l'article [STORE : Renouvellement Offres](#) .


=====>Synchronisation du véhicule avec l'application

=====>Activation de la collecte des données (DataSharing: ON)

Étapes de localisation du véhicule


- Synchronisation du véhicule avec l'application My Renault

Le client doit impérativement associer son véhicule à l'application My Renault via le VIN et valider la synchronisation.

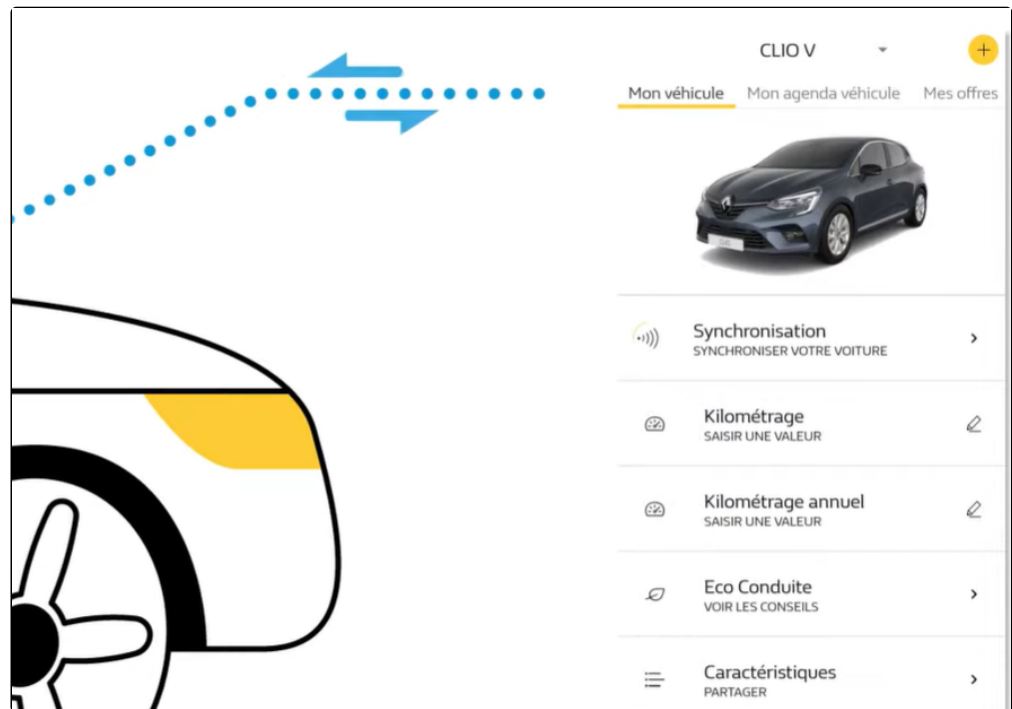

- Récupération de la position du véhicule




Une fois les prérequis remplis, l'application affiche la dernière position GPS connue du véhicule sur la carte (pinpoint + coordonnées).

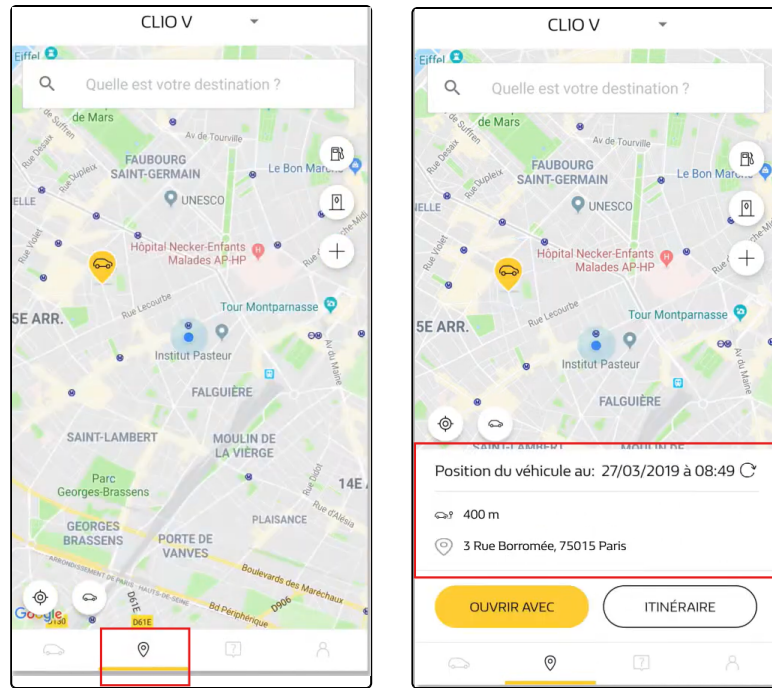

- **Navigation vers le véhicule**



Depuis l'application, l'utilisateur peut lancer un itinéraire vers la position du véhicule en cliquant sur « Itinéraire ».


Et en cliquant sur « Ouvrir Avec », le client ouvrira le parcours sur Google Maps.

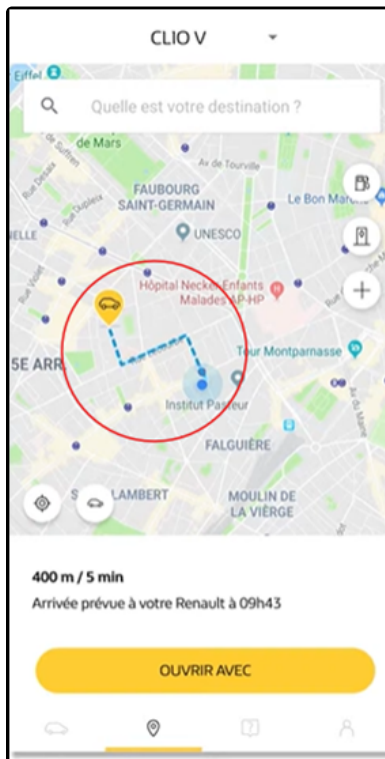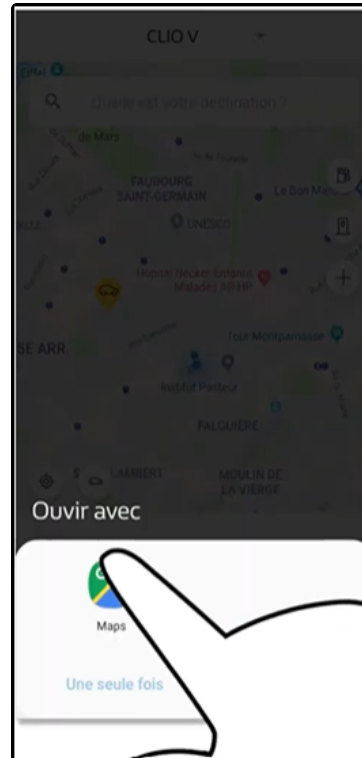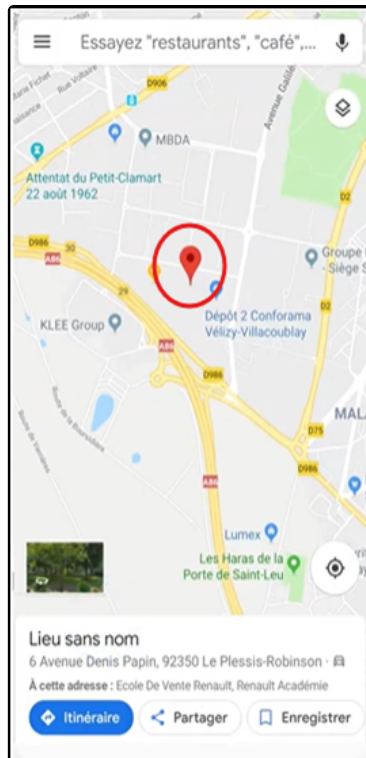


Pour les véhicules équipés du système multimédia OpenR Link (CCS2), il est possible d'envoyer une destination directement depuis l'application vers le véhicule.

Cette fonctionnalité est assurée par le service Send Destination to Car, qui est exclusivement disponible sur les véhicules dotés d'OpenR Link.

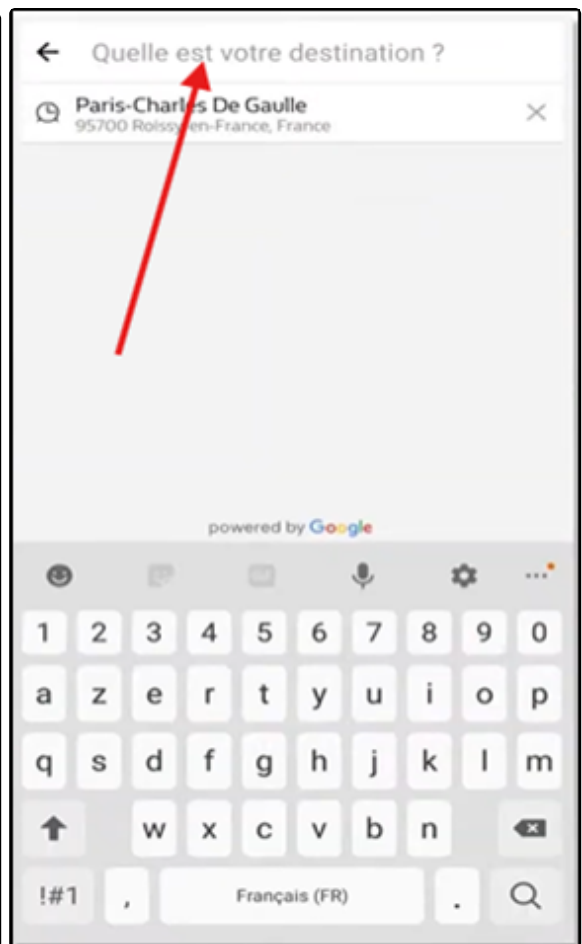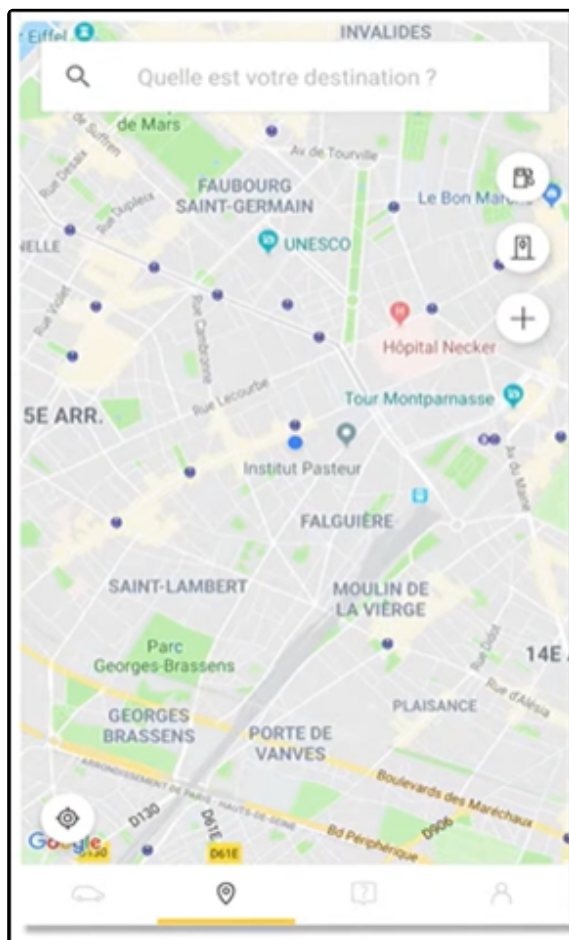


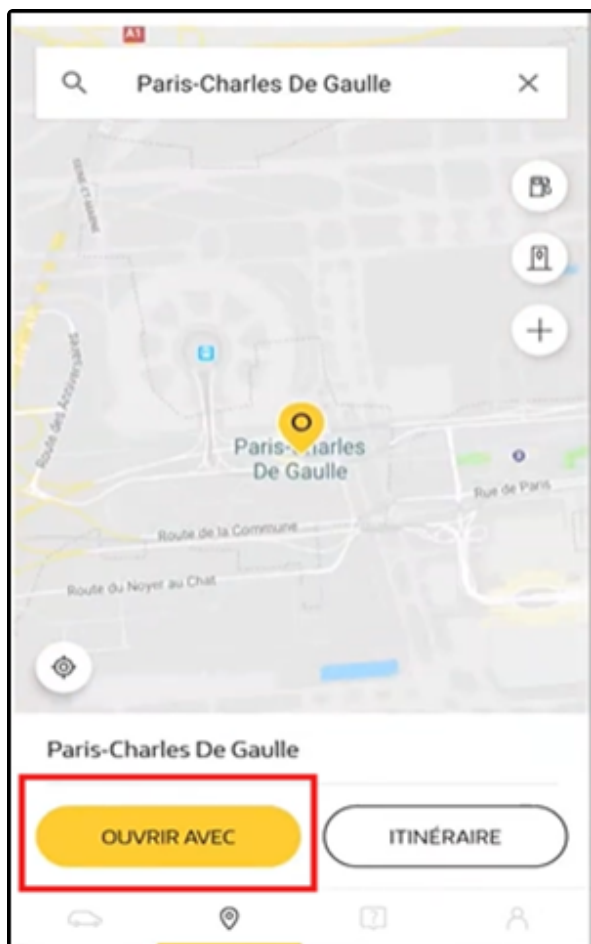

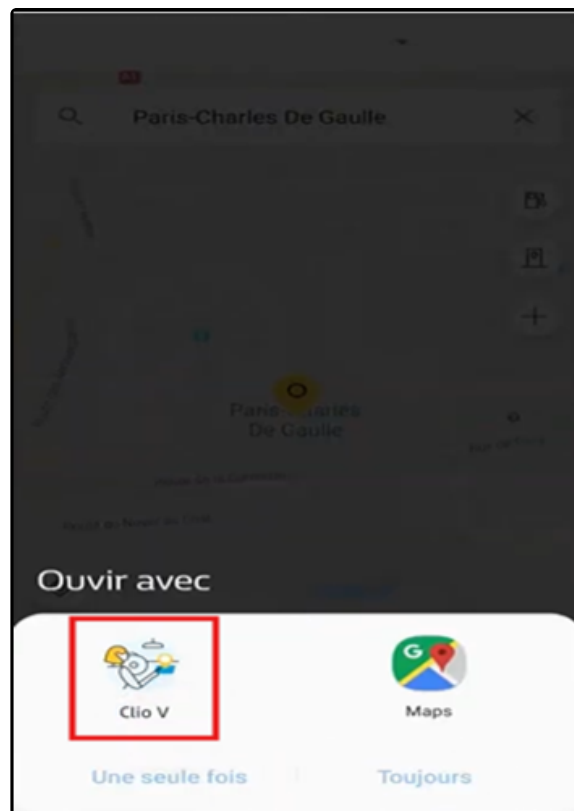

Problèmes les plus fréquemment rencontrés :

Message d'erreur : « Impossible de géolocaliser votre véhicule »

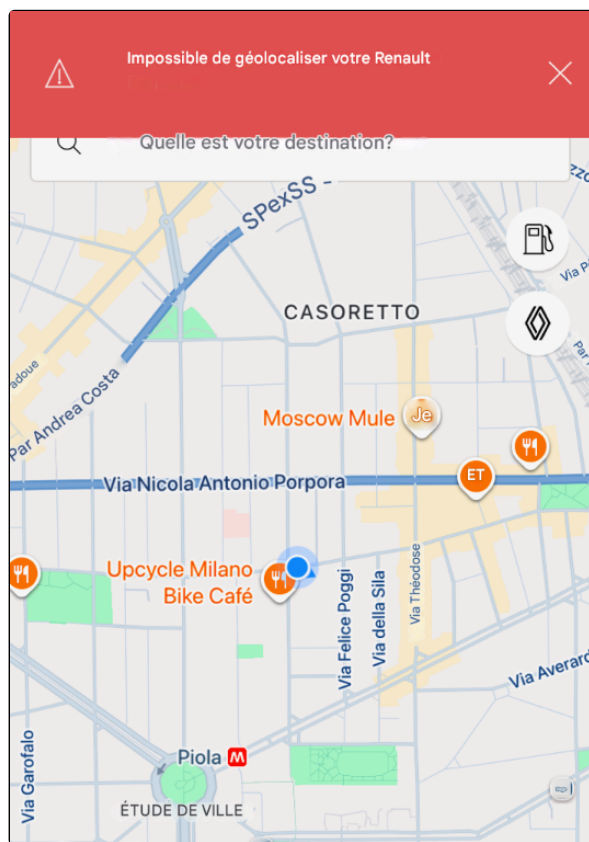

Dans ce type de situation, il convient en premier lieu de vérifier le **type radio** du véhicule, comme suit :





Captur II Europe (HJB), MOTEUR ESSENCE 1,0 TCE, JT4, TEQNC

VF1RJ00X73632351

CHANGER DE VÉHICULE

Retour

CRITÈRES TECHNIQUES

OTS

PROGRAMME D'ENTRETIEN

HISTORIQUE DE MAINTENANCE DU VÉHICULE

Accéder à :

> Version

> Carrosserie

> Moteur Principal

> Moteur Secondaire

> Transmission

> Batterie de Traction

> Adaptation / Spécificités pays

> Liaison au sol

> Climatisation / Chauffage

> **Planche de bord / Radio-Navigation**

Passer en applicabilité simplifiée

Version

Modifier

FAMILLE

CAPTUR II EUROPE / SYMBIOZ (XJB)

TYPE DE CARROSSERIE

CAPTUR II EUROPE (HJB)

DATE DE FABRICATION VEHICULE

2024-08-26 (2024-08-26)

NUMERO DE FABRICATION VEHICULE

W899155 (W899155)

NIVEAU D'EQUIPEMENT

NIVEAU EQUIPEMENT EA2 (EA2)

NIVEAU D'HYBRIDATION

MICRO HYBRID SSG (HYB01)

NIVEAU DE MOTORISATION

NIV MOT M6 (M6)

Planche de bord / Radio-Navigation

Modifier

HARMONIE INTERIEUR COULEUR

HARMONIE INT. 01 (HARM01)

MATIERE DU VOLANT

VOLANT MOUSSE 1 (VLMOU1)

VOLANT CHAUFFANT

VOLANT NON CHAUFFANT (VOLNCH)

UNITÉ COMPTEUR

KILOMÈTRES (KM)

AVERTISSEUR SONORE DE SURVITESSE.

SS AVERT.SON.SURVIT. (SASURV)

ALERTE OUBLI CEINTURE SECURITE

AV ALERTE OUBLI CEINT 5 (ALOUUC5)

LIMITEUR DE VITESSE.

BRIDAGE VIT SOFT 180KM/H (FSL10)

TYPE DE TABLEAU DE BORD

TDB FULL NUMERIQUE (MET05)

ECO DRIVE

AVEC MODE ECO (ECOMOD)

BOITIER TCU

AVEC BOITIER CONNECT AIVC (AIVCT)

INDICATEUR CHANGEMENT VITESSE

AVEC IND CHANG VITESSE (AVGSI)

INTELLIGENT PARKING SYSTEM

CAPTEURS AV+AR+FKP (ITP15)

DECONNECTION ADAS

DECONNECTION ADAS (ADISC)

TYPES DE RADIOS

IVI2 **FNAV** AUD 6HP DAB (NA493)

CARTOGRAPHIE NAVIGATION

CARTOGRAPHIE STANDARD (MAPSTD)

TYPE ANTENNE

LOCALISATION ANTENNE 2 (ANTEN2)

↑

Si le type radio identifié est **FNAV**, la solution consiste à orienter le client vers le concessionnaire afin de réaliser la mise à jour QLU13, laquelle contient le correctif de ce problème.

Template :

Hello L1

The TR5/2025 (VIES-13713) was solutioned for this issue and the fix is QLU13 software update so to fix this issue please ask the cst to go to dealer for a Software update and autoconf IVI + service reinitialization.

Best regards,

L2

Si le type de radio n'est pas **FNAV**, il convient de vérifier les éléments suivants :

Le service My Car Finder (MyCaF) doit être bien présent dans VCPS ;

Les communications doivent être récentes dans CVC ;

Les données LKCD dans VCPS doivent être à jour ;

L'appairage du véhicule ainsi que le partage des données doivent avoir été correctement effectués.

Une fois ces vérifications réalisées, procéder à **une réactivation du service My Car Finder dans ND**, puis redescendre le ticket au L1.

Template :

Hello L1,

We launched a reactivation of the service: My Car Finder

Could you please ask the customer to start their vehicle in an area with good connectivity and leave it on for at least 5 minutes?

---->Then please ask the customer to make a short trip.

These steps should allow the device to connect to the server and complete the activation successfully.


If the reactivation does not work, please escalate to us, as some actions need to be performed with L3 team

Best regards,

L2

Si le problème persiste, le ticket doit être escaladé à l'équipe L3 **SDSM**, en fournissant tous les résultats de l'analyse effectuée.

La localisation du véhicule n'est pas à jour

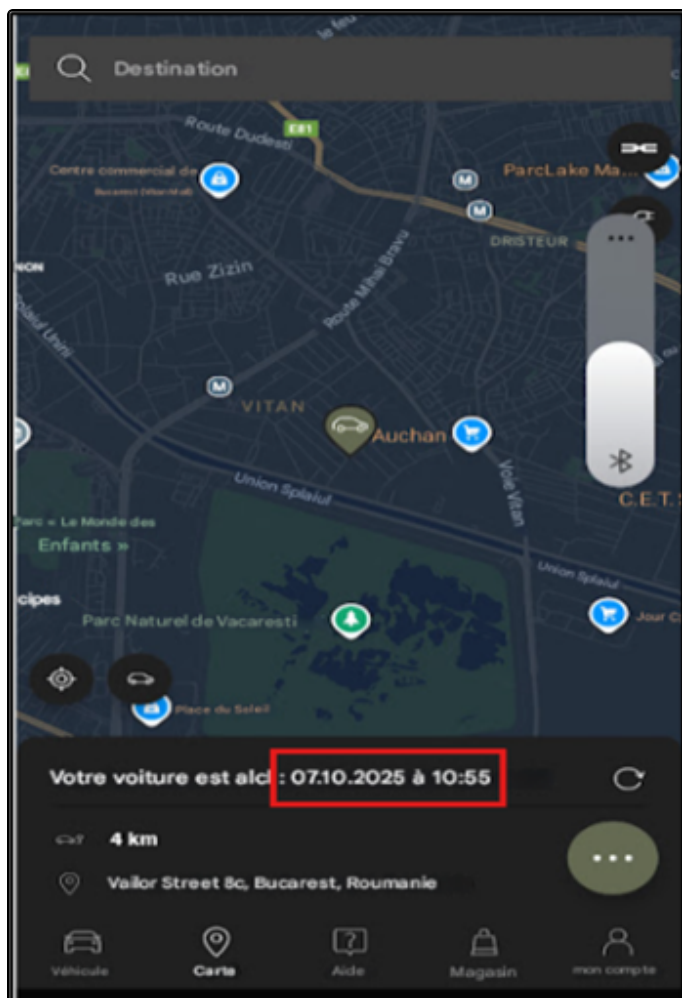

Il convient de vérifier les éléments suivants :

- Le service My Car Finder (MyCaF) doit être bien présent dans VCPS ;
- Les communications doivent être récentes dans CVC ;
- Les données LKCD dans VCPS doivent être à jour ;
- L'appairage du véhicule ainsi que le partage des données doivent avoir été correctement effectués.

Une fois ces vérifications réalisées, procéder à **une réactivation du service My Car Finder dans ND**, puis **redescendre le ticket au L1**.

Template:

Hello L1,

We launched a reactivation of the service: My Car Finder

Could you please ask the customer to start their vehicle in an area with good connectivity and leave it on for at least 5 minutes?

---->Then please ask the customer to make a short trip.

These steps should allow the device to connect to the server and complete the activation successfully.

If the reactivation does not work, please escalate to us, as some actions need to be performed with L3 team

Best regards,

L2

Si le problème persiste, le ticket doit être escaladé à l'équipe L3 SDSM, en fournissant tous les résultats de l'analyse effectuée.

~~Si jamais un client explique qu'il n'arrive pas à localiser son véhicule, il faut absolument comprendre de quel sujet on parle !~~

~~La photo ajoutée au case va permettre d'interpréter au mieux le case.~~

~~PHOTOS A AJOUTER~~

- ~~• S'il s'agit d'une interface avec 3 boutons (klaxon, phares et Klaxon+phares en bas) et le véhicule au milieu, on parle de Remote Horn & Light (RHL)~~
- ~~• S'il s'agit d'une interface de type Google map, il s'agit de MyCarFinder~~

OpenR link

MyCarFinder

- ~~◦ Permet de savoir où est localisé le véhicule sur la map (coordonnées GPS + pinpoint) et permet d'effectuer un trajet vers le véhicule~~
 - ~~▪ Il faut absolument que le client ait synchronisé son application avec son véhicule (+ Code PIN) pour que cela fonctionne~~
- ~~◦ En cas de problème de localisation du vhl, vérifier le network status et que le client ne soit pas garé au 3e sous-sol de son immeuble par exemple (bonne connectivité requise)~~
- ~~◦ Lancer une synchro des services + voir les informations générales type "problèmes de connectivité" si cela persiste~~

—

Vérifier la présence des contrats/services My car finder (Service ID UID20000012)

- ~~◦ Si les contrats sont bien souscrits mais bloqué en activation par exemple (Activation in progress dans IGM)~~
 - ~~▪ Il faut escalader le ticket chez L3_RSI pour forcer l'activation.~~
- ~~◦ Si on a un soucis d'information erronées ou que le véhicule n'est pas au bon endroit~~
 - ~~▪ Cela indique un soucis de dataset.~~
 - ~~▪ Escalade du ticket chez L3_SDSM pour la suite de l'enquête~~

—

Easylink

Actuellement pas de Remote Horn & Light pour easylink jusqu'à nouvel ordre

MyCarFinder

- ~~◦ Permet de savoir où est localisé le véhicule sur la map (coordonnées GPS + pinpoint) et permet d'effectuer un trajet vers le véhicule~~
 - ~~▪ Il faut absolument que le client ait synchronisé son application avec son véhicule (+ Code PIN) pour que cela fonctionne~~

- ~~En cas de problème de localisation du vhl, vérifier le network status et que le client ne soit pas garé au 3e sous sol de son immeuble par exemple (bonne connectivité requise)~~
- ~~Lancer une synchro des services + voir les informations générales type "problèmes de connectivité" si cela persiste~~

~~On part du principe que les contrats sont bien souscrits et services~~

- ~~Vérifier que les contrats soient actifs et bien synchronisés sur DDP~~
- ~~Un contrat peut être actif mais sans service (attention)~~
 - ~~Si les contrats ne sont pas souscrits > Voir avec le client pour qu'il y souscrive~~
- ~~Vérifier sur ICM l'état des contrats si le client vient juste d'y souscrire (Activation in Progress 2 ?)~~

~~Vérifier la présence des contrats/services My Car finder~~

~~Door to door navigation UID 20000070 (Pour les Pack SMART NAVIGATION (core nav et full nav)) /// My car finder (ou find my car) UID 20000070 (pour les core DA)~~

- ~~Last mile navigation 227~~
- ~~Destination send to car 37~~
- ~~My car finder 12~~
- ~~Si aucun contrat (ou pack avec contrat) contenant le service My Car Finder n'est présent sur le véhicule~~
 - ~~Descendre le ticket au L1 en expliquant qu'il faut souscrire au contrat pour pouvoir en bénéficier~~
- ~~Si les contrats sont souscrits mais bloqué en activation (Activation in progress dans ICM)~~
 - ~~Il faut escalader le ticket chez L3_RSI pour forcer l'activation.~~

~~Il est important de noter que, comme beaucoup d'éléments sur l'app MyR, les données viennent de sources variées.~~

- ~~MyRenault n'est qu'une app front.~~
- ~~Si les données sont KO => souvent ce sont les sources (SDSM)~~
- ~~Si l'interface est KO => c'est pour MyRenault~~

- ~~Vérifier le # de version d'application MyR du client (Visible sur le Store Google ou Apple)~~
 - ~~Si pas à jour~~
 - ~~Descendre le ticket au L1 en demandant au client de mettre à jour sa version d'appli~~
 - ~~Désynchroniser le véhicule~~
 - ~~désinstaller et réinstaller l'application~~
 - ~~resynchroniser le VIN.~~
 - ~~Si le problème persiste, demander à réescalader au L2 avec une photo du problème~~
 - ~~Si à jour~~
 - ~~Vérifier l'effet client partagé par le L1.~~
 - ~~Si on a un soucis de map non affichée (gris ou vide) cela semble être un problème d'interface~~
 - ~~Escalade chez le L3_MyRenault~~

- ~~Si on a un soucis d'information erronées ou que le véhicule n'est pas au bon endroit~~
 - ~~Cela indique un soucis de dataset.~~
 - ~~Escalade du ticket chez L3_SDSM pour la suite de l'enquête~~

Rlink 1

MyCarFinder

~~Il faut au préalable qu'un contrat soit en cours + une TCU qui communique correctement~~

- ~~Attention sur MGAF côté Rlink, cela n'est pas du tout le même fonctionnement que sur easylink.~~
- ~~Sur Rlink, MyCarFinder est en fait un outil "passif" sur lequel le client doit sauvegarder la position de son véhicule pour pouvoir le retrouver plus tard~~
 - ~~C'est plus une sorte de mémo plutôt qu'un outil de localisation.~~
- ~~Malheureusement le nom (et easylink) induisent souvent le client en erreur, ce n'est pas un service de localisation "live" sur Rlink.~~
- Si le client n'a pas la position en temps réel, mais doit placer le vhl lui-même, c'est un comportement tout à fait normal !