

ADAS (eHorizon) CCS2

- OSP indique 3 points au lieux de la limitation de vitesse lue sur les panneaux (. . .)
 - --- Il faut également vérifier l'éligibilité du VIN avant tout :
- Si le véhicule n'est pas équipé de l'OSP
- Si le véhicule est équipé de l'OSP (critère présent)
- Contextual ACC / Régulateur de vitesse adaptatif
 - Si le véhicule n'est pas équipé du régulateur adaptatif
 - Si le véhicule est bien équipé du Régulateur adaptatif
- CASP (Contextual Adaptive Speed Prevention) / ASSISTANT ECO CONDUITE PRÉDICTIF
 - Si le HHN est équipé de l'option d'assistance éco conduite
 - Si le HHN n'a pas l'option d'assistance éco conduite

OSP indique 3 points au lieux de la limitation de vitesse lue sur les panneaux (. . .)

le **OSP** (DéTECTION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE) est **équipé** par défaut sur tous les véhicules **Mégane E-TECH : IVI2 FULL NAV (Premium)**

Le système détecte les panneaux de limitation de vitesse sur le bord de la route et les affiche au tableau de bord.

Il utilise principalement les informations provenant de la caméra fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur

--- Il faut également vérifier l'éligibilité du VIN avant tout :

1. Activation criteria:

FULL NAV: NA447, NA459, NA464, NA466, NA448, NA460, NA465, NA467

2. Activation criteria:

CORE DA: RA460, RA465, RA466, RA46A

---- Il faut vérifier si le critère **SMSOP** est présent sur la BVM.

Si le **critère est présent**, le véhicule est doté de l'option équipé. Sinon : **le véhicule n'a pas l'option.**

Note : Côte Austral, cela fait partie de la **navigation connectée**

Si le véhicule n'est pas équipé de l'OSP


Il faut redescendre le ticket au L1 en expliquant que l'option n'est pas disponible pour son véhicule.

Hello L1,

Unfortunately, the function is not available for this customer's vehicle.

Best regards,
L2

OSP : Alerte de survitesse

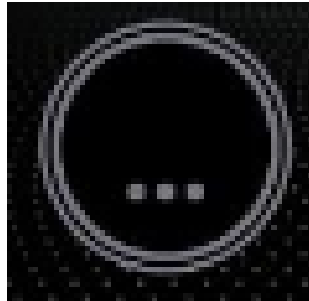

MULTIMEDIA & TELEMATICS	System type NA460		
IVI2 FULL NAV	PREM DAB	NA448	
System type IVI2 FULL PREM DAB			

Services		
Name	ID	Status
Try extension	20005145	Activated
Try extension	710	Activated

Connected ADAS - Current				
Server Name	Status	Creation Date	Expiration Date	Last communication
LG21FILLP022222040	ACTIVE	02/05/2023 16:00	21/09/2023 19:48	05/08/2023 15:45
PukTu19H8Q40B8QPMa23p1f223a72P454	ACTIVE	02/05/2023 16:00	21/09/2023 19:48	

Si le véhicule est équipé de l'OSP (critère présent)

Vérifier ensuite sur DDP que le service eHorizon (Tiny eHorizon) soit actif dans les services ----->

Vérifier ensuite que dans **Connected Services Information** dans la partie **ADAS**, les communications soient récentes ----->

Si tout semble cohérent, il faut ensuite lancer une DDP Sync ainsi qu'un check for update pour secouer la TCU

Template

Hello L1 team,

*We have restarted a service synchronisation :
Activation is in progress*

*Please ask user to do the following in a good network
connectivity area within the 48h after the sync start*

*- Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at
least 5 mins.
- Then turn OFF the vehicle and start again, so the
activation of service is successful*

*Once completed, can you also ask customer to
perform a "check for update" through his onboard
system screen ?*

*It will force the system to try and connect again to
Renault's server to get back information*

If the issue persists, please revert back to us

*Thanks & regards
L2 team*

Le régulateur adaptatif fonctionne mais ne réduit pas la vitesse du véhicule dans les conditions suivantes :

- Arrivée dans un rond-point ou dans une courbe (virage)
- Ne réajuste pas la vitesse en fonction du changement de limitation (ex, si une autoroute passe de 130 km/h à 110km/h par exemple)
- Si aucune image (ci-dessous) présente dans le cluster (affichage au niveau du volant onboard)



Si le ticket revient et que tout est OK côté client + connectivité OK => **Escalade SDSM**

Contextual ACC / Régulateur de vitesse adaptatif

Il faut vérifier si le critère **ADR00** est présent sur la BVM.
Si le **critère est présent**, le véhicule est doté de l'option **équipé**. Sinon :
le véhicule n'a pas l'option.
Cela fait partie du menu de gestion de la vitesse

Si le véhicule n'est pas équipé du régulateur adaptatif

Il faut redescendre le ticket au L1 en expliquant que l'option n'est pas disponible pour son véhicule.

Hello L1,

Unfortunately, the function is not available for this customer's vehicle.

Best regards,
L2

Si le véhicule est bien équipé du Régulateur adaptatif ----->

Si le critère est **présent** : Vérifier avec le client que ça doit bien **coché** dans les options

Si tout est OK côté options client + connectivité OK => Escalader vers le **L3_SDSM**

Si le l1 demande des information sur le regulateur adaptative, desescalader le ticket avec la template suivante :

Hello L1,

Based on information from a radar or camera, the adaptive cruise control function (or Stop and Go adaptive cruise control function on vehicles equipped with an automatic gearbox) enables you to maintain the speed selected (known as cruising speed) while keeping a following distance with the vehicle in front in the same lane.

Depending on the vehicle, when the "Road sign detection" function is activated DETECTION OF ROAD SIGNS, the system can adjust your vehicle's speed according to the speed limit signs recognised by the camera.

Depending on the country and subscription, the system will use the camera and the map to adjust the vehicle speed in advance according to the context and road incidents (roundabouts, bends, upcoming road signs or speed limit zones).

On vehicles fitted with an automatic gearbox, if the vehicle in front stops, the Stop and Go adaptive cruise control function may apply the vehicle brakes to a full-stop before allowing the vehicle to move-on. The system controls acceleration and deceleration of your vehicle using the engine and braking system.

The system's maximum range is approximately 130 metres. This may vary according to the road conditions (ground relief, weather conditions, etc.).

According to conditions on the road (traffic, weather etc.), the adaptive cruise control function can be activated:

- 0 mph (0 km/h) to 112 mph (180 km/h) on vehicles fitted with an automatic gearbox;
- 19 mph (30 km/h) to 112 mph (180 km/h) on vehicles fitted with a manual gearbox.

---> As for the controls :

3 Upwards: activates, increases cruising speed or reminds of the memorised cruising speed (RES/+).

- Downwards: activates, decreases cruising speed or stores current speed (SET/-).

4 Switch the function to standby (with cruising speed saved) (0).

5 Adjusting the following distance.


6 Adaptive cruise control main Stop/Start switch

7 Pop-up button (depending on the vehicle): adapt the speed setpoint to detected speed limits DETECTION OF ROAD SIGNS.

Depending on the vehicle, the symbol on the 6 control informs you that you are equipped with "Active Driver Assist" ACTIVE DRIVER ASSIST.

If ever the customer has other questions, please send us also the picture of the function the customer is inquiring about.

Thank you
L2

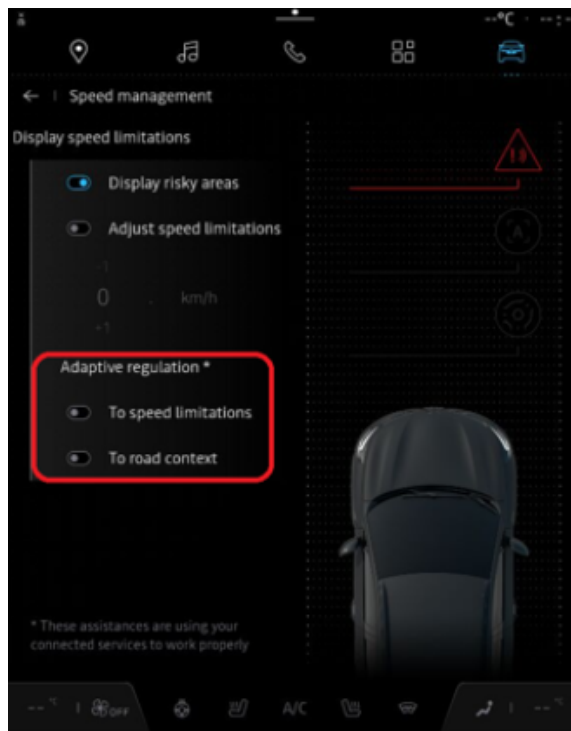

UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR AUSTRALIE (HHN)

Si le HHN n'a pas l'option d'assistance éco conduite

Si le client n'a pas l'option, aucune image (ci-dessous) présente dans le cluster (affichage au niveau du volant onboard)

CASP (Contextual Adaptive Speed Prevention) / ASSISTANT ECO CONDUITE PRÉDICTIF

CASP : Assistant éco conduite prédictif

- La fonction signale, au travers d'un indicateur qui s'affiche au tableau de bord, le bon moment pour lever le pied de l'accélérateur, à l'approche d'une situation de conduite (rond-point, limitation de vitesse...).
- Cette action, de la part du conducteur, permet l'arrêt de l'accélération et de limiter l'utilisation des freins.
- La consommation de carburant, l'usure des plaquettes de frein et des pneumatiques sont donc réduites.


Il faut vérifier si le critère **WADRO** est présent sur la BVM.

Si le **critère est présent**, le véhicule est doté de l'option **équipé**. Sinon : **le véhicule n'a pas l'option**.


Cela fait partie du menu **Aide à la conduite**

Si le HHN est équipé de l'option d'assistance éco conduite

Si le critère est **présent** : Vérifier avec le client que ça doit bien **coché** dans les options

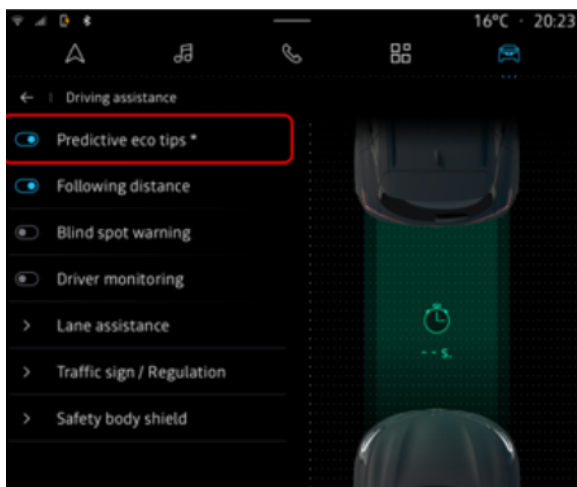

Si tout est OK côté options client + connectivité OK => Escalader vers le **L3_SDSM**

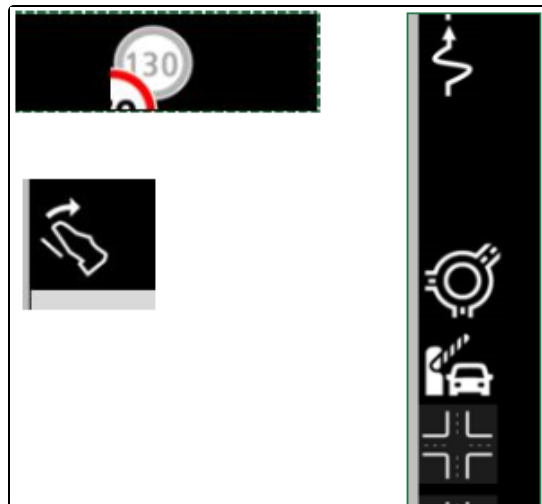

Il faut redescendre le ticket au **L1** en expliquant que l'option n'est pas disponible pour son véhicule.

