


Remote Horn & Light (RHL) – Fonctionnement et Dépannage

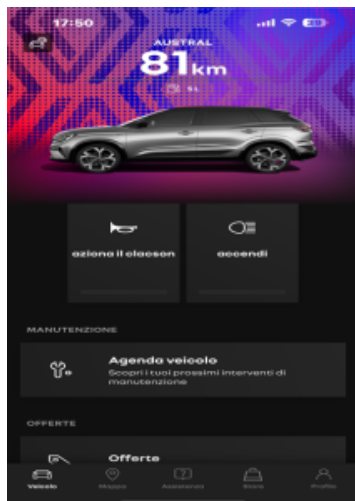

Objectif de l'article

Cet article explique le fonctionnement de la fonctionnalité **Remote Horn & Light (RHL)** dans **OpenR Link / My Renault**, ainsi que les **causes principales de non-fonctionnement** et la **procédure de résolution**, notamment liées au **code SRP (Secure Remote Password)**.

Qu'est-ce que Remote Horn & Light (RHL)

La fonctionnalité **Remote Horn & Light** permet au client, via l'application **My Renault**, de :

- Faire **sonner le klaxon**
- Allumer les **feux du véhicule** à distance.

Selon la réglementation locale, la fonction **Horn (klaxon)** peut être désactivée.

Même dans ce cas, le nom du service reste **Horn & Light**.

Conditions obligatoires de fonctionnement

Pour que RHL fonctionne correctement, **toutes les conditions suivantes doivent être réunies** :

- Véhicule **verrouillé**
- Client **en dehors du véhicule**
- Client **éloigné du véhicule** (minimum 3 mètres)
- **IVC ON** (système connecté actif)
- Véhicule **sous couverture réseau**
- **Code SRP défini et mémorisé**

Si une seule condition n'est pas respectée, la commande RHL échouera.

N.B. : Cette condition de fonctionnement du RHL ne s'applique pas aux nouveaux véhicules, comme ceux testés lors de la visite ; le RHL fonctionne même lorsque le véhicule n'est pas verrouillé.

Le code SRP (Secure Remote Password)

4.1 Définition

Le **SRP** est un **code PIN sécurisé**, obligatoire pour l'utilisation des commandes à distance sensibles telles que **Remote Horn & Light**.

Le SRP est **différent du code d'appairage** utilisé lors de la synchronisation entre le véhicule et l'application My Renault. Pour que cela fonctionne bien, le client doit définir son pincode SRP. sinon cela peut entrainer des erreurs de remote commands type SRP_SET si mal fait.

4.2 Cas véhicule neuf

- Le client doit **créer un code SRP** depuis l'application My Renault.
- Sans ce code, les commandes RHL ne peuvent pas être exécutées.

4.3 Cas véhicule d'occasion

- Le code SRP est souvent **inconnu** (ancien propriétaire).
- Le client doit :
 - Entrer un PIN incorrect **3 fois**
 - Sélectionner **“Lost code”**
 - Définir un **nouveau code SRP**

Hello L1,

Could you please ask cst to follow the below steps and if issue still persist revert back to us with latest screenshots.

Quick fix:

1 - Start MyR app and define a new PINCODE (lost pincode / unspecified pincode)

2 - Perform the Start-stop engine process :

Have the vehicle turned on, then off and then on again (ON > OFF > ON) withing 1 minutes to have the PIN code saved in the vehicle.

3 - Lock then unlock the car

4 - Move away from the car (Minimum 3 meters, ideally more)

5 - Try the remote commands again

Regards,

L2

Étapes de vérification d'éligibilité (RHL)

Vérifier le modèle du véhicule

Le véhicule doit être dans la liste des véhicules concernés :

Renault Megane E-Tech

Renault Austral

Renault Espace 6

Si le modèle n'est pas dans cette liste non éligible.

Vérifier le pays

Certaines fonctions (ex. klaxon) peuvent être limitées selon le pays.

Exemple :

UK Remote Light éligible

Remote Horn peut être désactivé selon la réglementation

Le service peut être partiel selon le pays.

C.Vérifier l'activation du service

Captur II Europe (HJB), 1.0 TCE PETROL ENGINE, J14, TENIP VF1RJB00173374222 / 79304MSK					
Vehicle information Contracts & Services Connected services offers Data consistency CONNECTED SERVICES INFORMATION Update campaigns					
openRlink M MC					
CONTRACTS ON GOING TERMINATED CANCELLED					
OFFERS NAME	STATUS	SUBSCRIPTION DATE	ACTIVATION DATE	EXPIRATION DATE	SYNCHRONIZATION STATUS
EMERGENCY CALL	ACTIVE	2024/07/01	2024/07/01	2024/07/01	✓
PACK REMOTE SERVICES	ACTIVE	2024/07/01	2024/07/02	2029/07/02	✓
Pack of services Remote horn & lights My car finder Vehicle odometer status Service id 20000005 20000012 20000020 Last update Time 2024/07/12 12:50 2024/07/12 12:50 2024/07/12 12:50 Services status Activated Activated Activated					
OVER THE AIR UPDATES	ACTIVE	2024/07/01	2024/07/01	2029/07/01	✓
INTELLIGENT SPEED ASSIST - ISA	ACTIVE	2024/07/01	2024/07/01	2028/07/01	✓

Le service Horn & Light doit être activé

Sinon :

Les boutons sont grisés dans l'application

Vérifier le statut SRP

Si jamais sur DDP on rencontre des problèmes type SRP_SET (Cancelled en général)
Cela veut dire que le client n'a pas défini son pincode sécurisé.
On peut déjà descendre le ticket au L1 en expliquant la démarche (plus bas) à suivre !
La procédure est à faire en plus du code d'appairage que le client applique lors de la synchro / pairing entre l'app MyR et le véhicule

Comment définir un code SRP ?
Lorsque le client est connecté à l'app.
Sur la home page (là où on vois les boutons pour programmer la charge ou le precond
il faut scroller tout en bas et normalement il y a un bouton / option pour paramétrer le fameux code pour le SRP

Le client doit avoir défini un SRP (PIN sécurisé)

Sans SRP :

RHL non éligible fonctionnellement

Vérifier l'état du véhicule

Véhicule connecté

IVC ON

Sous couverture réseau

Erreurs courantes et signification

Erreur code 12 – No PIN code memorized

Aucun code SRP n'est enregistré dans le véhicule.

Le client doit définir un SRP et effectuer un cycle moteur.

Erreur code 74 – Wrong SRP login

Le SRP saisi est incorrect.

Vérifier ou recréer le code SRP dans l'application.

Erreur code 34 – IVC not properly activated

Le système connecté du véhicule (IVC) n'est pas correctement activé.

Vérifier que le véhicule est ON, connecté et sous couverture réseau.

Erreur code 85 – Clé de chiffrement SGW indisponible

Problème **on-board**

Escalade **DEASMM**

Résolution :

Le véhicule doit être présenté en atelier pour un diagnostic embarqué.

- Vérifier la présence des **DTC \$A61E / \$56**
- Appliquer la procédure **ACO11J**

IE

07/12/2025 19:17

CANCELLED

07/12/2025 19:17

Code erreur

85

Message de l'erreur

Description

SGW CIPHER KEY UNAVAILABLE

Niveau de traitement

LO

Action de réparation

In order to solve the issue, the vehicle must be taken to a garage for an on-board diagnosis. Confirmation of the existence of DTC \$A61E \$56 Solve the issue by following the procedure. AC011J.

Note : il faut prendre en compte toujours la partie des actions de réparation dans VCPS et l'appliquer avec le client avant toute escalade.

Procédure de résolution (Quick Fix)

Demander au client de suivre **strictement** les étapes suivantes :

1. Ouvrir l'application **My Renault**
2. Définir un **nouveau code SRP**
 - Option **Lost PIN / Unspecified PIN** si nécessaire
3. Effectuer un cycle moteur :
 - **ON OFF ON** dans un délai d'**1 minute**

1. **Verrouiller puis déverrouiller** le véhicule
2. **S'éloigner du véhicule** (minimum 3 mètres)

1. Tester à nouveau les commandes **Remote Horn / Light**

FYT : Les commandes RHL **ne fonctionnent que si le client n'est pas à proximité du véhicule.**

Disponibilité au Royaume-Uni (UK)

- La fonction **Remote Light** est **disponible au UK**
- Les problèmes observés ne sont **pas liés à une restriction pays**, mais à un **SRP non défini ou incorrect**

En cas d'échec

Si le problème persiste après application de la procédure :

- Demander au client de fournir **de nouvelles captures d'écran**
- Inclure un **horodatage (timestamp)** visible
- Vérifier à nouveau les logs SRP et RHL
- Si le problème toujours persiste (Equipe SDSM)

Résumé

- RHL nécessite un **SRP valide**
- La majorité des échecs sont liés à :
 - SRP non défini
 - SRP non mémorisé
 - Client trop proche du véhicule
- Le cycle moteur est **obligatoire** après la création du SRP

Code d'erreur :

- Divers : 0
- Non disponible : 1
- Message IVC corrompu : 2
- Le message BCM est corrompu : 3
- Réponse inconnue : 4
- Temps mort du véhicule : 5
- NIP manquant : 6
- Code PIN incorrect : 7
- Code PIN bloqué : 8
- Avertissement de présence du client : 9
- Échec du réveil du véhicule : 10
- Délai d'expiration de la demande : 11
- Aucun code PIN mémorisé : 12
- Déjà ok : 13
- Fonctionnalité non disponible : 14
- Échec du chiffrement : 15
- Inhibition à bord : 16
- Tampon de demande de téléchargement plein : 17
- Tampon de l'actionneur à distance plein : 18
- Tampon de synchronisation VNext plein : 19
- Tampon générique plein : 20
- Rejeté par SVTB : 21
- Incompatibilité de l'ID de session SRP : 22
- Condition de déclenchement invalide : 23
- Calcul invalide : 24
- Incompatibilité d'en-tête MQTT : 25
- CVC déjà démarré : 26
- CVC Déjà arrêté : 27
- CVC déjà démarré : 28
- CVC Déjà arrêté : 29
- NewPIN_CodeTimeout : 30
- EmptyPIN_Code : 31
- Échec de l'activation de la limite : 32
- Échec de la désactivation de la limite : 33
- Le service n'est pas activé : 34
- Déjà en état de pistage : 35
- Service en état de blocage : 36
- Service déjà en surveillance État : 37
- Service déjà en état d'inactivité : 38
- Délai d'expiration de la demande : 39
- Erreur de touche I : 40
- Touche I à l'intérieur : 41
- Touche I à l'extérieur : 42
- État de l'action Non disponible : 43
- Action non exécutée : 44
- Équipé d'une IHM IVI : 45
- Le CCS n'est pas activé dans le véhicule : 46
- L'état CCS du véhicule n'est pas à l'état DISPONIBLE : 47
- Commande de désynchronisation à distance Nack de l'ECU (HFM ou BCM) via le module UM : 48
- Minuterie écoulée Déverrouillage à distance cmd non reçu par l'ECU (HFM ou BCM) : 49
- Erreur non documentée pour le déverrouillage à distance de StartRental : 50
- Échec de la vérification du déverrouillage des portes du véhicule : 51
- Reverrouillage automatique des portes du véhicule après 2 minutes : 52

- L'état CCS du véhicule n'est pas dans l'état de la réservation État d'enregistrement : 53
- Déprotection de la commande Nack de l'ECU (HFM ou BCM) via le module UM : 54
- Temporisation écoulée Déprotection cmd non reçu par l'ECU (HFM ou BCM) : 55
- Erreur non documentée pour Unprotect StartRental : 56
- L'état CCS du véhicule n'est pas en IN État de location : 57
- Le moteur du véhicule n'est pas éteint : 58
- Protéger la commande Nack de l'ECU (HFM ou BCM) via le module UM : 59
- Timer elapse Protect cmd non reçu par l'ECU (HFM ou BCM) : 60
- Erreur non documentée pour Protect : 61
- Toutes les portes du véhicule ne sont pas fermées : 62
- La charge n'est pas connectée : 63
- Commande de verrouillage à distance (avec badge) Nack de l'ECU (HFM ou BCM) via le module UM : 64
- Minuterie écoulée Verrouillage à distance (avec badge) cmd non reçu par l'ECU (HFM ou BCM) : 65
- Erreur non documentée pour la serrure à distance (avec badge) : 66
- Toutes les portes ne sont pas verrouillées après le succès du verrouillage à distance (avec badge) : 67
- Vérificateur vide : 68
- Sel non défini : 69
- SRP_EmptyUserName : 70
- SRP_EmptyPublicValue : 71
- Faux août B : 72
- Mauvais SRP S : 73
- Mauvaise connexion SRP : 74
- L'état du véhicule des demandes RES (start/stop) n'est pas respecté : 75
- La limite de 2 demandes de démarrage RES a été atteinte : 76
- EnRES a déjà été arrêté : 77
- RES non opérationnel : 78
- MCAN non initialisé : 79
- JETON DU MAUVAIS ÉMETTEUR : 80
- JETON AVEC UN MAUVAIS NID : 81
- ÉCHEC DE L'ANTI-RELECTURE DU JETON : 82
- ÉCHEC DE L'AUTHENTIFICATION DU JETON : 83
- LE JETON NE CORRESPOND PAS À LA COMMANDE REÇUE : 84
- CLÉ DE CHIFFREMENT SGW INDISPONIBLE : 85